Comune di/Commune de

AOSTA

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome Vallée d'Aoste

P E B A

Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

Schede percorsi

Settembre 2026

Studio Bottani
Servizi tecnici
Ingegneria e Architettura

Ing. Paolo Bottani
info@studiobottani.it
Via S. Quasimodo n.4 Peschiera Borromeo (MI)

Tutti i contenuti sono protetti ai sensi delle normative sul diritto d'autore e su quelle relative alla proprietà intellettuale.

Indice


Schede percorsi pedonali:.....pag. 3

- Viale Piccolo San Bernardo: da numero intervento 01 a intervento 30;
- Via Chambéry: 31-63
- Corso Battaglione Aosta: 64-101;
- Via Monte Grivola:102-111;
- Viale Conte Crotti:112-125;
- Corso Ivrea:126-139 e 420-453;
- Via Clavalité:140-157;
- Via Caduti del Lavoro:158-166;
- Via Carrel:167-192;
- Via Carducci:193-202;
- Viale Partigiani: 203-217;
- Via Chamolé/Via Chemin de Voison: 218-229;
- Via Paravera: 230-249;
- Corso Lancieri di Aosta: 250-277;
- Corso Saint Martin de Corléans: 278-366;
- Corso XXVI Febbraio: 367-378;
- Viale Chabod: 379-419;
- Piazza Arco d'Augusto: 454-459;
- Via Sant'Anselmo/Via Porta Pretoria/Piazza Chanoux/Via J.B. de Tiller/ Via Aubert/Via Croix de Ville/Via Martinet: 460A, 460B, 460C;
- Piazza della Repubblica: 461-467;
- Via Monte Vodice: 468-484;
- Via Festaz: 485-526;
- Via Torino: 527-546;
- Via Garibaldi:547-563;
- Viale Conseil Des Commis: 564-568;
- Corso Padre Lorenzo/Via Xavier de Maistre: 569-577;
- Via Monsignore de Sales: 578-581.

Analisi accessibilità Città storica.....pag. 645

Schede percorsi pedonali

Viale Piccolo San Bernardo

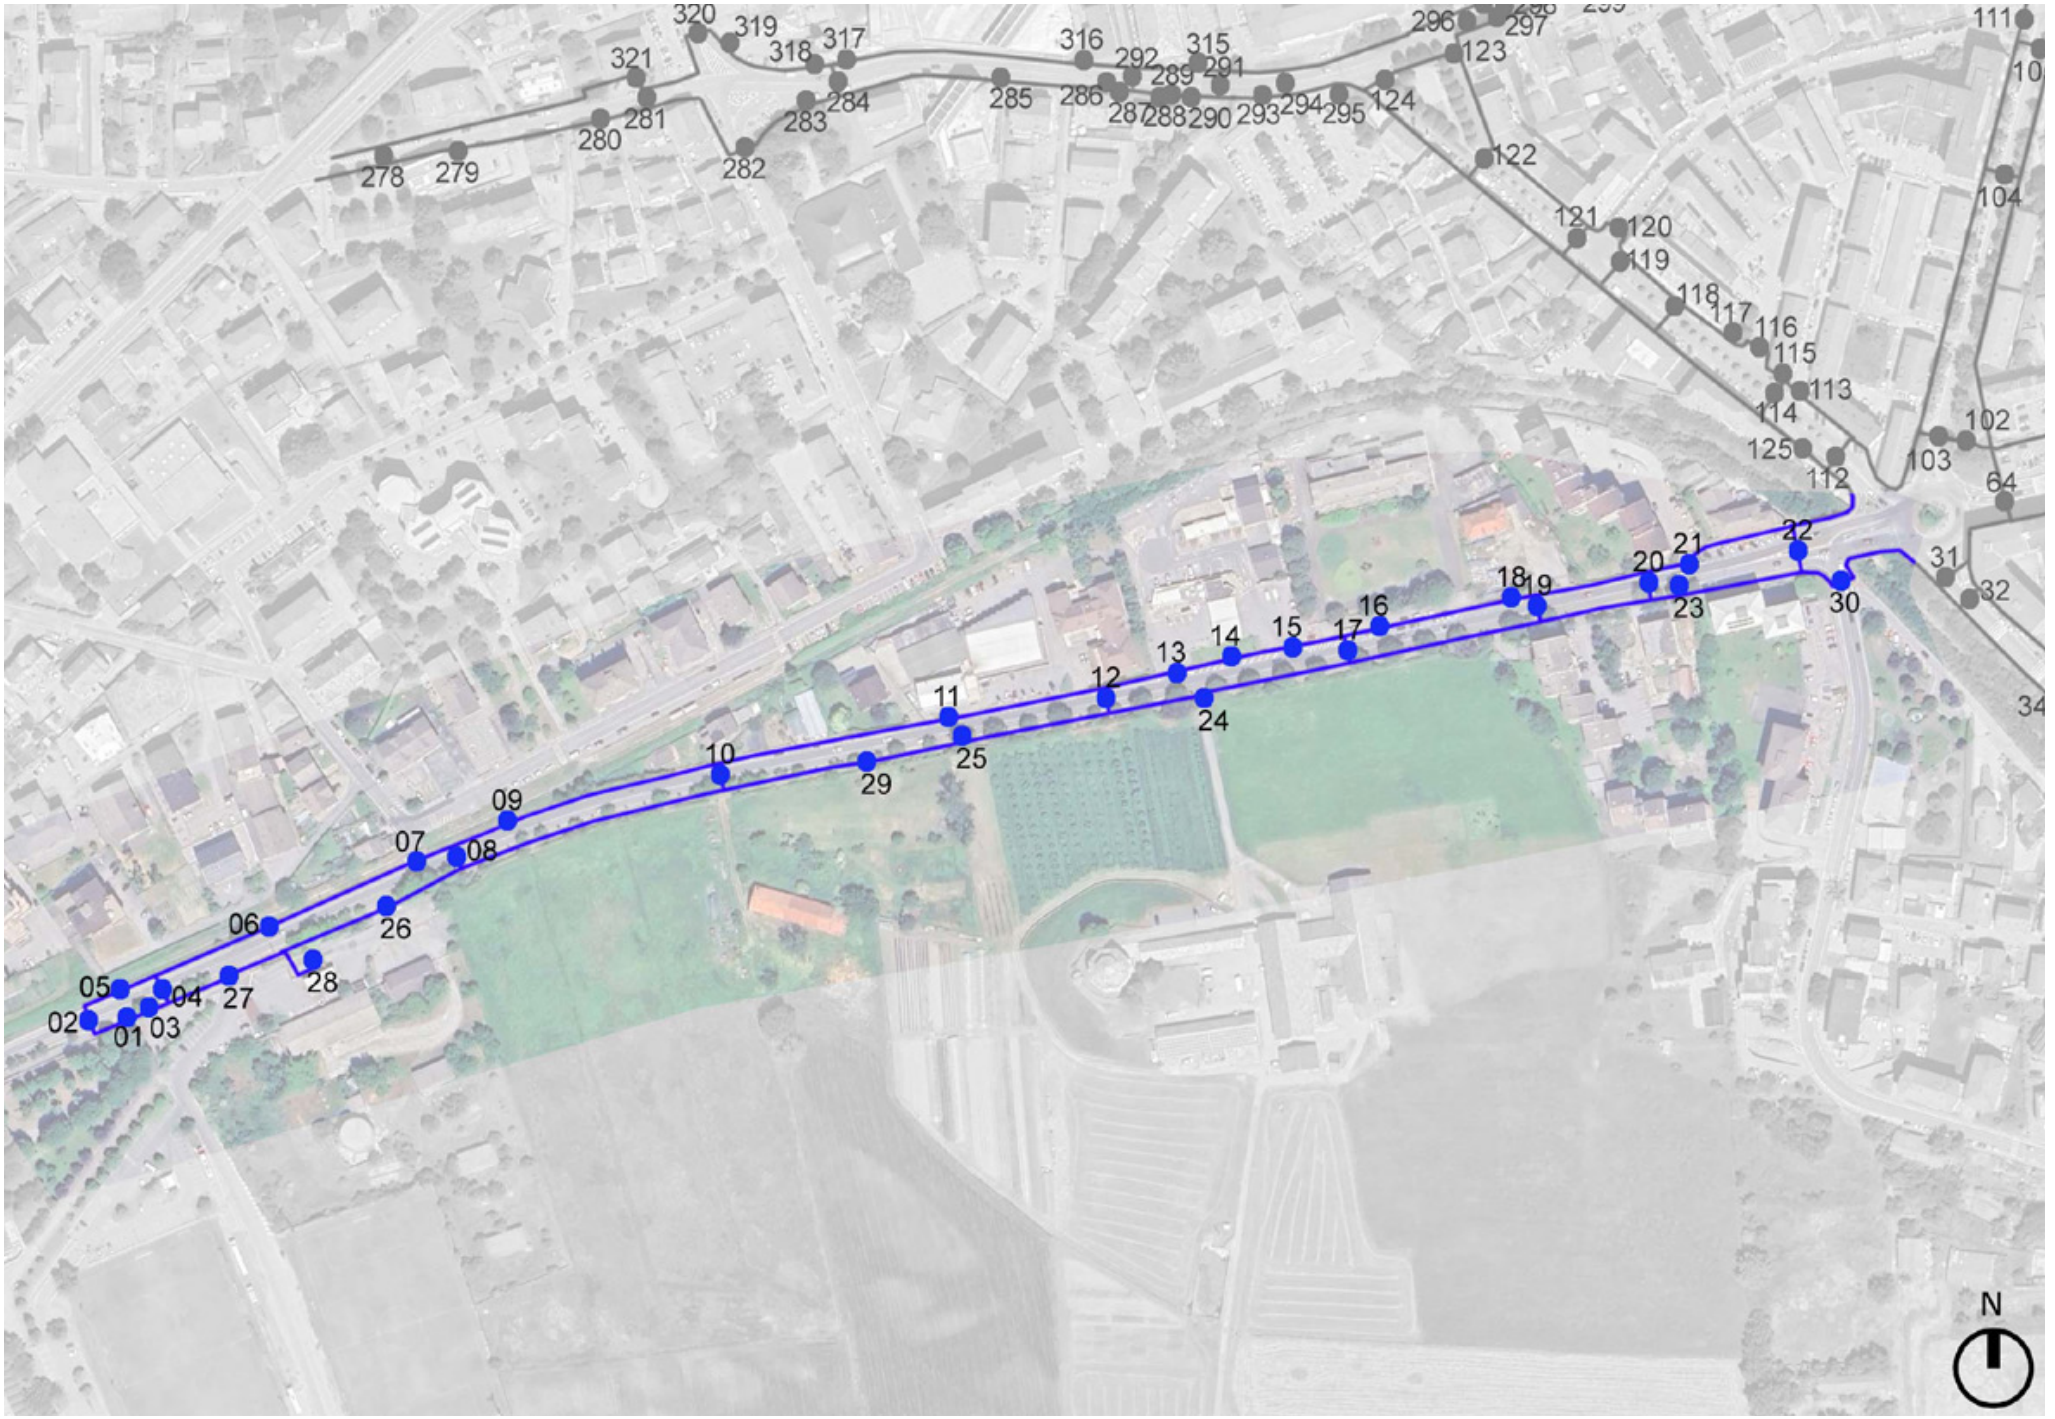
320
319
318
317
321
316
292
315
291
289
296
297
123
111
10
284
285
286
287
288
290
293
294
295
124
283
281
280
278
279
282
122
104
121
120
119
118
117
116
115
113
114
125
112
102
103
64
31
32
34
22
21
20
23
30
18
19
16
15
14
13
12
11
24
25
29
10
09
07
08
26
06
28
27
05
04
03
02
01
N

5

Viale Piccolo San Bernardo

Indicazione posizione: fermata bus cimitero	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**01**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile completa di pensilina per la protezione dagli agenti atmosferici con panchina dotata di schienale e braccioli integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.
Sola installazione segnalazioni pedotattili.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

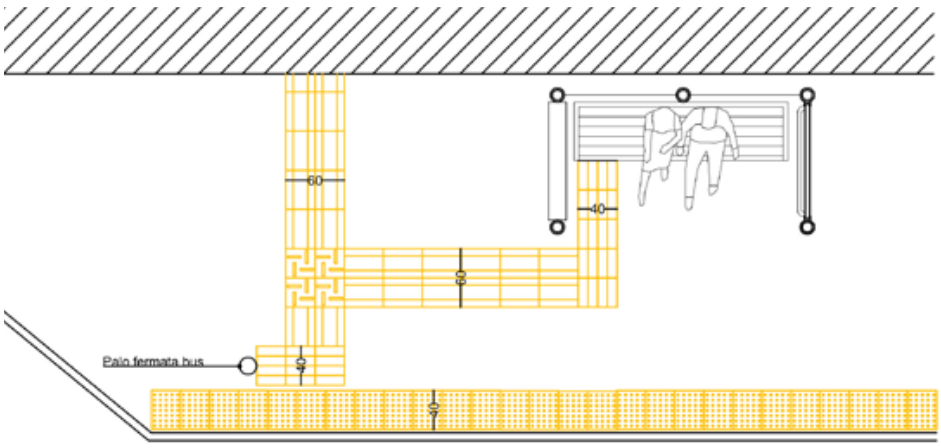

Viale Piccolo San Bernardo

Indicazione posizione: attraversamento pedonale fermate bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**02**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

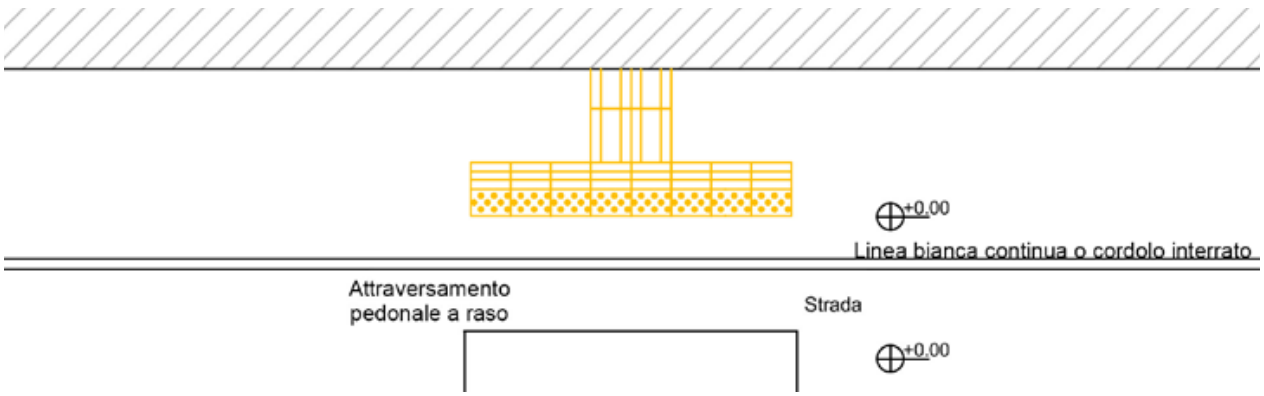

Viale Piccolo San Bernardo

Indicazione posizione: percorso pedonale altezza fermata autobus marciapiede sud	Numero intervento
Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale non vedente	**03**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

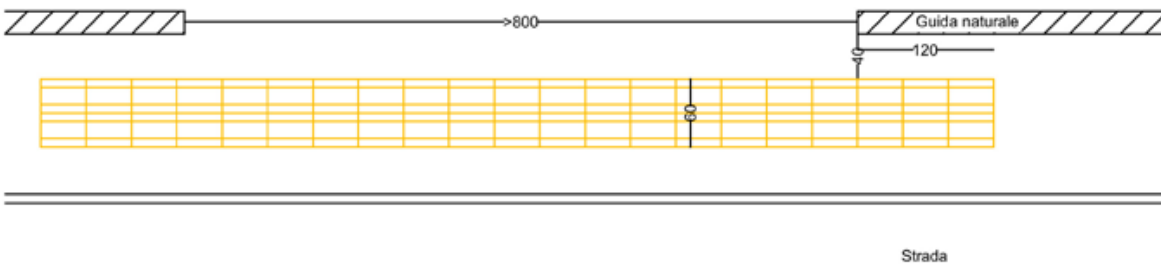

Viale Piccolo San Bernardo

Indicazione posizione: attraversamento pedonale fermate bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Presenza di gradino attraversamento pedonale ed assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti. (gradino su un lato e segnalazione tattilo-plantare entrambi lati)	**04**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Eliminazione del dislivello tramite raccordo dei percorsi pedonali realizzando due rampe di pendenza preferibilmente non superiore al 5% con integrazione di segnalazione di attraversamento pedonale attraverso collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **8.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

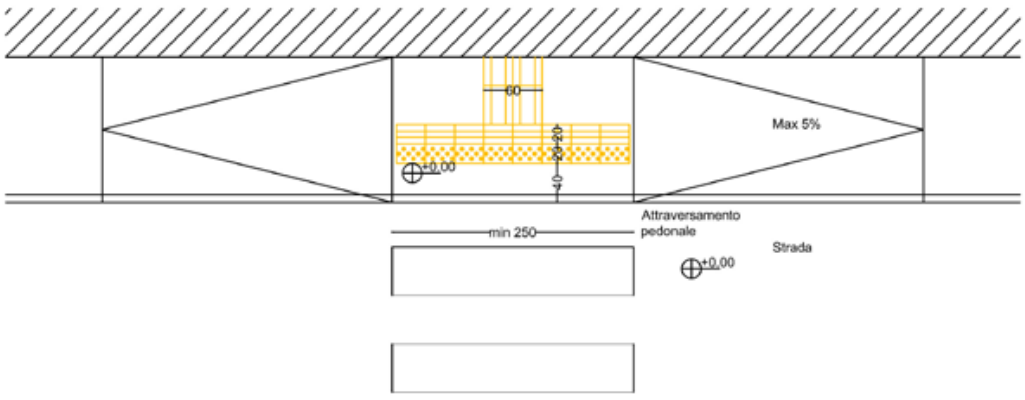

Viale Piccolo San Bernardo

Indicazione posizione: fermata bus direzione Sarre	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**05**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile completa di pensilina per la protezione dagli agenti atmosferici con panchina dotata di schienale e braccioli integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.
Panchina e pralina non garantiscono sufficiente larghezza di passaggio lungo il marciapiede, possibile sostituire la panchina con una seduta reclinabile, da valutarsi la possibilità d'installare una pensilina a sbalzo.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **15.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

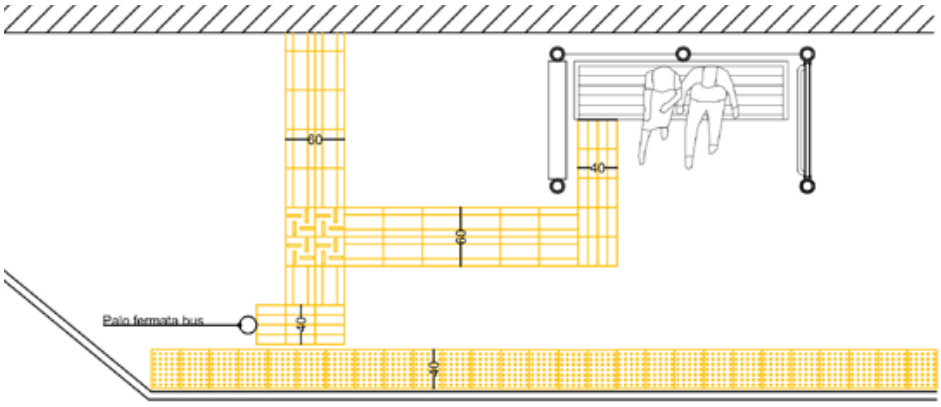

Viale Piccolo San Bernardo

Indicazione posizione: da fermata bus cimitero ad altezza passaggio a livello	Numero intervento
Tipologia criticità: percorso pedonale a raso non sicuro	**06**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di segnaletica orizzontale indicante il percorso pedonale integrato con cordolo di delimitazione della carreggiata realizzato con polimeri rigenerati.
Possibile valutare una modifica della sezione stradale ampliando il percorso pedonale aprendo un tavolo con RFI. Nuovo cordolo ad interrompere ogni 10 m.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **15.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

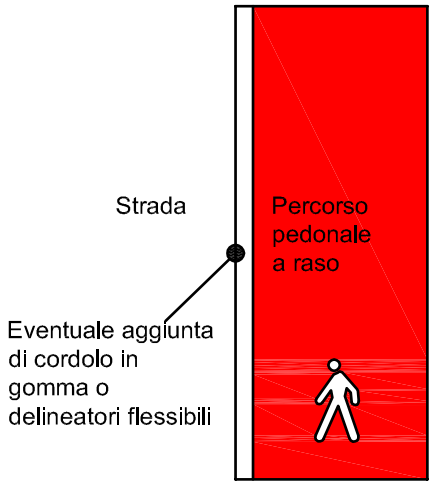

Viale Piccolo San Bernardo

Indicazione posizione: intersezione passaggio a livello	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale	**07**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres porcellanato da esterno.
(Segnaletica orizzontale da realizzarsi in modo tale che l'attraversamento non presenti una lunghezza superiore a 8 m)

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

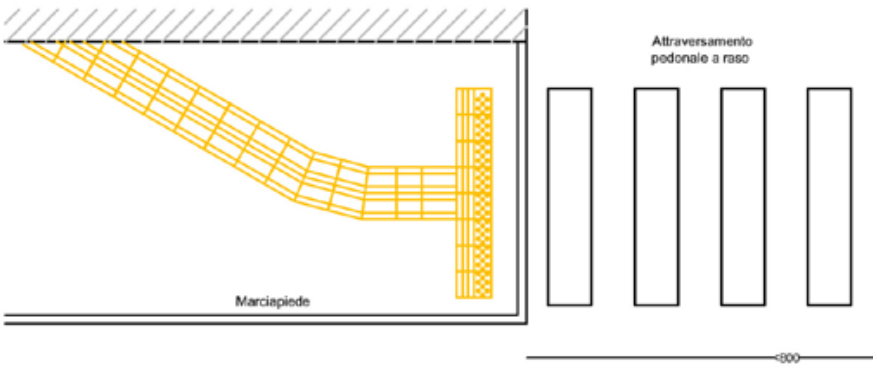

Viale Piccolo San Bernardo

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza passaggio a livello	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**08**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

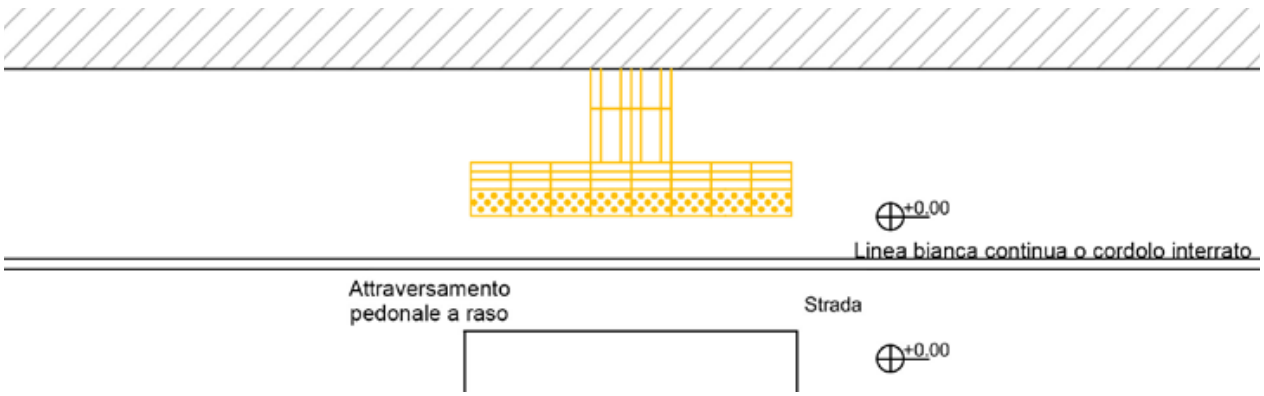

Viale Piccolo San Bernardo

Indicazione posizione: da altezza passaggio a livello ad altezza civico 34	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza linea guida naturale non vedente	**09**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento: Posizionamento di cordolo su uno dei due lati del percorso. Cordolo rialzato di 15 cm rispetto al piano di calpestio.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

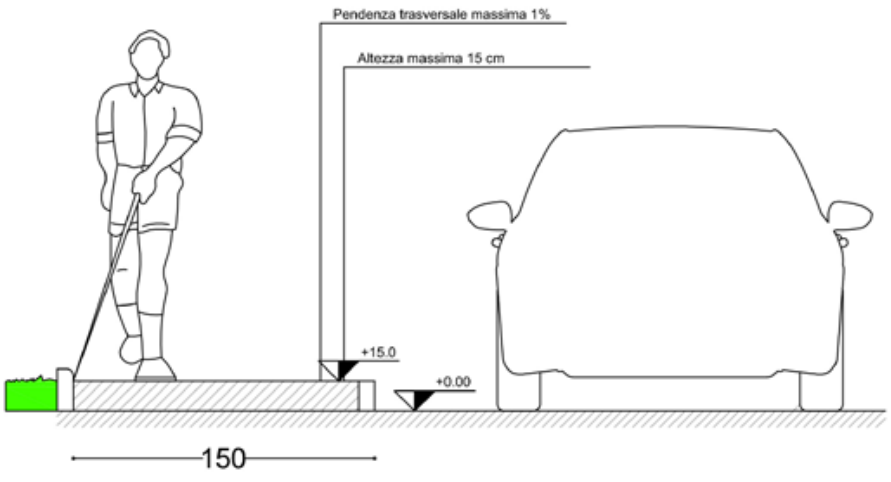

Viale Piccolo San Bernardo

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza civico 34	Numero intervento
Tipologia criticità: Presenza di gradino attraversamento pedonale ed assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti. (gradino su un lato e segnalazione tattilo-plantare entrambi lati)	**10**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Eliminazione del dislivello tramite raccordo dei percorsi pedonali realizzando due rampe di pendenza preferibilmente non superiore al 5% con integrazione di segnalazione di attraversamento pedonale attraverso collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **8.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

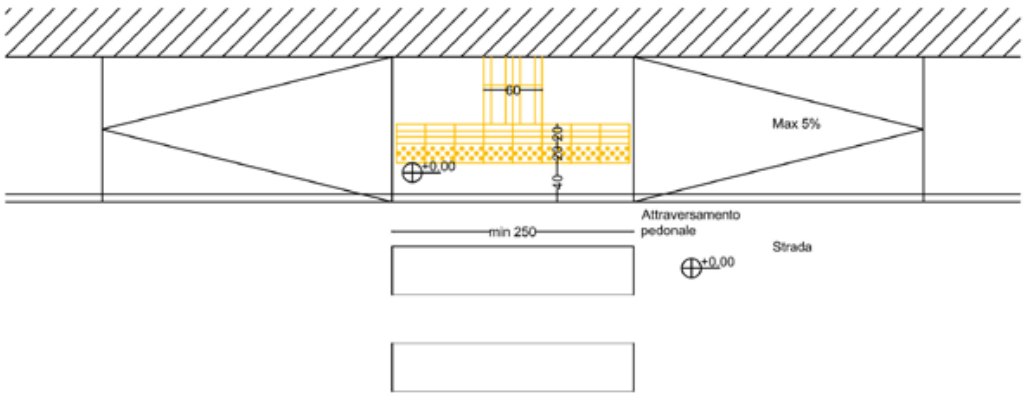

Viale Piccolo San Bernardo

Indicazione posizione: fermata bus altezza civico 30	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**11**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile completa di pensilina per la protezione dagli agenti atmosferici con panchina dotata di schienale e braccioli integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.
Possibile valutare di procedere ad ampliare la superficie del marciapiede eventualmente procedendo con una procedura espropriativa per realizzare una fermata pienamente accessibile.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **20.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

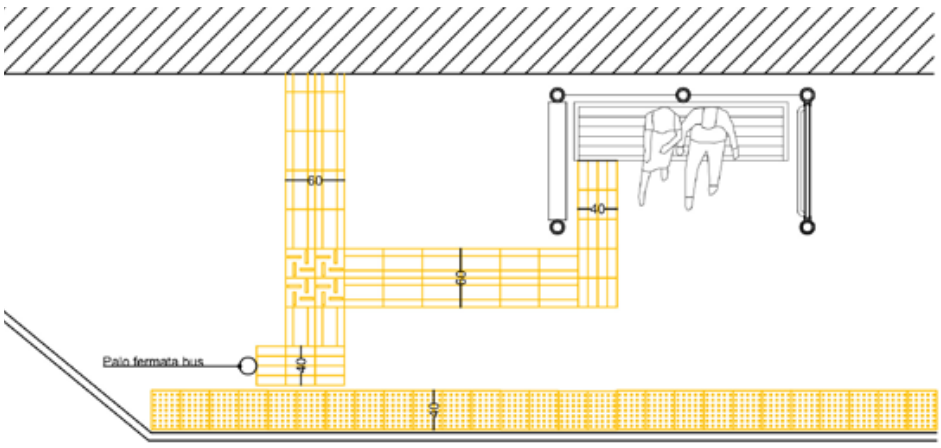

Viale Piccolo San Bernardo

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza civico 26	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**12**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

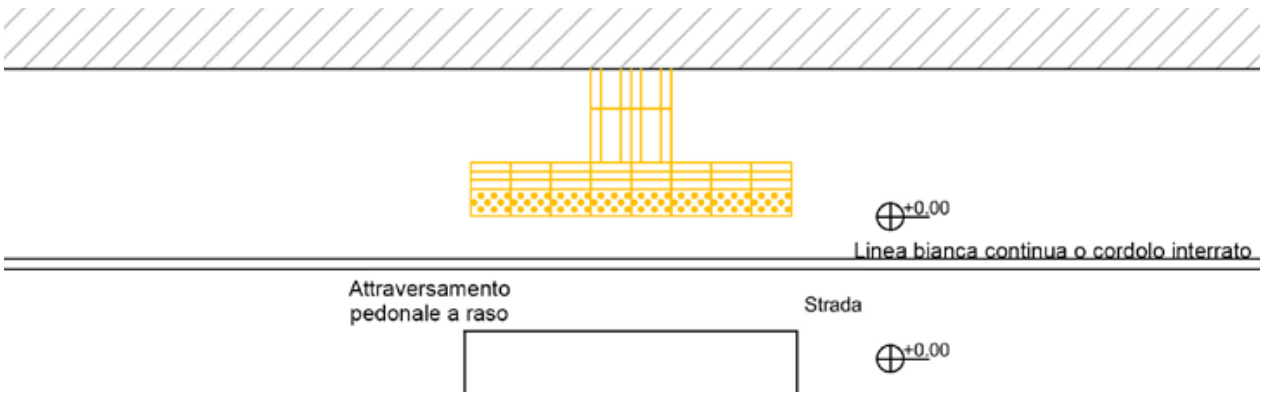

Viale Piccolo San Bernardo

Indicazione posizione: altezza stazione di rifornimento	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale	**13**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **2.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

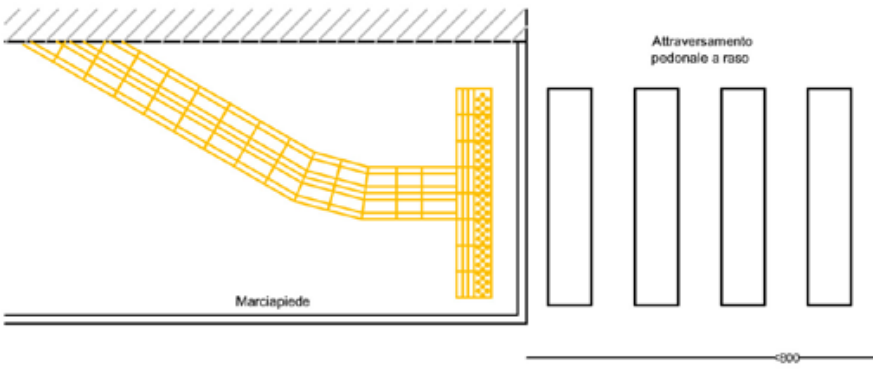

Viale Piccolo San Bernardo

Indicazione posizione: altezza stazione di rifornimento	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza linea guida naturale non vedente	**14**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento: Posizionamento di cordolo su uno dei due lati del percorso. Cordolo rialzato di 15 cm rispetto al piano di calpestio.
Compreso ampliamento del marciapiede portandolo ad una larghezza di 150 cm.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **8.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

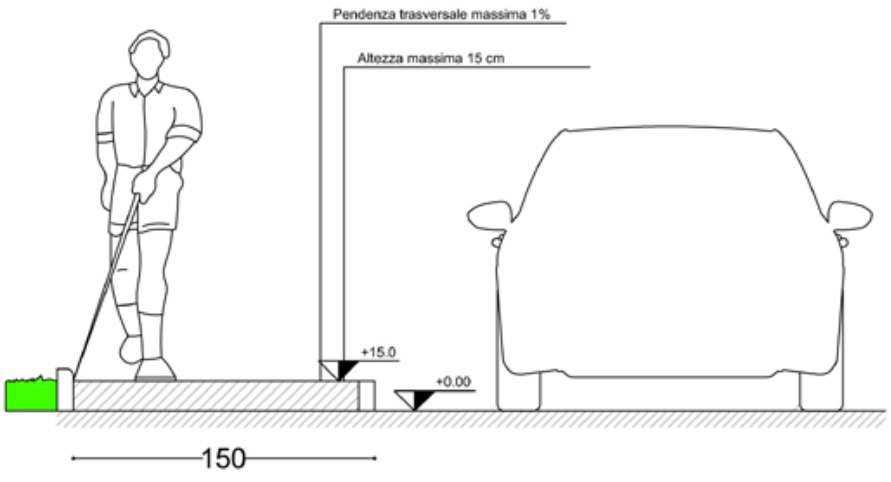

Viale Piccolo San Bernardo

Indicazione posizione: altezza stazione di rifornimento	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale	**15**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **2.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

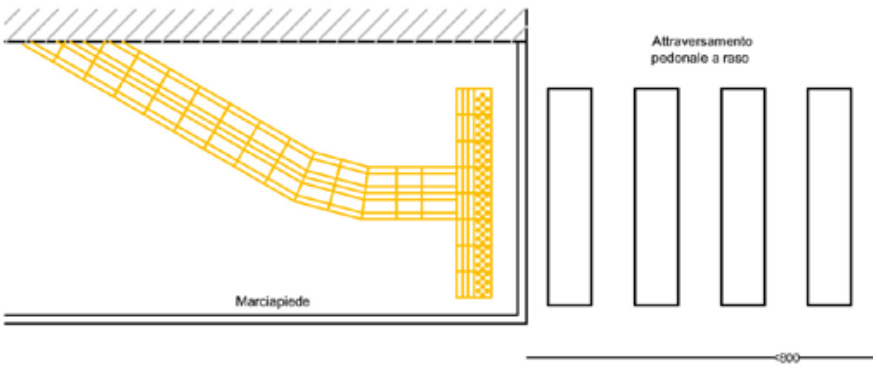

Viale Piccolo San Bernardo

Indicazione posizione: marciapiede con controviale tra stazione di rifornimento ed Ex Golf Hotel	Numero intervento
Tipologia criticità: percorso pedonale sottodimensionato ed impraticabile	**16**

Documentazione fotografica criticità







Descrizione prestazionale possibile intervento:
Rifacimento del marciapiede o percorso pedonale esistente previa demolizione della pavimentazione compreso il sottofondo. Il nuovo piano di calpestio dovrà risultare compatto, omogeneo con pendenza trasversale non superiore all'1%. *Da modificare la sezione stradale in questo tratto al fine di garantire la presenza di un marciapiede o percorso pedonale a raso di larghezza pari a 150 cm completo di guide naturali per non vedente.*

Riferimenti normativi:
DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **22.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

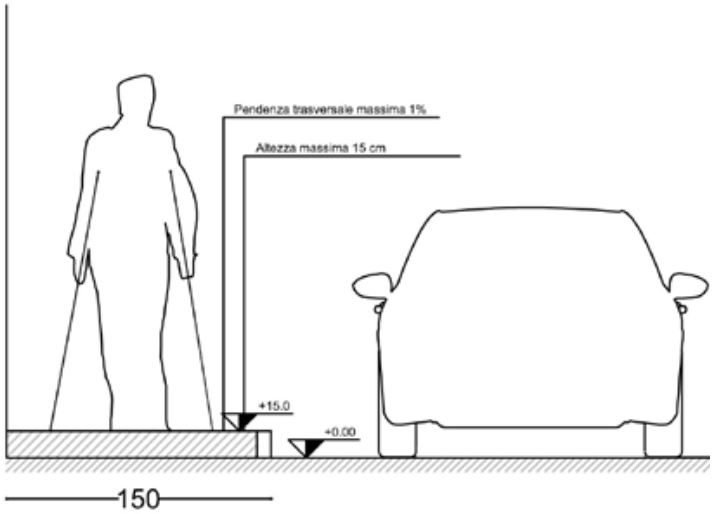

Viale Piccolo San Bernardo

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**17**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

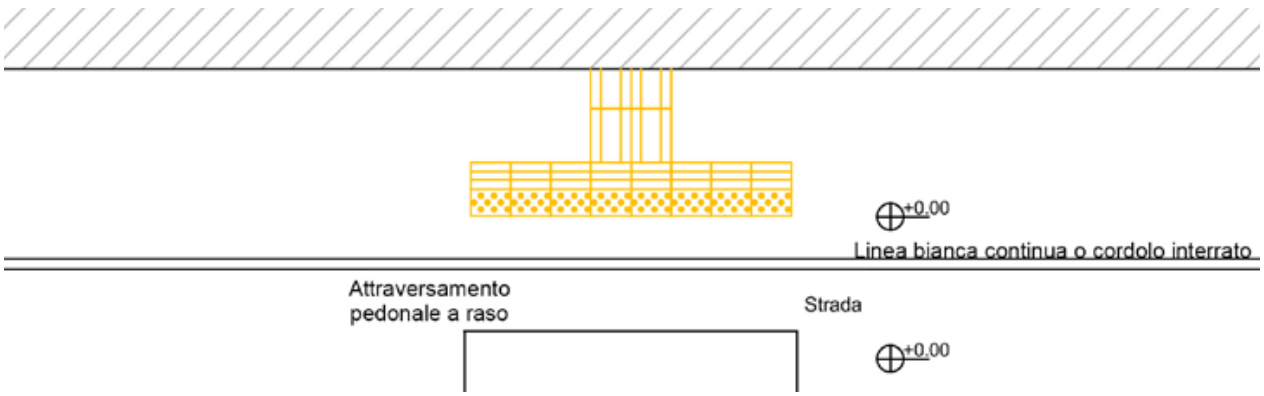

Viale Piccolo San Bernardo

Indicazione posizione: fermata bus direzione Sarre	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**18**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile completa di pensilina per la protezione dagli agenti atmosferici con panchina dotata di schienale e braccioli integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.
Da valutare la possibilità d'installazione di pensilina a sbalzo, la larghezza di passaggio lungo il marciapiede in ogni caso non deve scendere puntualmente al di sotto di 90 cm.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **16.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

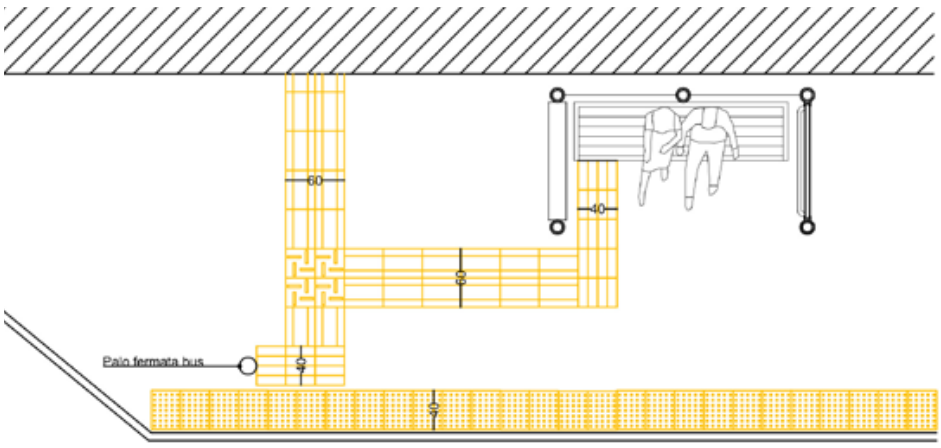

Viale Piccolo San Bernardo

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza fermate bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**19**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

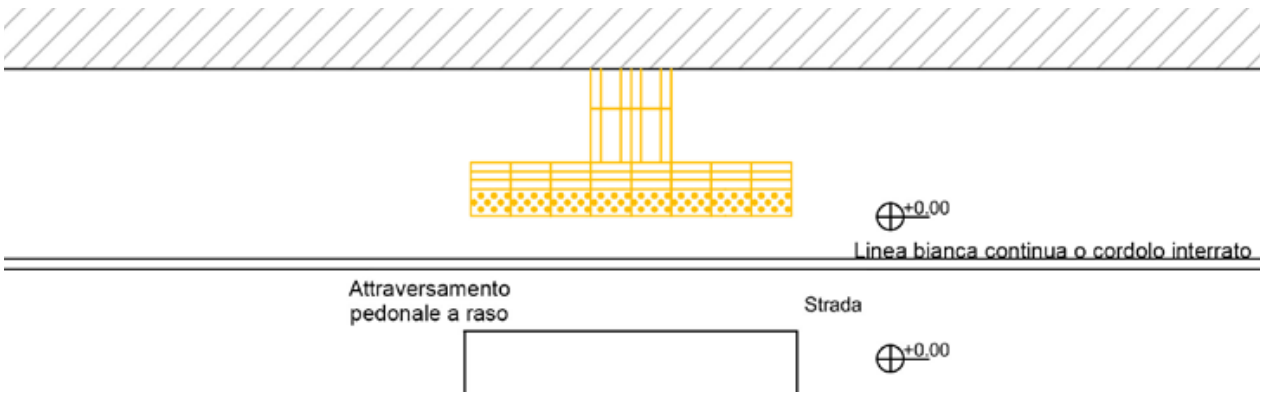

Viale Piccolo San Bernardo

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza civico 14	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**20**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

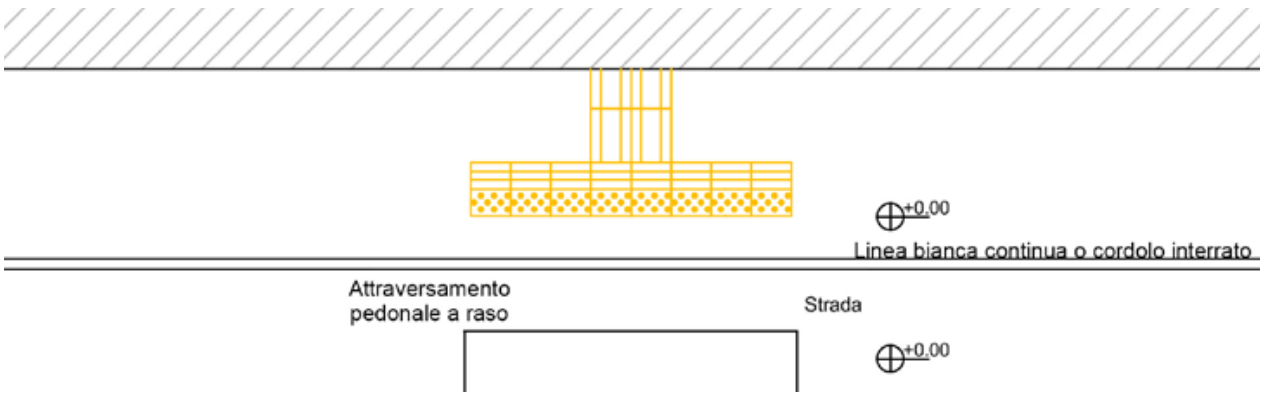

Viale Piccolo San Bernardo

Indicazione posizione: altezza civico 10	Numero intervento
Tipologia criticità: Cambio di direzione percorso pedonale non segnalata a persona non vedente	**21**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di segnaletica orizzontale indicante il percorso pedonale integrato con segnaletica tattilo plantare per non vedente.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **4.100,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

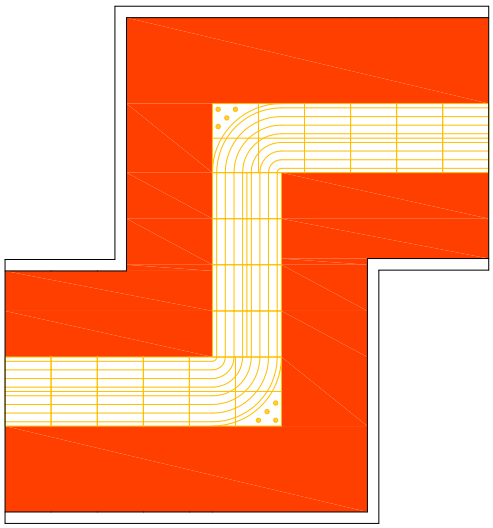

Viale Piccolo San Bernardo

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza civico 4	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**22**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.
Compreso rifacimento e riorganizzazione raccordo lato marciapiede nord.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **9.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

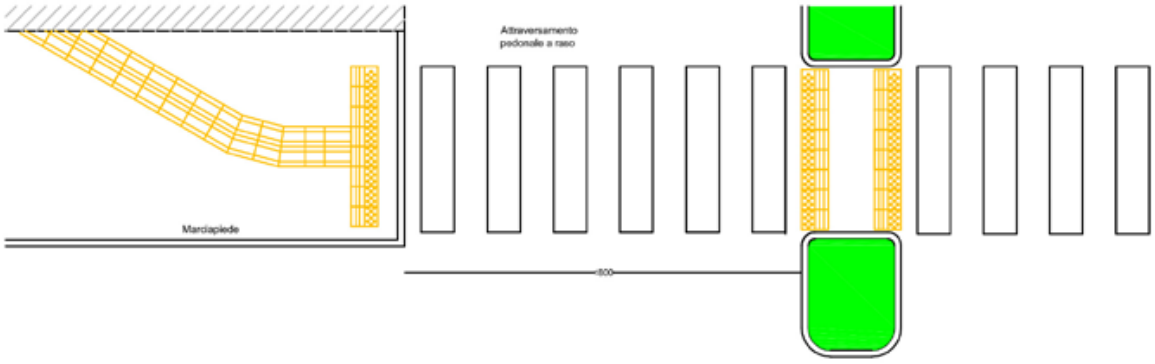

Viale Piccolo San Bernardo

Indicazione posizione: fermata bus altezza civico 5 direzione Aosta Centro	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**23**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile completa di pensilina per la protezione dagli agenti atmosferici con panchina dotata di schienale e braccioli integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **20.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

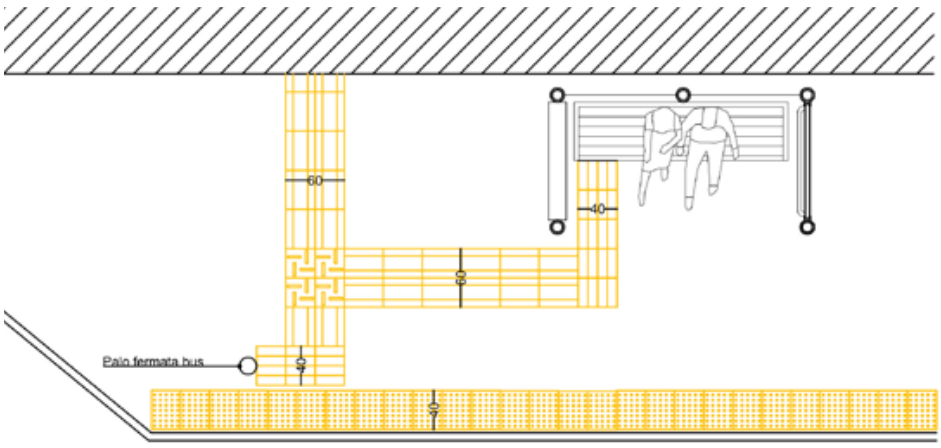

Viale Piccolo San Bernardo

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con passo carrabile n. 215/2009	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**24**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

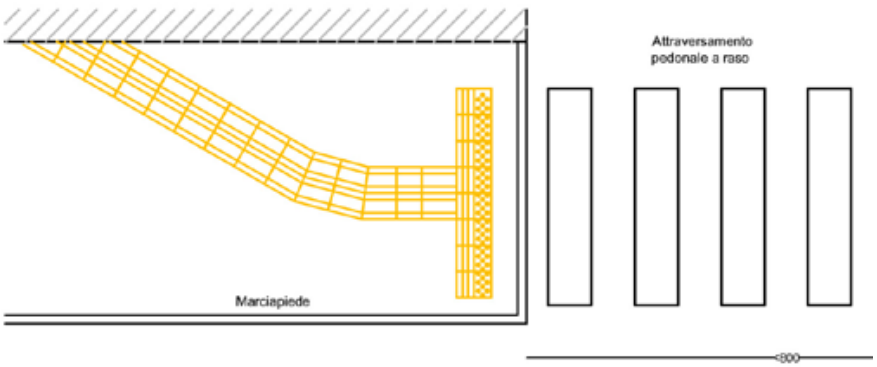

Viale Piccolo San Bernardo

Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**25**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile completa di pensilina per la protezione dagli agenti atmosferici con panchina dotata di schienale e braccioli integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **20.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

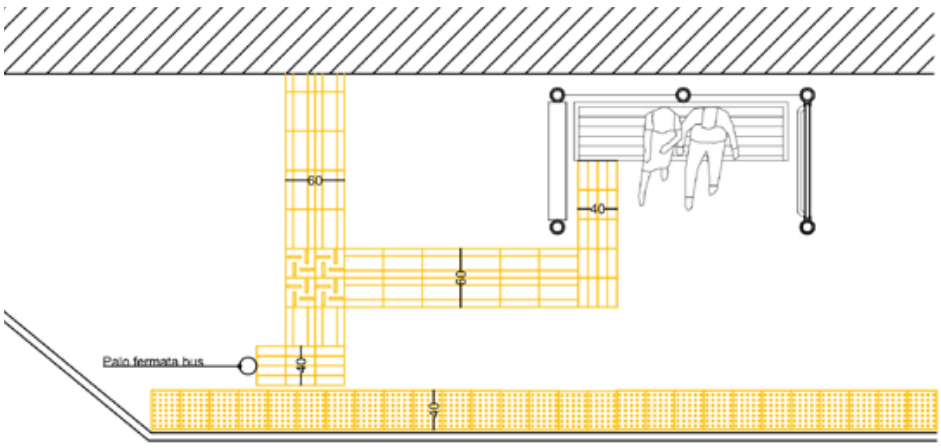

Viale Piccolo San Bernardo

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza stazione di rifornimento cimitero	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati) compreso posa pista pedotattile lungo l'attraversamento (attraversamento pedonale superiore a 8 metri)	**26**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres, compreso posa pista pedotattile lungo l'attraversamento (attraversamento pedonale superiore a 8 metri)

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **9.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

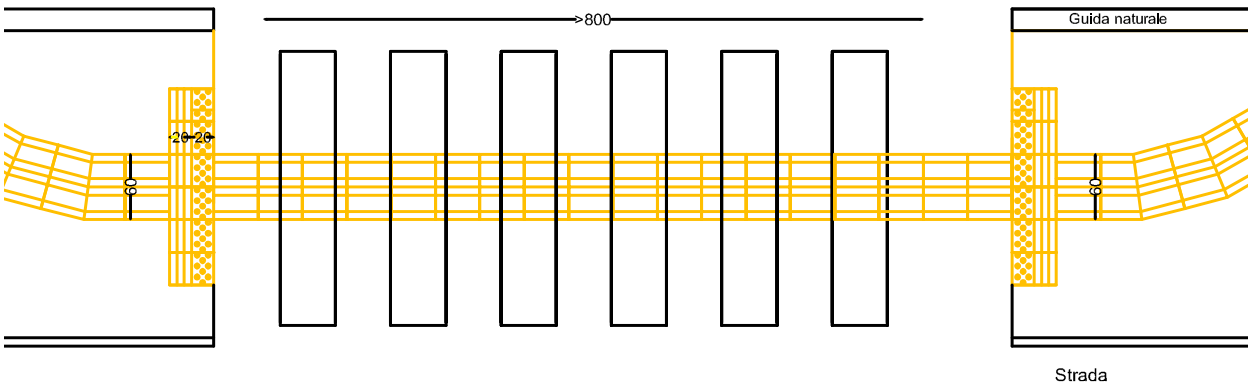

Viale Piccolo San Bernardo

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza stazione di rifornimento cimitero	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati) compreso posa pista pedotattile lungo l'attraversamento (attraversamento pedonale superiore a 8 metri)	**27**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres, compreso posa pista pedotattile lungo l'attraversamento (attraversamento pedonale superiore a 8 metri)

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **10.200,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

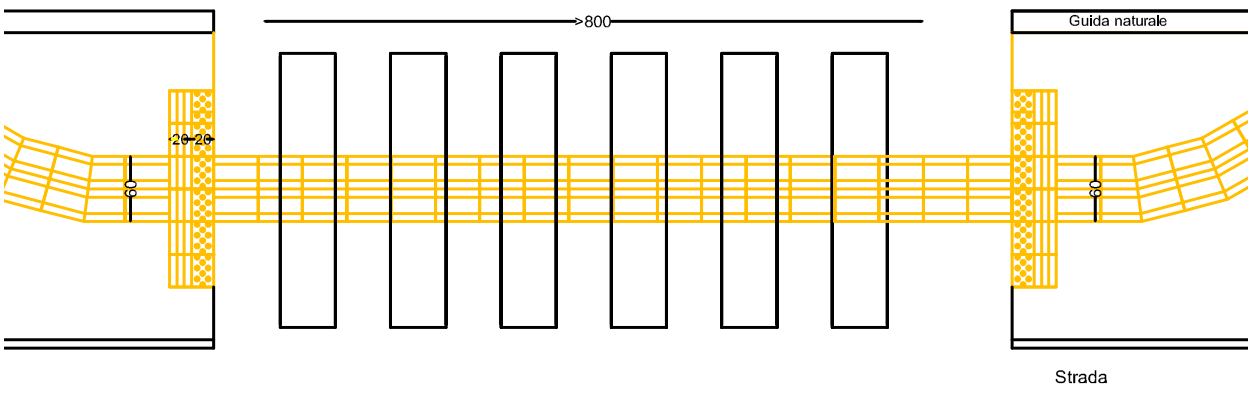

Viale Piccolo San Bernardo

Indicazione posizione: fermata bus altezza stazione di rifornimento cimitero	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**28**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile completa di pensilina per la protezione dagli agenti atmosferici con panchina dotata di schienale e braccioli integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.
Sola installazione segnalazioni pedotattili.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **8.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

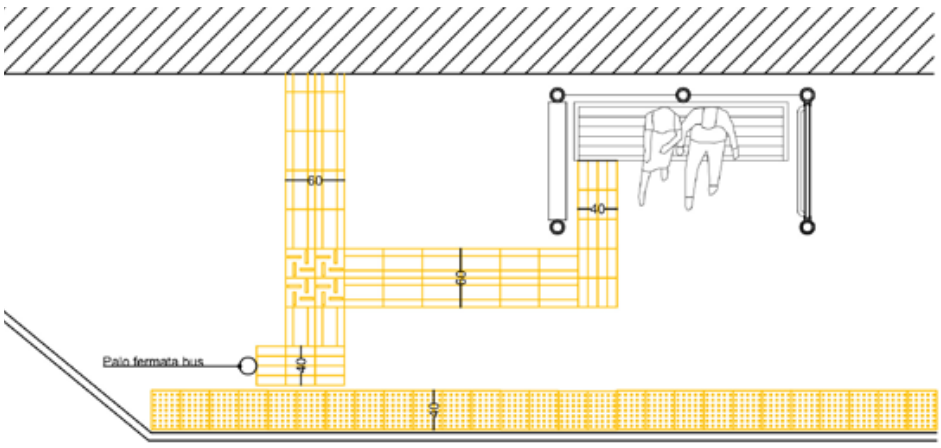

Viale Piccolo San Bernardo

Indicazione posizione: percorso pedonale sud per l'intero Viale	Numero intervento
Tipologia criticità: Pavimentazioni non omogenee	**29**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
In generale le pavimentazioni in cubetti di granito/porfido non sono la tipologia di finitura che garantisce le maggiori garanzie in termini di accessibilità, per via della posa realizzata con giunture superiori a 5 mm tra gli elementi che essendo di dimensioni contenute possono generare rapidamente nel tempo disomogeneità e piccoli dislivelli che risultano poco confortevoli nella percorrenza da parte di persona su carrozzina ed al contempo non permettere l'individuazione tramite bastone bianco dei rilievi della pavimentazione pedotattile a persona non vedente stante la disomogeneità diffusa di tutto il contesto. Quanto indicato è normato all'art. 8.2.2 del DM 236/89 "Gli elementi costituenti una pavimentazione devono presentare giunture inferiori a 5 mm, stillate con materiali durevoli, essere piani con eventuali risalti di spessore non superiore a 2 mm". Consigliabile la realizzazione di almeno una fascia di larghezza di 1 m in lastricato o altra finitura omogenea.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **85.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

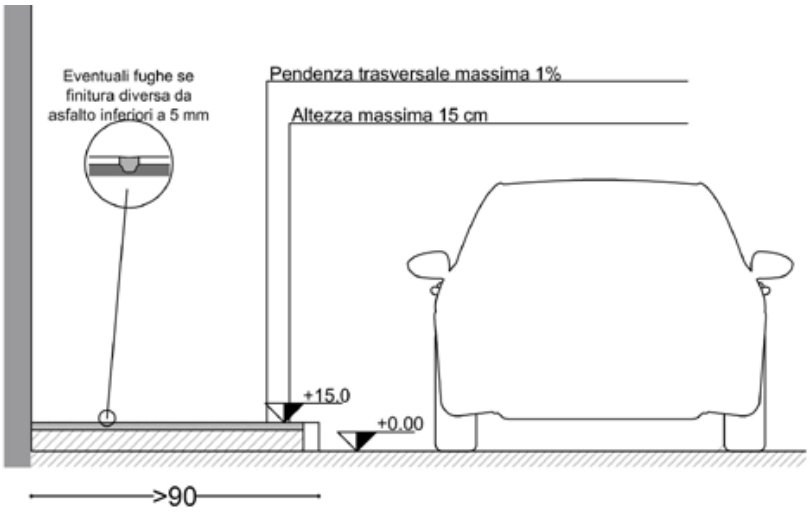

Viale Piccolo San Bernardo

Indicazione posizione: attraversamento ciclopedonale intersezione con Via Grand Eyvia	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**30**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.


Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

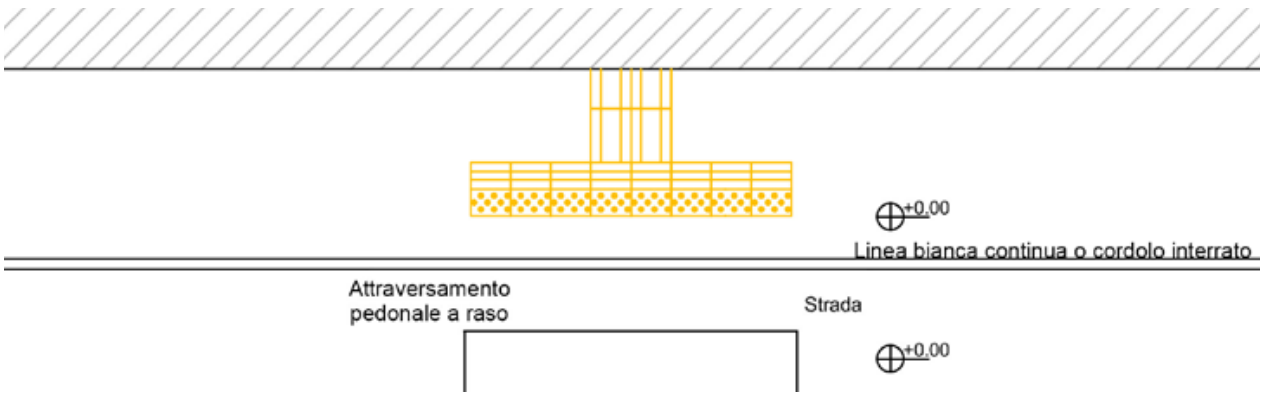

Via Chambéry

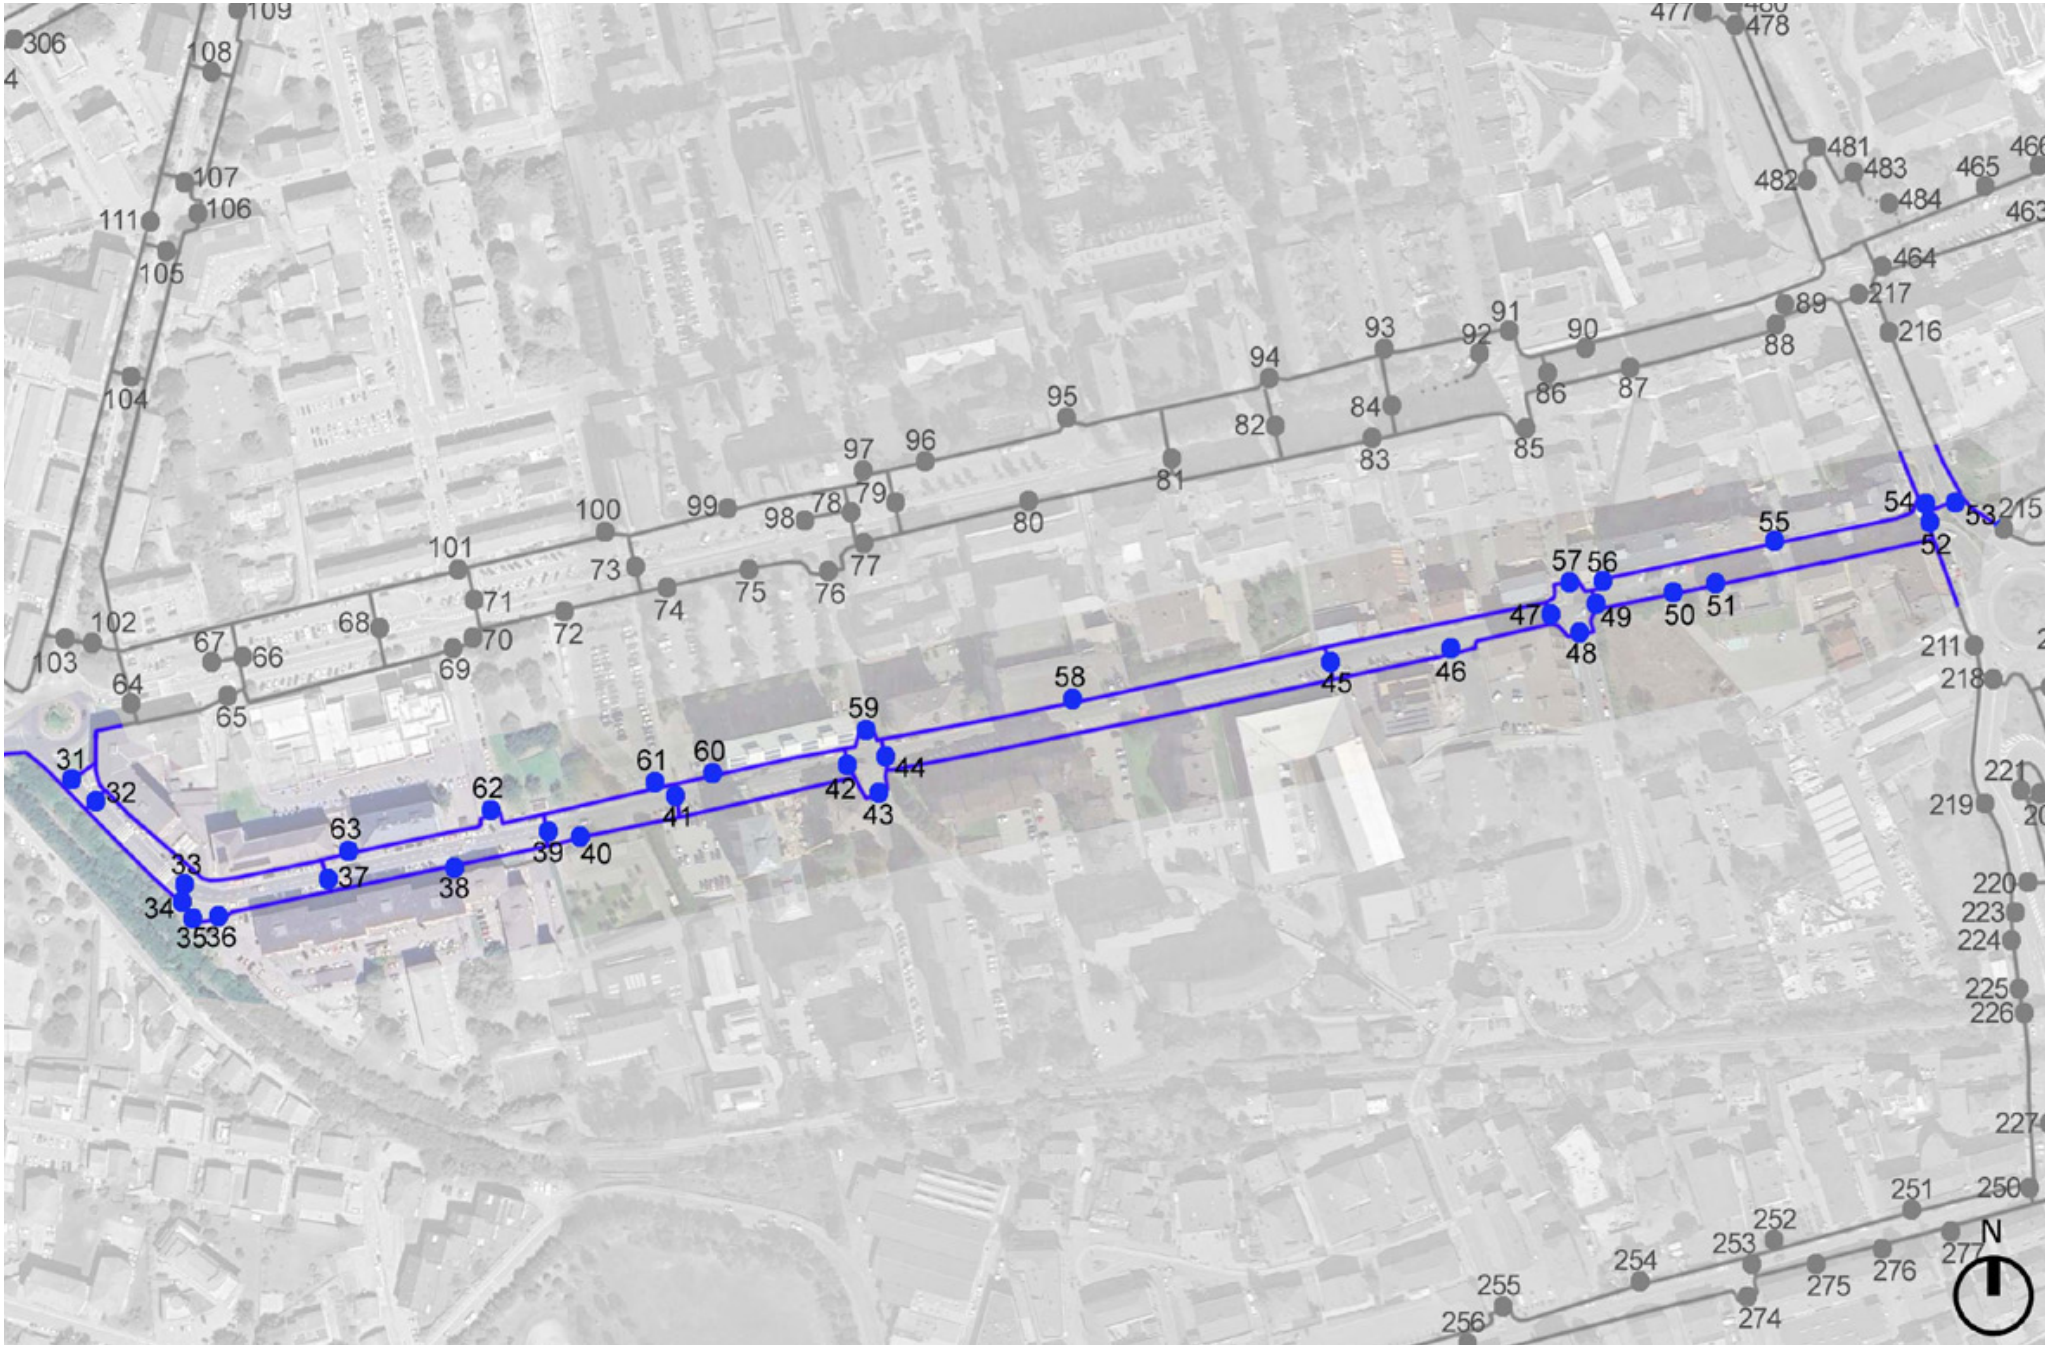
306
4
109
108
107
106
111
105
104
102
103
67
66
64
65
68
69
71
70
72
101
100
73
74
99
98
75
78
79
76
77
97
96
95
80
81
94
93
92
91
90
82
84
83
86
85
87
89
88
481
482
483
484
465
464
217
216
478
477
31
32
33
34
35
36
63
37
38
62
39
40
61
60
41
59
42
43
44
58
45
46
57
56
47
48
49
50
51
55
54
53
52
215
211
218
221
219
220
223
224
225
226
227
251
250
252
253
254
255
256
274
275
276
277
N

Via Chambéry

Indicazione posizione: attraversamento ciclopedonale altezza rotatoria con Viale Piccolo san Bernardo	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**31**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

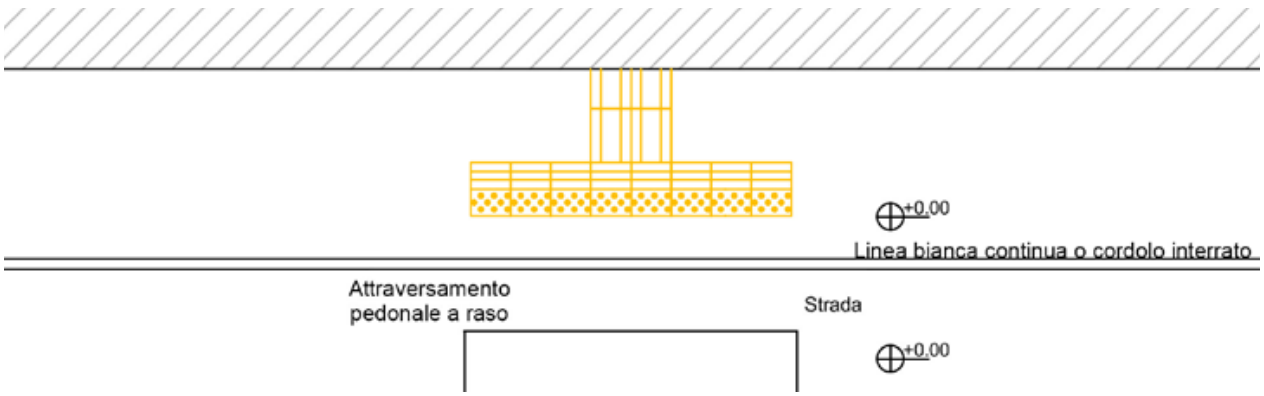

Via Chambéry

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza civico 204	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati) con pendenza trasversale eccessiva su un lato	**32**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.
Compreso miglioramento raccordo dei percorsi pedonali realizzando due rampe di pendenza preferibilmente non superiore al 5% al fine di garantire a carrozzina la continuità di percorrenza del marciapiede.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.900,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

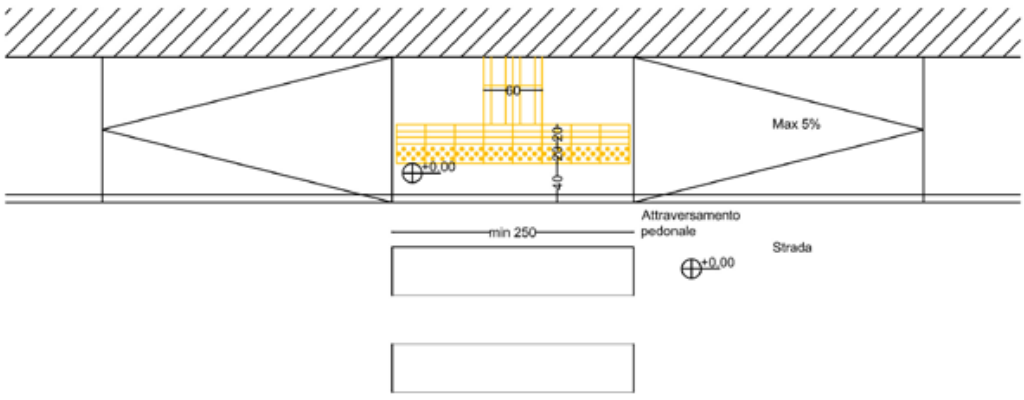

Via Chambéry

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**33**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

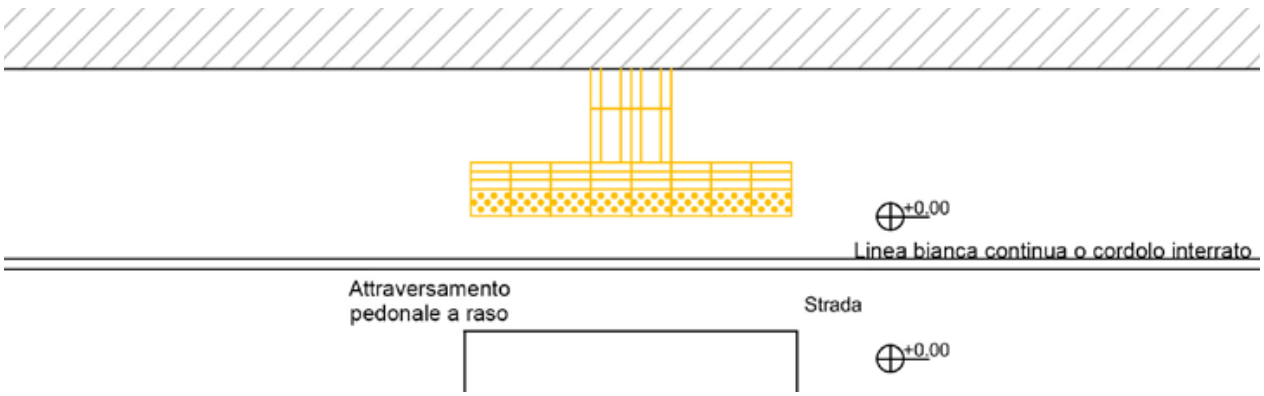

Via Chambéry

Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**34**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile completa di pensilina per la protezione dagli agenti atmosferici con panchina dotata di schienale e braccioli integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **20.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

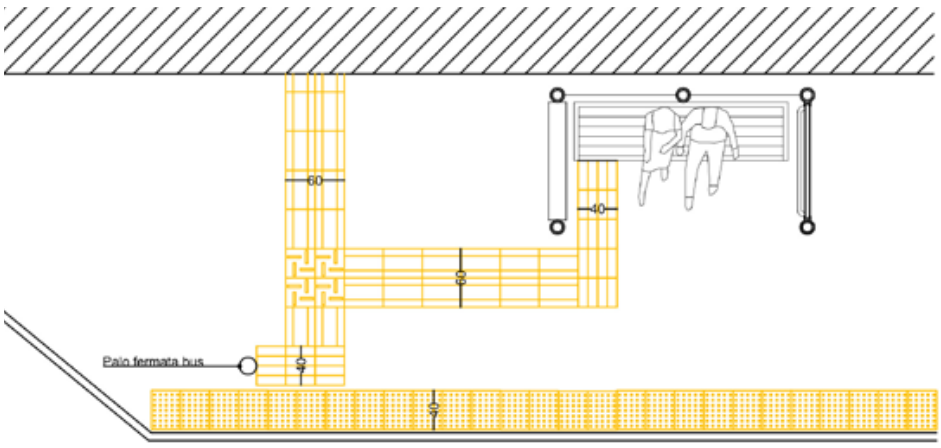

Via Chambéry

Indicazione posizione: altezza passo carrabile 722/1995	Numero intervento
Tipologia criticità: Ostacolo che provoca riduzione di percorso pedonale inferiore a 90 cm	**35**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento: Rimozione e ricollocazione del manufatto che provoca la riduzione del percorso pedonale.
Eliminazione ex plinto non a raso.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **200,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

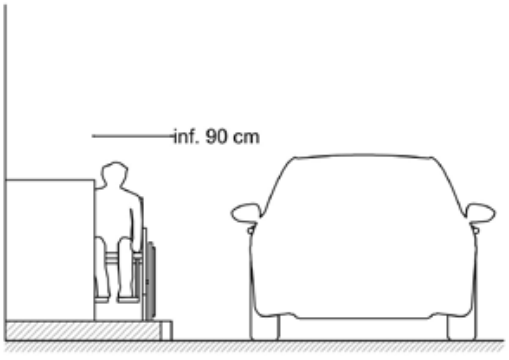

Via Chambéry

Indicazione posizione: passo carrabile 722/1995	Numero intervento
Tipologia criticità: Percorso pedonale con pendenza trasversale superiore all'1%	**36**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento: Rifacimento del marciapiede o percorso pedonale esistente previa demolizione della pavimentazione compreso il sottofondo, allo scopo di assicurare un percorso continuativo con pendenza trasversale non superiore all'1% e larghezza minima puntualmente non inferiore a 90 cm.
Inserimento di rampa prefabbricata carrabile.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.400,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

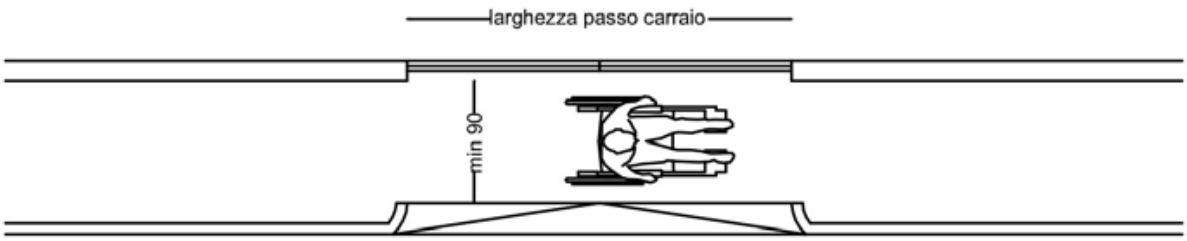

Via Chambéry

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza civico 176	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**37**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

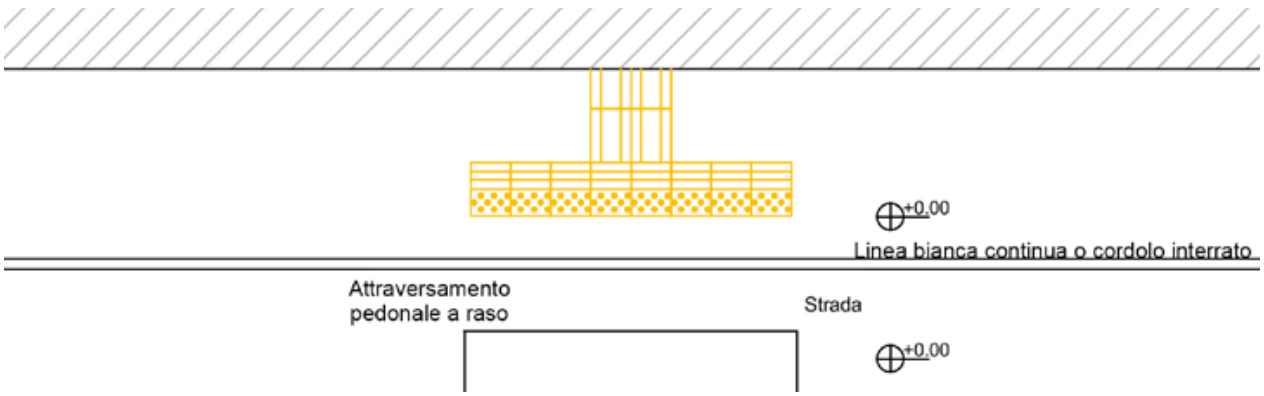

Via Chambéry

Indicazione posizione: passo carrabile 196/2008	Numero intervento
Tipologia criticità: Ostacolo che provoca riduzione di percorso pedonale inferiore a 90 cm	**38**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento: Rimozione e ricollocazione del manufatto che provoca la riduzione del percorso pedonale.
Rimozione e ricollocazione paletto parapedonale.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **70,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

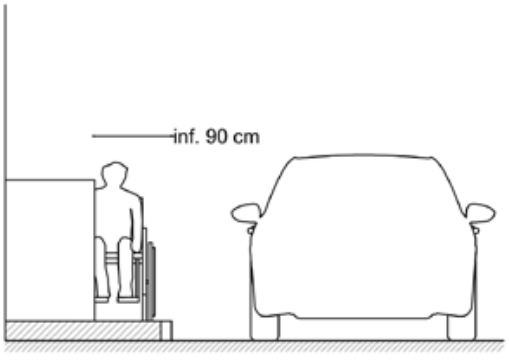

Via Chambéry

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via San Michele	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**39**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

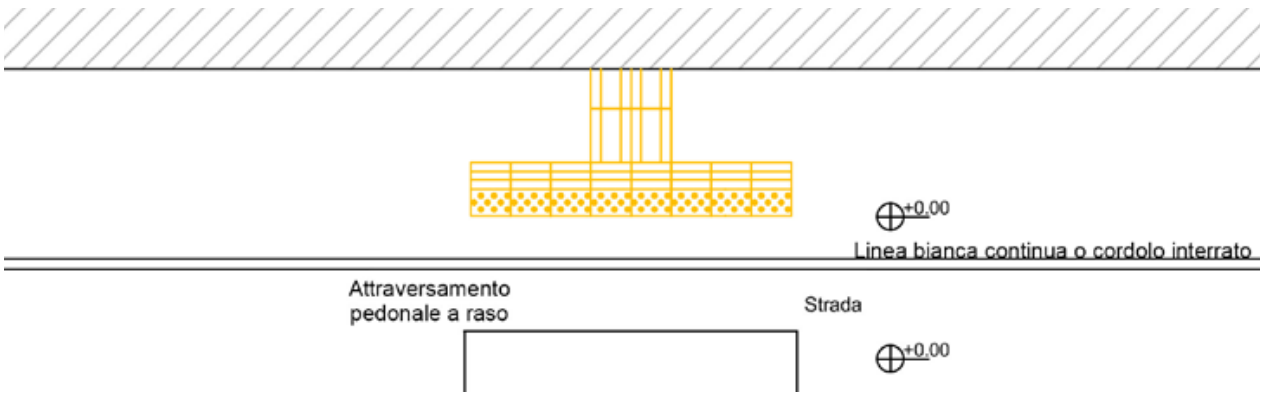

Via Chambéry

Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**40**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile completa di pensilina per la protezione dagli agenti atmosferici con panchina dotata di schienale e braccioli integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.
Sola installazione segnalazioni pedotattili.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **8.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

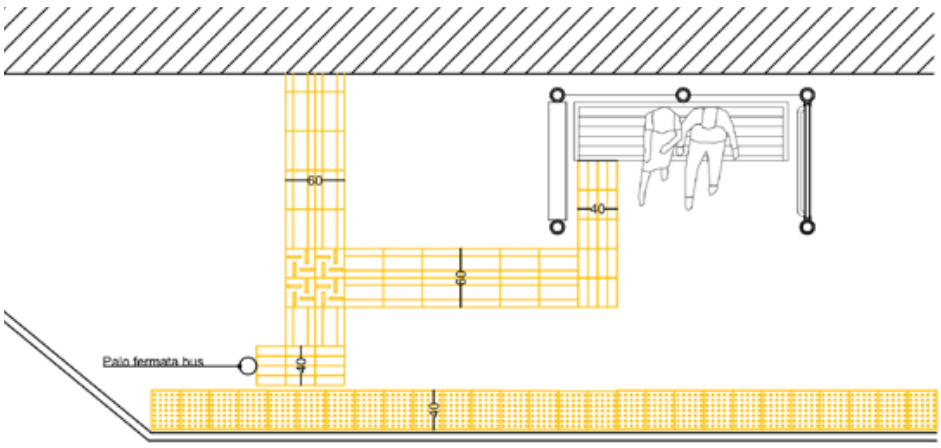

Via Chambéry

Indicazione posizione: attraversamento pedonale accesso parcheggio Via Chambéry-Corso Battaglione Aosta	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**41**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

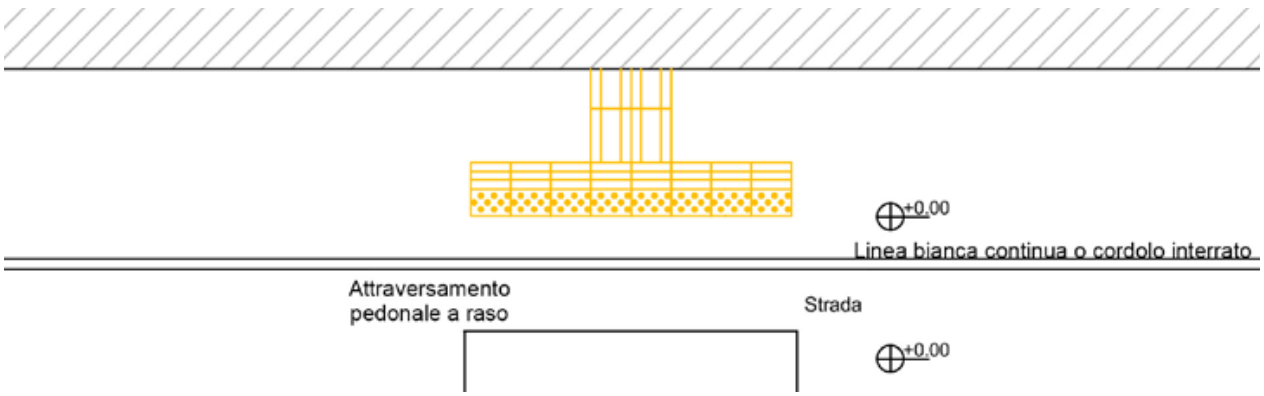

Via Chambéry

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Chavanne	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**42**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

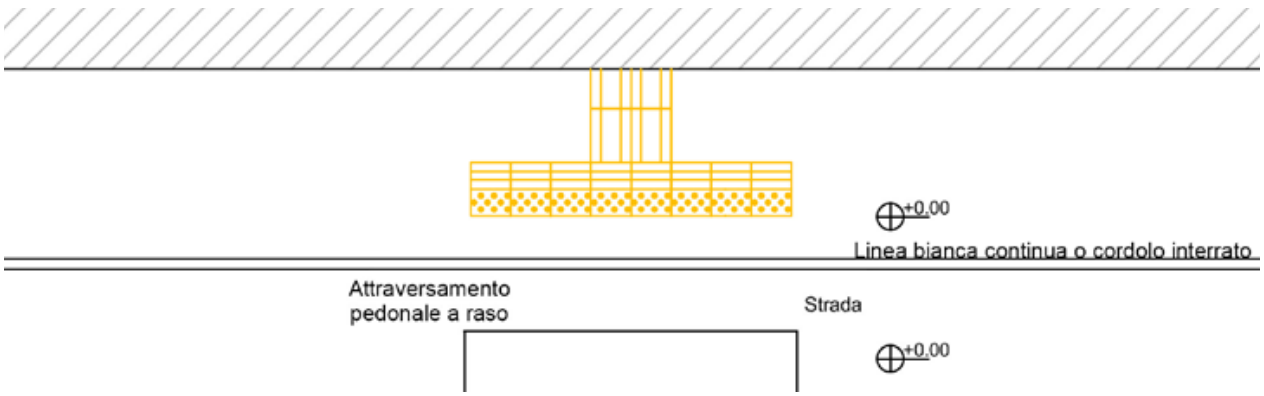

Via Chambéry

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Chavanne	Numero intervento
Tipologia criticità: Presenza di gradino attraversamento pedonale ed assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti. (gradino su un lato e segnalazione tattilo-plantare entrambi lati)	**43**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Eliminazione del dislivello tramite raccordo dei percorsi pedonali realizzando due rampe di pendenza preferibilmente non superiore al 5% con integrazione di segnalazione di attraversamento pedonale attraverso collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.200,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

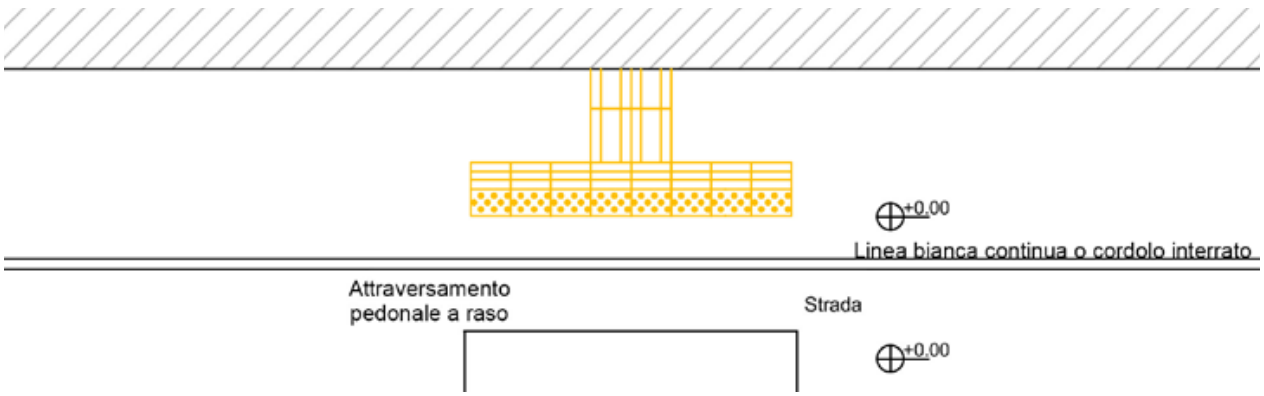

Via Chambéry

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Chavanne	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**44**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

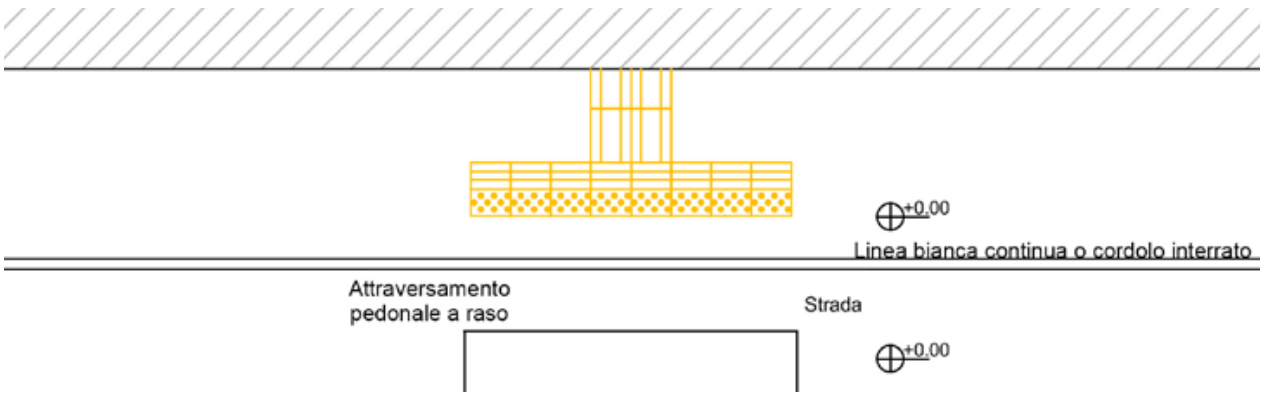

Via Chambéry

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza civico 60	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**45**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

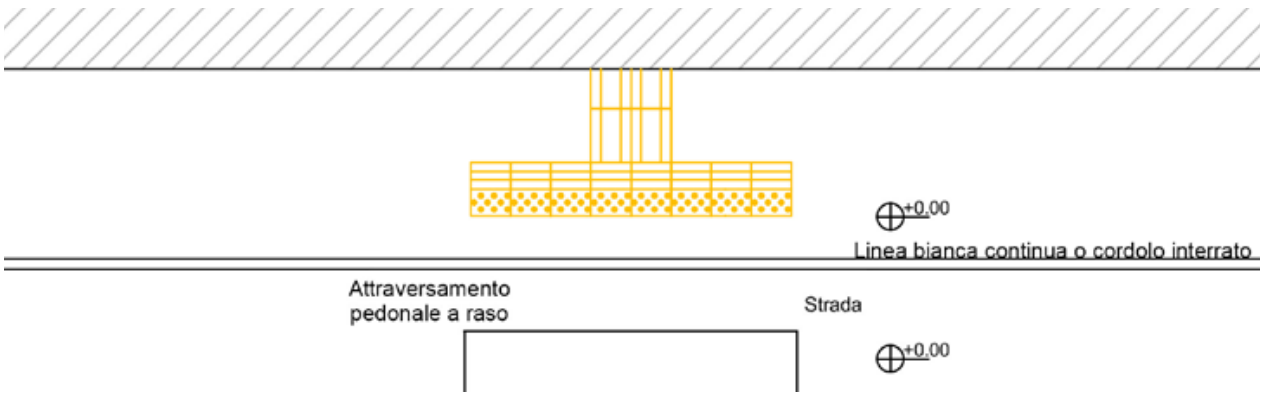

Via Chambéry

Indicazione posizione: attraversamento pedonale corsia carrabile accesso-uscita parcheggio altezza civico 56	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**46**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **2.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

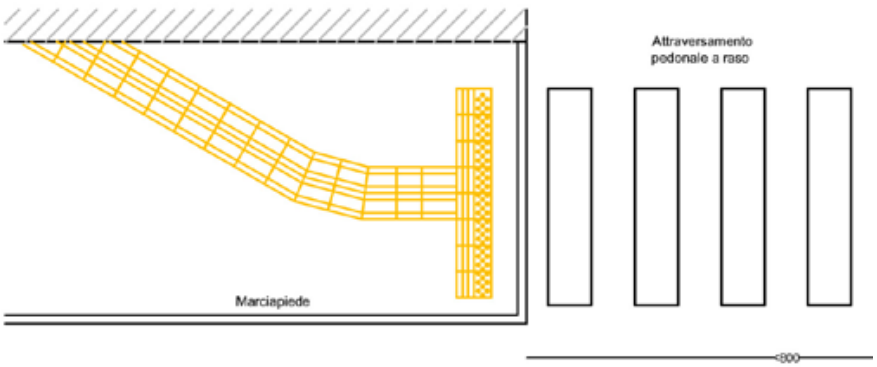

Via Chambéry

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Lys	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**47**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

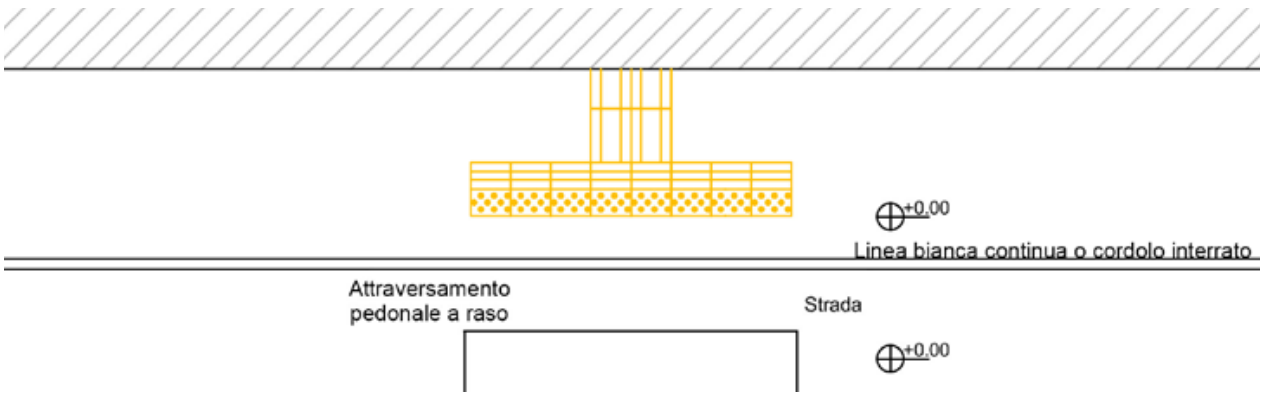

Via Chambéry

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Lys	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**48**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

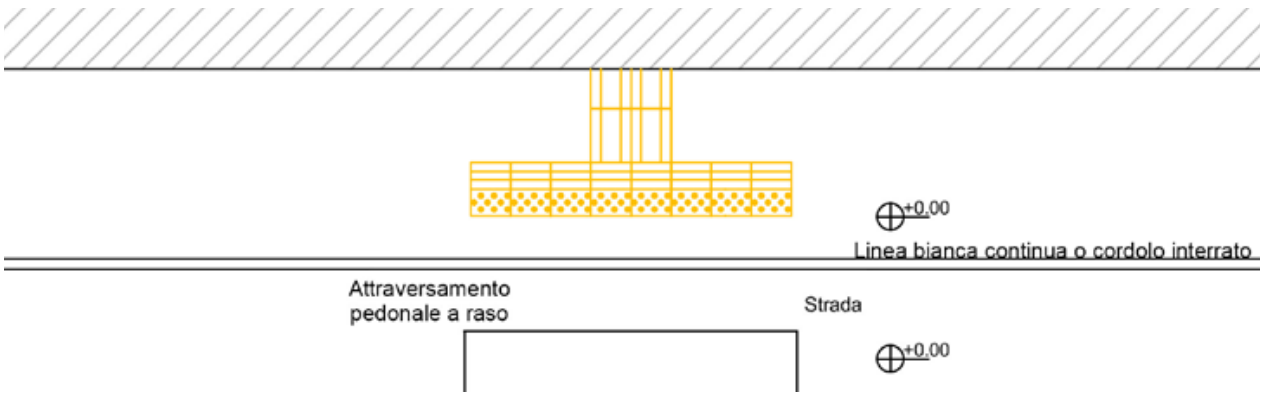

Via Chambéry

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Lys	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**49**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

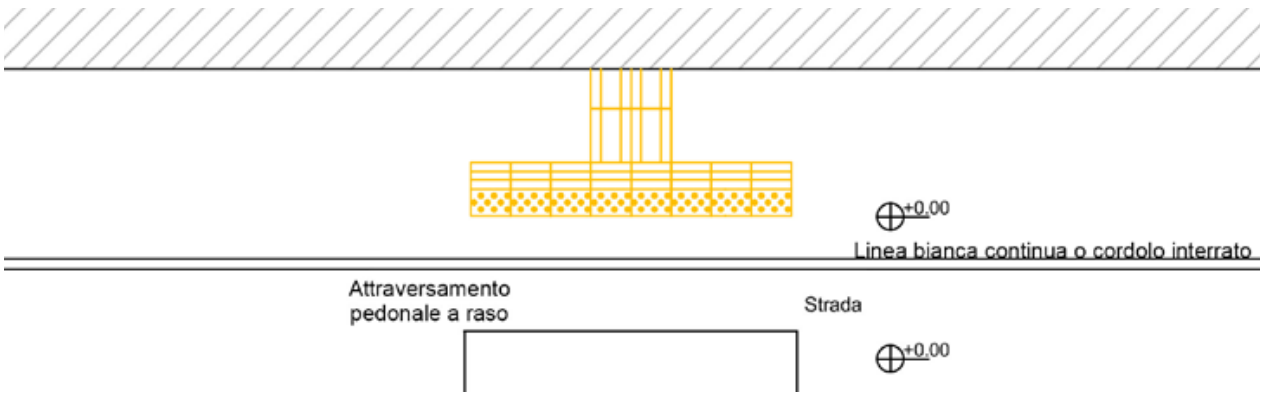

Via Chambéry

Indicazione posizione: accesso carrabile civico 55	Numero intervento
Tipologia criticità: Percorso pedonale con pendenza trasversale superiore all'1%	**50**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento: Rifacimento del marciapiede o percorso pedonale esistente previa demolizione della pavimentazione compreso il sottofondo, allo scopo di assicurare un percorso continuativo con pendenza trasversale non superiore all'1% e larghezza minima puntualmente non inferiore a 90 cm.
Inserimento di rampa prefabbricata carrabile. Nel caso non fosse possibile garantire una larghezza di passaggio in piano di almeno 90 cm sarà necessario raggiungere accordo con privato perchè questi trasferisca la pendenza trasversale all'interno della proprietà.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.200,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

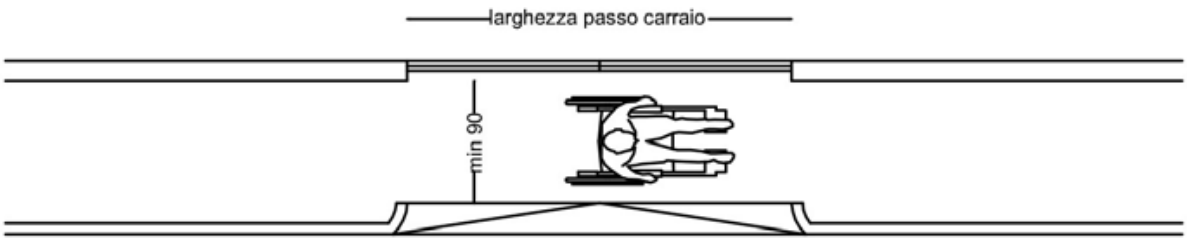

Via Chambéry

Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**51**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile completa di pensilina per la protezione dagli agenti atmosferici con panchina dotata di schienale e braccioli integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.
Sola installazione segnalazioni pedotattili e panchina.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

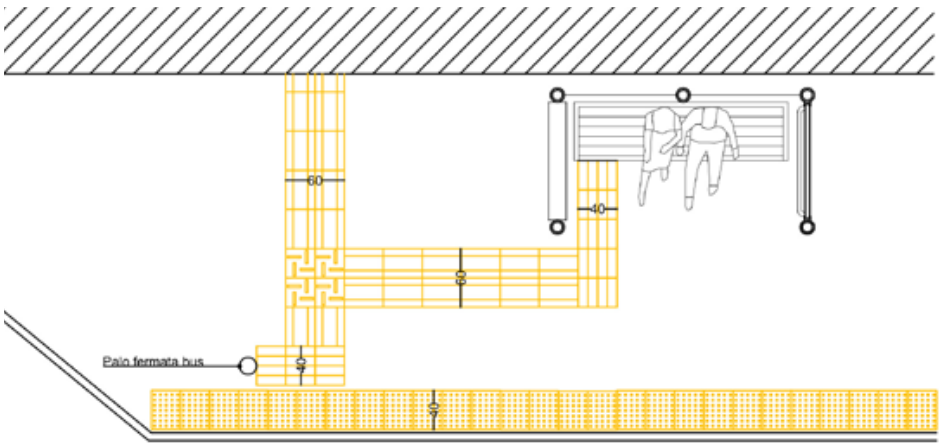

Via Chambéry

Indicazione posizione: intersezione con Viale Partigiani	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**52**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

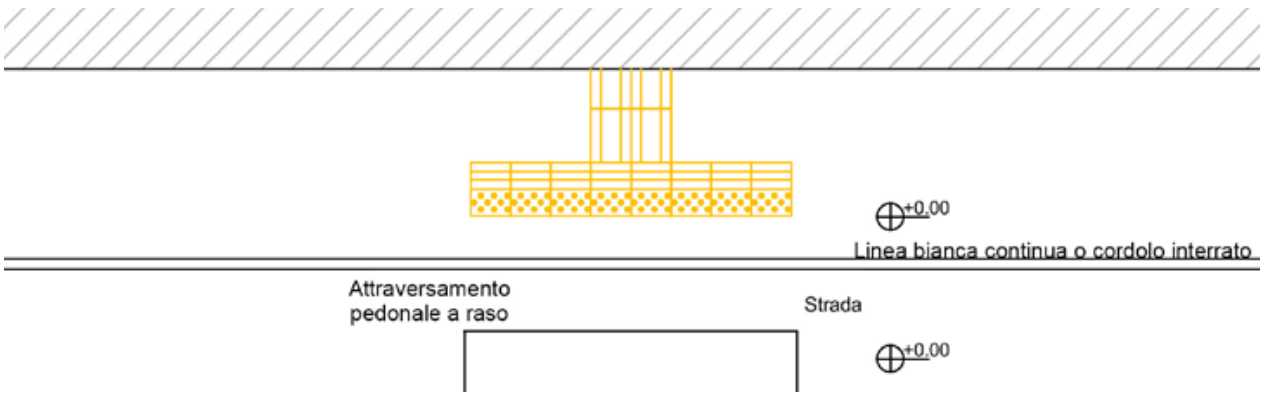

Via Chambéry

Indicazione posizione: intersezione con Viale Partigiani	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**53**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

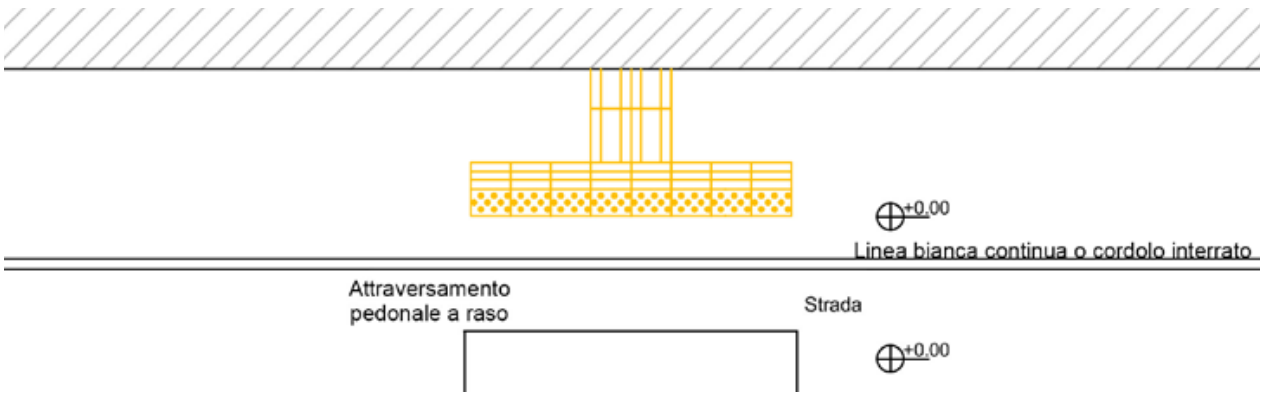

Via Chambéry

Indicazione posizione: intersezione con Viale Partigiani	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**54**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

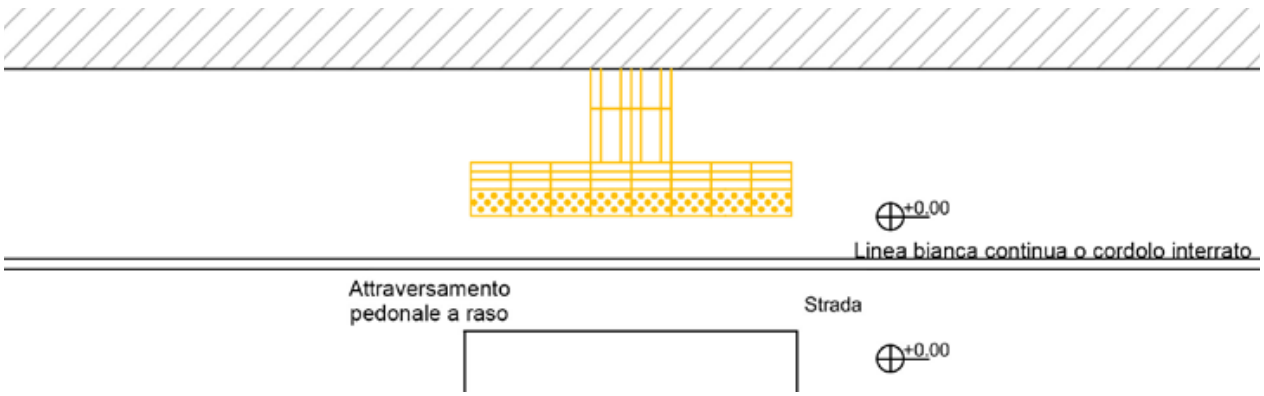

Via Chambéry

Indicazione posizione: altezza civico 30	Numero intervento
Tipologia criticità: Avvallamento e disconnessioni in presenza di chiusino	**55**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Messa in quota di chiusino, compresa la rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, del telaio e del coperchio inclusi ripristini e sigillature perimetrali.
Da garantire la compalnarità delle superfici.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **100,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

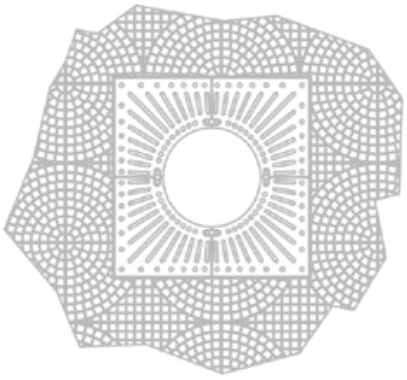

Via Chambéry

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Archibugio	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**56**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

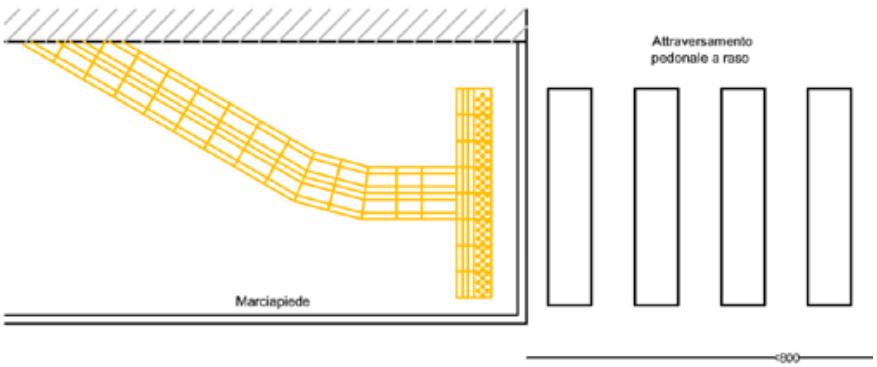

Via Chambéry

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Lys	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**57**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

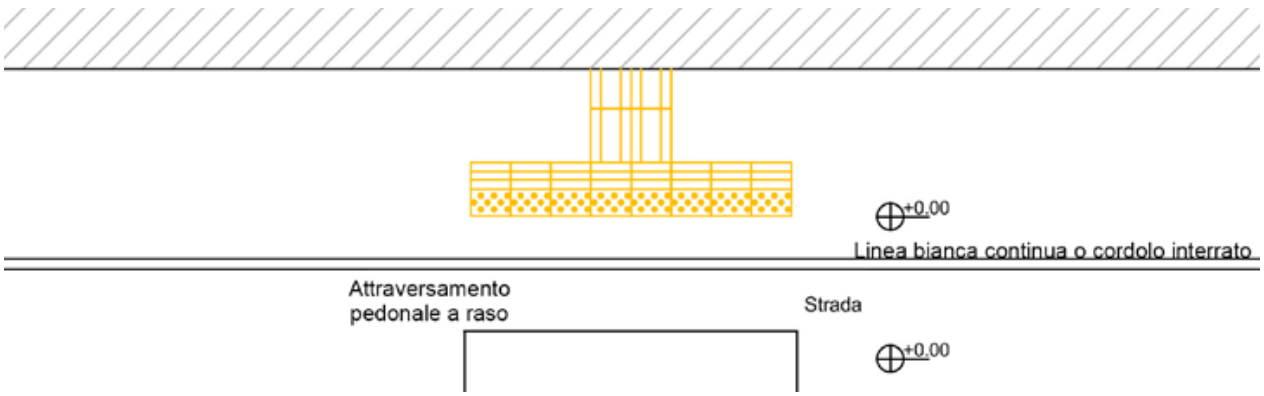

Via Chambéry

Indicazione posizione: da altezza civico 90 ad altezza civico 98	Numero intervento
Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale non vedente	**58**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2

Stima costo intervento possibile risolutivo: **14.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

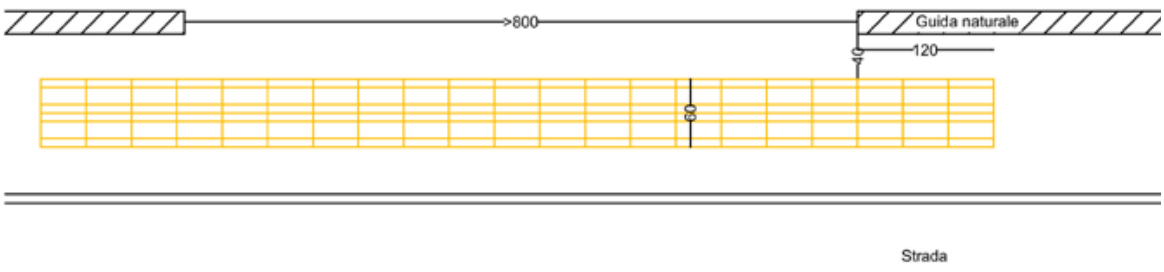

Via Chambéry

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Chavonne	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**59**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

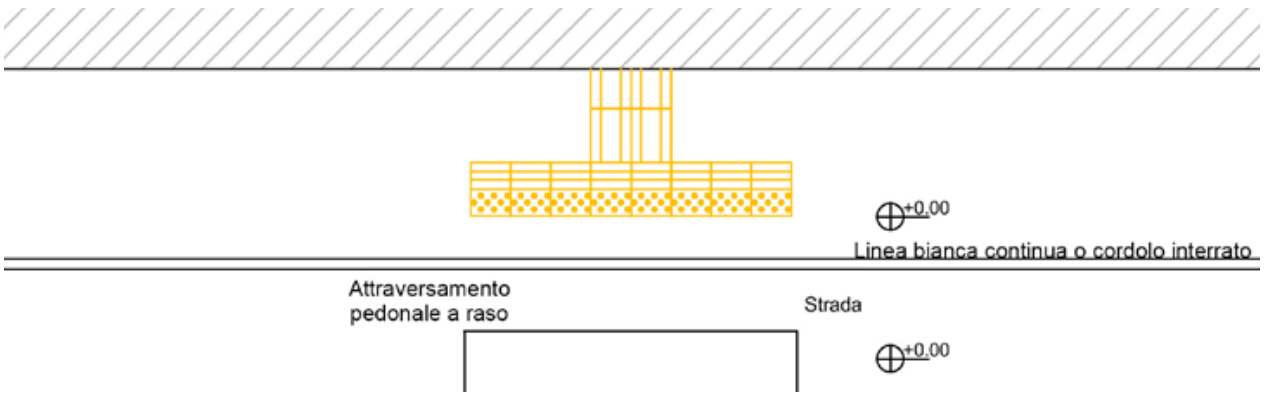

Via Chambéry

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione parcheggio Via Chambéry-Corso Battaglione Aosta	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**60**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **1.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

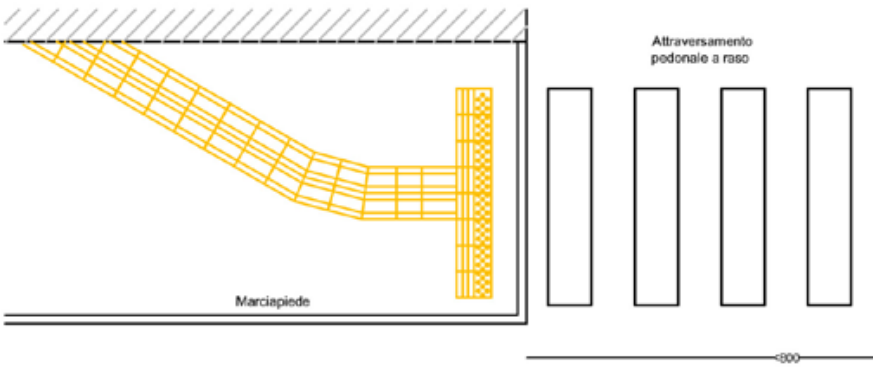

Via Chambéry

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione parcheggio Via Chambéry-Corso Battaglione Aosta	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati) compreso posa pista pedotattile lungo l'attraversamento (attraversamento pedonale superiore a 8 metri)	**61**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres, compreso posa pista pedotattile lungo l'attraversamento (attraversamento pedonale superiore a 8 metri).

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.600,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

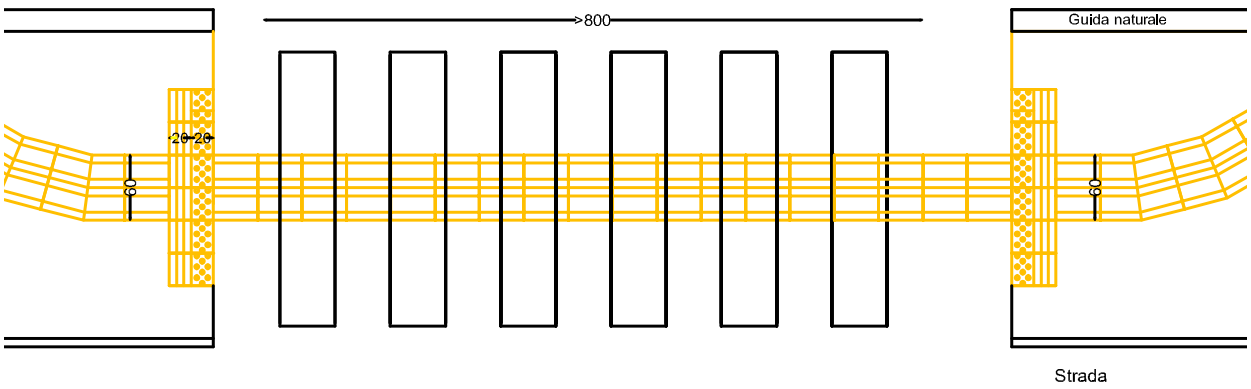

Via Chambéry

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione Via San Michele	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**62**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.
Compreso adeguamento marciapiede con eliminazione salto di quota su un lato.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

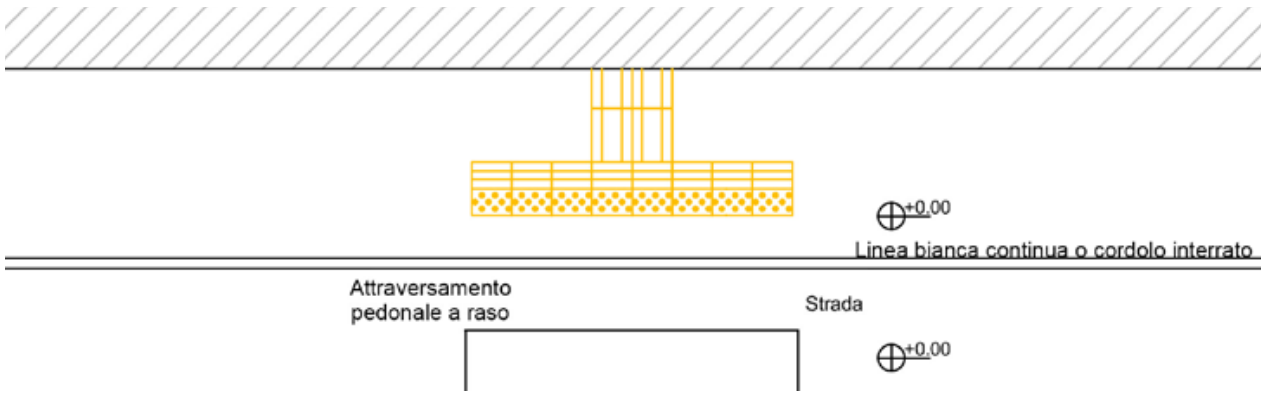

Via Chambéry

Indicazione posizione: passi carrabili civici 170-176	Numero intervento
Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale non vedente	**63**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2

Stima costo intervento possibile risolutivo: **4.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

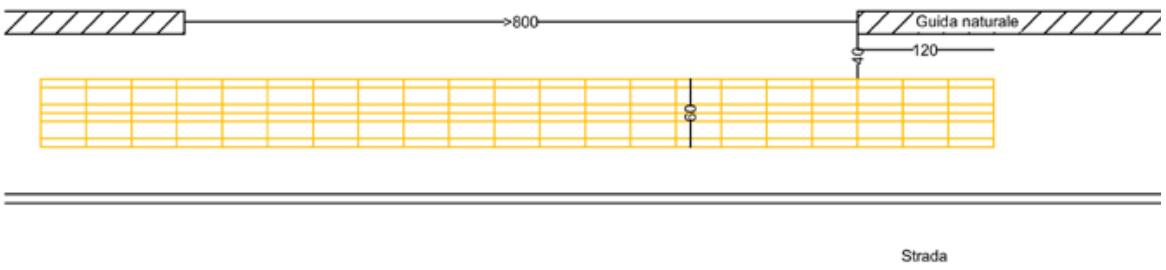

Corso Battaglione Aosta


309
323
322
308
110
310
307
109
306
108
304
107
106
111
105
104
102
67
66
68
64
65
103
101
71
70
69
72
100
73
74
99
98
75
78
79
76
77
97
96
95
80
81
82
84
83
94
93
92
91
90
86
87
85
88
89
473
474
475
476
477
479
480
478
481
482
483
484
464
217
216
465
54
53
52
55
57
56
47
49
48
50
51
211
218
219
58
45
46
59
44
42
43
61
60
41
62
63
39
40
37
38
33
34
35
36
31
32
30
N

Corso Battaglione Aosta

Indicazione posizione: attraversamento ciclopedonale altezza rotatoria con Viale Piccolo San Bernardo	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**64**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

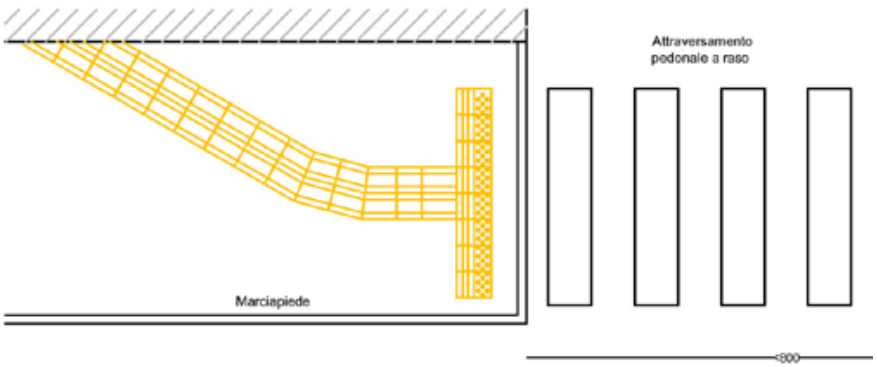

Corso Battaglione Aosta

Indicazione posizione: percorso pedonale altezza Questura	Numero intervento
Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale non vedente	**65**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

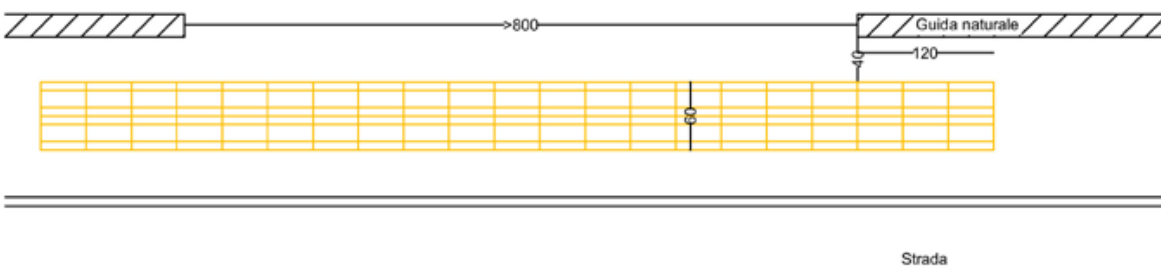

Corso Battaglione Aosta

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza Questura	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**66**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.
Pista ciclabile da segnalarsi al pari delle intersezioni con le corsie carrabili.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **9.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

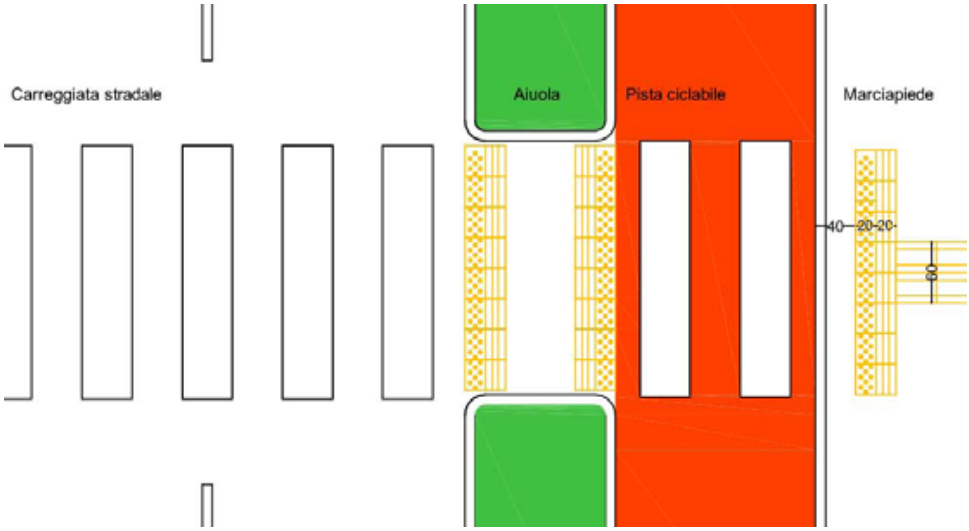

Corso Battaglione Aosta

Indicazione posizione: fermata bus altezza Questura	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**67**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile completa di pensilina per la protezione dagli agenti atmosferici con panchina dotata di schienale e braccioli integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.
Sola installazione segnalazioni pedotattili, fermata da riorganizzarsi la pralina non è raggiungibile da una carrozzina (con informazioni ad altezza non accessibile).

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

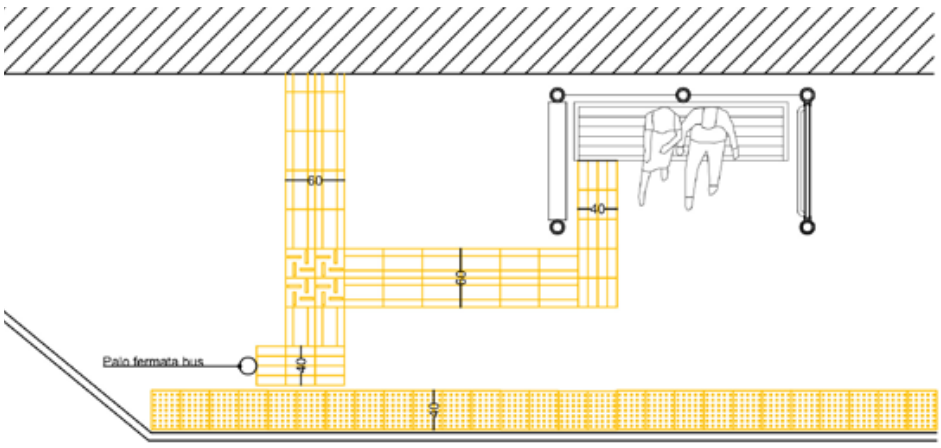

Corso Battaglione Aosta

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza Questura	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**68**

Documentazione fotografica criticità





Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.
Pista ciclabile da segnalarsi al pari delle intersezioni con le corsie carrabili.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **9.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

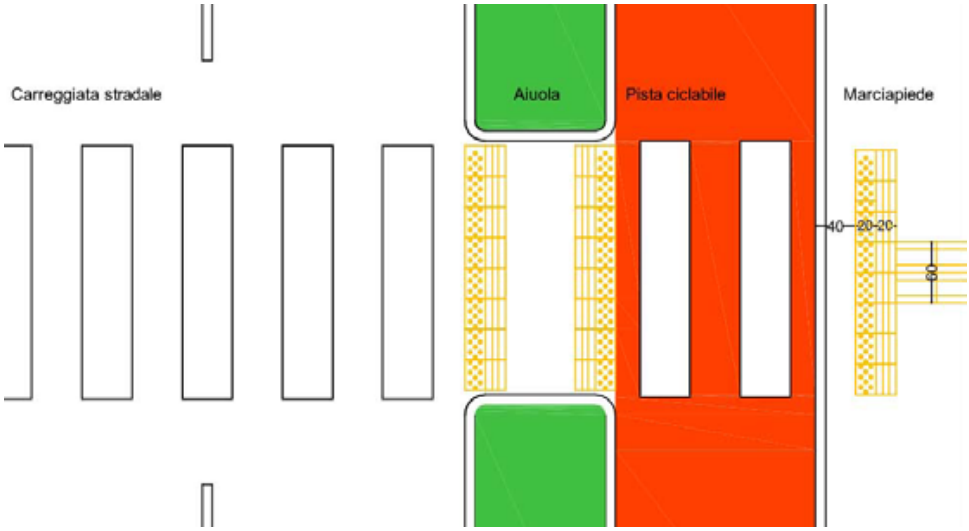

Corso Battaglione Aosta

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via San Michele	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**69**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.
Compresa sistemazione sconnessione.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

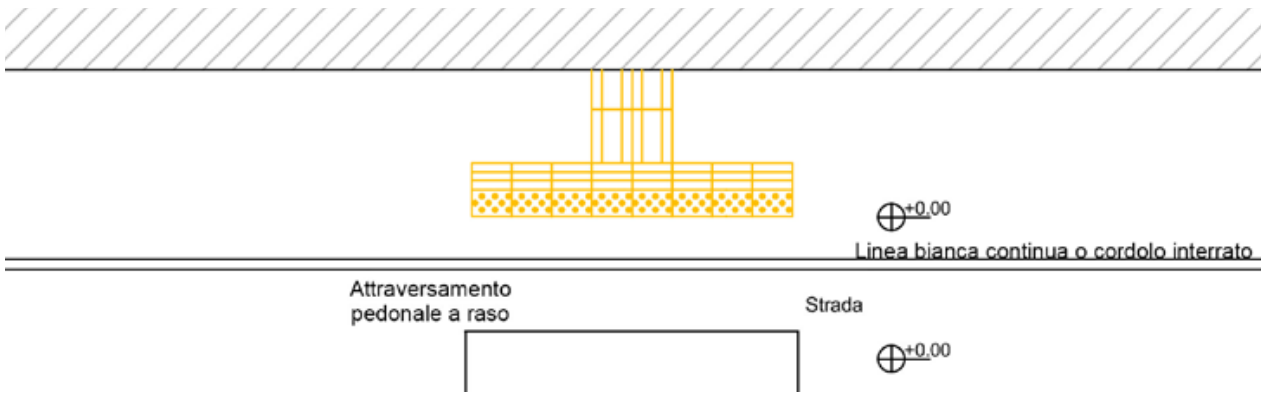

Corso Battaglione Aosta

Indicazione posizione: altezza intersezione con Via San Michele	Numero intervento
Tipologia criticità: Avvallamento e disconnessioni in presenza di chiusino	**70**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Messa in quota di chiusino, compresa la rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, del telaio e del coperchio inclusi ripristini e sigillature perimetrali.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **100,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

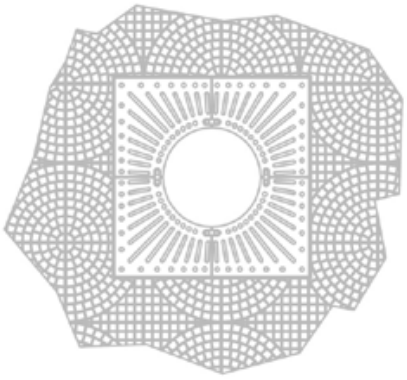

Corso Battaglione Aosta

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Mont Fallére	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**71**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.
Pista ciclabile da segnalarsi al pari delle intersezioni con le corsie carrabili.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **9.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

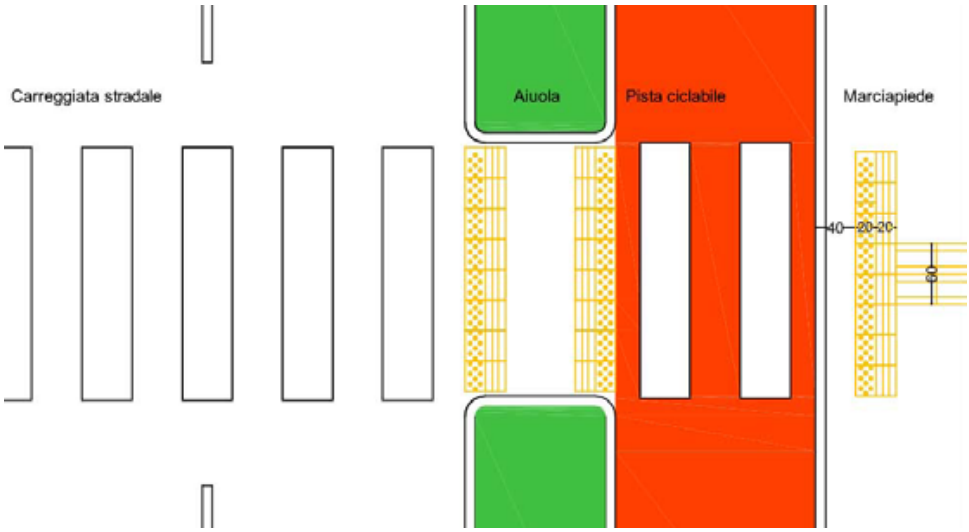

Corso Battaglione Aosta

Indicazione posizione: attraversamento pedonale parcheggio Corso Battaglione- Via Chambery	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**72**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **1.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

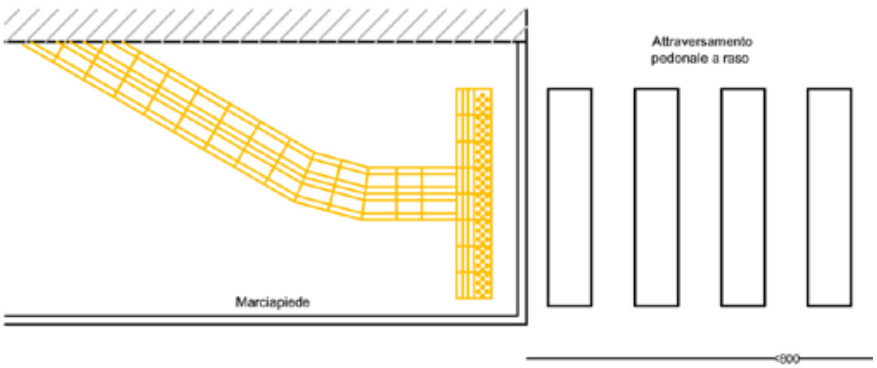

Corso Battaglione Aosta

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza parcheggio Corso Battaglione- Via Chambery	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**73**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.
Pista ciclabile da segnalarsi al pari delle intersezioni con le corsie carrabili.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **9000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

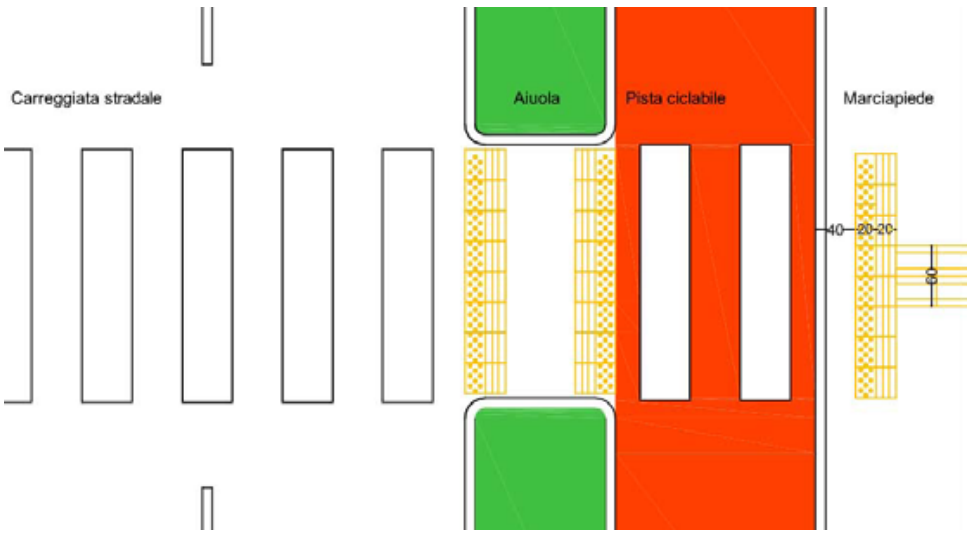

Corso Battaglione Aosta

Indicazione posizione: attraversamento pedonale parcheggio Corso Battaglione- Via Chambery	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**74**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **1.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

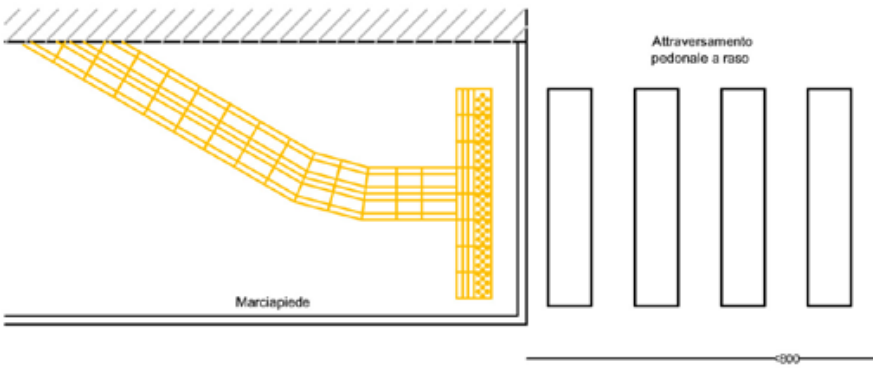

Corso Battaglione Aosta

Indicazione posizione: attraversamento pedonale parcheggio Corso Battaglione- Via Chambery	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**75**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **1.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

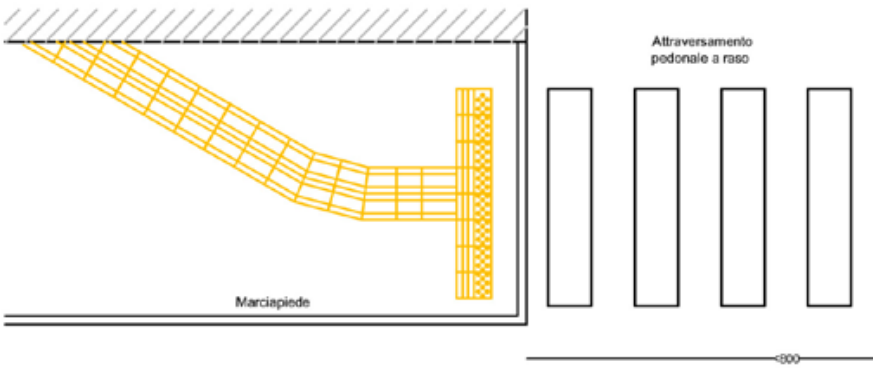

Corso Battaglione Aosta

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Chavanne	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**76**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

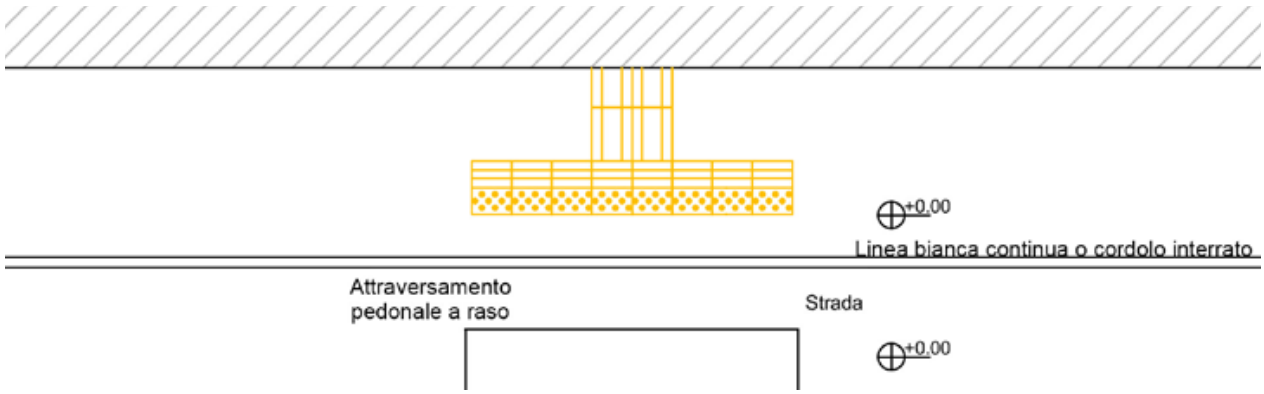

Corso Battaglione Aosta

Indicazione posizione: percorso pedonale altezza civici 121-125	Numero intervento
Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale non vedente	**77**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

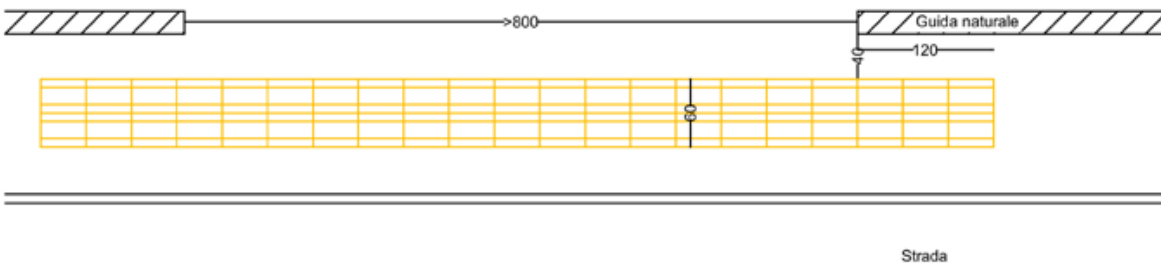

Corso Battaglione Aosta

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Saba	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**78**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.
Pista ciclabile da segnalarsi al pari delle intersezioni con le corsie carrabili.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **9.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

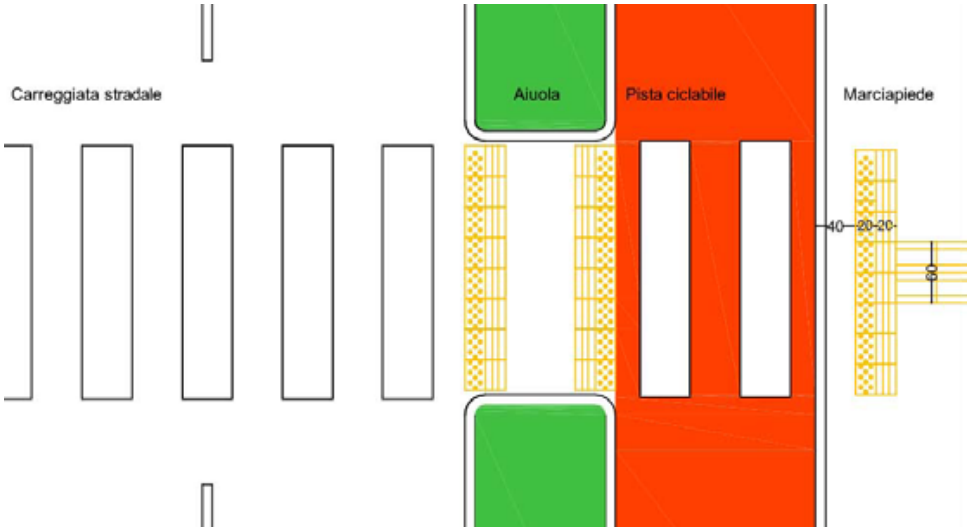

Corso Battaglione Aosta

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza civico 117	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**79**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.
Pista ciclabile da segnalarsi al pari delle intersezioni con le corsie carrabili. Da migliorare raccordo lato marciapiede sud.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **9.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

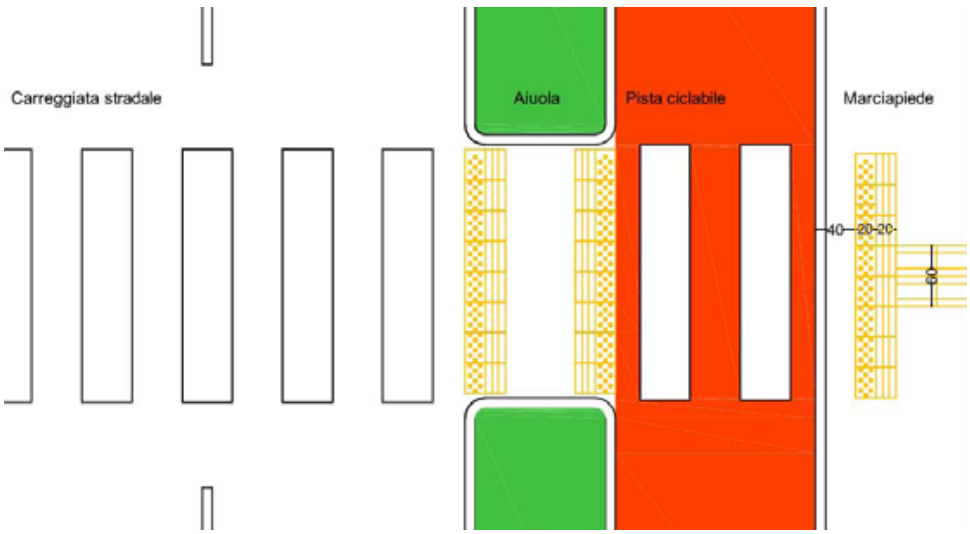

Corso Battaglione Aosta

Indicazione posizione: percorso pedonale altezza civici 99-103	Numero intervento
Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale non vedente	**80**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2

Stima costo intervento possibile risolutivo: **13.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

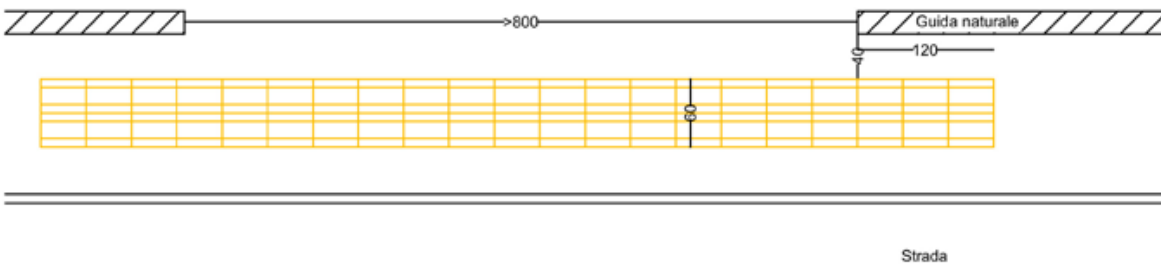

Corso Battaglione Aosta

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza civico 93	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**81**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.
Pista ciclabile da segnalarsi al pari delle intersezioni con le corsie carrabili.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **9.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

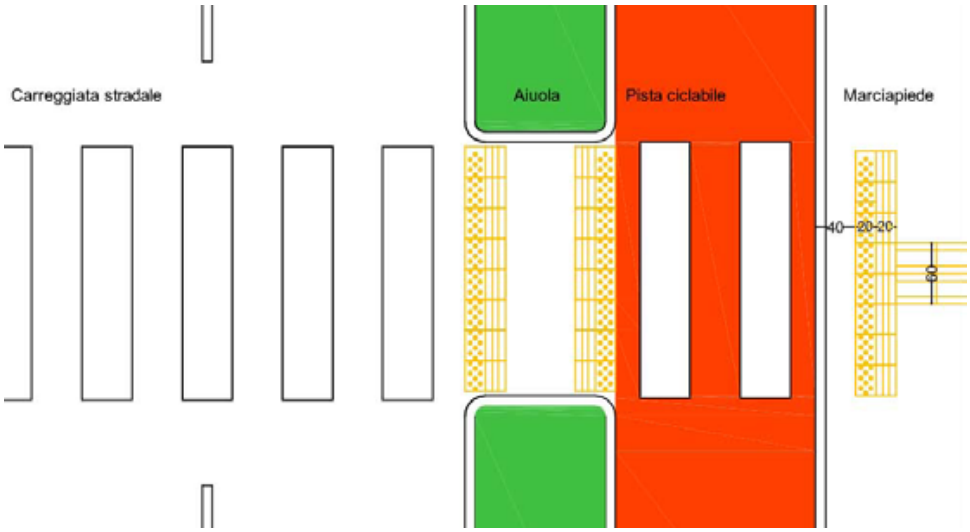

Corso Battaglione Aosta

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Pollio Salimbeni	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**82**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.
Pista ciclabile da segnalarsi al pari delle intersezioni con le corsie carrabili. Nodo marciapiede sud da migliorarsi "accorciando" l'attraversamento pedonale ed installando protezioni per i pedoni.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **10.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

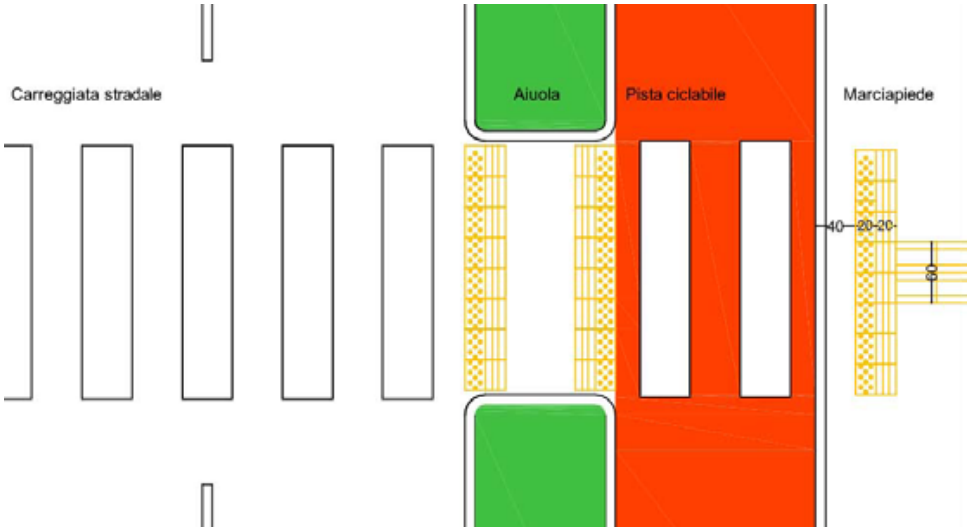

Corso Battaglione Aosta

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Marmore	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**83**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

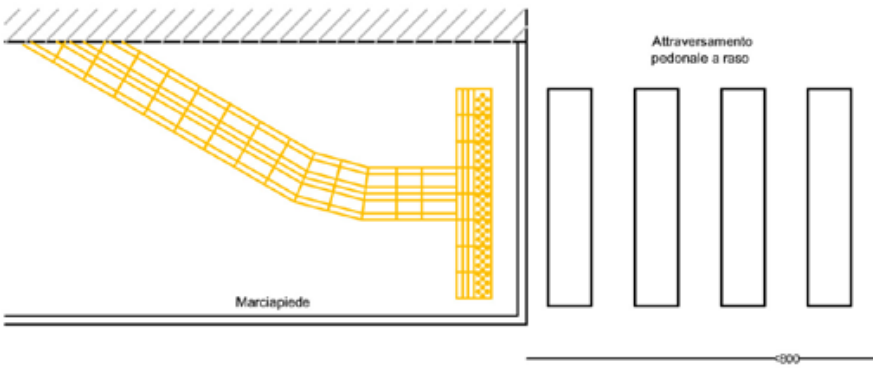

Corso Battaglione Aosta

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Verraz	Numero intervento
Tipologia criticità: presenza di gradino attraversamento pedonale ed assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti. (gradino su un lato e segnalazione tattilo-plantare entrambi lati)	**84**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.
Pista ciclabile da segnalarsi al pari delle intersezioni con le corsie carrabili. Nodo marciapiede sud da migliorarsi "accorciando" l'attraversamento pedonale, installando protezioni per i pedoni ed eliminando il gradino .

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **11.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

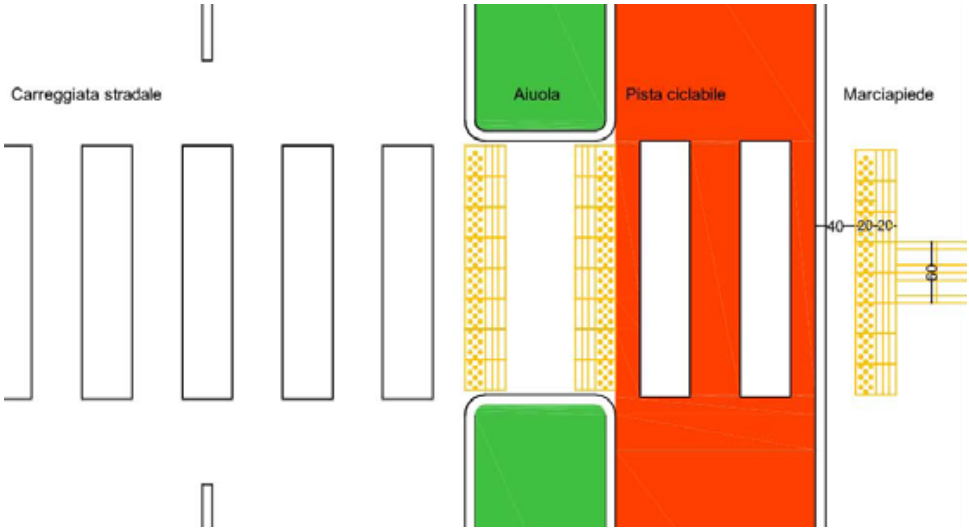

Corso Battaglione Aosta

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Lys	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**85**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.
Pista ciclabile da segnalarsi al pari delle intersezioni con le corsie carrabili.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

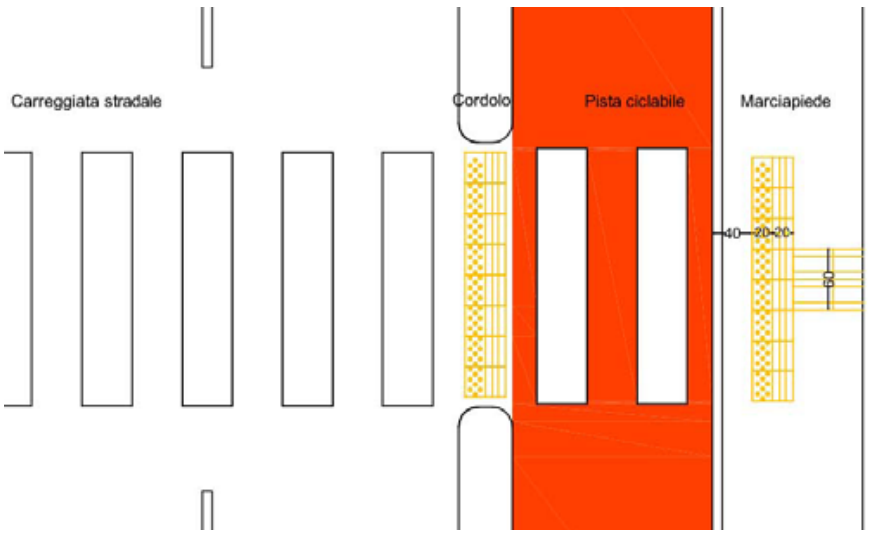

Corso Battaglione Aosta

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Lys	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**86**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

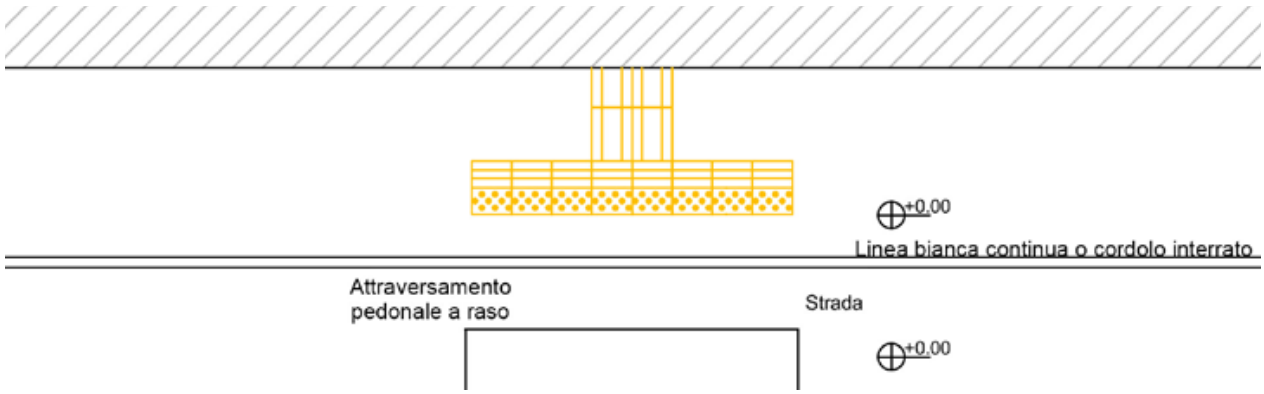

Corso Battaglione Aosta

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Jeu De l'Arquebuse	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**87**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **2.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

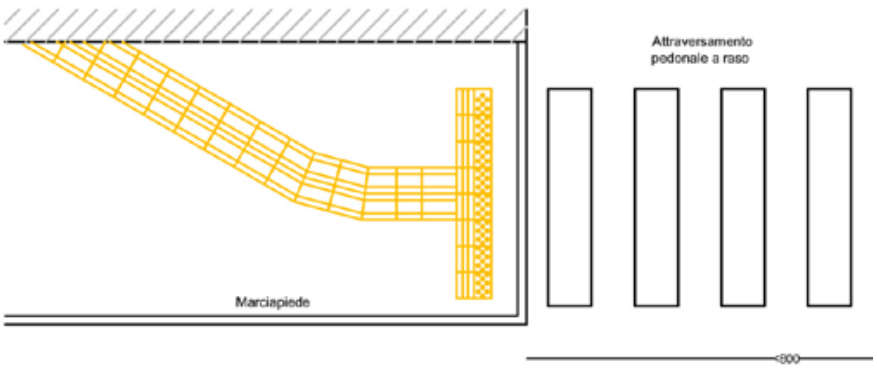

Corso Battaglione Aosta

Indicazione posizione: passo carrabile n. 7/2023	Numero intervento
Tipologia criticità: Percorso pedonale con pendenza trasversale superiore all'1%	**88**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Rifacimento del marciapiede o percorso pedonale esistente previa demolizione della pavimentazione compreso il sottofondo. Il nuovo piano di calpestio dovrà risultare compatto, omogeneo con pendenza trasversale non superiore all'1%. *Possibile cercare di raccordare le differenti quote al fine di garantire che il percorso pedonale in corrispondenza del passo carrabile mantenga una pendenza trasversale entro l'1% realizzando un passaggio a modello degli attraversamenti pedonali rialzati.*

Riferimenti normativi:
DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

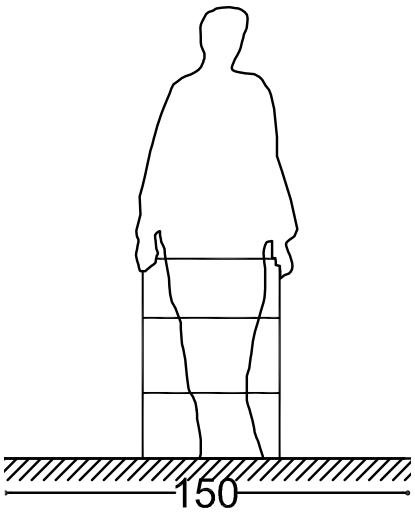

Corso Battaglione Aosta

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Viale Partigiani	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**89**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.
Opportuno eliminare il la rampa prefabbricata e realizzare nuovo raccordo.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

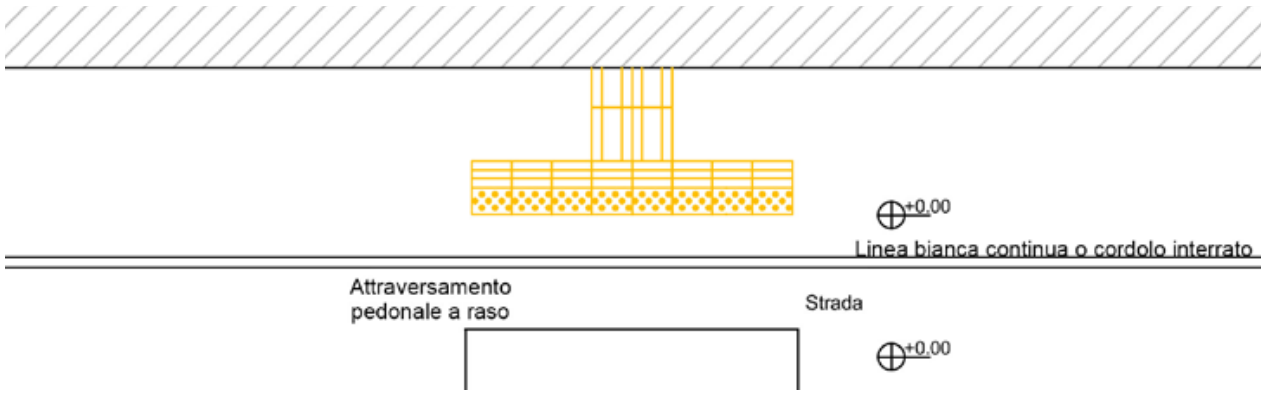

Corso Battaglione Aosta

Indicazione posizione: fermata bus altezza portici	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**90**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile completa di pensilina per la protezione dagli agenti atmosferici con panchina dotata di schienale e braccioli integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.
Sola installazione segnalazioni pedotattili e realizzazione di ulteriore raccordo al livello dei portici per consentire a carrozzina di raggiungere immediatamente la banchina.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **8.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

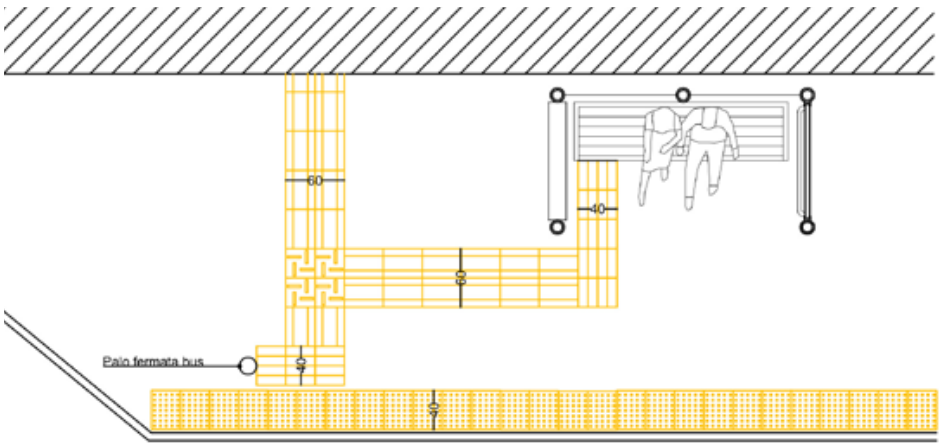

Corso Battaglione Aosta

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione Via Elter	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**91**

Documentazione fotografica criticità





Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.
Pista ciclabile da segnalarsi al pari delle intersezioni con le corsie carrabili.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

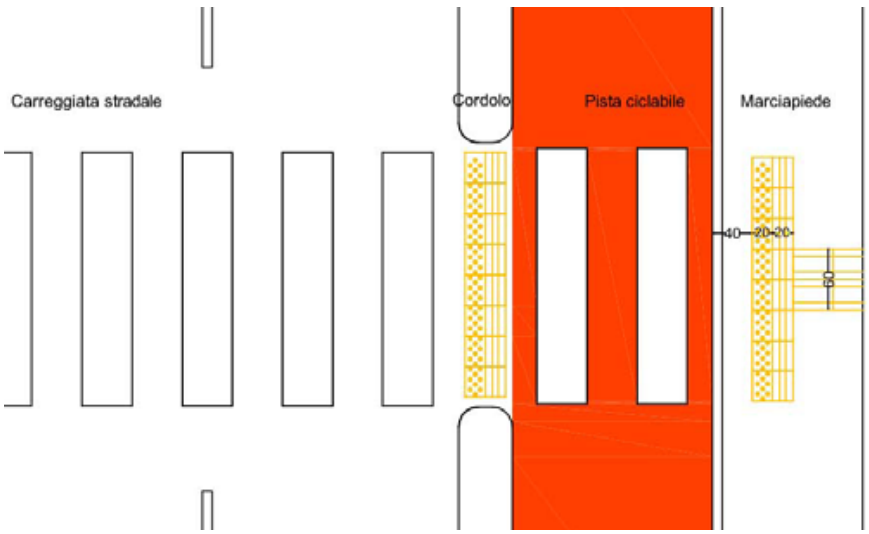


Corso Battaglione Aosta

Indicazione posizione: “isola” tra parcheggio e ciclabile	Numero intervento
Tipologia criticità: Dislivello su percorso pedonale	**92**

Documentazione fotografica criticità





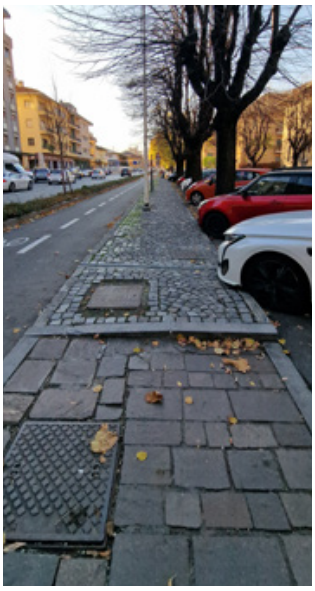

Descrizione prestazionale possibile intervento:
La banchina tra parcheggio e pista ciclabile risulta completamente inaccessibile con salti di livello non raccordati, ostacoli fissi, finitura non omogenea ed assenza di riferimenti per non vedente. Non si ritiene prioritario l’adeguamento.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **- €**

Immagine esplicativa possibile intervento

Corso Battaglione Aosta

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Verraz	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**93**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **4.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

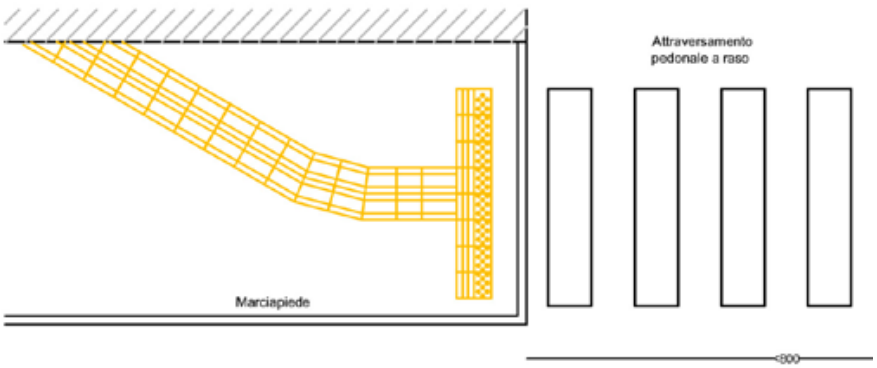

Corso Battaglione Aosta

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Pollio Salimbeni	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**94**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **4.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

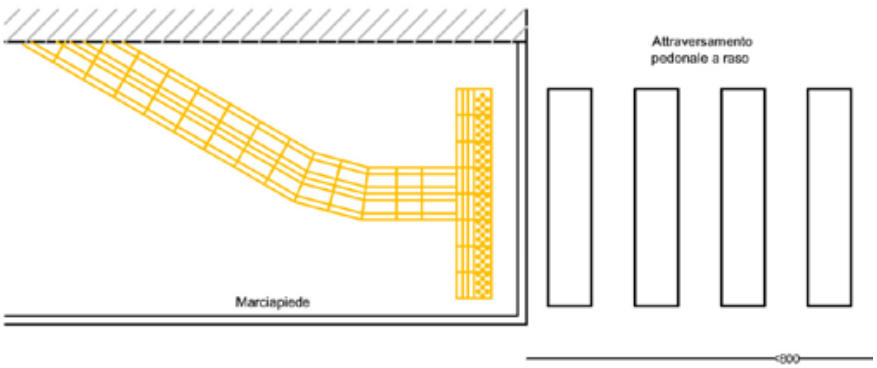

Corso Battaglione Aosta

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Viale Lexert	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**95**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **4.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

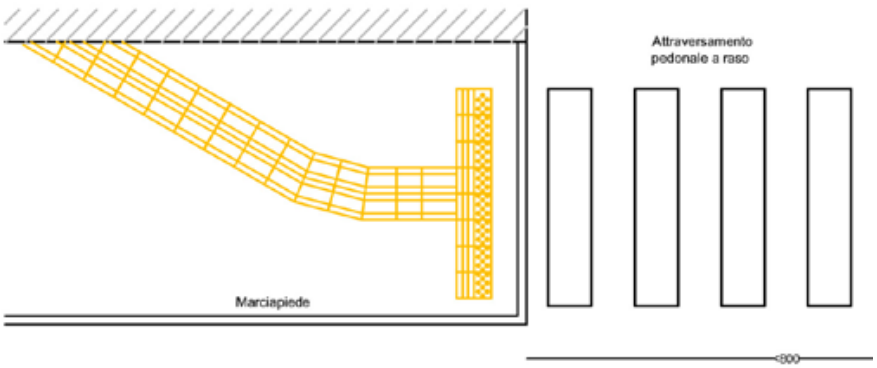

Corso Battaglione Aosta

Indicazione posizione: fermata bus altezza intersezione con Via Saba	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**96**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile completa di pensilina per la protezione dagli agenti atmosferici con panchina dotata di schienale e braccioli integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **20.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

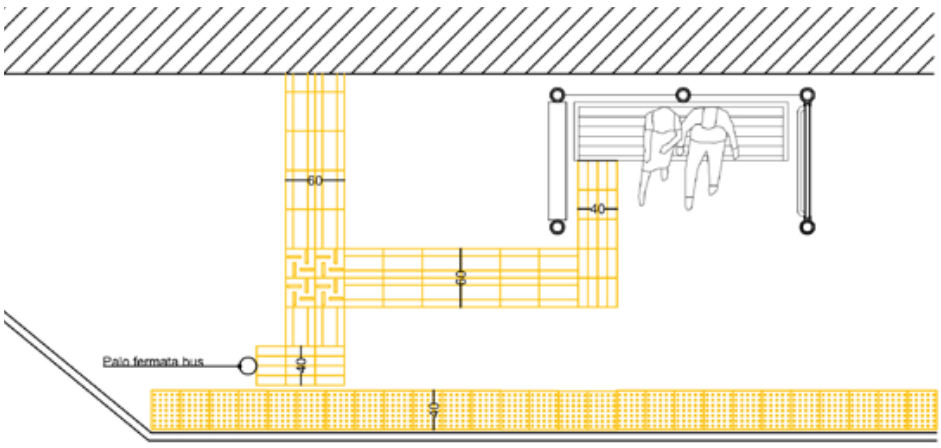

Corso Battaglione Aosta

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Saba	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**97**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **4.600,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

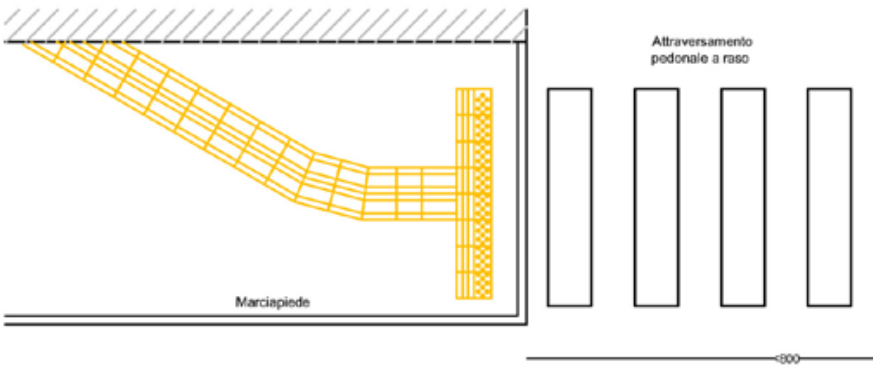

Corso Battaglione Aosta

Indicazione posizione: fermata bus altezza intersezione con Via Saba	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**98**

Documentazione fotografica criticità








Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile completa di pensilina per la protezione dagli agenti atmosferici con panchina dotata di schienale e braccioli integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.
Sola installazione segnalazioni pedotattili e realizzazione raccordo, la banchina risulta completamente inaccessibile per un utente su carrozzina, priva di raccordi.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **11.000,0 €**


Immagine esplicativa possibile intervento

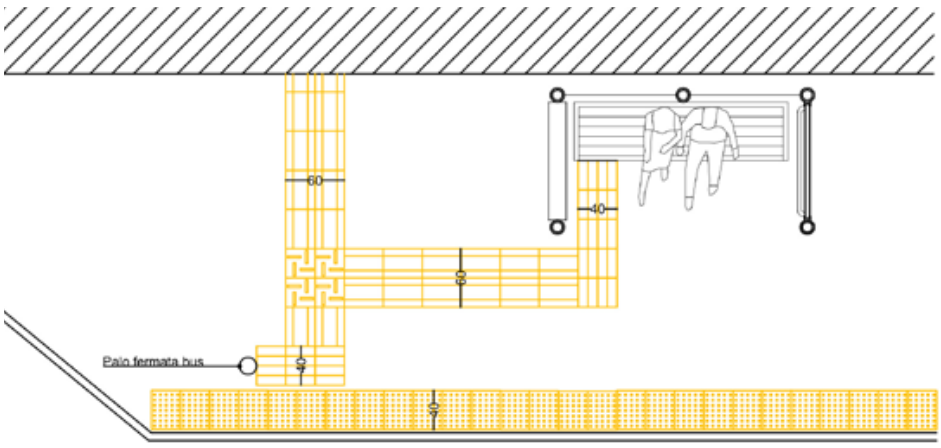

Corso Battaglione Aosta

Indicazione posizione: altezza civico 4	Numero intervento
Tipologia criticità: Percorsi pedonali non raccordati con presenza di gradino superiore a 2,5 cm	**99**

Documentazione fotografica criticità

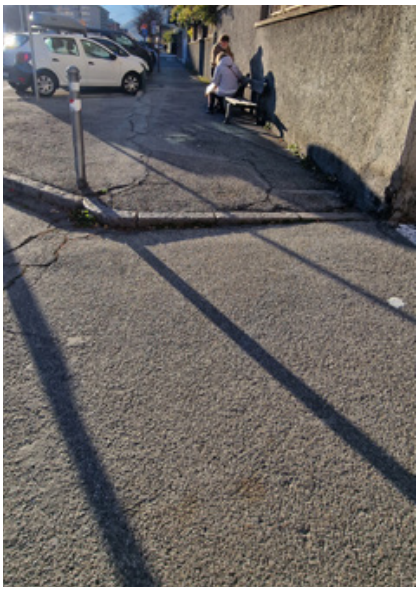


Descrizione prestazionale possibile intervento:
Raccordo dei diversi livelli dei percorsi pedonali tramite riporto di materiale coerente con le tipologie di pavimentazioni preesistenti.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **100,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

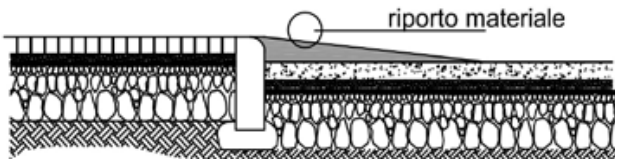

Corso Battaglione Aosta

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Vuillerminaz	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**100**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **4.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

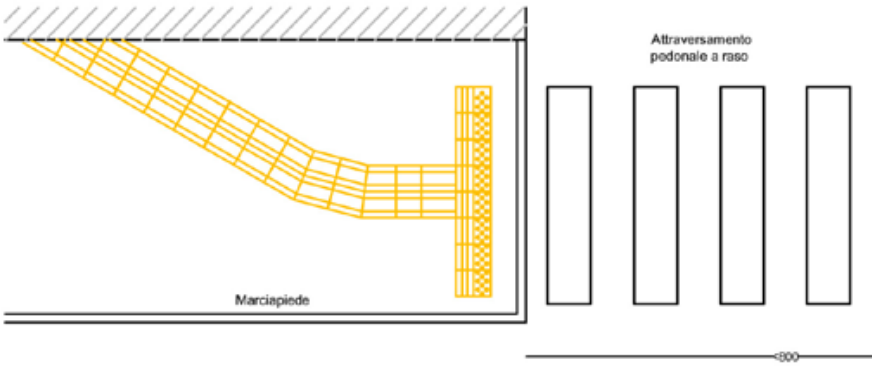

Corso Battaglione Aosta

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Mont Fallére	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**101**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.


Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **4.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

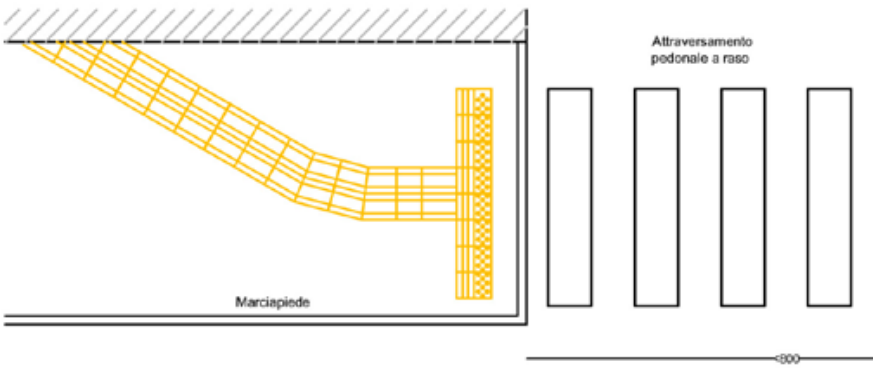

Via Monte Grivola

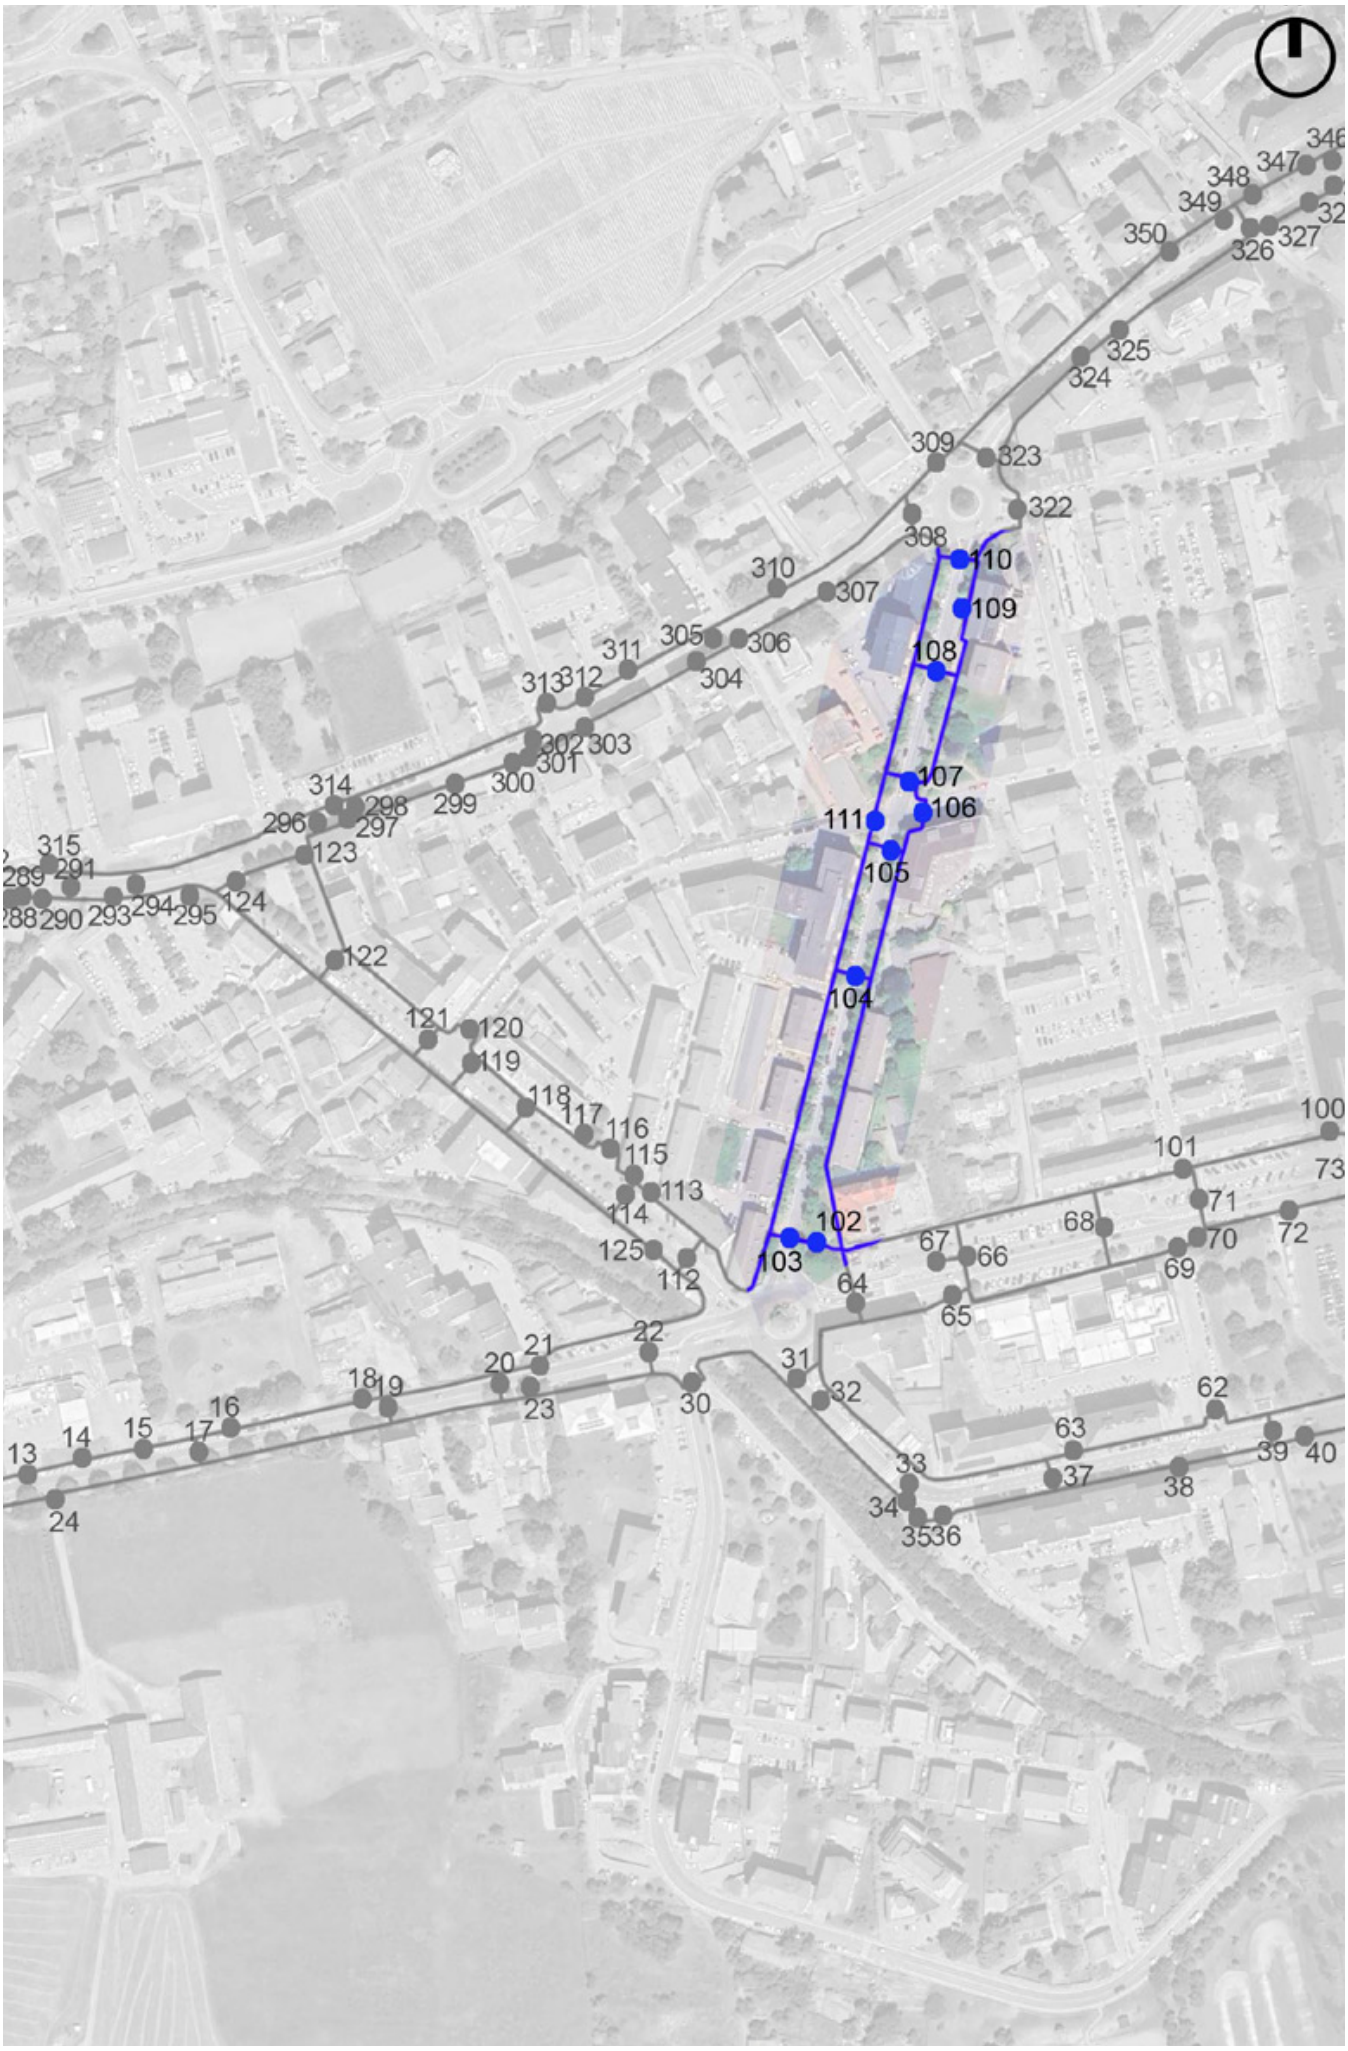
346
347
348
349
350
326
327
325
324
309
323
322
308
310
307
110
109
305
306
108
311
304
313
312
107
106
111
105
104
102
103
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
100
101
125
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
294
295
293
290
288
289
291
315
314
298
297
296
299
300
301
302
303
22
21
20
19
18
16
15
17
14
13
24
23
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
62
63

Via Monte Grivola

Indicazione posizione: percorso pedonale altezza intersezione con Corso Battaglione Aosta	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza linea guida naturale non vedente	**102**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento: Posizionamento di cordolo su uno dei due lati del percorso. Cordolo rialzato di 15 cm rispetto al piano di calpestio.
Almeno su uno dei due lati.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **2.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

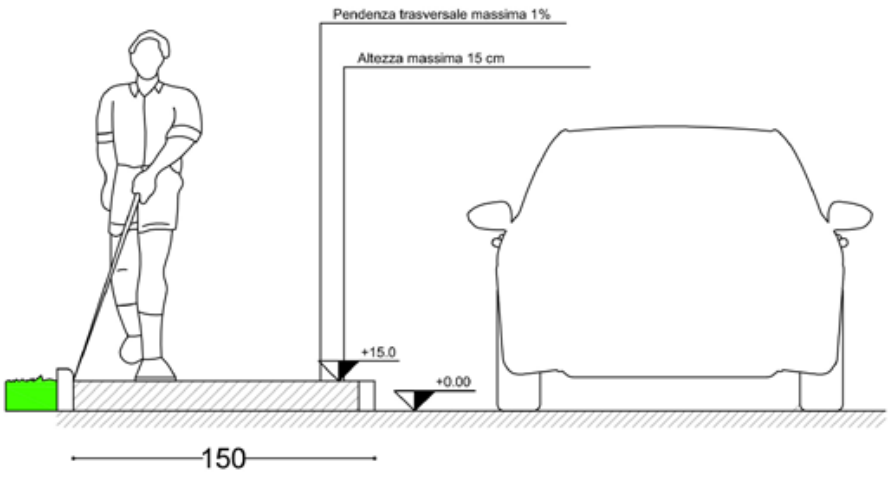

Via Monte Grivola

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Corso Battaglione Aosta	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**103**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

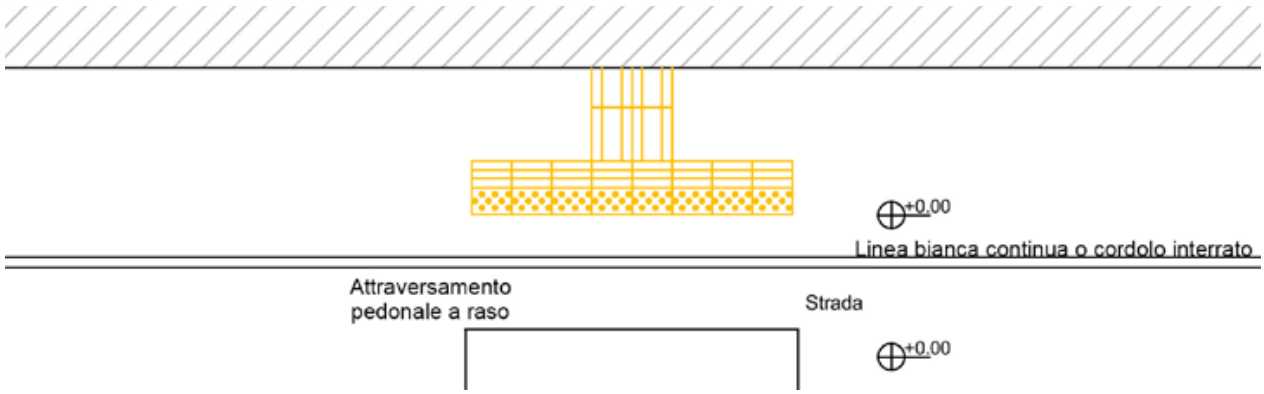

Via Monte Grivola

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza scuola infanzia	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**104**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

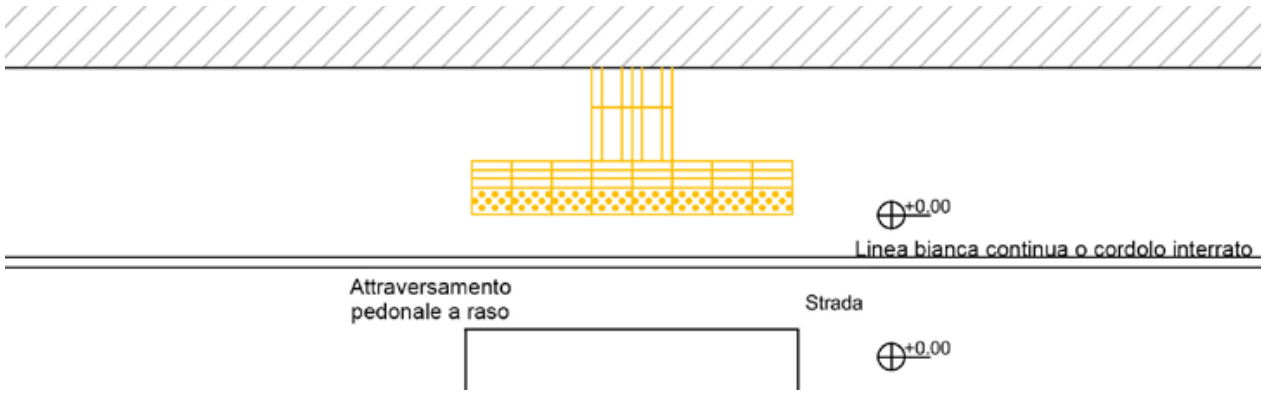

Via Monte Grivola

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Alessi	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**105**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

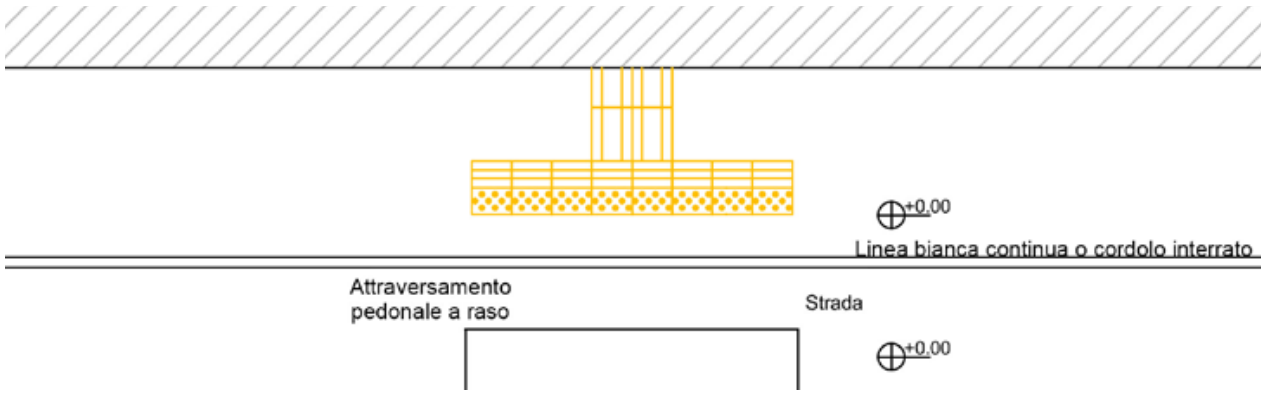

Via Monte Grivola

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Alessi	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**106**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

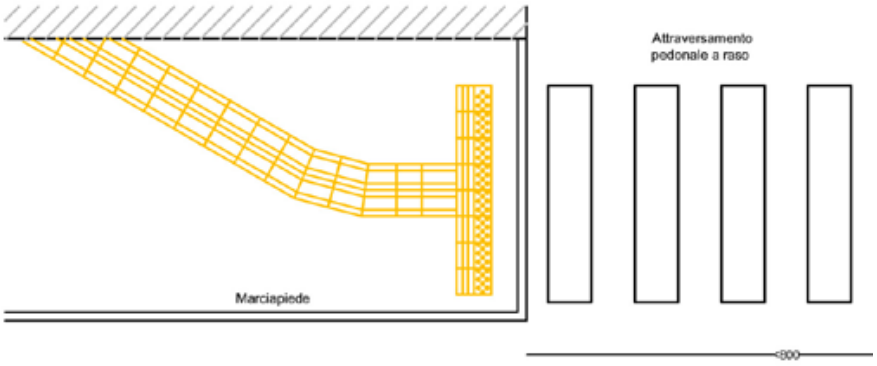

Via Monte Grivola

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Alessi	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**107**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

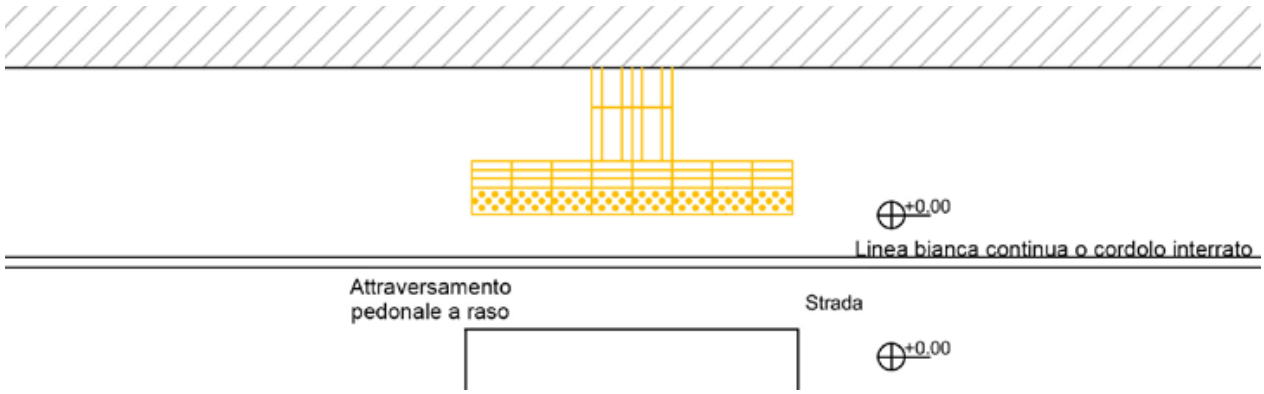

Via Monte Grivola

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza civico 33	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**108**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

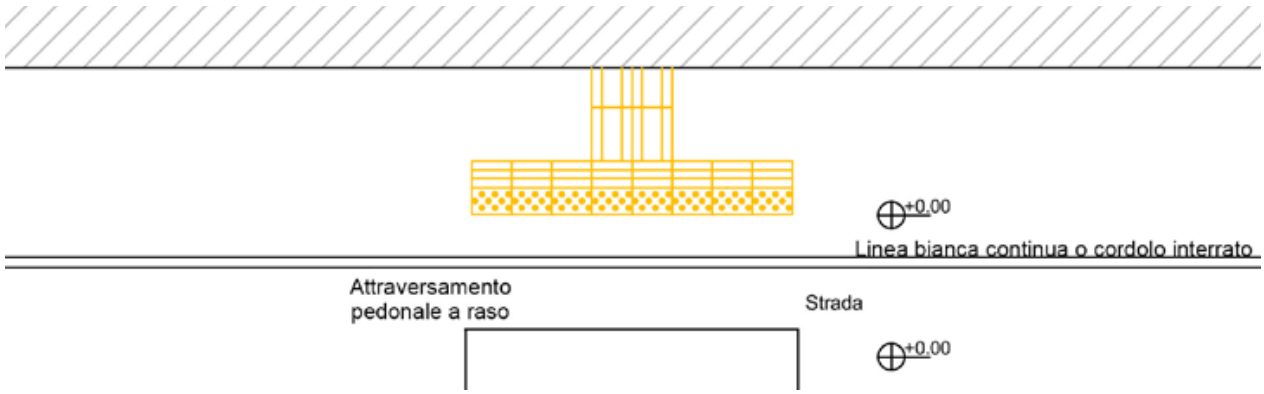

Via Monte Grivola

Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**109**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile completa di pensilina per la protezione dagli agenti atmosferici con panchina dotata di schienale e braccioli integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.
Sola installazione segnalazioni pedotattili.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

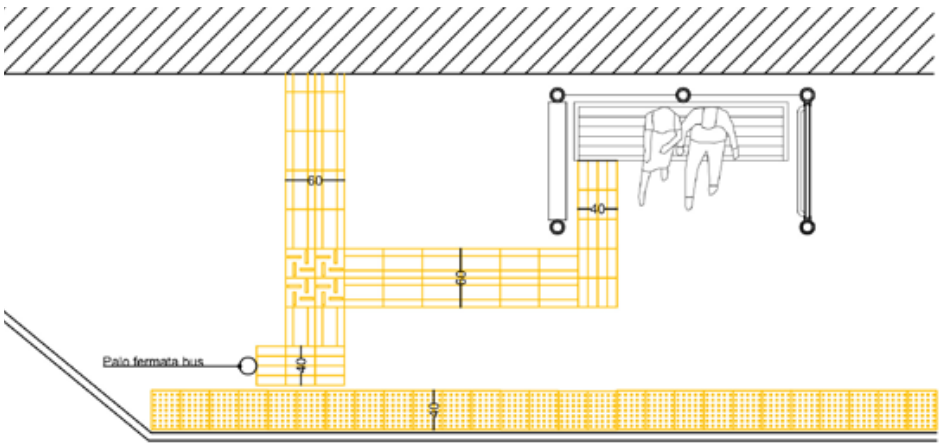

Via Monte Grivola

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza rotatoria con Corso Saint Martin	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**110**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

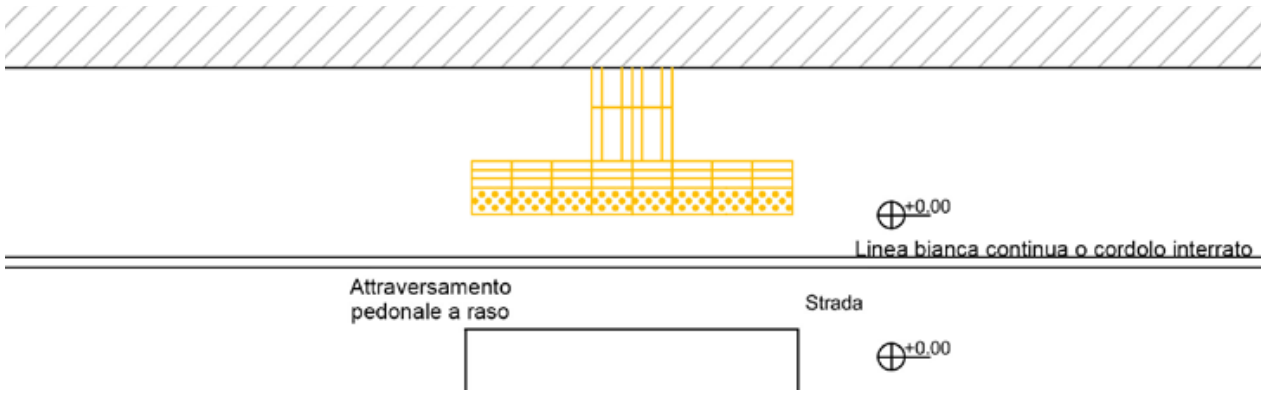

Via Monte Grivola

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Chanoine Joseph Bréan	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**111**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.


Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

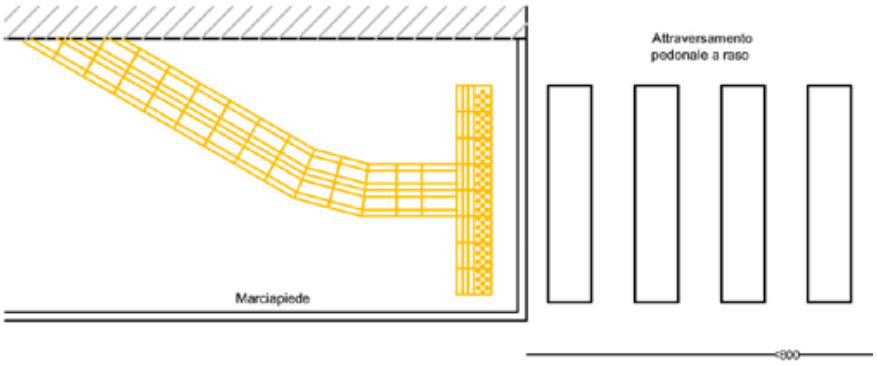

Viale Conte Crotti

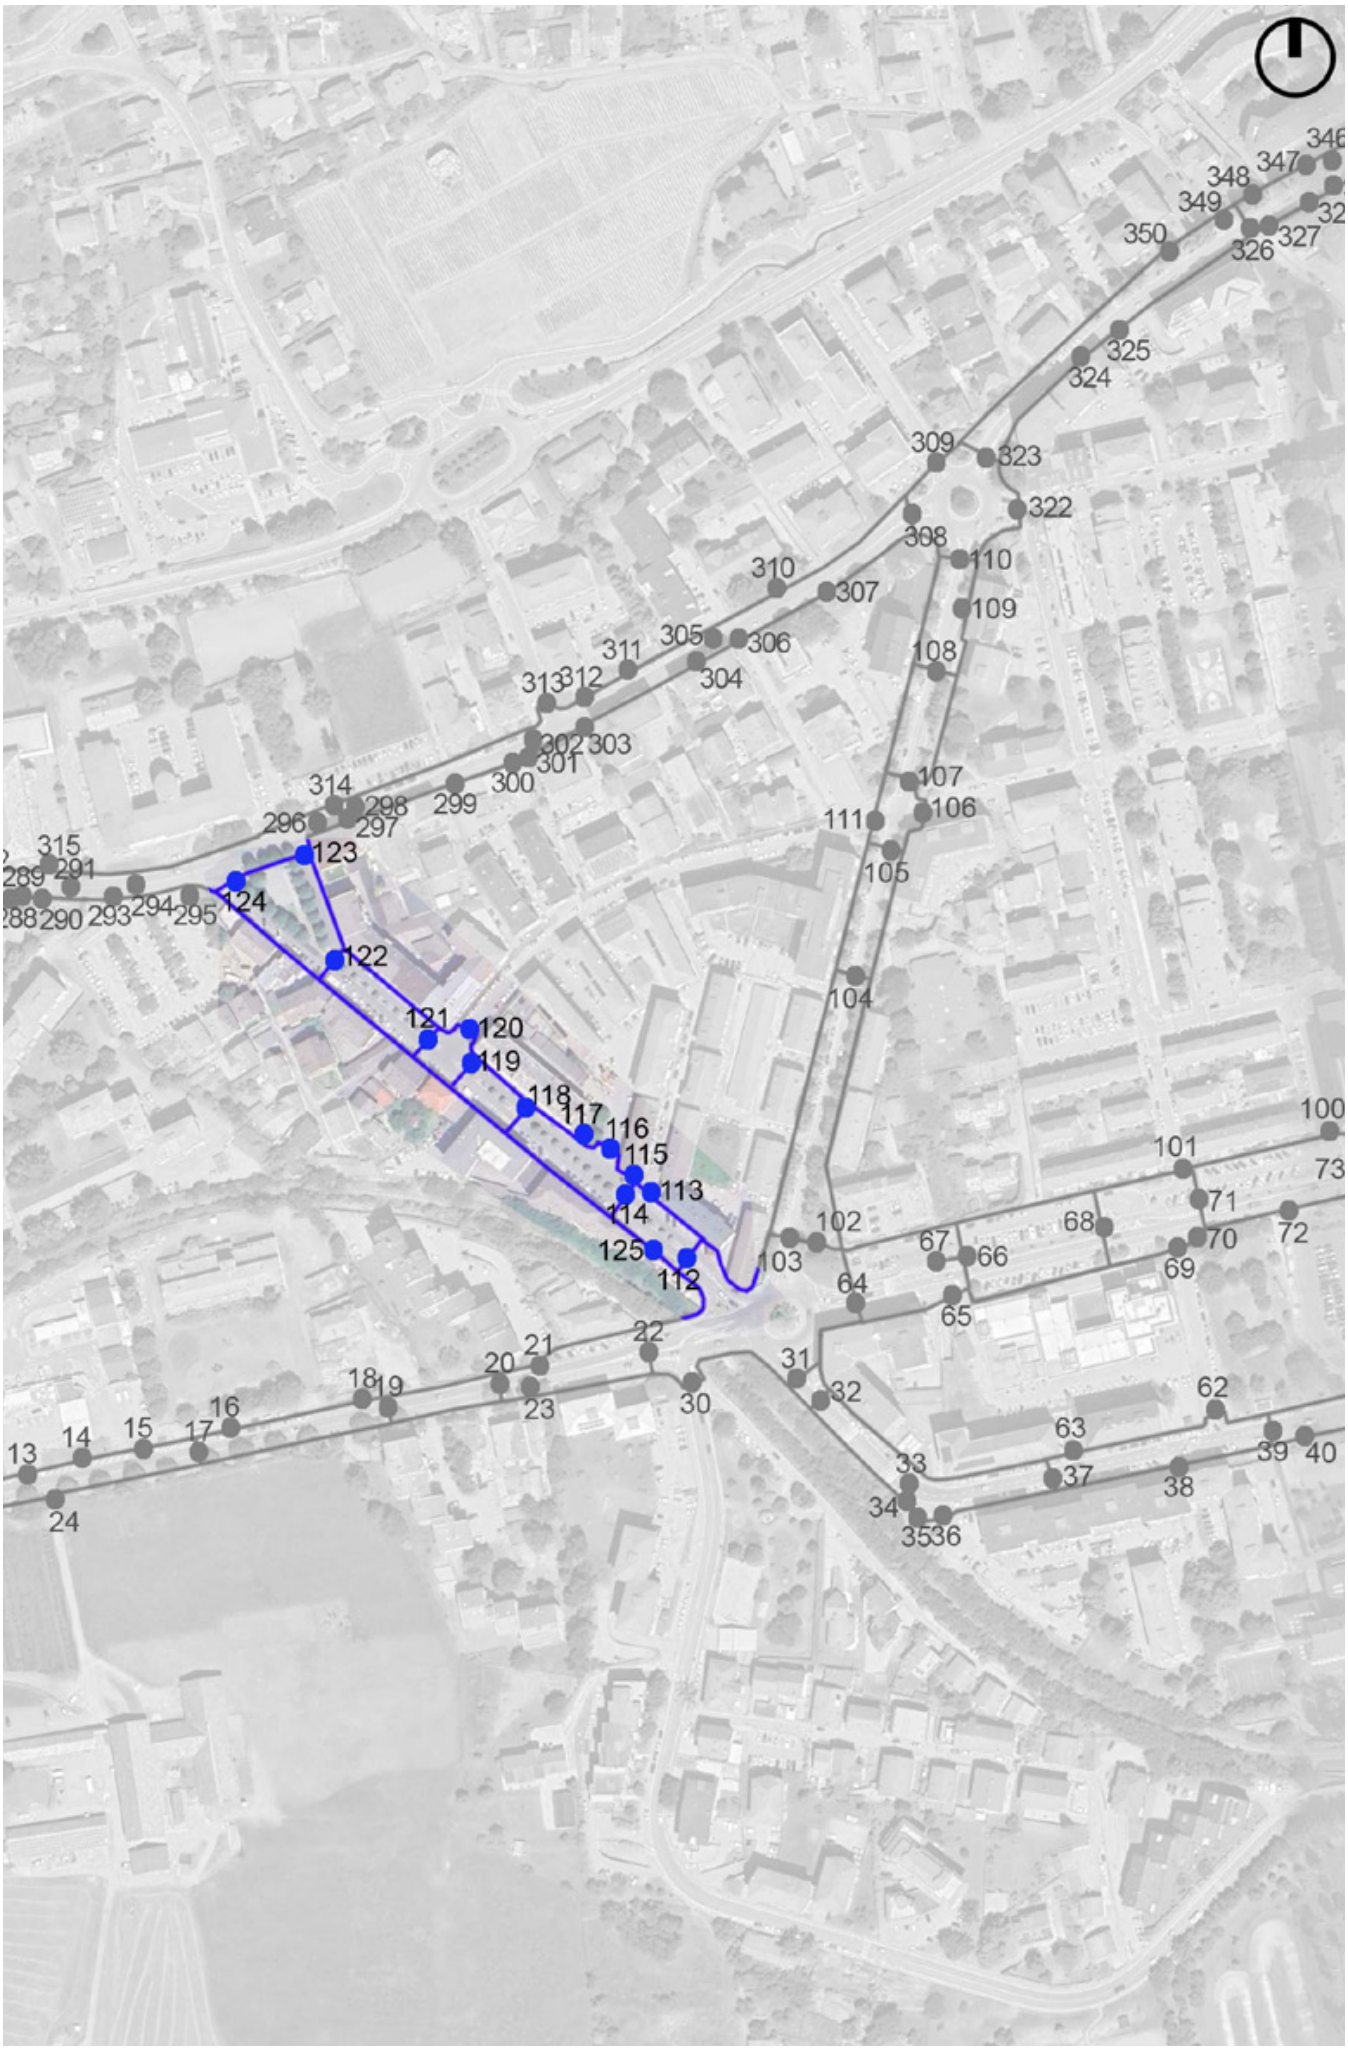
346
347
348
349
350
326
327
325
324
309
323
322
308
110
310
307
109
305
306
108
311
304
313
312
302
303
301
300
299
107
314
298
297
296
106
111
315
291
289
123
105
288
290
293
294
295
124
104
122
121
120
119
118
117
116
115
113
114
125
112
103
102
100
101
73
71
67
66
68
70
72
69
64
65
22
31
32
62
21
20
18
19
23
30
63
16
15
17
14
13
33
37
38
39
40
24
34
35
36

Viale Conte Crotti

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Viale Piccolo San Bernardo	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**112**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **9.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

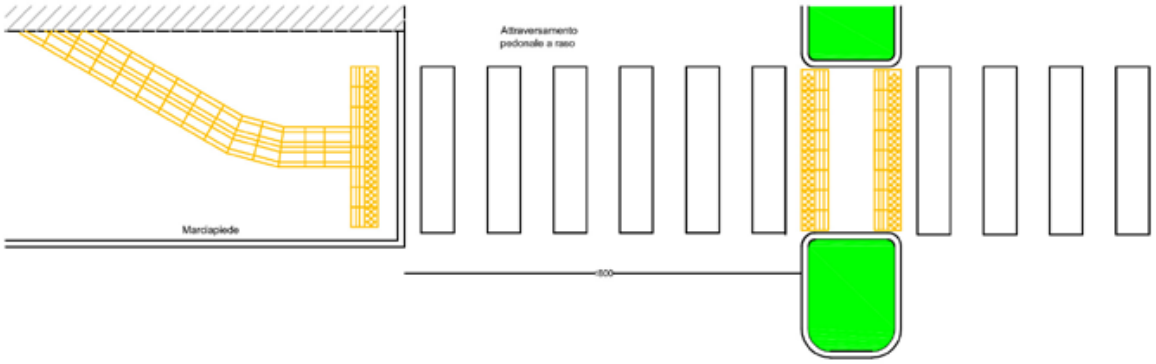

Viale Conte Crotti

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Gastaldi	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**113**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.
Da migliorare raccordo lato slargo pedonale.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

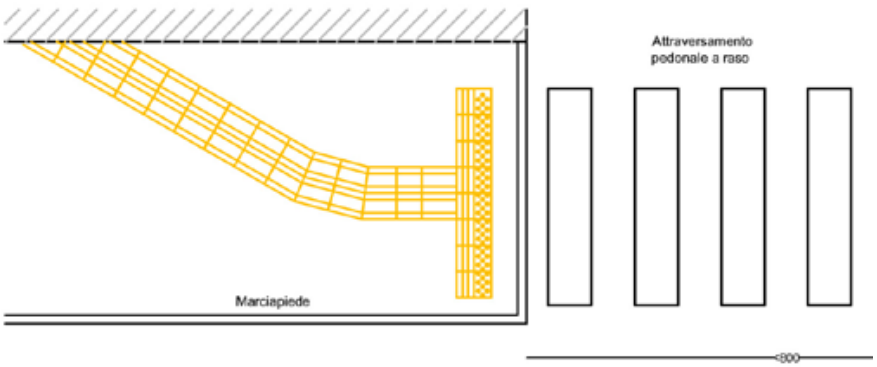

Viale Conte Crotti

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Gastaldi	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**114**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **9.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

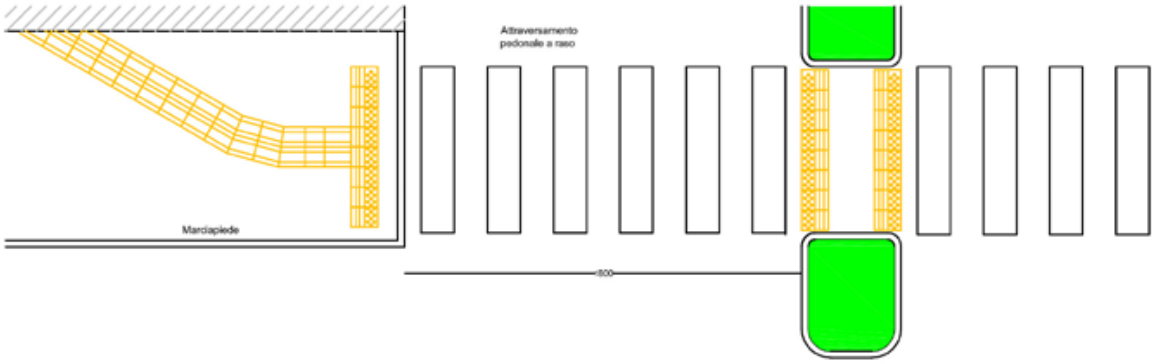

Viale Conte Crotti

Indicazione posizione: slargo pedonale tra Via Gastaldi e Via Sacco	Numero intervento
Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale non vedente	**115**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.
Da integrarsi con Schede 113-114, consigliabile segnalare almeno una panchina con il codice "attenzione servizio"

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2

Stima costo intervento possibile risolutivo: **4.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

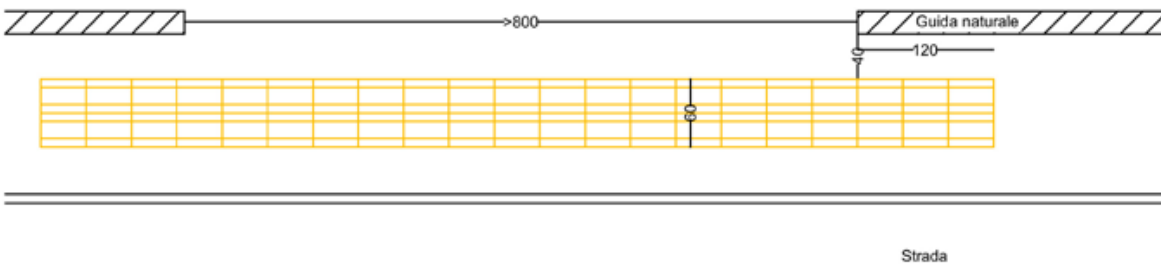

Viale Conte Crotti

Indicazione posizione: intersezione con Via Sacco	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale con presenza di gradino ambo i lati	**116**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Eliminazione del dislivello tramite raccordo dei percorsi pedonali e realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

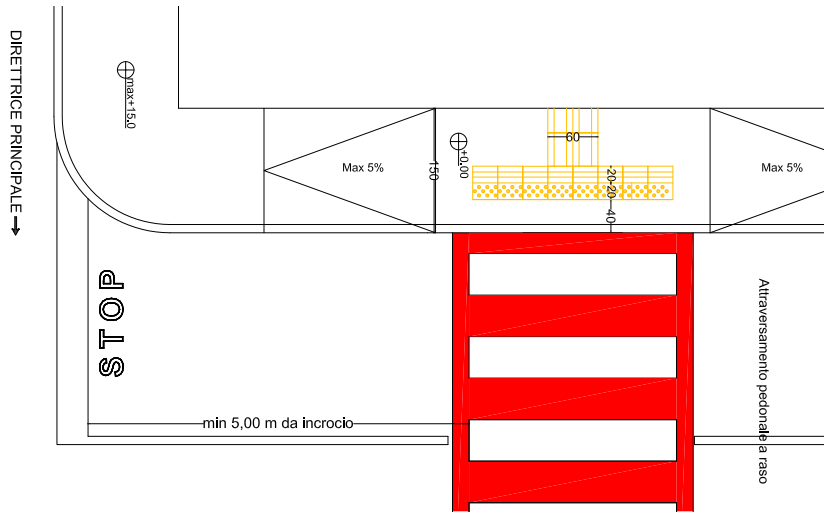

Viale Conte Crotti

Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**117**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile completa di pensilina per la protezione dagli agenti atmosferici con panchina dotata di schienale e braccioli integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **20.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

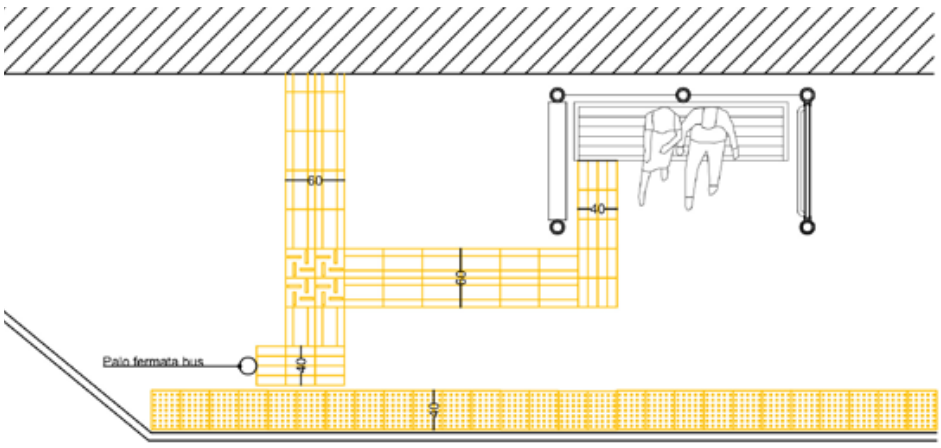

Viale Conte Crotti

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza civico 29	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**118**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **9.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

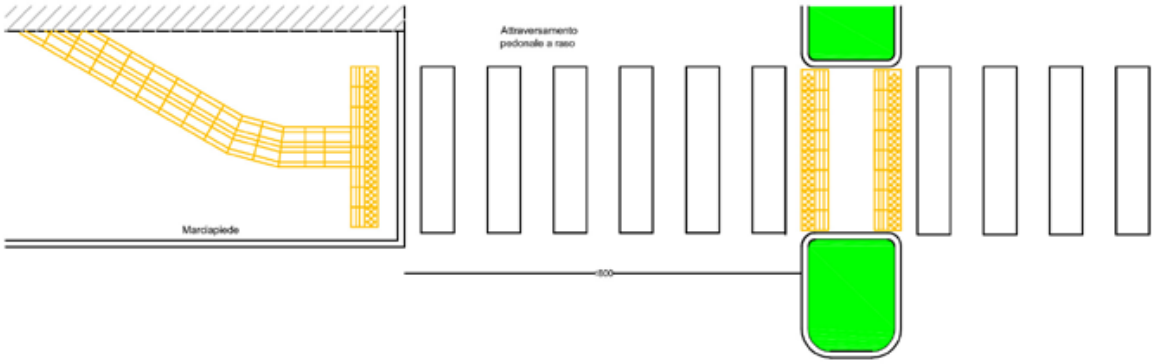

Viale Conte Crotti

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Chanoine Joseph Bréan	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**119**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **9.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

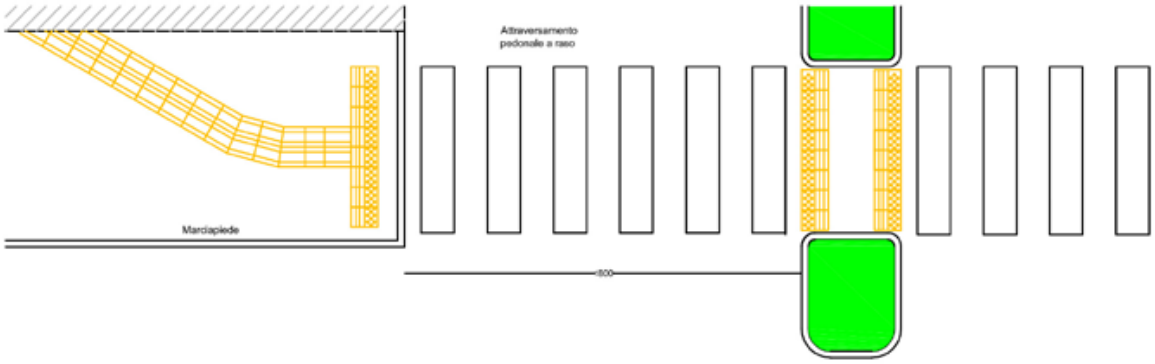

Viale Conte Crotti

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Chanoine Joseph Bréan	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**120**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

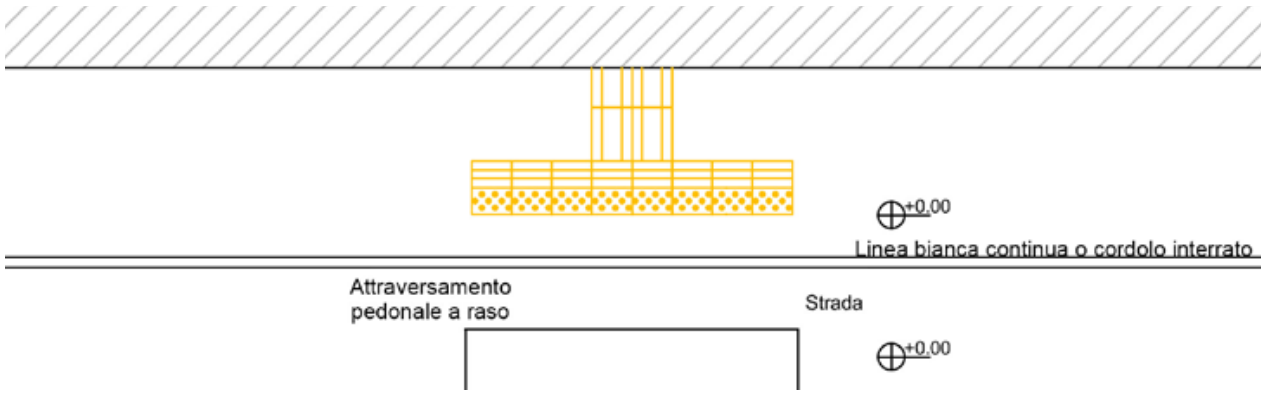

Viale Conte Crotti

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Chanoine Joseph Bréan	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**121**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **9.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

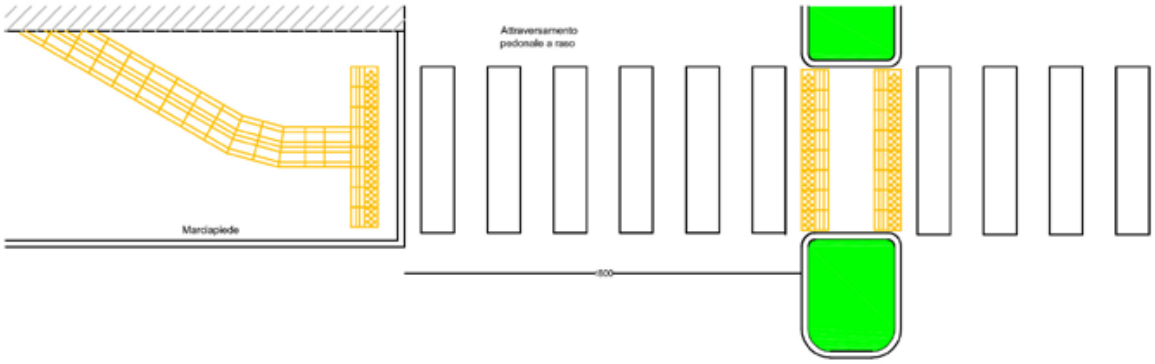

Viale Conte Crotti

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza civico 65	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**122**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **9.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

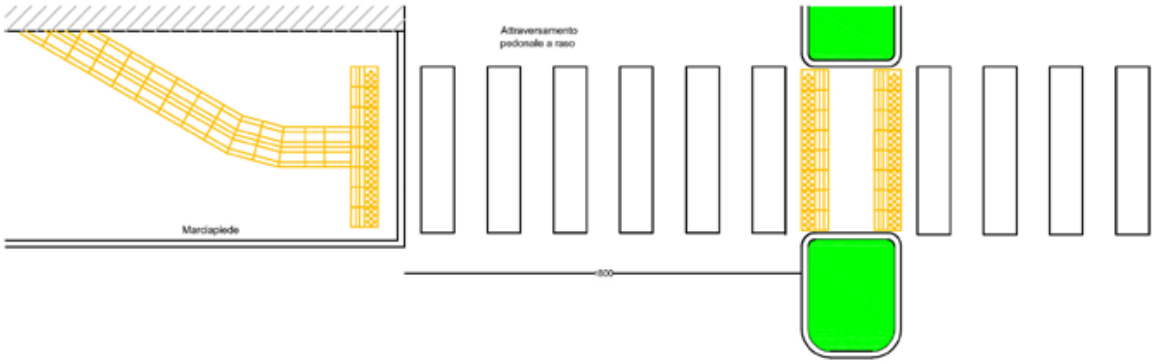

Viale Conte Crotti

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Corso Saint Martin	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**123**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

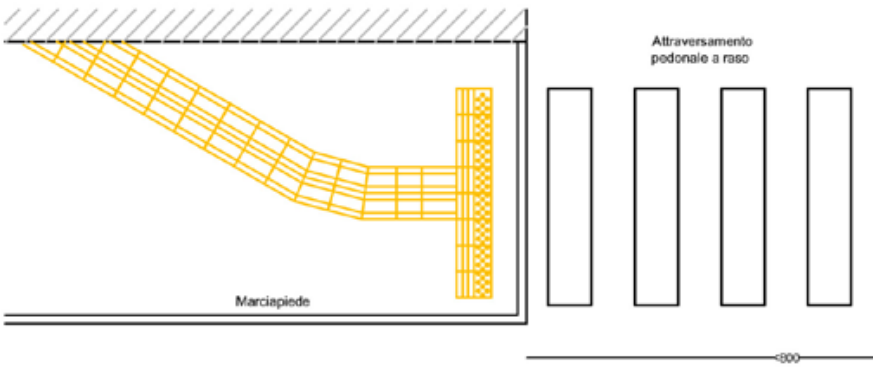

Viale Conte Crotti

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Corso Saint Martin	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**124**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

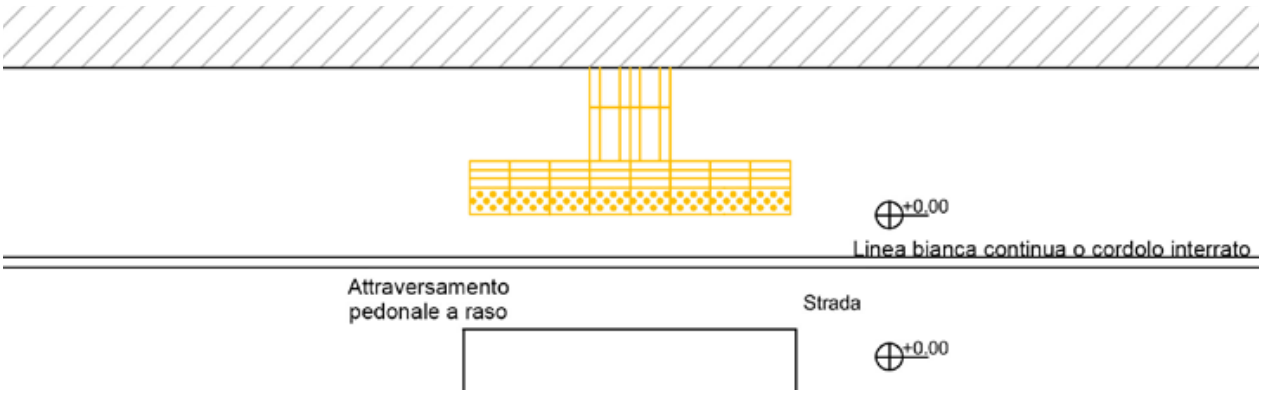

Viale Conte Crotti

Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**125**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile completa di pensilina per la protezione dagli agenti atmosferici con panchina dotata di schienale e braccioli integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.
Sola installazione segnalazioni pedotattili, non è possibile installare sedute nè pensilina a meno di valutare di ricollocare la fermata in altra posizione.


Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

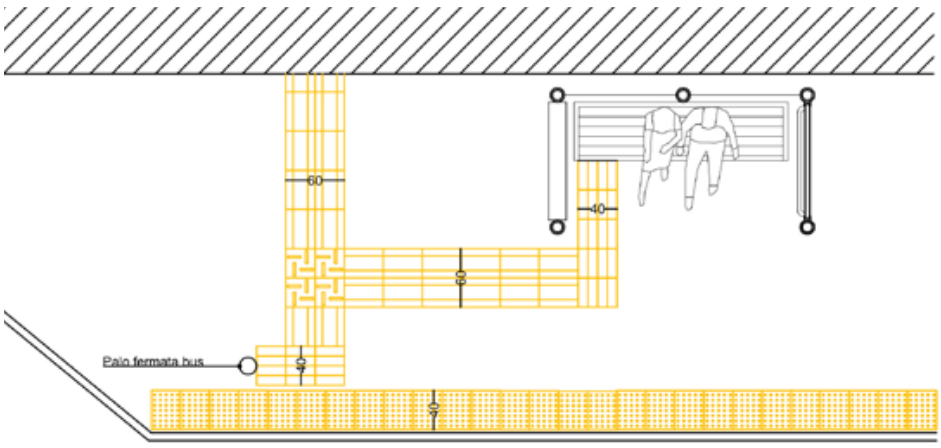

Corso Ivrea

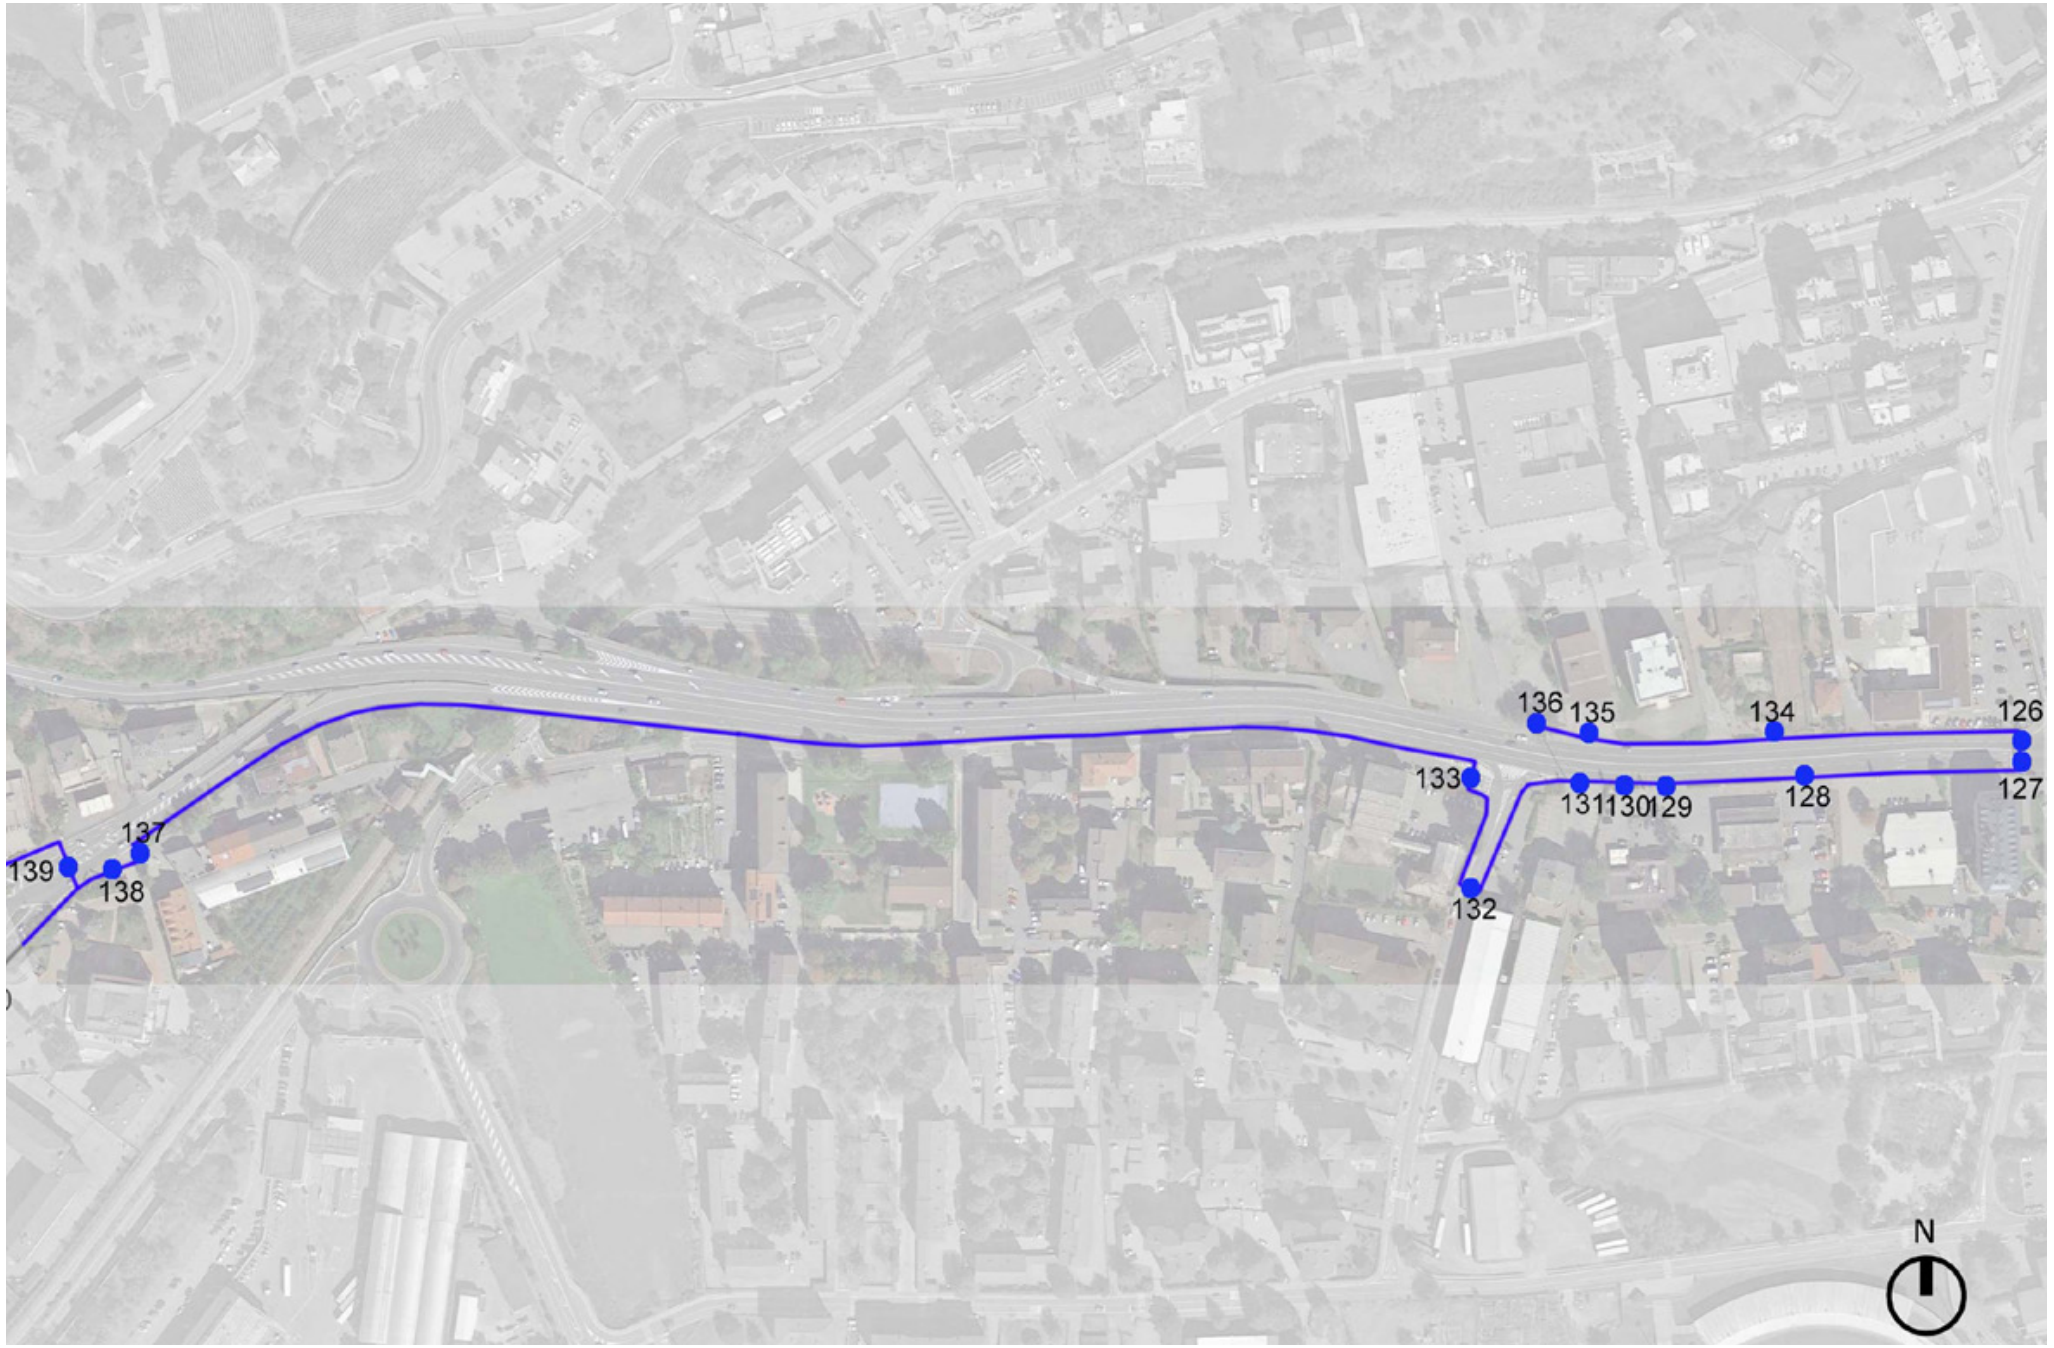
136
135
134
126
133
131
130
129
128
127
132
137
139
138
N

Corso Ivrea

Indicazione posizione: attraversamento pedonale semaforizzato confine con Saint Christophe	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti e presenza di gradino (gradino e segnalazione tattilo-plantare entrambi lati) compreso posa pista pedotattile lungo l'attraversamento (attraversamento pedonale superiore a 8 metri)	**126**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres, compreso posa pista pedotattile lungo l'attraversamento (attraversamento pedonale superiore a 8 metri).
Compreso realizzazione raccordi su ambo i lati.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **13.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

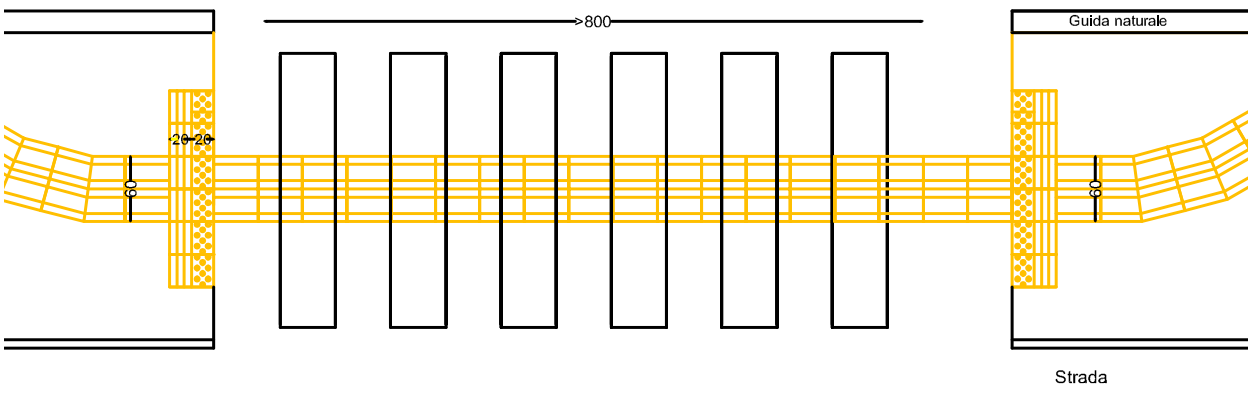

Corso Ivrea

Indicazione posizione: attraversamento pedonale semaforizzato confine con Saint Christophe	Numero intervento
Tipologia criticità: Impianto semaforico sprovvisto di dispositivo di segnalazione sonora per non vedenti.	**127**

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:
Fornitura ed installazione di dispositivo acustico per non vedenti per impianto semaforico esistente.

Riferimenti normativi:
D.P.R. n. 495/1992 art. 162 - DPR 503/96 art. 6

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Corso Ivrea

Indicazione posizione: intersezione corsie accesso-uscita stazione di servizio	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale	**128**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **2.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

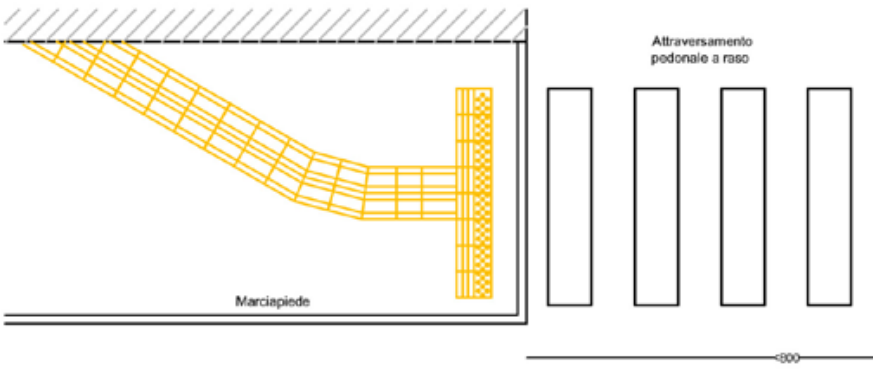

Corso Ivrea

Indicazione posizione: intersezione corsie accesso-uscita stazione di servizio	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale	**129**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **2.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

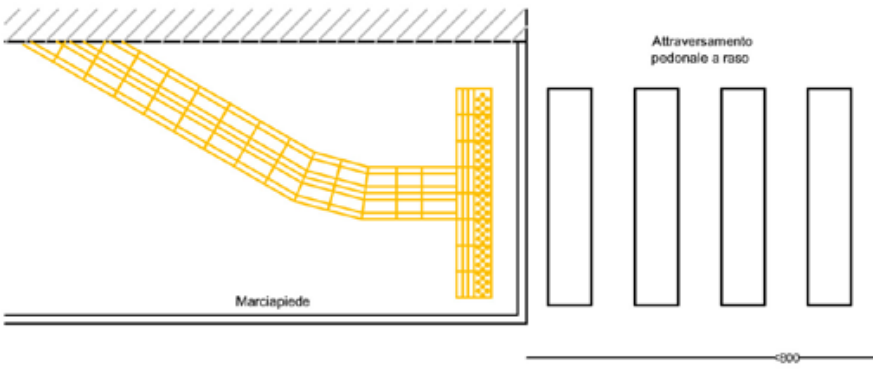

Corso Ivrea

Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**130**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile completa di pensilina per la protezione dagli agenti atmosferici con panchina dotata di schienale e braccioli integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **20.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

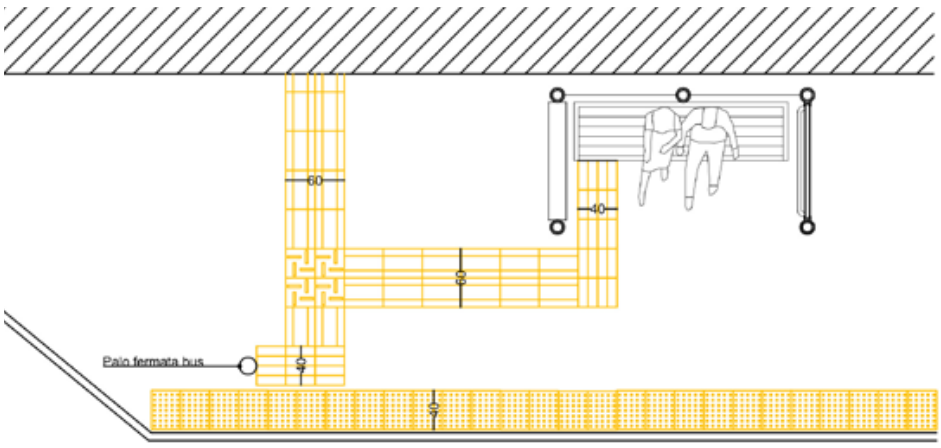

Corso Ivrea

Indicazione posizione: percorso pedonale altezza civico 132	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza percorso pedonale a raso	**131**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di segnaletica orizzontale indicante il percorso pedonale integrato con segnaletica tattilo plantare per non vedente.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

Percorso pedonale a raso privo di guide naturali per non vedente

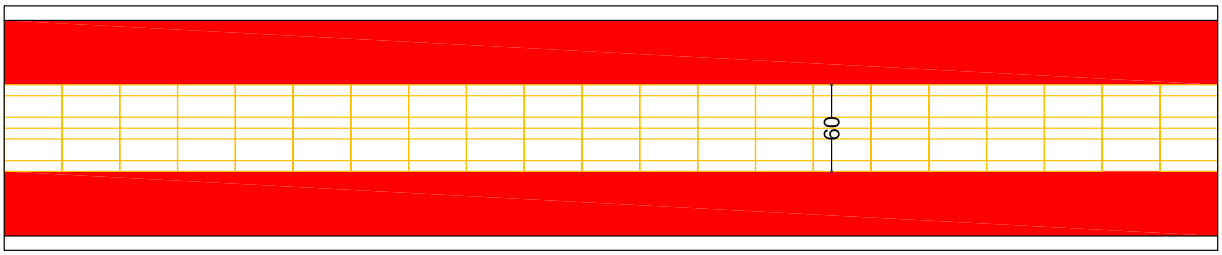

Corso Ivrea

Indicazione posizione: attraversamento pedonale su Via Amato	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**132**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **4.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

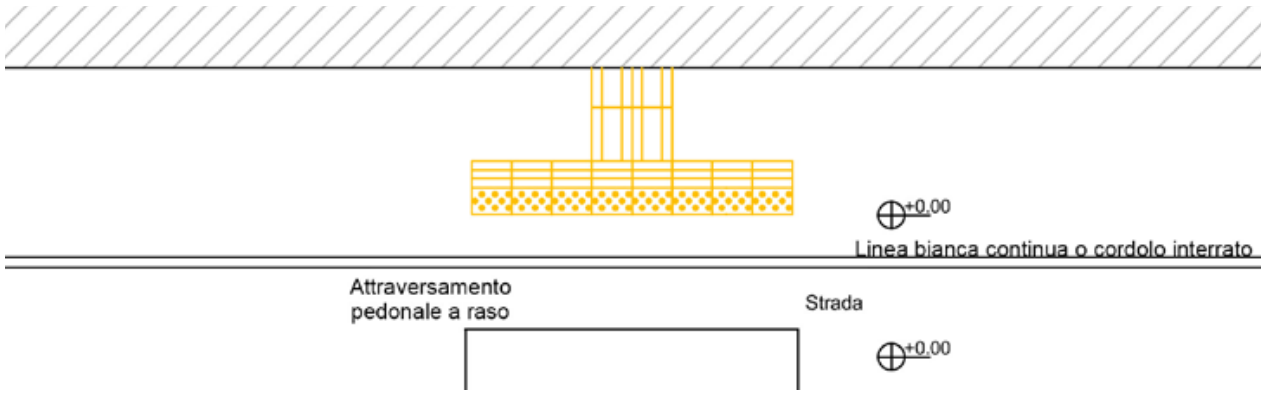

Corso Ivrea

Indicazione posizione: attraversamento pedonale su Via Valli Valdostane	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**133**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

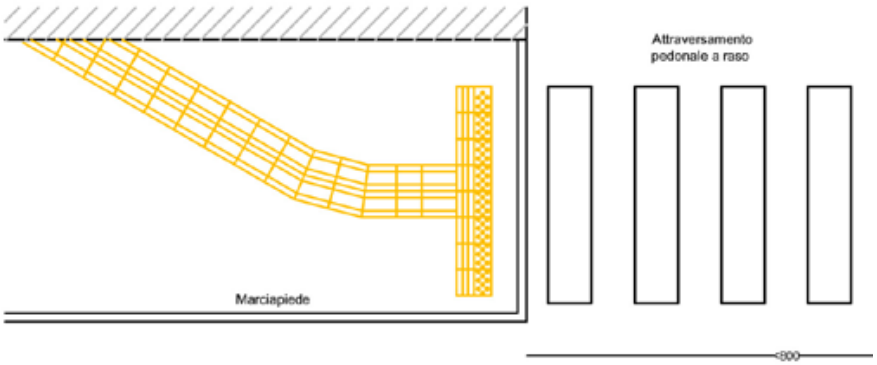

Corso Ivrea

Indicazione posizione: marciapiede nord altezza civico 131	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza linea guida naturale non vedente	**134**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento: Posizionamento di cordolo su uno dei due lati del percorso. Cordolo rialzato di 15 cm rispetto al piano di calpestio.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **2.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

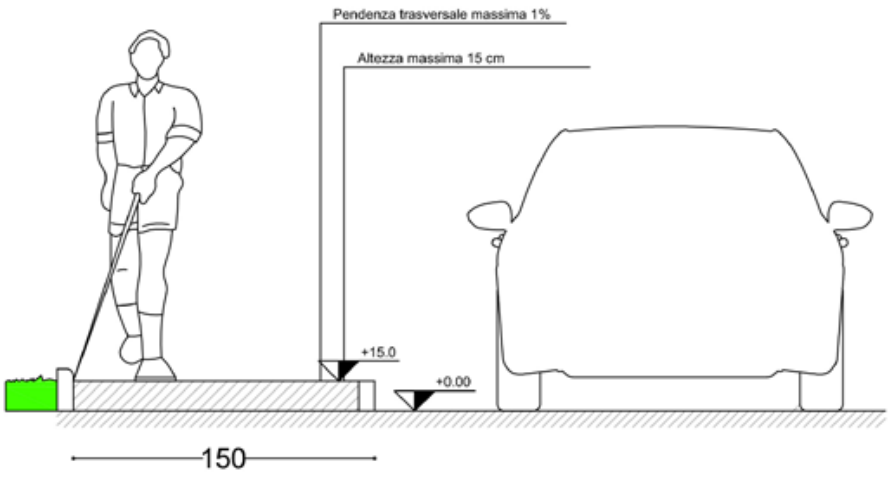

Corso Ivrea

Indicazione posizione: altezza fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza percorso pedonale a raso	**135**

Documentazione fotografica criticità





Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di segnaletica orizzontale indicante il percorso pedonale integrato con segnaletica tattilo plantare per non vedente.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **8.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

Percorso pedonale a raso privo di guide naturali per non vedente

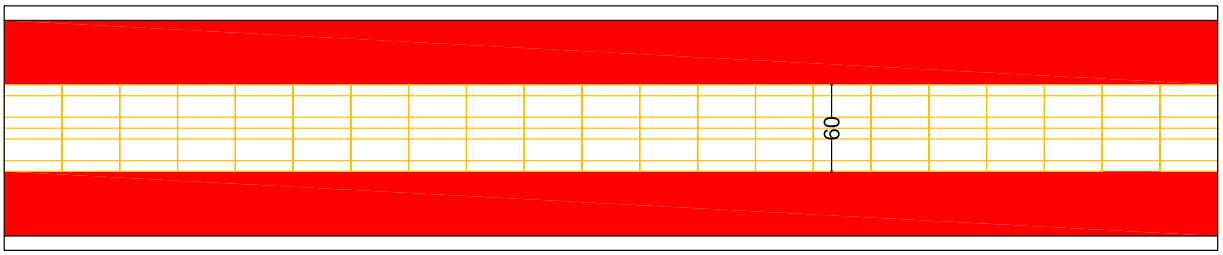

Corso Ivrea

Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**136**

Documentazione fotografica criticità





Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile completa di pensilina per la protezione dagli agenti atmosferici con panchina dotata di schienale e braccioli integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **20.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

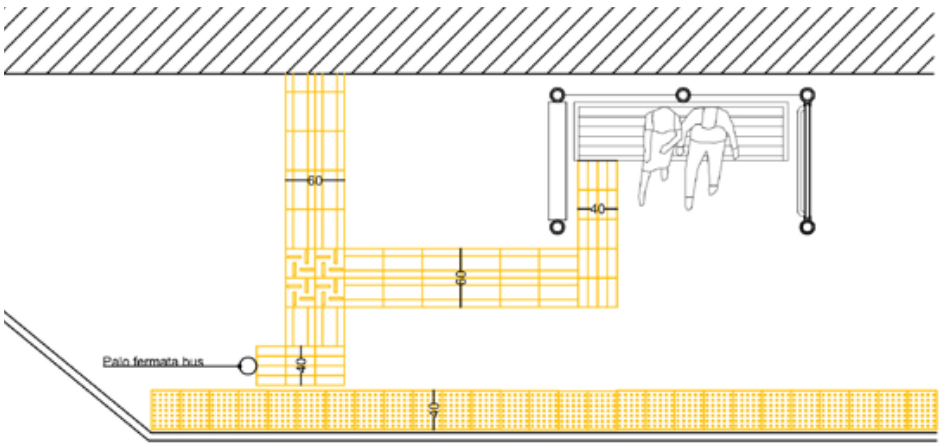

Corso Ivrea

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Viseran	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**137**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

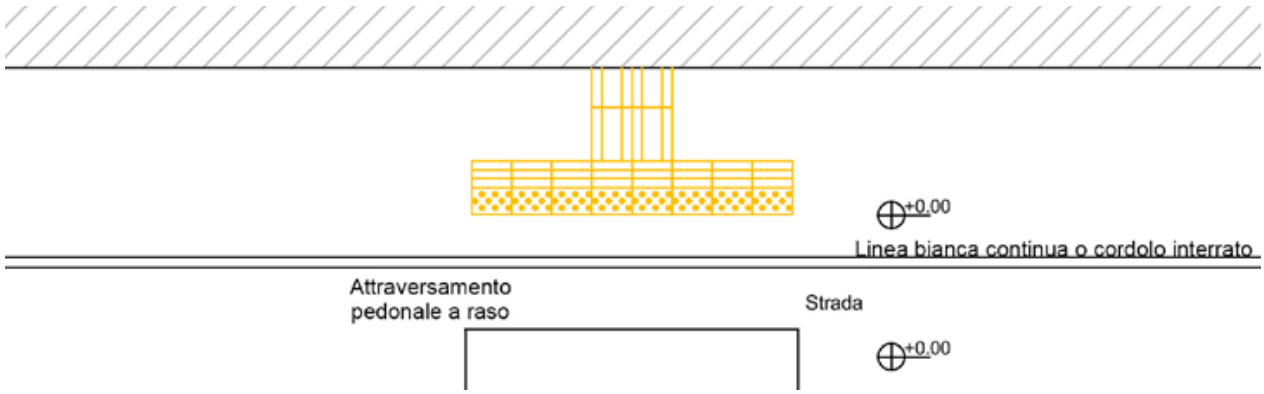

Corso Ivrea

Indicazione posizione: altezza civico 74/2009	Numero intervento
Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale non vedente	**138**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

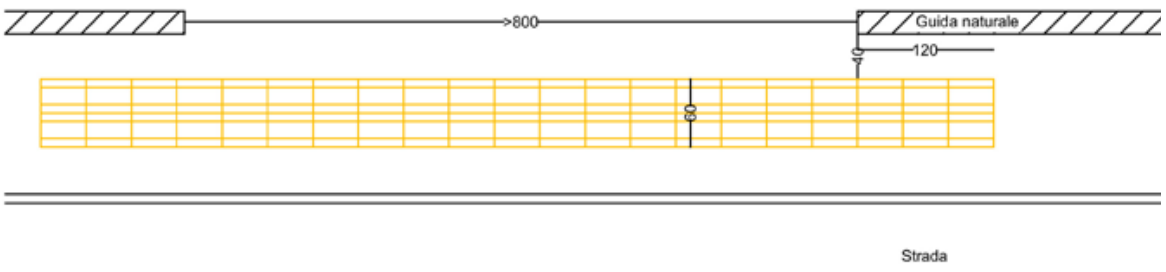

Corso Ivrea

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Clavalitè	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**139**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.


Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **8.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

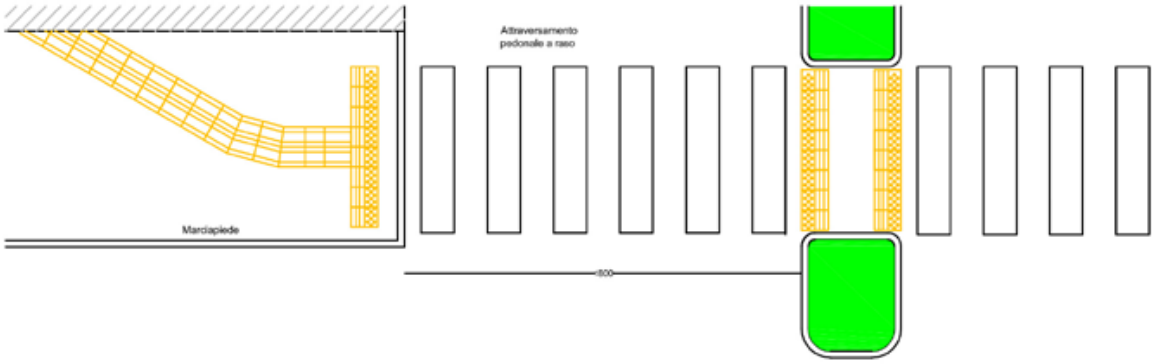

Via Clavalité

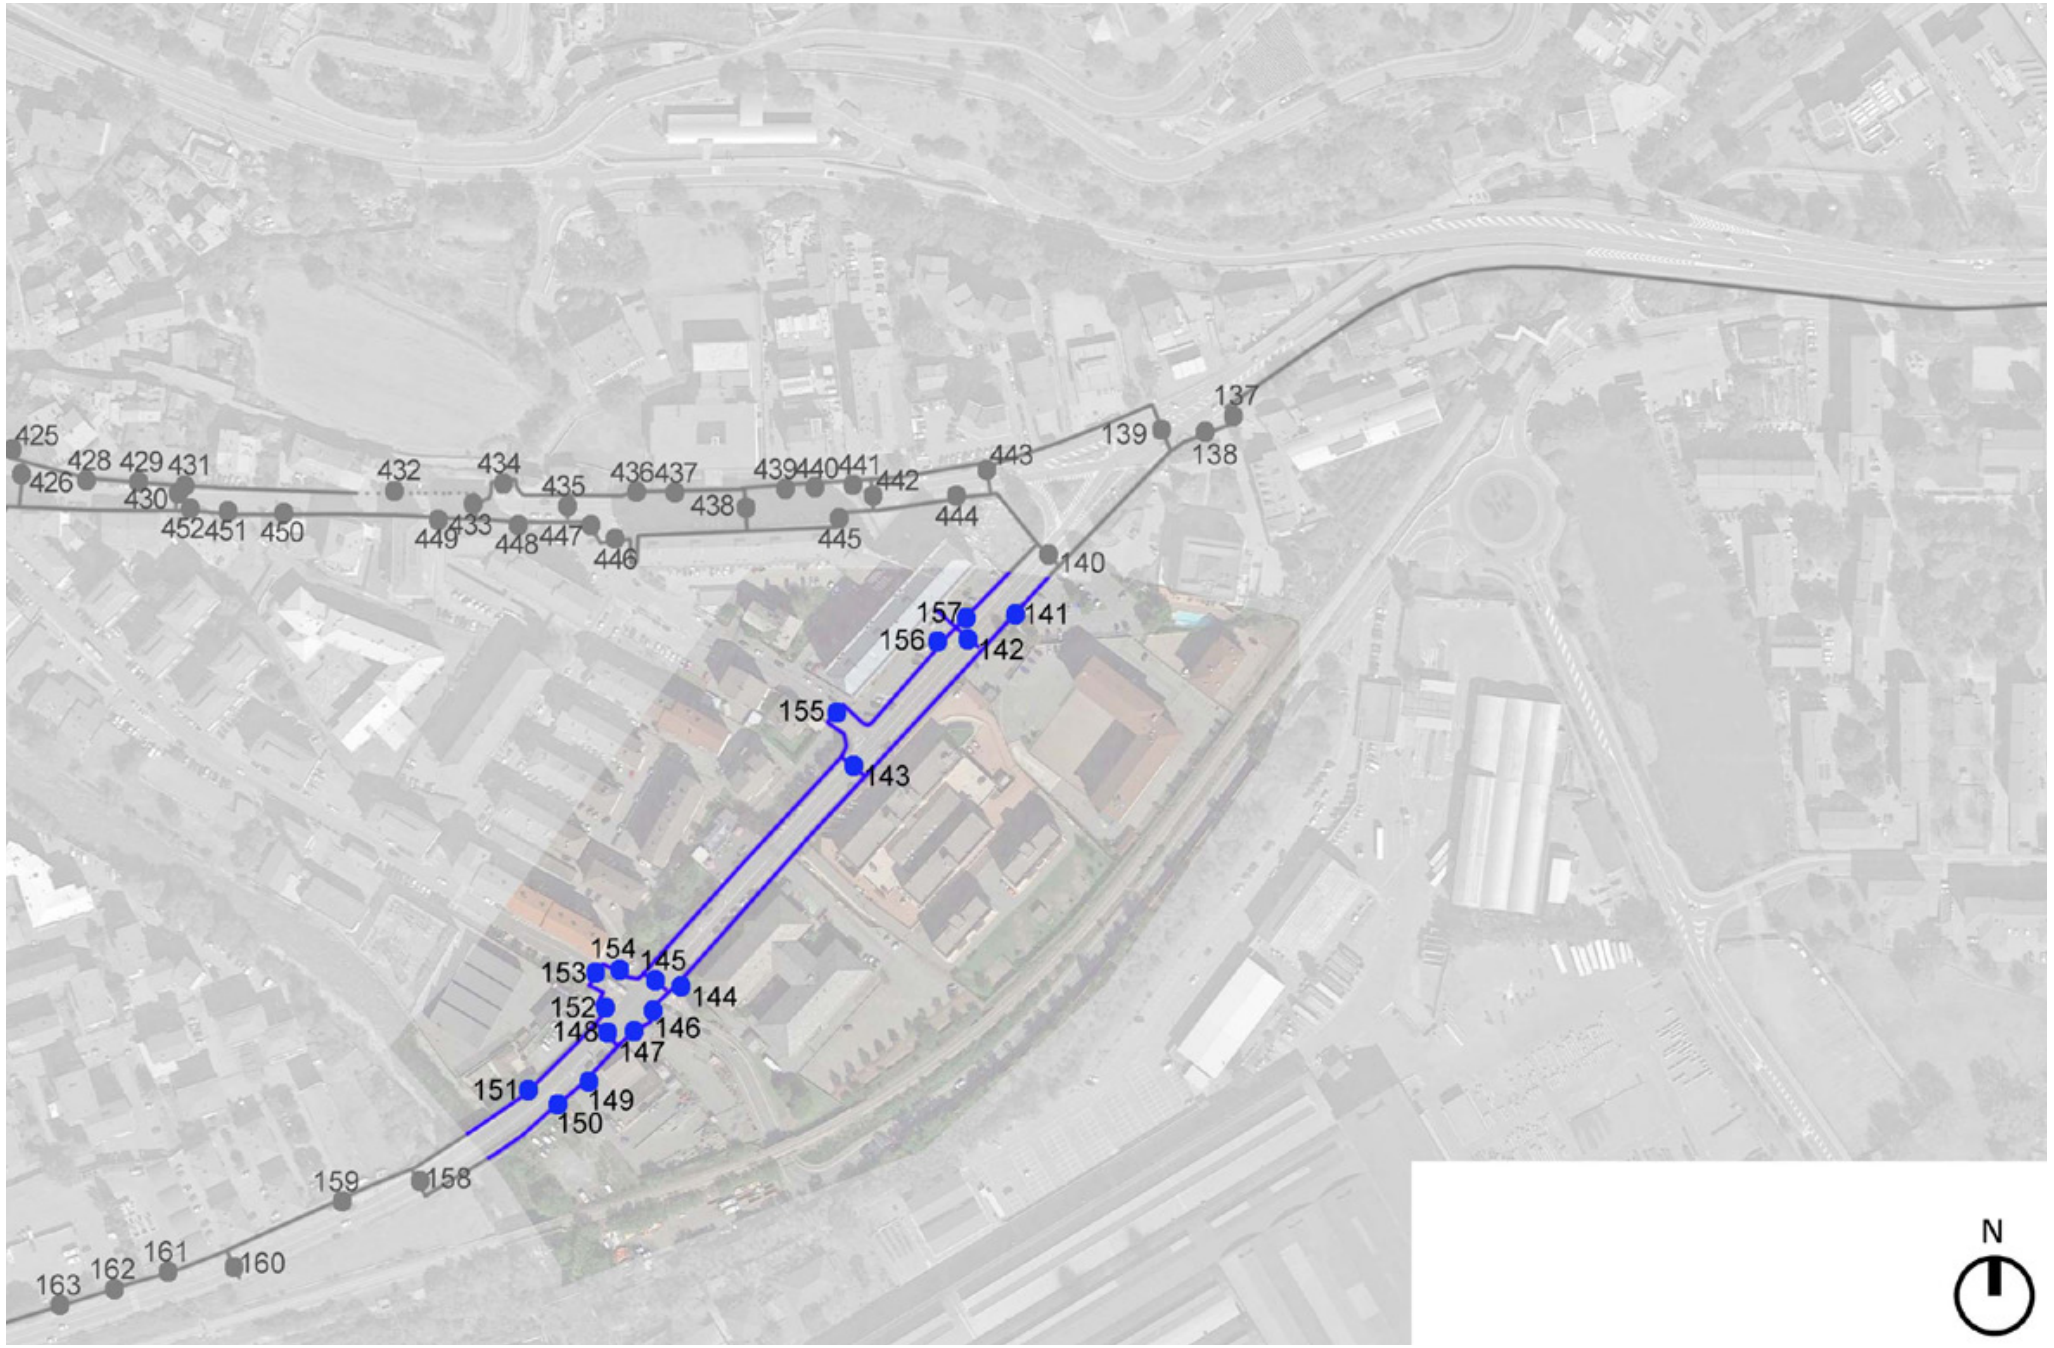
425
426
428
429
431
430
452
451
450
432
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
433
137
139
138
140
157
156
141
142
155
143
154
153
145
144
152
148
146
147
151
149
150
159
158
163
162
161
160
N

Via Clavalité

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Corso Ivrea	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**140**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

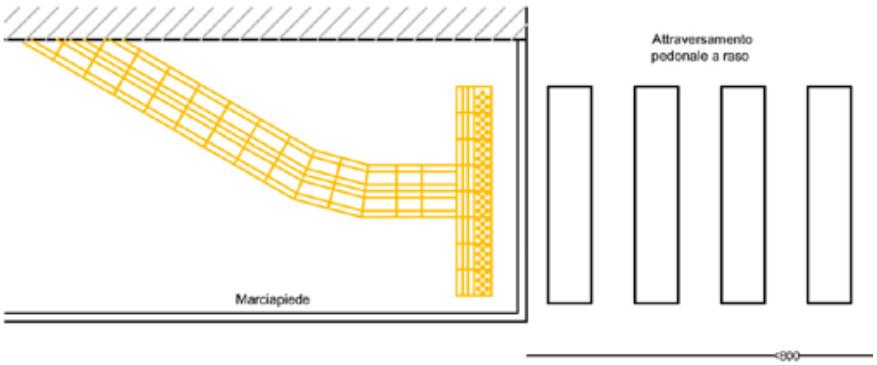

Via Clavalité

Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**141**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile completa di pensilina per la protezione dagli agenti atmosferici con panchina dotata di schienale e braccioli integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.
Sola installazione segnalazioni pedotattili.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

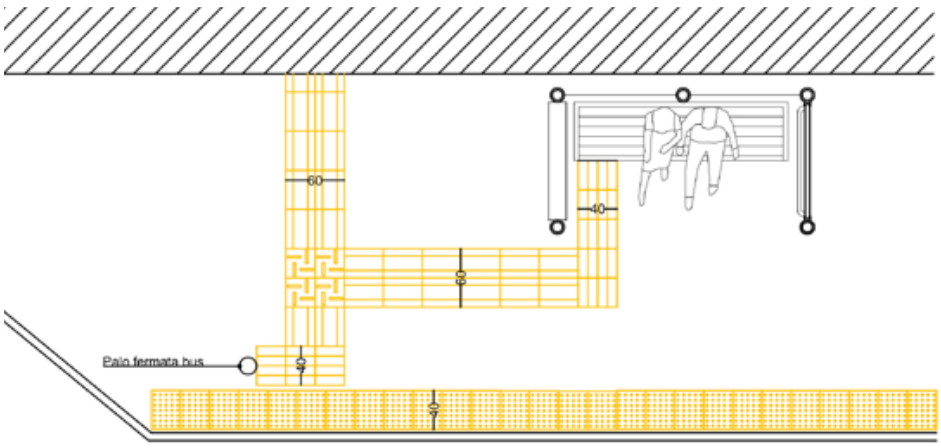

Via Clavalité

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza Caserma Guardia di Finanza	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**142**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **4.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

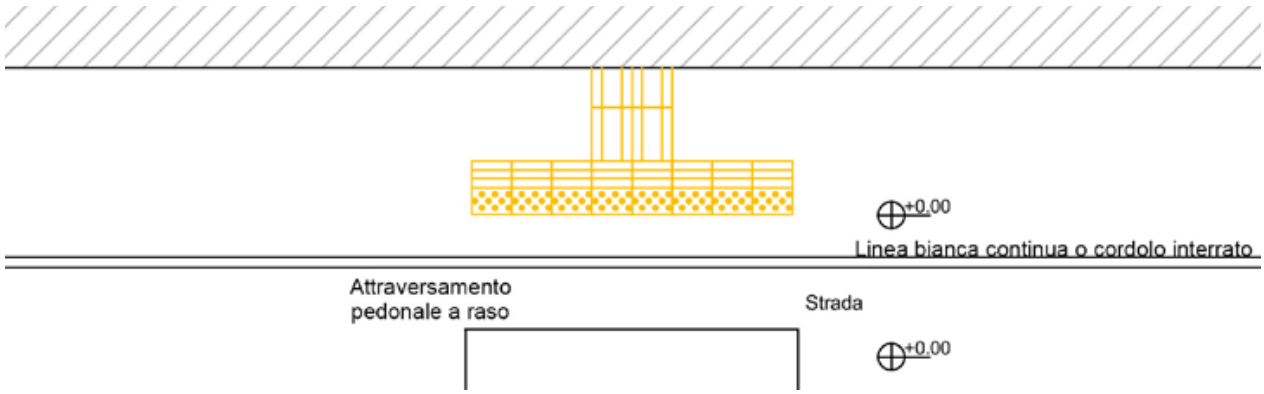

Via Clavalité

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Montagnayes	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**143**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

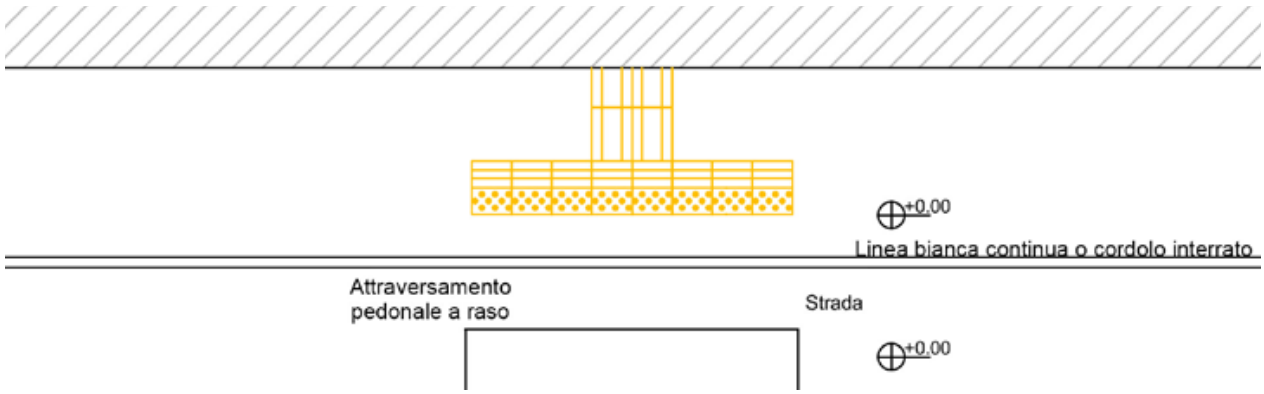

Via Clavalité

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Monte Emilius	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**144**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.600,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

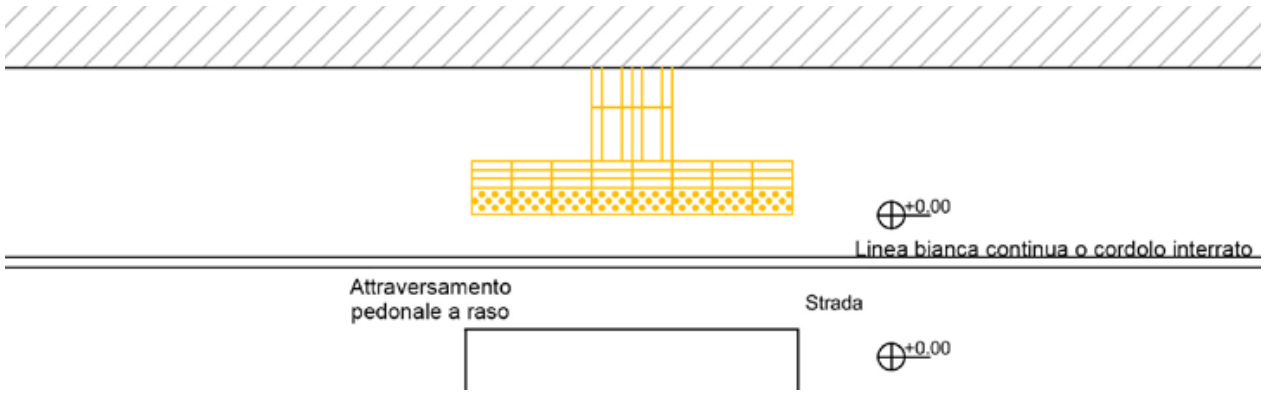

Via Clavalité

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Monte Emilius	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**145**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **8.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

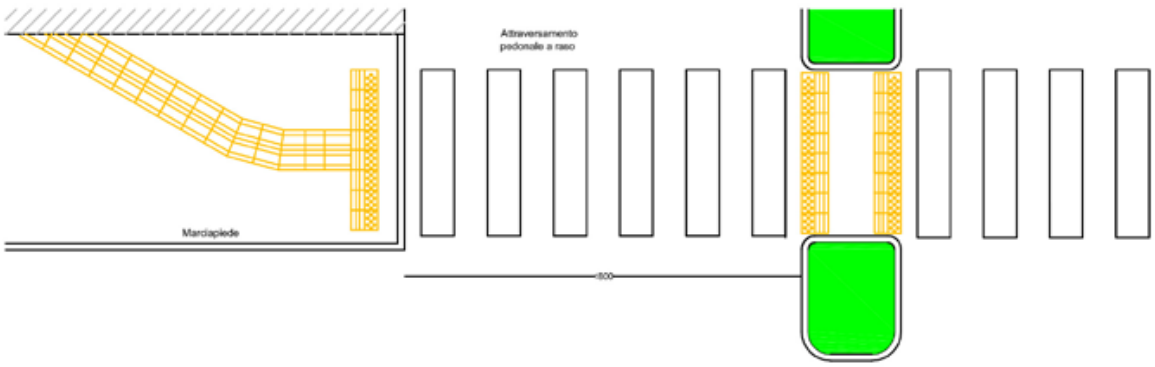

Via Clavalité

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Monte Emilius	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**146**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.
Nel momento di future riasfaltature opportuno cercare di garantire che l'attraversamento pedonale presenti una pendenza trasversale entro l'1%, massimo 2%.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

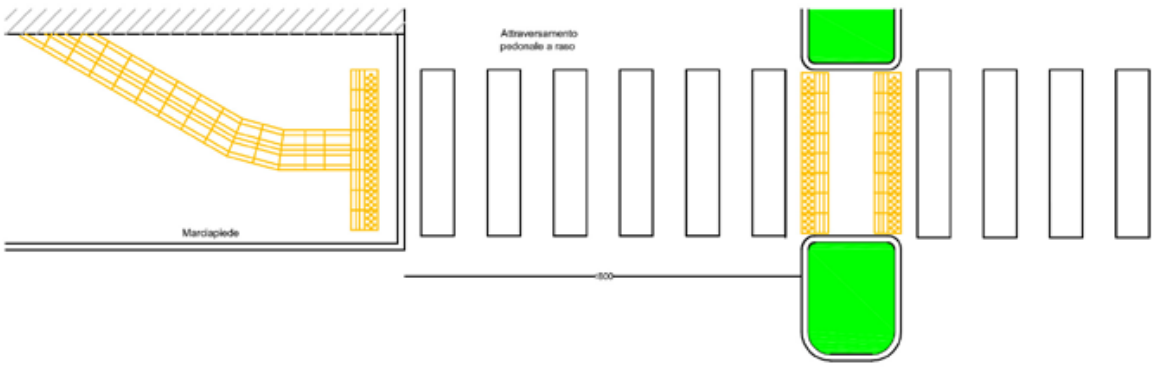

Via Clavalité

Indicazione posizione: attraversamento pedonale accesso-uscita stazione di servizio	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**147**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno. *Necessario complementarmente procedere al rifacimento dell'attraversamento pedonale assicurando che questo presenti una pendenza trasversale entro l'1% (e lunghezza entro 8 m a meno di realizzare pista pedotattile lungo l'attraversamento).*

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.100,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

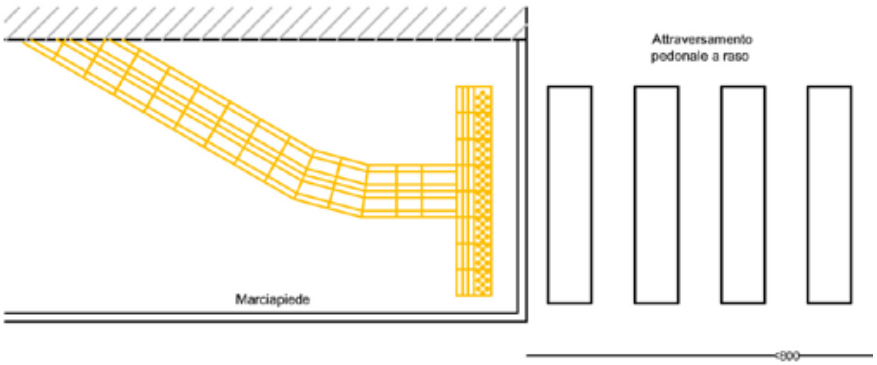

Via Clavalité

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza stazione di servizio	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**148**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

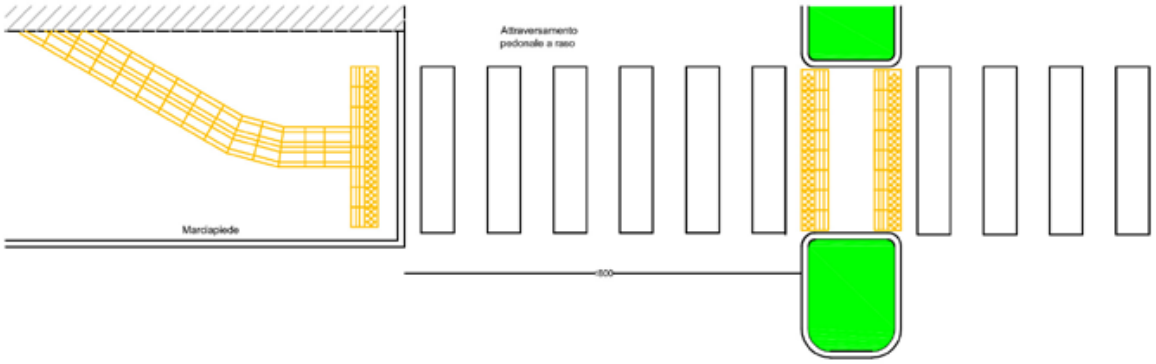

Via Clavalité

Indicazione posizione: attraversamento pedonale accesso-uscita stazione di servizio	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale	**149**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres porcellanato da esterno.
Necessario complementarmente procedere al rifacimento dell'attraversamento pedonale assicurando che questo presenti una pendenza trasversale entro l'1% (e lunghezza entro 8 m a meno di realizzare pista pedotattile lungo l'attraversamento).

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

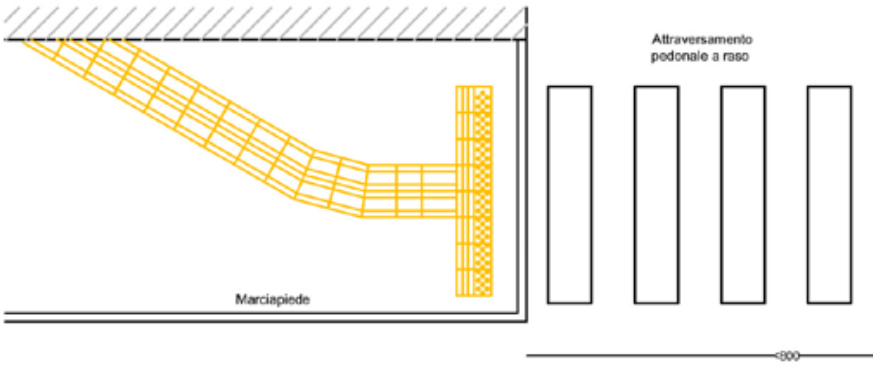

Via Clavalité

Indicazione posizione: fermata bus direzione Saint Christophe	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**150**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile completa di pensilina per la protezione dagli agenti atmosferici con panchina dotata di schienale e braccioli integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.
Da valutare l'installazione di pensilina a sbalzo purchè il manufatto non riduca il passaggio pedonale puntualmente al di sotto di 90 cm.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **17.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

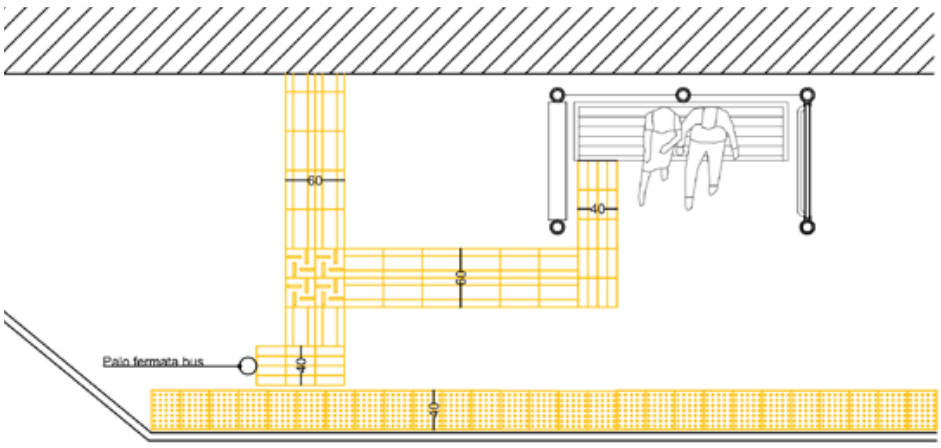

Via Clavalité

Indicazione posizione: fermata bus direzione centro	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**151**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile completa di pensilina per la protezione dagli agenti atmosferici con panchina dotata di schienale e braccioli integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.
Da valutare l'installazione di pensilina a sbalzo purchè il manufatto non riduca il passaggio pedonale puntualmente al di sotto di 90 cm.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **17.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

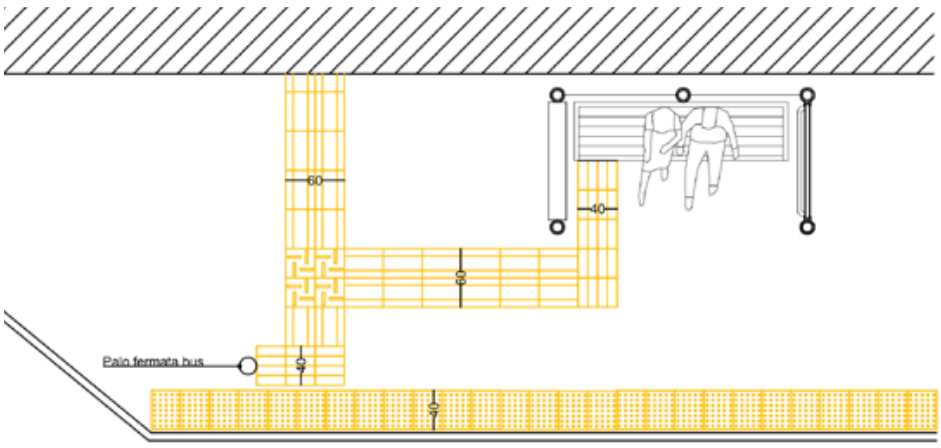

Via Clavalité

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Monte Emilius	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**152**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

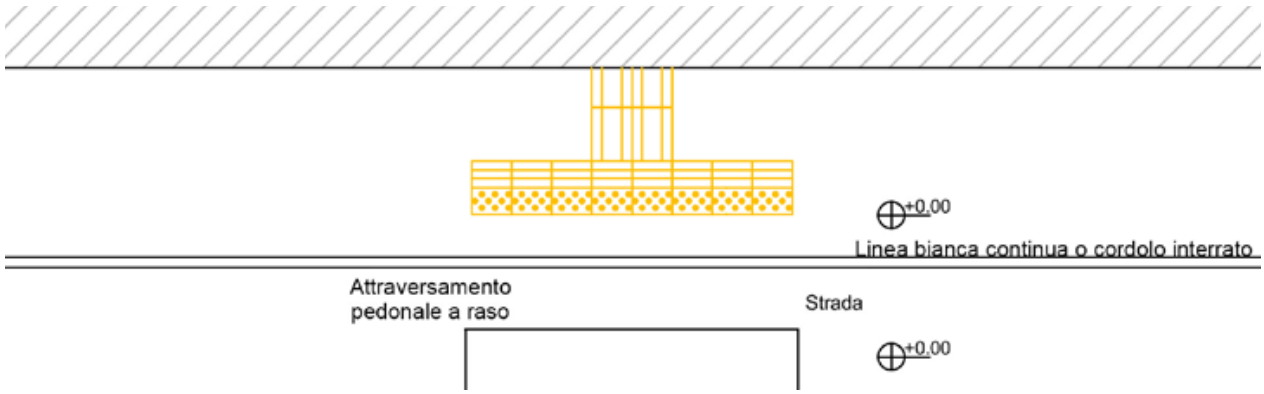

Via Clavalité

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Monte Emilius	Numero intervento
Tipologia criticità: Presenza di gradino attraversamento pedonale ed assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti. (gradino su un latoe segnalazione tattilo-plantare entrambi lati)	**153**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno. *Non è possibile effettuare un raccordo in corrispondenza del marciapiede lato civici dispari di Monte Emilius in quanto si comprometterebbe l'accessibilità al civico 41.*

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

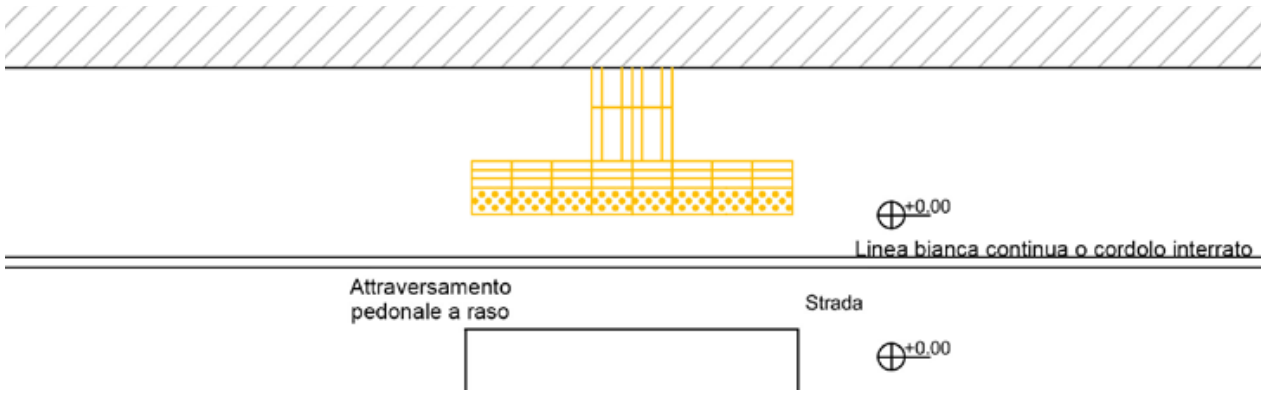

Via Clavalité

Indicazione posizione: percorso pedonale parcheggio Via Monte Emilius civico 41	Numero intervento
Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale non vedente	**154**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2

Stima costo intervento possibile risolutivo: **4.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

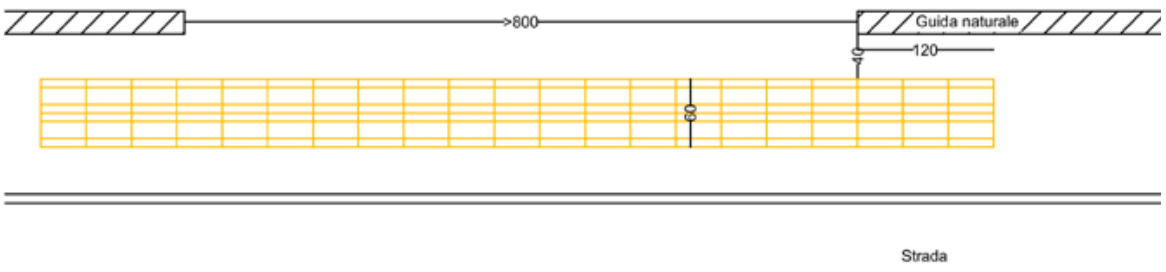

Via Clavalité

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Monte Emilius	Numero intervento
Tipologia criticità: Presenza di gradino attraversamento pedonale ed assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti. (gradino su un lato e segnalazione tattilo-plantare entrambi lati)	**155**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Eliminazione del dislivello tramite raccordo dei percorsi pedonali realizzando due rampe di pendenza preferibilmente non superiore al 5% con integrazione di segnalazione di attraversamento pedonale attraverso collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.500,0 €**


Immagine esplicativa possibile intervento

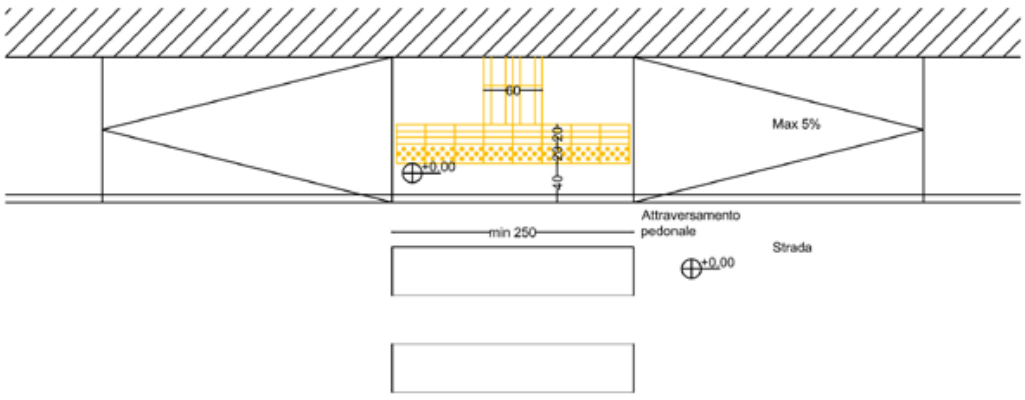

Via Clavalité

Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**156**

Documentazione fotografica criticità

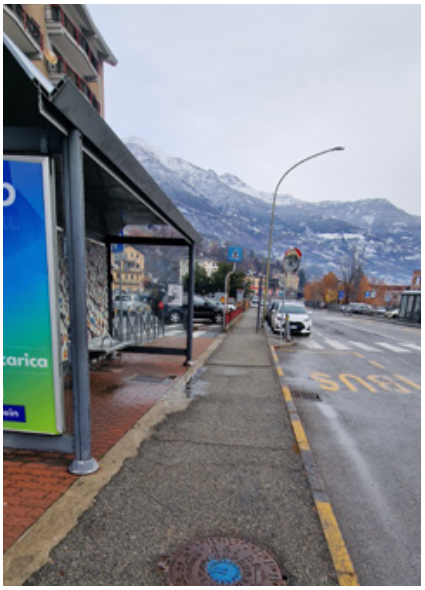


Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile completa di pensilina per la protezione dagli agenti atmosferici con panchina dotata di schienale e braccioli integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.
Sola installazione segnalazioni pedotattili.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

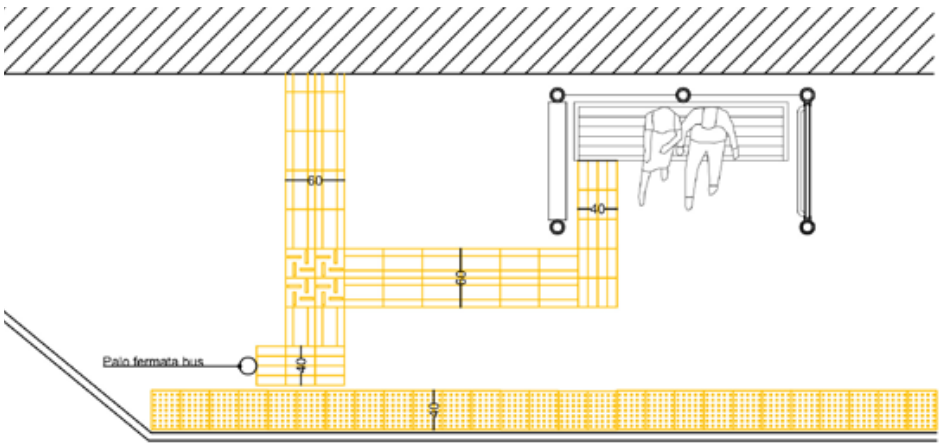

Via Clavalité

Indicazione posizione: altezza attraversamento pedonale Caserma Guardia di Finanza marciapiede ovest	Numero intervento
Tipologia criticità: Avvallamento e disconnessioni in presenza di chiusino	**157**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Messa in quota di chiusino, compresa la rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, del telaio e del coperchio inclusi ripristini e sigillature perimetrali.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **300,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

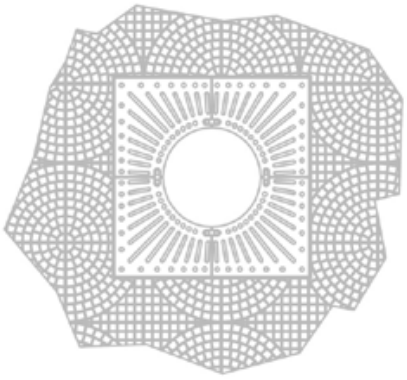

Via Caduti del Lavoro


411
412
421
422
423
424
457
413
420
425
458
428
429
431
432
434
435
436
437
439
440
441
442
443
459
426
430
453
454
455
427
452
451
450
449
433
448
447
446
438
445
444
140
460
456
157
141
156
142
155
143
563
562
541
542
540
561
539
538
560
154
145
153
144
543
555
152
146
534
537
536
554
148
147
535
553
552
533
551
151
149
559
550
150
558
549
557
159
158
556
548
547
164
163
162
161
160
165
166
168
167
171
170
169
6
185
181
180
179
178
176
175
174
172
182
177
173
183
184
N

Via Caduti del Lavoro

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza torrente Buthier	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**158**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

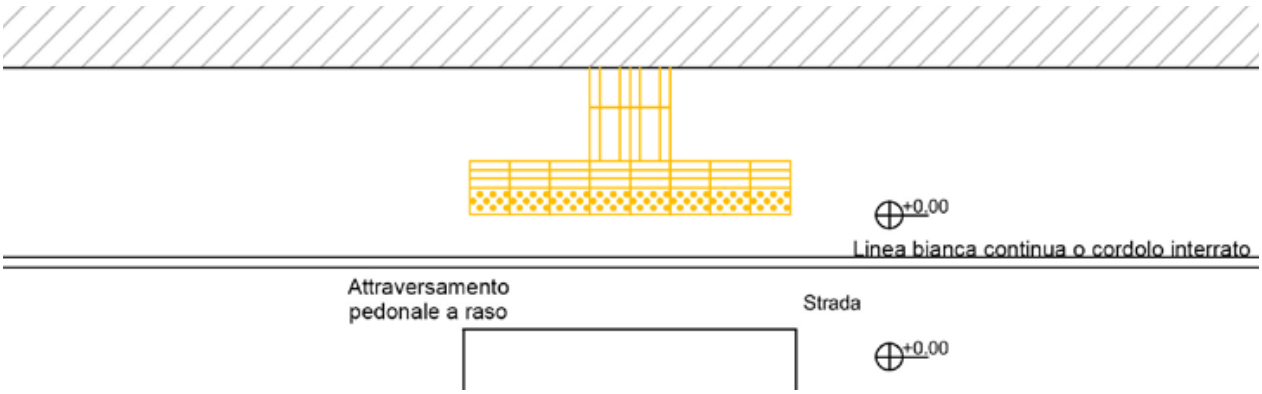

Via Caduti del Lavoro

Indicazione posizione: passo carrabile civico 158/2007	Numero intervento
Tipologia criticità: Dislivello su percorso pedonale	**159**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Adeguamento di percorso pedonale con gradino non raccordato tramite demolizione e rifacimento della pavimentazione esistente allo scopo di creare una rampa di pendenza, laddove possibile non superiore al 5%. (Ambo i lati)

Riferimenti normativi:
DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

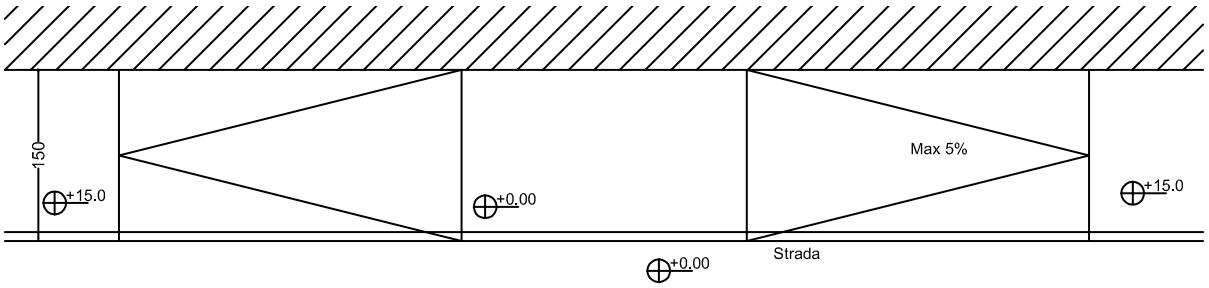

Via Caduti del Lavoro

Indicazione posizione: attraversamenti pedonali lungo la Via	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**160**

Documentazione fotografica criticità





Descrizione prestazionale possibile intervento:
Trattandosi di attraversamenti pedonali a servizio solo degli stalli auto lato sud non si ritiene prioritario l'installazione di segnaletica pedotattile.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **- €**

Immagine esplicativa possibile intervento

Via Caduti del Lavoro

Indicazione posizione: Isola ecologica	Numero intervento
Tipologia criticità: Dislivello su percorso pedonale	**161**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Adeguamento di percorso pedonale con gradino non raccordato tramite demolizione e rifacimento della pavimentazione esistente allo scopo di creare una rampa di pendenza, laddove possibile non superiore al 5%. (Ambo i lati)

Riferimenti normativi:
DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **1.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

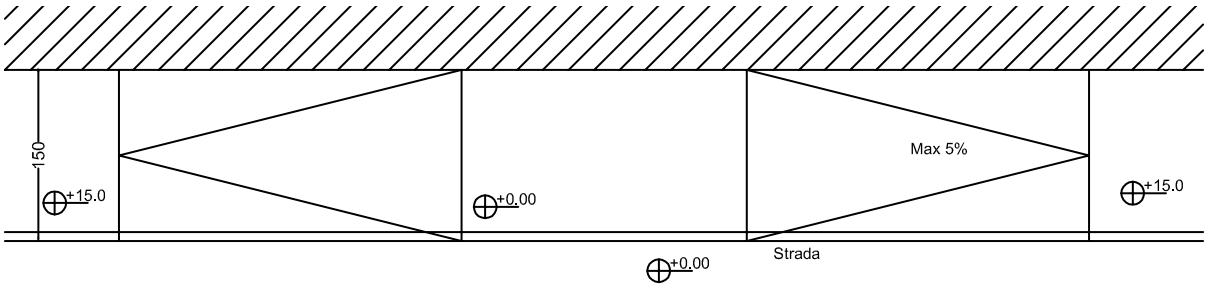

Via Caduti del Lavoro

Indicazione posizione: attraversamento pedonale parcheggio	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**162**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **1.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

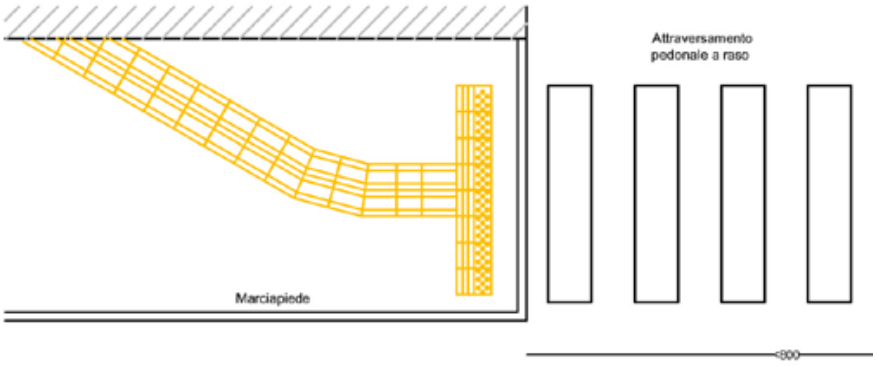

Via Caduti del Lavoro

Indicazione posizione: attraversamento pedonale area camper	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**163**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **1.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

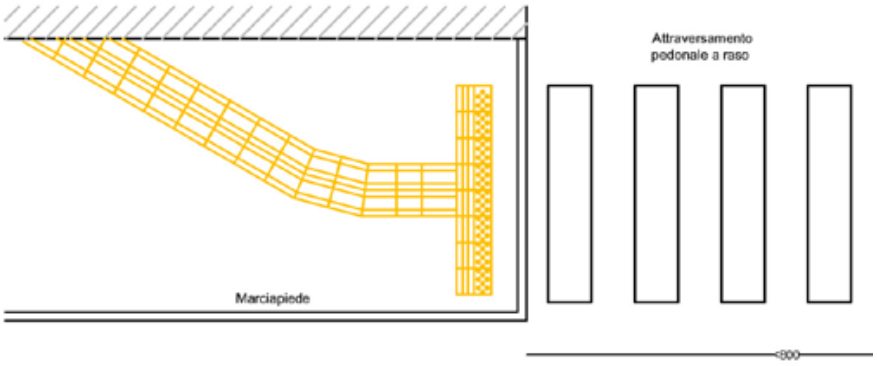

Via Caduti del Lavoro

Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**164**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile completa di pensilina per la protezione dagli agenti atmosferici con panchina dotata di schienale e braccioli integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **20.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

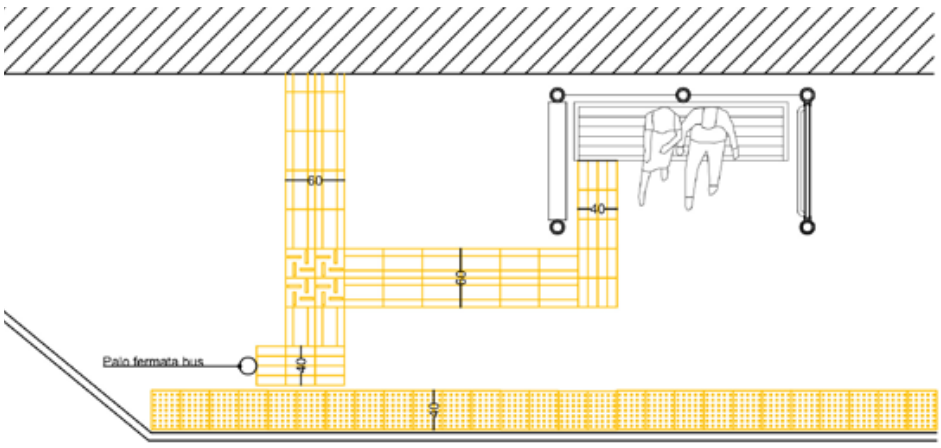

Via Caduti del Lavoro

Indicazione posizione: attraversamento pedonale rotatoria con Viale Garibaldi	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**165**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

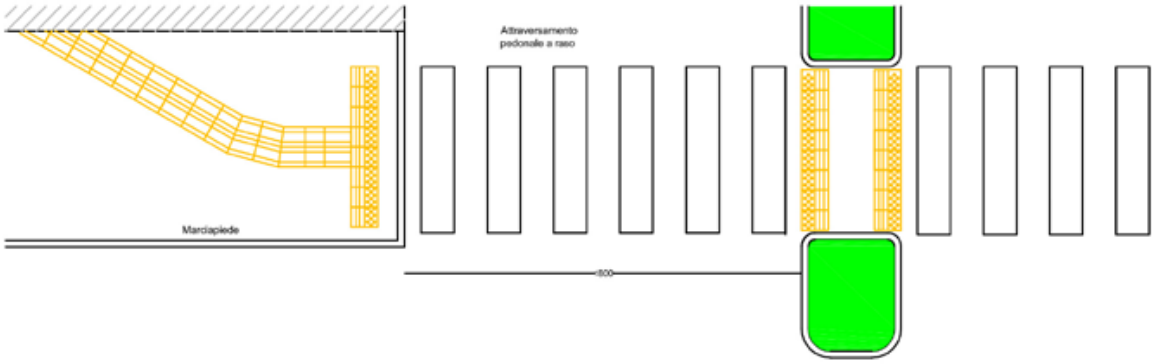

Via Caduti del Lavoro

Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**166**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile completa di pensilina per la protezione dagli agenti atmosferici con panchina dotata di schienale e braccioli integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.
Sola installazione segnalazioni pedotattili.


Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

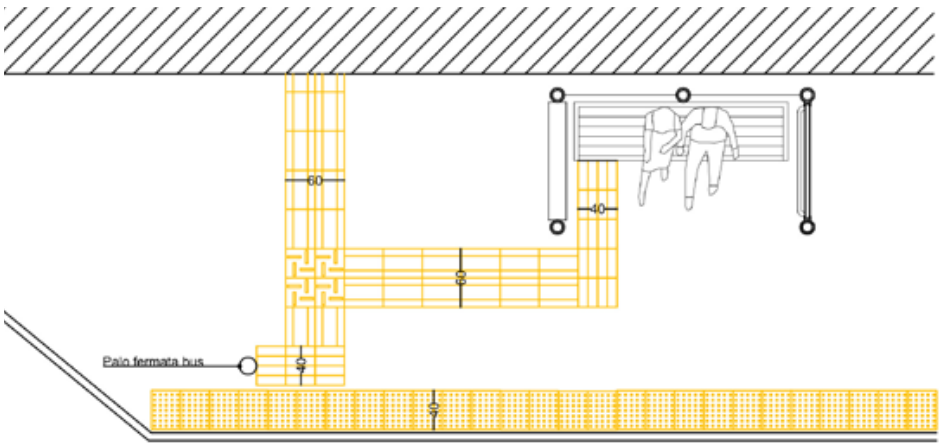

Via Carrel

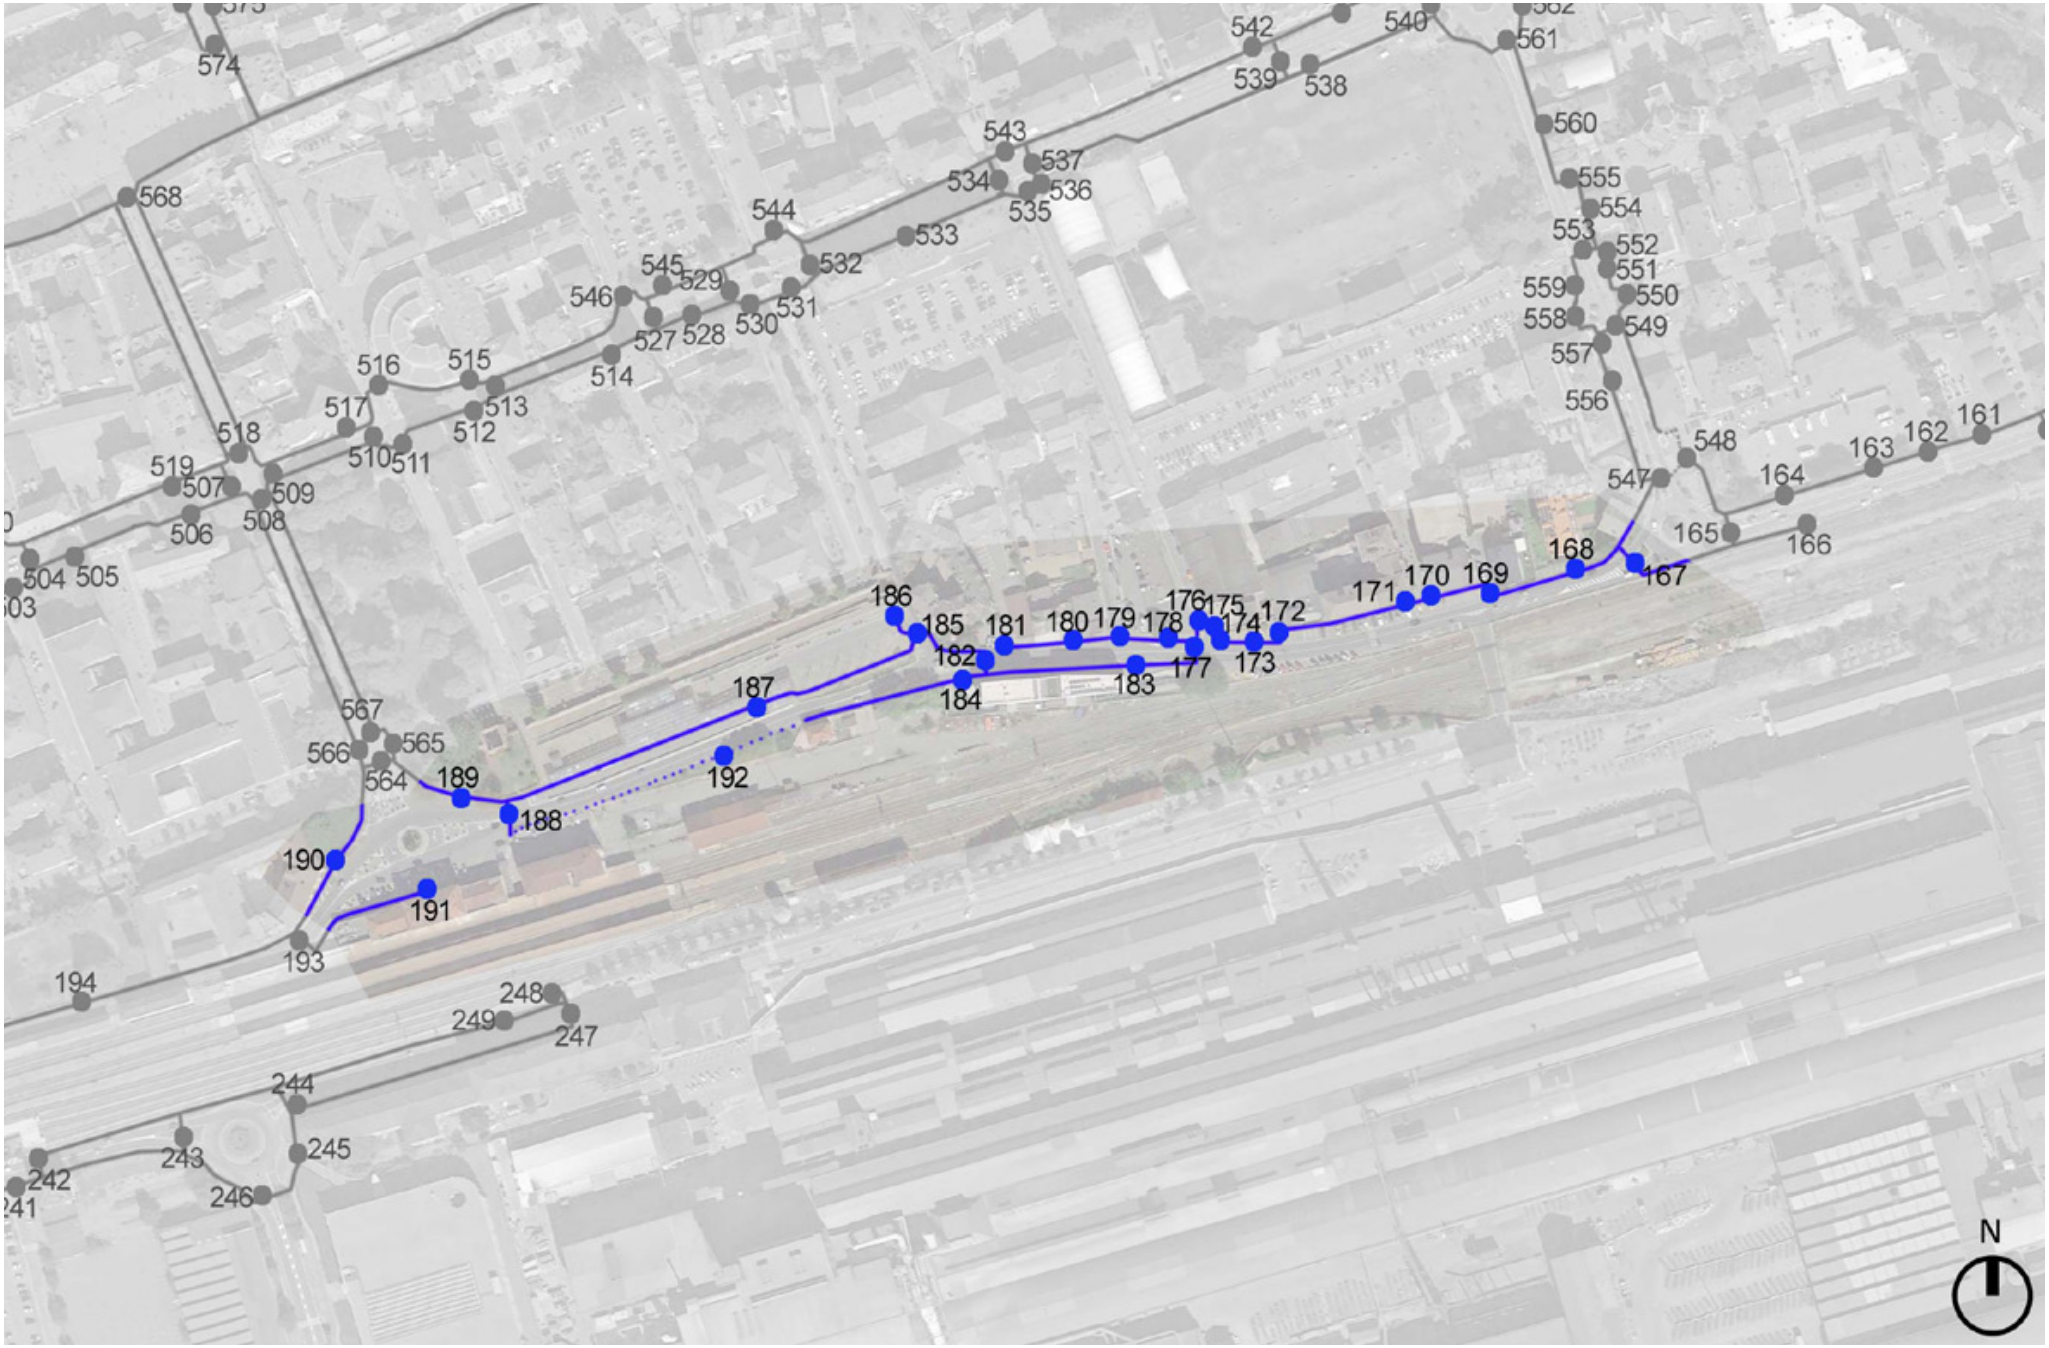
574
568
542
540
539
538
561
560
543
537
534
536
535
555
554
544
533
553
552
532
545
529
551
546
531
559
550
530
558
549
527
528
557
516
515
514
556
517
513
512
518
548
510
511
519
507
509
547
164
163
162
161
508
506
165
166
504
505
168
167
186
185
181
180
179
178
176
175
174
172
171
170
169
182
177
173
187
183
184
567
565
566
564
189
192
188
190
191
193
194
248
249
247
244
243
245
242
246
241
N

Via Carrel

Indicazione posizione: attraversamento pedonale rotatoria con Viale Garibaldi	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**167**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **8.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

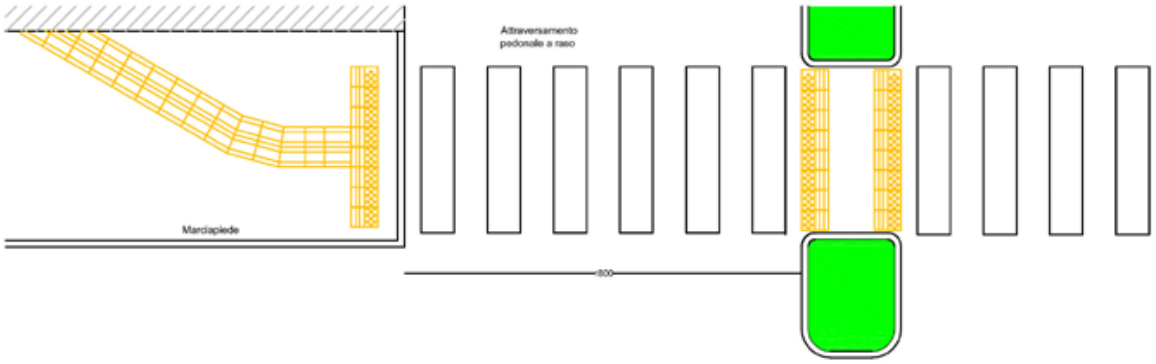

Via Carrel

Indicazione posizione: tratto tra rotatoria e civico 47	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza percorso pedonale a raso	**168**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di segnaletica orizzontale indicante il percorso pedonale integrato con cordolo di delimitazione della carreggiata realizzato con polimeri rigenerati.
Compreso sistemazione sconnessioni.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **4.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

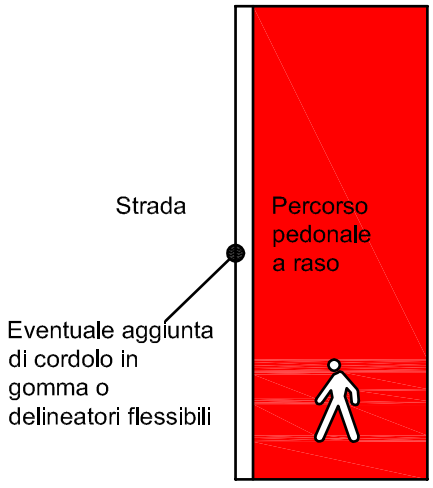

Via Carrel

Indicazione posizione: altezza civico 43	Numero intervento
Tipologia criticità: Cambio di direzione percorso pedonale non segnalata a persona non vedente	**169**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di segnaletica orizzontale indicante il percorso pedonale integrato con segnaletica tattilo plantare per non vedente.
Consigliabile in questo tratto modificare la sezione stradale al fine di ricavare un percorso pedonale maggiormente unitario ed accessibile con sezione pari a 150 cm.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **4.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

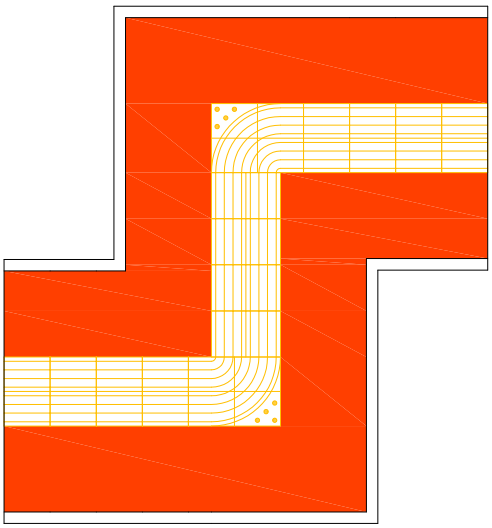

Via Carrel

Indicazione posizione: altezza civico 43	Numero intervento
Tipologia criticità: Ostacolo che provoca riduzione di percorso pedonale inferiore a 90 cm	**170**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento: Rimozione e ricollocazione del manufatto che provoca la riduzione del percorso pedonale. *Da rimuversi paletto e da ricollocarsi, da verificarsi se di proprietà pubblica o rpivata.*
Consigliabile in questo tratto modificare la sezione stradale al fine di ricavare un percorso pedonale maggiormente unitario ed accessibile con sezione pari a 150 cm.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **200,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

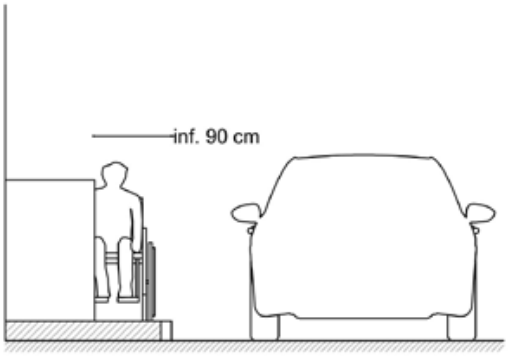

Via Carrel

Indicazione posizione: Accesso Ufficio Regionale Tributi	Numero intervento
Tipologia criticità: Percorso pedonale con pendenza trasversale superiore all'1%	**171**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Rifacimento del marciapiede o percorso pedonale esistente previa demolizione della pavimentazione compreso il sottofondo. Il nuovo piano di calpestio dovrà risultare compatto, omogeneo con pendenza trasversale non superiore all'1%.*La rampa di accesso all'immobile non garantisce la continuità della percorrenza del marciapiede, possibile trasferire la rampa di raccordo frontalmente in corrispondenza degli stalli auto. Consigliabile in questo tratto modificare la sezione stradale al fine di ricavare un percorso pedonale maggiormente unitario ed accessibile con sezione pari a 150 cm.*

Riferimenti normativi:
DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **intervento possibile solo con accordo con proprietà**

Immagine esplicativa possibile intervento

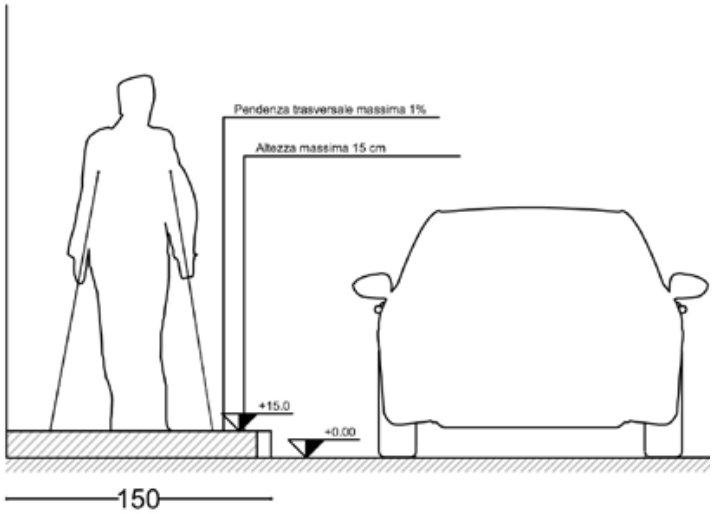

Via Carrel

Indicazione posizione: altezza civico 31	Numero intervento
Tipologia criticità: Cambio di direzione percorso pedonale non segnalata a persona non vedente	**172**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di segnaletica orizzontale indicante il percorso pedonale integrato con segnaletica tattilo plantare per non vedente.
Consigliabile in questo tratto modificare la sezione stradale al fine di ricavare un percorso pedonale maggiormente unitario ed accessibile con sezione pari a 150 cm.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

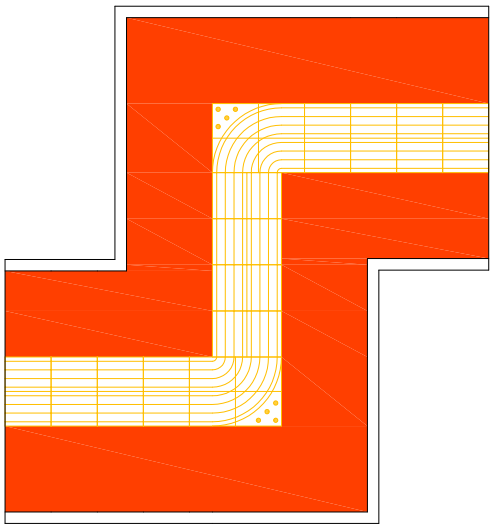

Via Carrel

Indicazione posizione: percorso pedonale altezza civico 31	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza percorso pedonale a raso	**173**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di segnaletica orizzontale indicante il percorso pedonale integrato con segnaletica tattilo plantare per non vedente.
Consigliabile in questo tratto modificare la sezione stradale al fine di ricavare un percorso pedonale maggiormente unitario ed accessibile con sezione pari a 150 cm.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

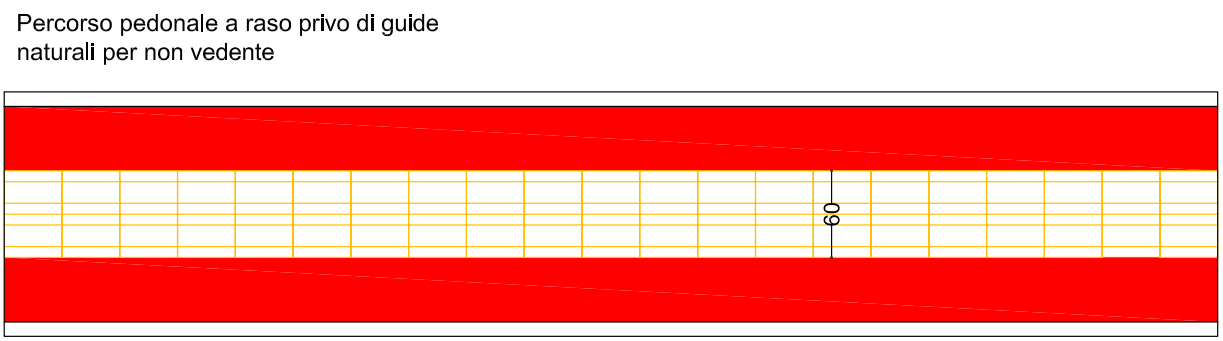

Via Carrel

Indicazione posizione: angolo con Via Lucat	Numero intervento
Tipologia criticità: Ostacolo che provoca riduzione di percorso pedonale inferiore a 90 cm	**174**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento: Rimozione e ricollocazione del manufatto che provoca la riduzione del percorso pedonale.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **50,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

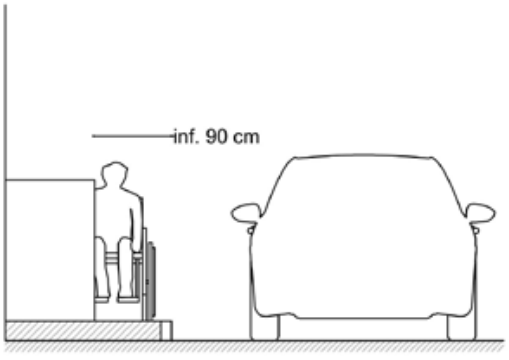

Via Carrel

Indicazione posizione: angolo con Via Lucat	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza percorso pedonale a raso	**175**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di segnaletica orizzontale indicante il percorso pedonale integrato con cordolo di delimitazione della carreggiata realizzato con polimeri rigenerati.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **1.200,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

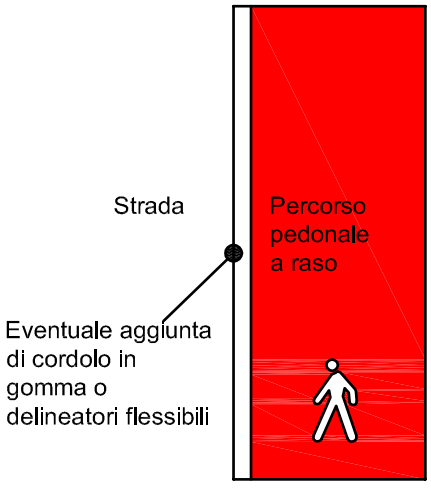

Via Carrel

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Lucat	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**176**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

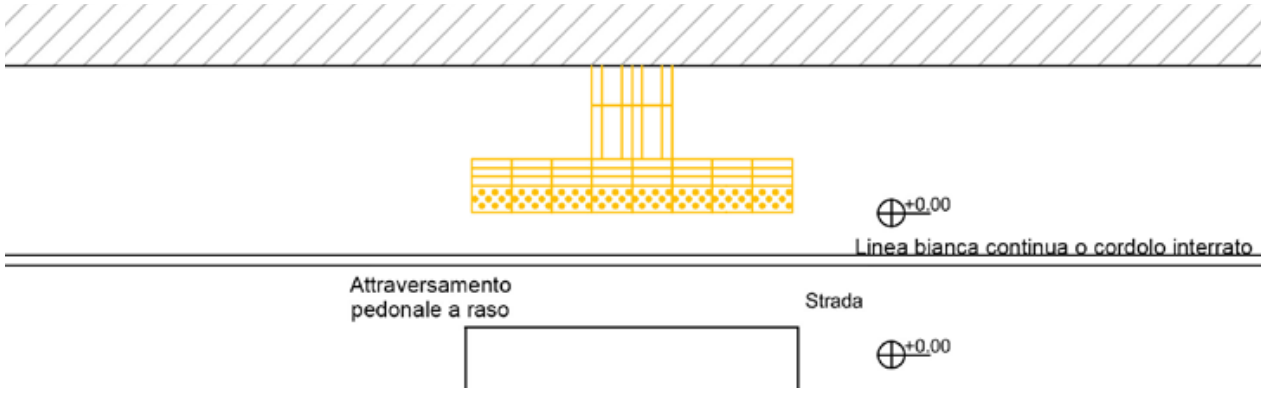

Via Carrel

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Lucat	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**177**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

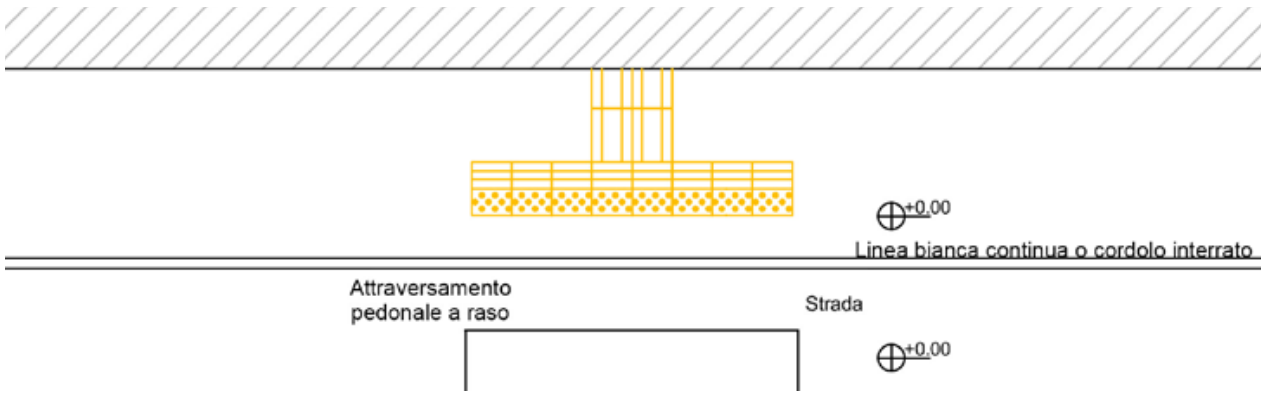

Via Carrel

Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**178**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile completa di pensilina per la protezione dagli agenti atmosferici con panchina dotata di schienale e braccioli integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **20.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

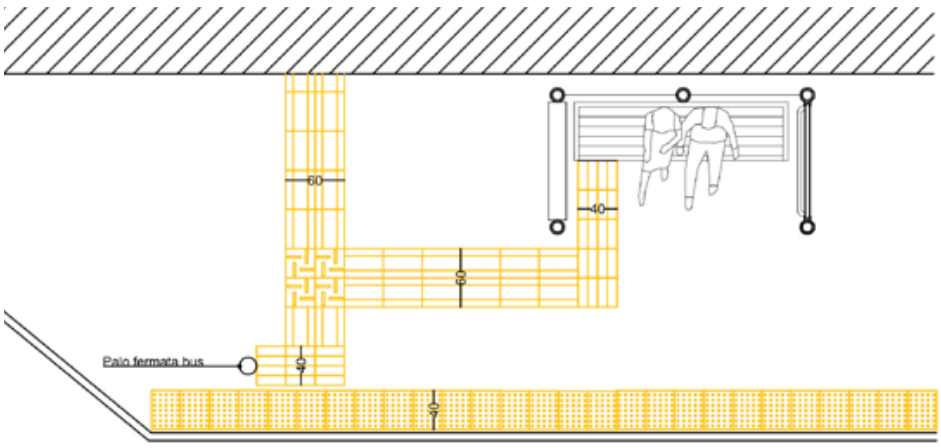

Via Carrel

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza stazione di rifornimento	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**179**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

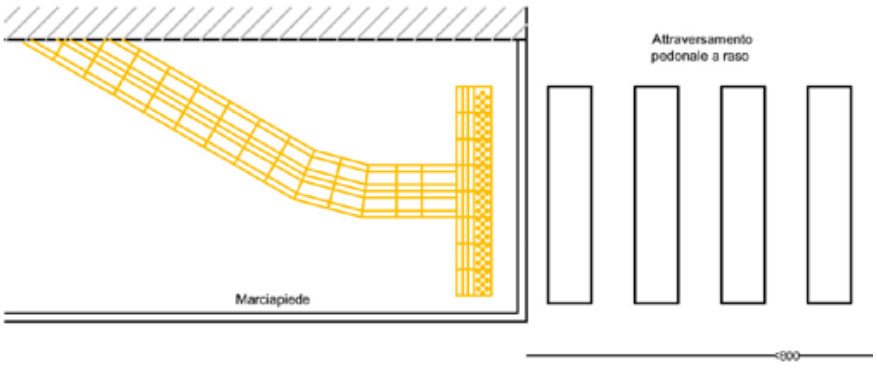

Via Carrel

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza stazione di rifornimento	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**180**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

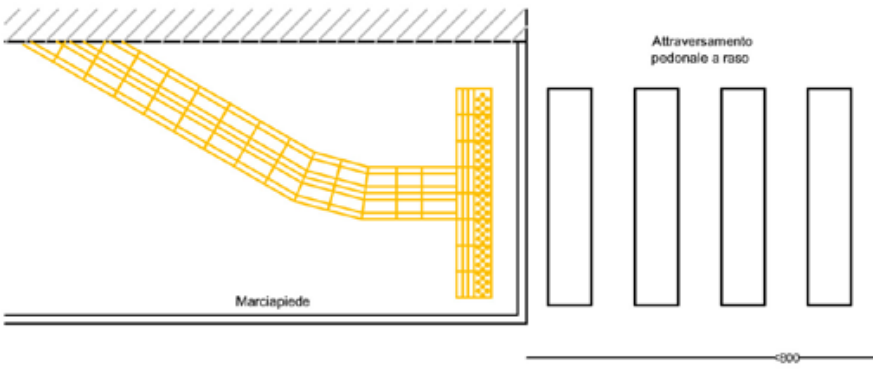

Via Carrel

Indicazione posizione:	Numero intervento
Tipologia criticità: Ostacolo che provoca riduzione di percorso pedonale inferiore a 90 cm	**181**

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:
Da modificare la sezione stradale tramite il ritracciamento della segnaletica orizzontale al fine di garantire una larghezza di passaggio che non scenda al di sotto di 90 cm. La larghezza della sezione stradale consente d'ipotizzare di ridurre la sezione delle corsie veicolari (sino a 275 cm ai sensi del CdS), alternativamente è possibile installarsi segnaletica che suggerisca ad utenti con fragilità percorsi alternativi.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

Via Carrel

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Vevey	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**182**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

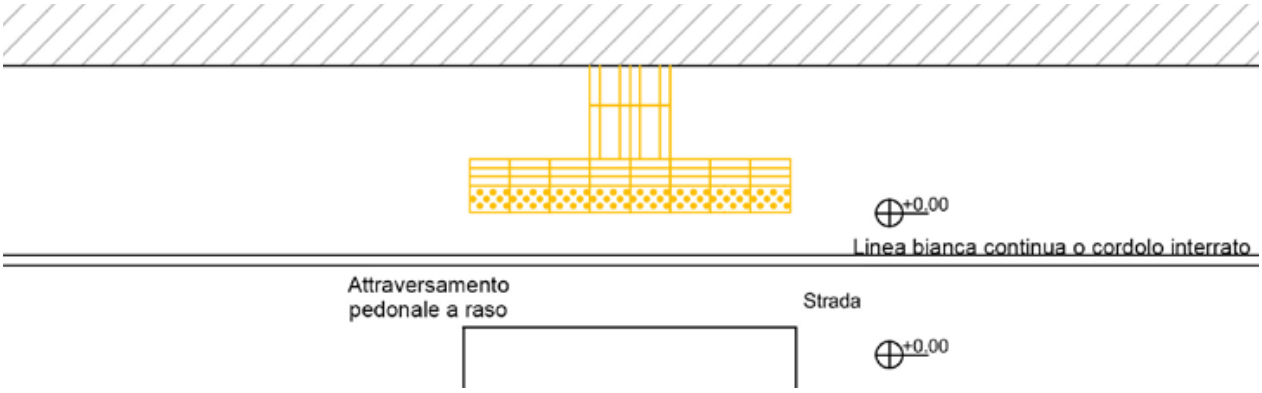

Via Carrel

Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**183**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile all'utenza allargata, completa di pensilina con panchina dotata di schienale e braccioli, integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **20.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

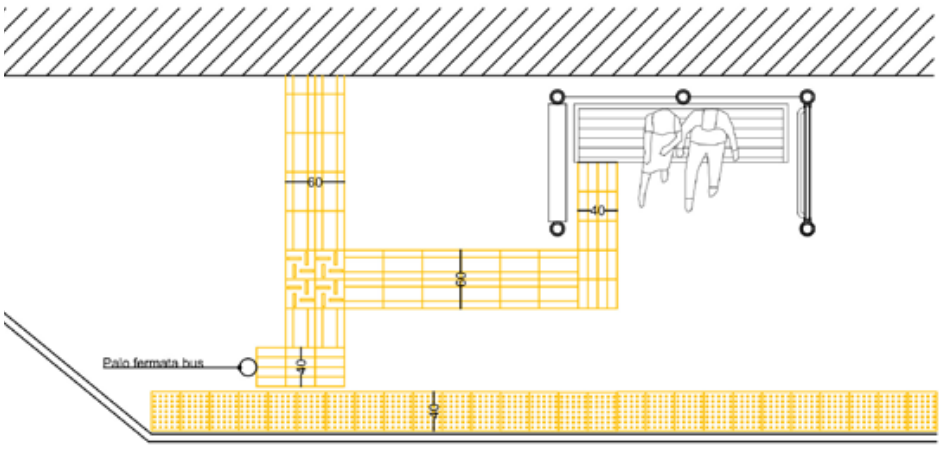

Via Carrel

Indicazione posizione: percorso pedonale lato sud altezza civico 4	Numero intervento
Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale non vedente	**184**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

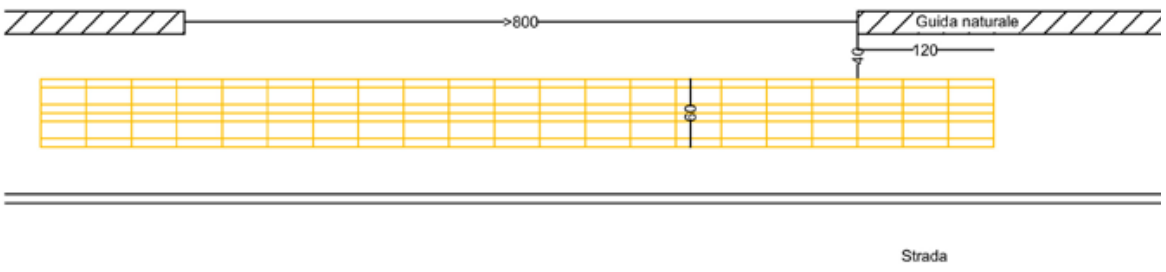

Via Carrel

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Vevey	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**185**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

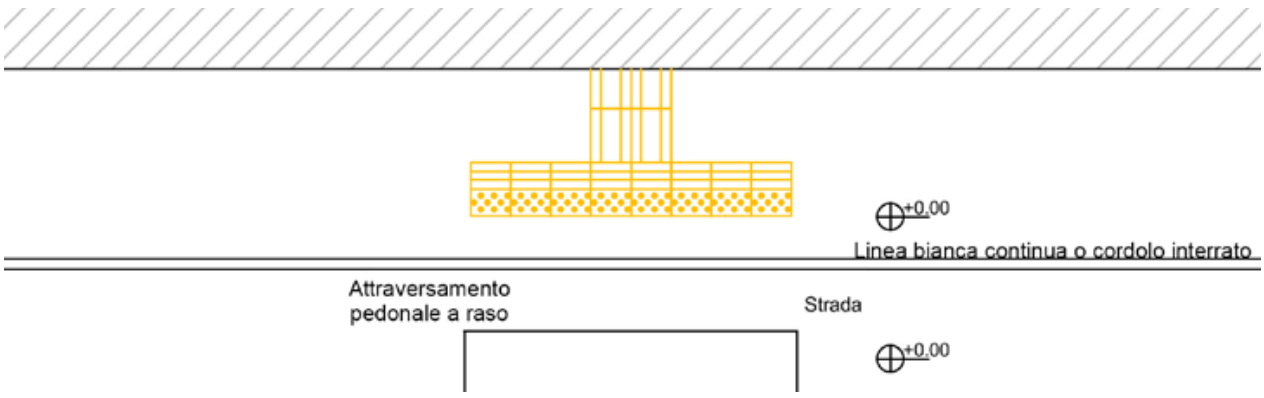

Via Carrel

Indicazione posizione: attraversamento pedonale accesso parcheggio autobus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti compreso posa pista pedotattile lungo l'attraversamento (attraversamento pedonale superiore a 8 metri)	**186**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres, compreso posa pista pedotattile lungo l'attraversamento (attraversamento pedonale superiore a 8 metri).

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **8.000,0 €**


Immagine esplicativa possibile intervento

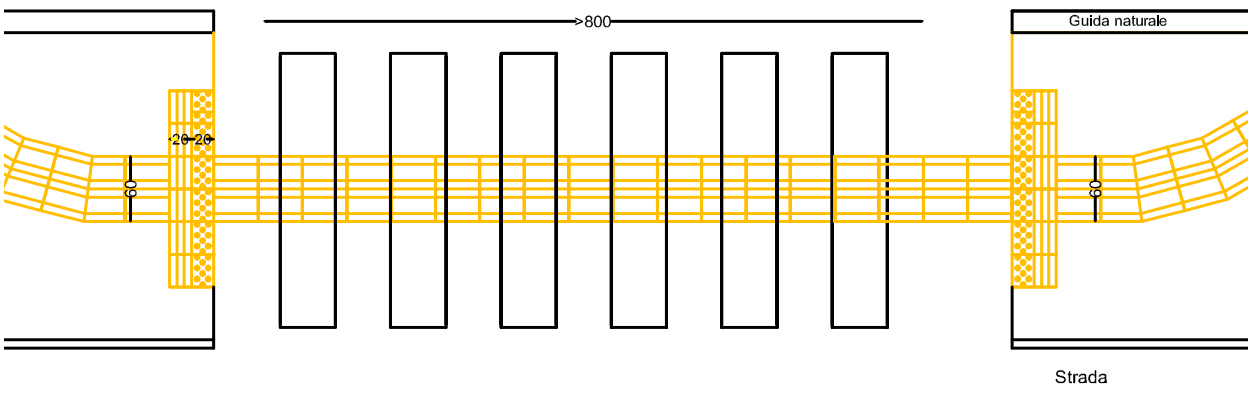

Via Carrel

Indicazione posizione: capolinea autobus	Numero intervento
Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale non vedente	**187**

Documentazione fotografica criticità

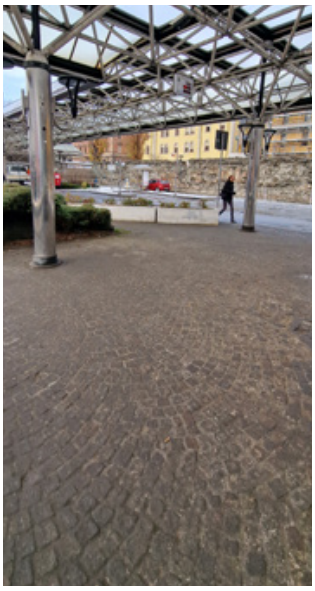


Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.
Necessario realizzare percorso pedotattile per l'intera lunghezza da intersezione con Via Vevey fino all'altezza di Piazza Manzetti, compreso segnalazione con codice "attenzione servizio" l'accesso alla biglietteria ed almeno ad alcune panchine. Da segnalarsi gli attraversamenti pedonali d'intersezione con le corsie dei mezzi pubblici, quello più prossimo alla struttura della biglietteria deve essere modificato in quanto non consente adeguato spazio per la movimentazione di una carrozzina. Consigliabile inoltre modificare la pavimentazione in porfido, scarsamente accessibile, realizzando almeno una fascia in pavimentazione omogenea.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2

Stima costo intervento possibile risolutivo: **70.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

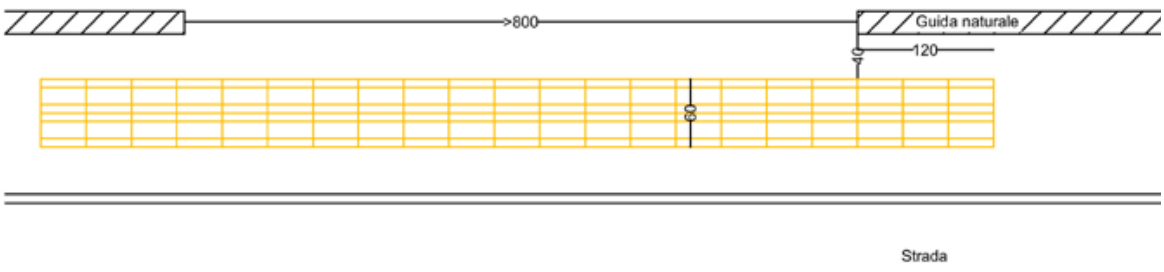

Via Carrel

Indicazione posizione: attraversamento pedonale Stazione	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**188**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.
Da realizzarsi al termine del cantiere una volta ripristinato l'attraversamento pedonale originario.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

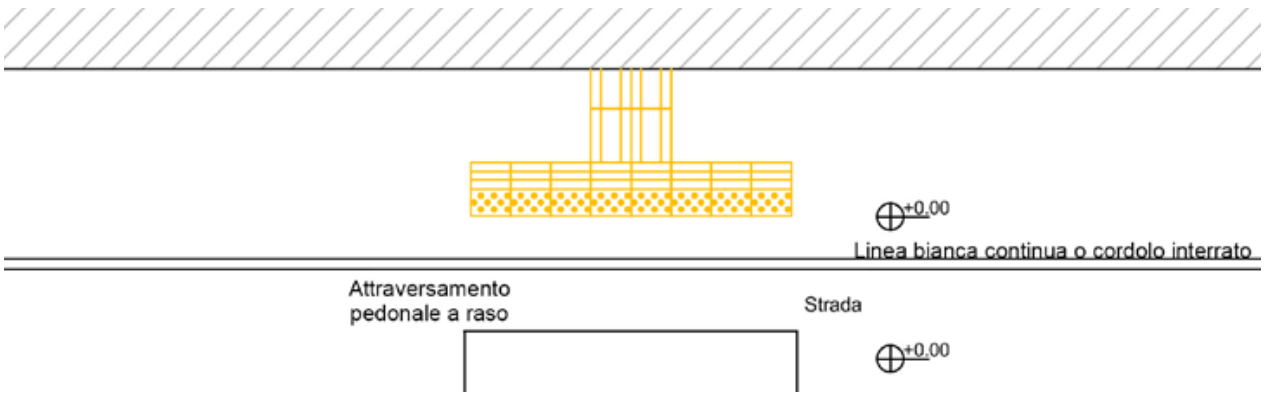

Via Carrel

Indicazione posizione: fermata autobus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**189**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile all'utenza allargata, completa di pensilina con panchina dotata di schienale e braccioli, integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.
Compreso eliminazione ex aiuola.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **20.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

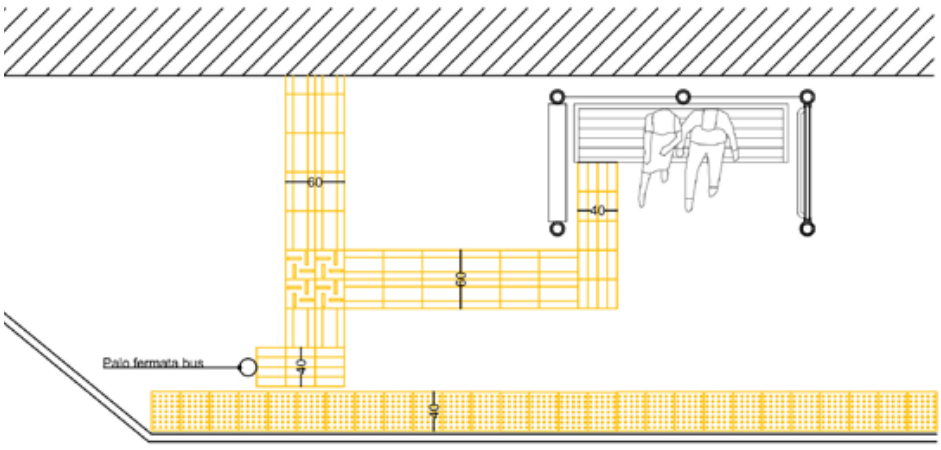

Via Carrel

Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**190**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile all'utenza allargata, completa di pensilina con panchina dotata di schienale e braccioli, integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **20.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

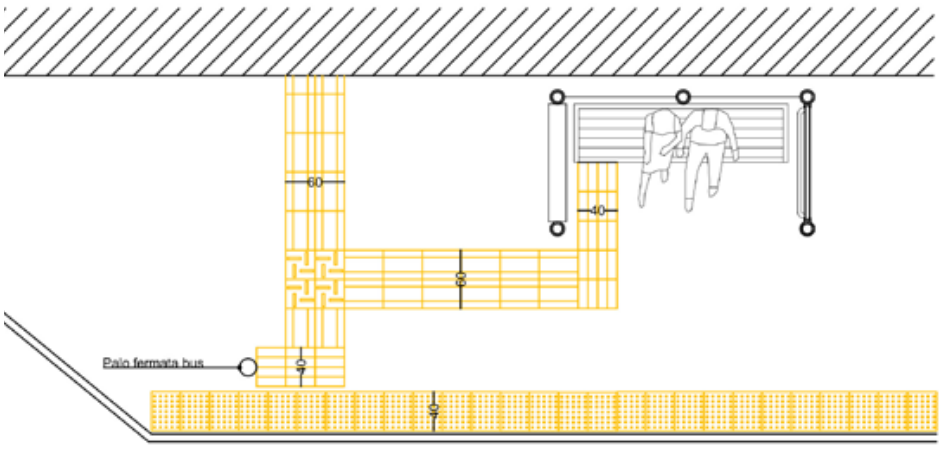

Via Carrel

Indicazione posizione: accesso stazione ferroviaria	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione per non vedenti ingresso servizio pubblico	**191**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica pedotattile da in piastrelle in gres porcellanato da esterno allo scopo di segnalare alla persona non vedente l'ingresso al servizio pubblico presente.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **18.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

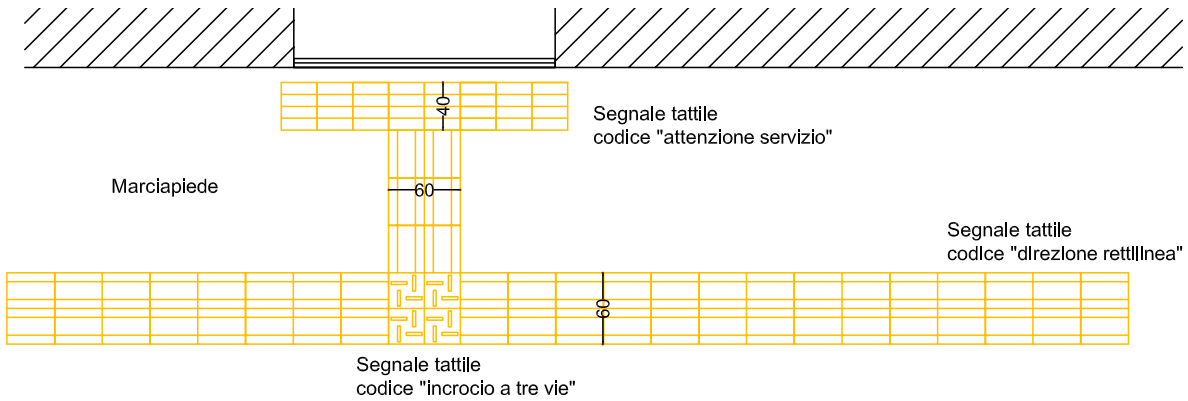

Via Carrel

Indicazione posizione: tratto di percorso pedonale lato opposto al capolinea autobus	Numero intervento
Tipologia criticità: Pavimentazione percorso pedonale sconnesso	**192**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Percorso pedonale scarsamente accessibile per via dei grigliati, consigliabile l'inserimento di segnaletica verticale che consigli all'utenza debole come percorso pedonale suggerito quello sul lato opposto.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **- €**

Immagine esplicativa possibile intervento

Via Carducci

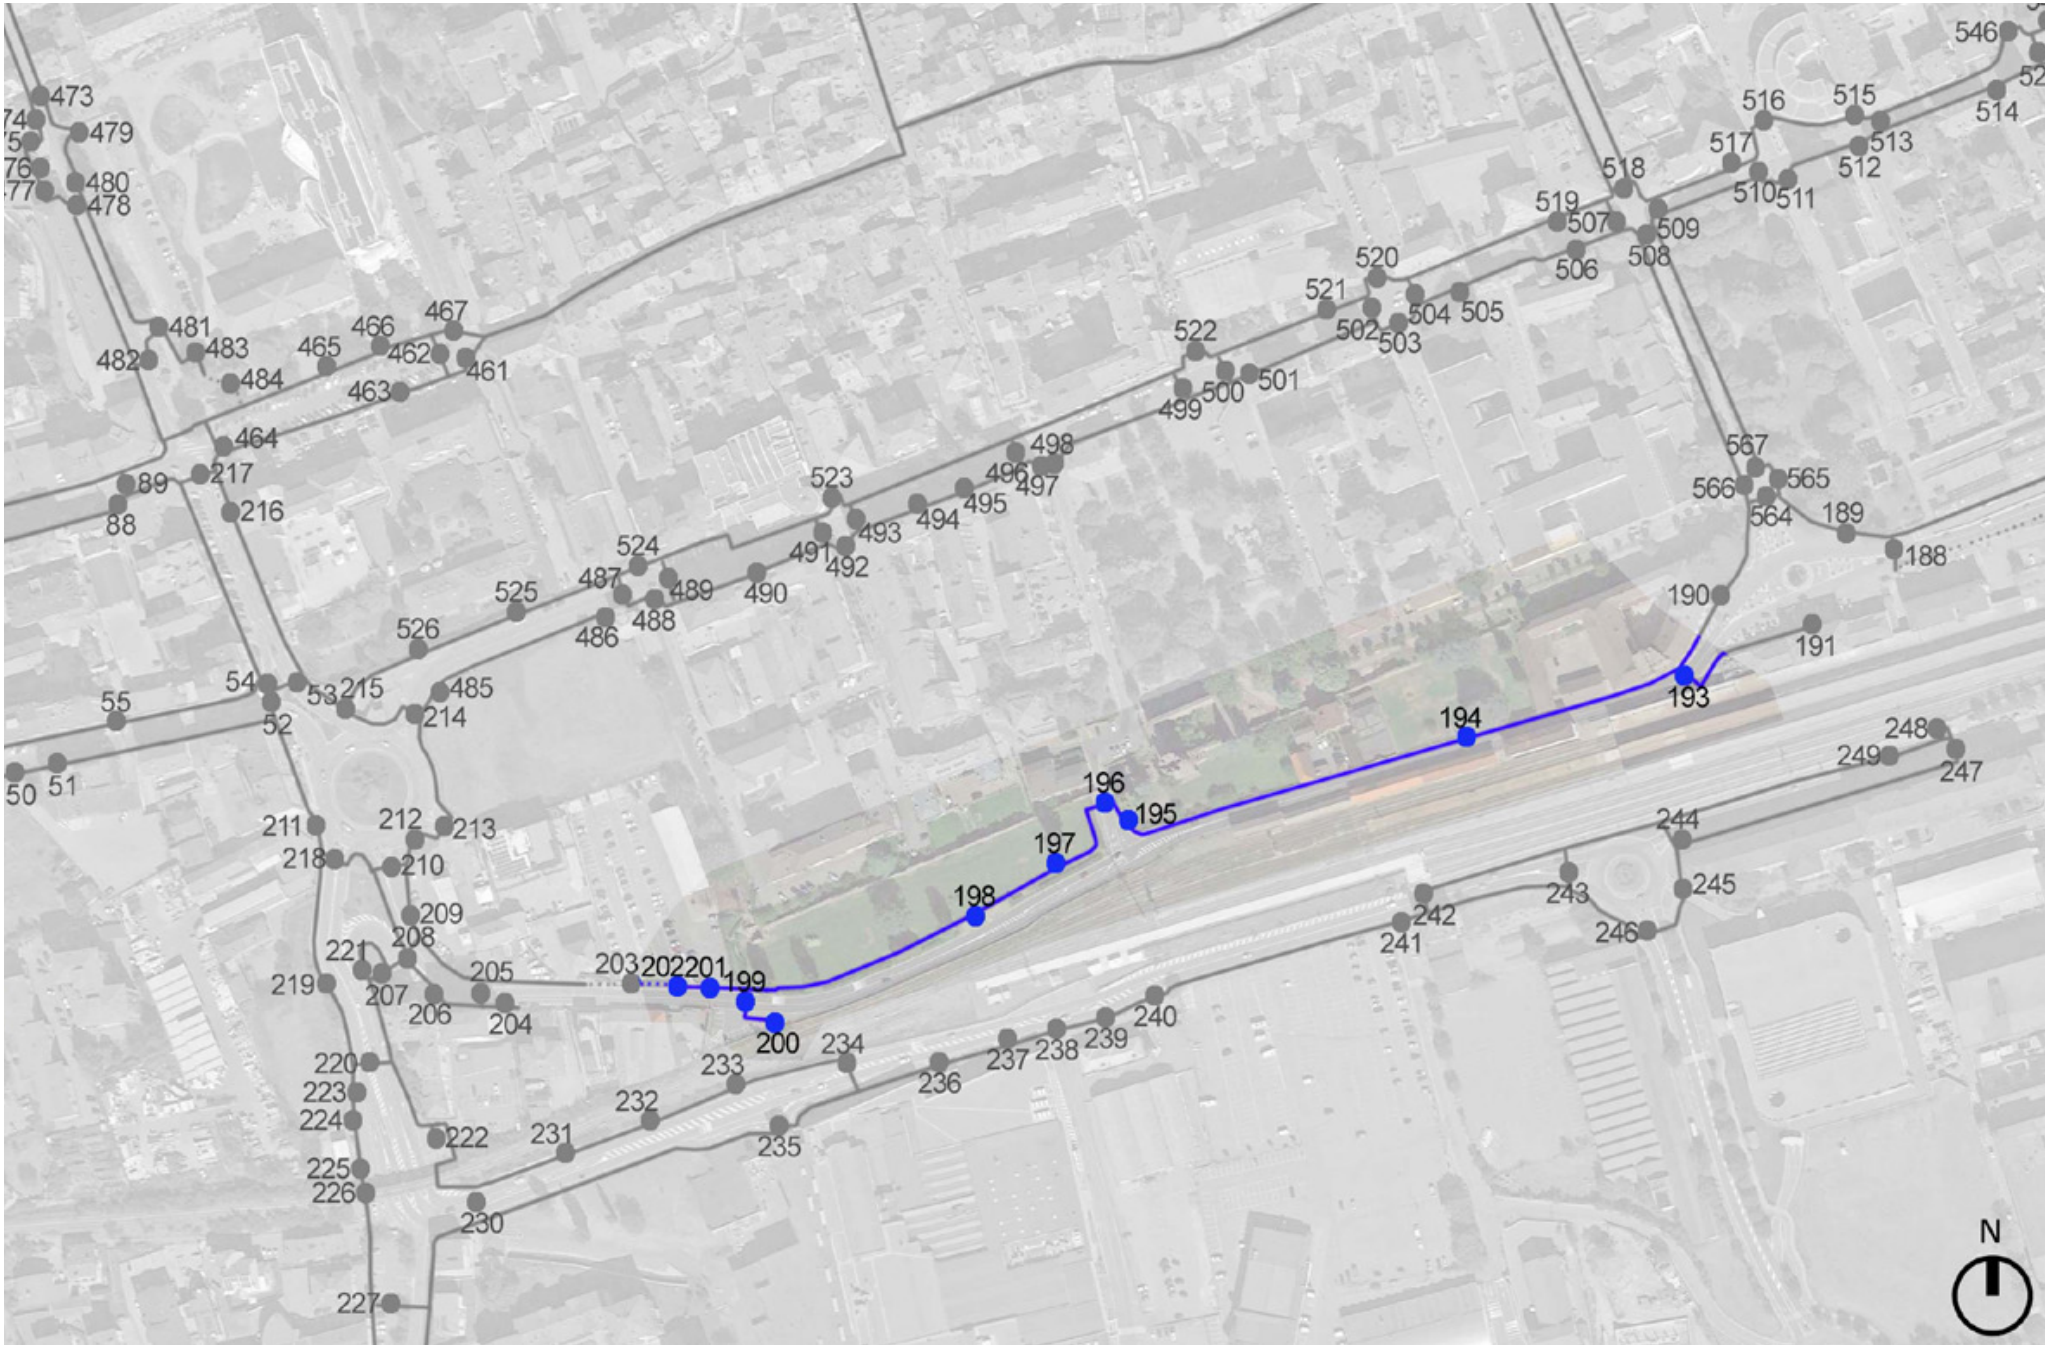
473
479
480
478
481
482
483
484
465
466
467
462
461
463
464
89
88
217
216
524
525
526
487
489
490
486
488
523
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
522
520
521
502
503
504
505
519
507
506
518
509
508
516
515
517
513
512
510
511
546
514
567
566
565
564
189
188
190
191
193
194
196
195
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
485
54
53
52
55
50
51
218
219
221
220
223
224
225
226
222
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
227
230
N

Via Carducci

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza Piazza Manzetti	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**193**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

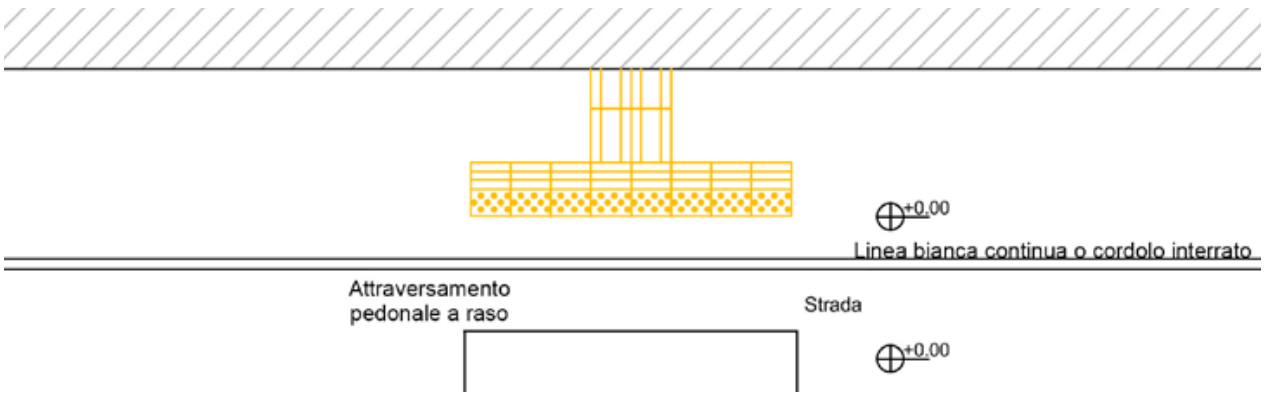

Via Carducci

Indicazione posizione: da altezza Piazza Manzetti ad altezza intersezione con Via Bramafan	Numero intervento
Tipologia criticità: percorso pedonale a raso non sicuro	**194**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di segnaletica orizzontale indicante il percorso pedonale integrato con cordolo di delimitazione della carreggiata realizzato con polimeri rigenerati.
Cordolo da interrompere ogni 10 m.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **18.000,0 €**


Immagine esplicativa possibile intervento

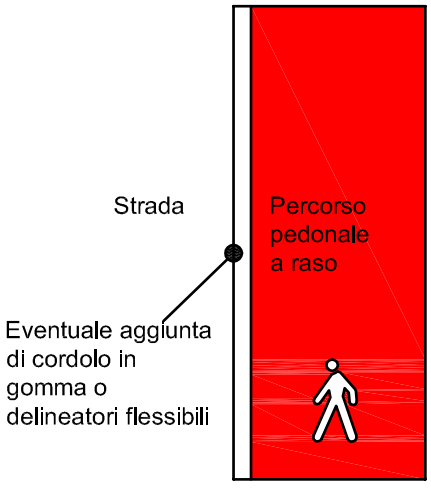

Via Carducci

Indicazione posizione: tratto di Via Bramafan fino all'accesso al Parco	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza percorso pedonale a raso	**195**

Documentazione fotografica criticità

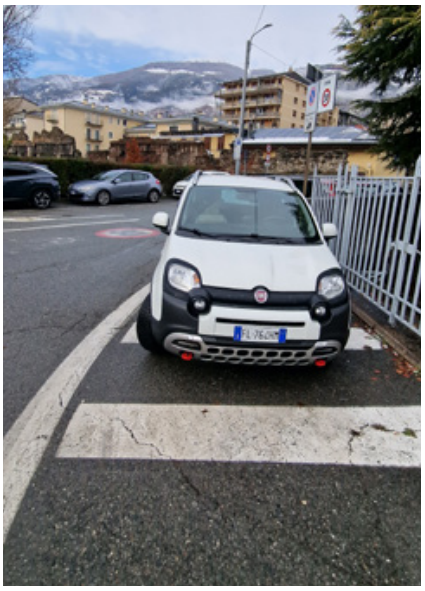




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di segnaletica orizzontale indicante il percorso pedonale integrato con cordolo di delimitazione della carreggiata realizzato con polimeri rigenerati.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **2.500,0 €**

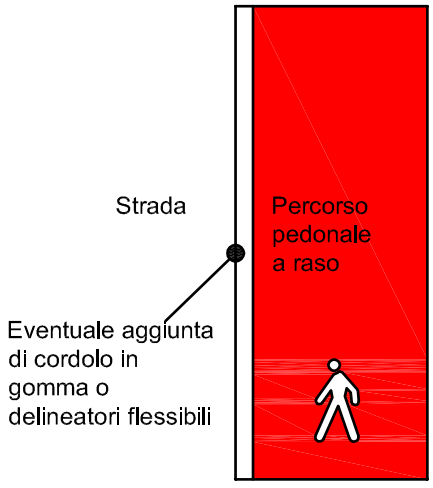Immagine esplicativa possibile intervento



Via Carducci

Indicazione posizione: attraversamento pedonale di accesso al Parco WD	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**196**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **4.600,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

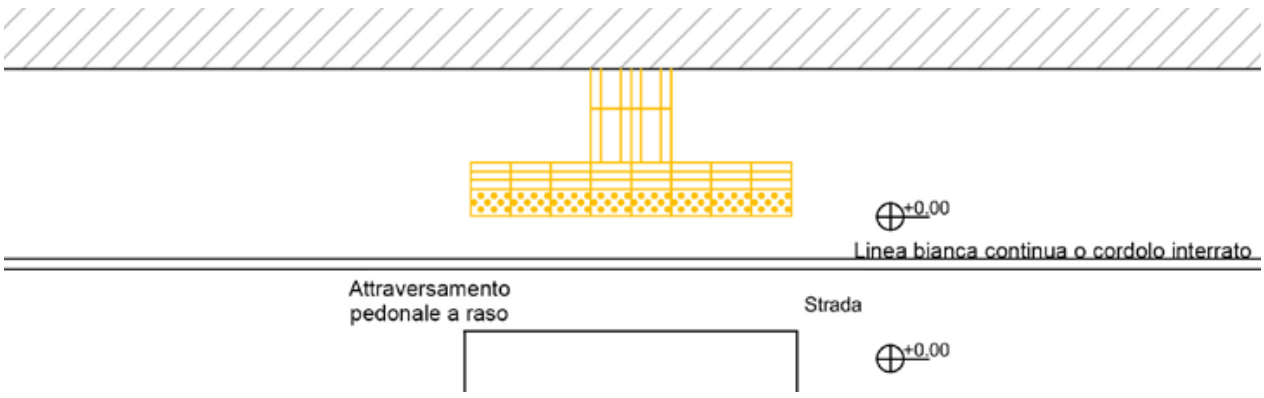

Via Carducci

Indicazione posizione: Parco WD	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza linea guida naturale non vedente	**197**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento: Posizionamento di cordolo su uno dei due lati del percorso. Cordolo rialzato di 15 cm rispetto al piano di calpestio.
Alternativamente alla realizzazione del ciglio rialzato che potrebbe essere facilmente oggetto di danneggiamenti dai mezzi spartineve si posso ipotizzare l'installazione di altre guide naturali a margine del percorso (staccionate, corrimani..).

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **15.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

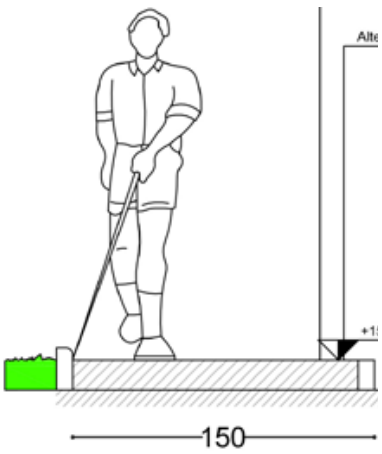

Via Carducci

Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**198**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile all'utenza allargata, completa di pensilina con panchina dotata di schienale e braccioli, integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.
Sola realizzazione segnalazione pedotattile.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

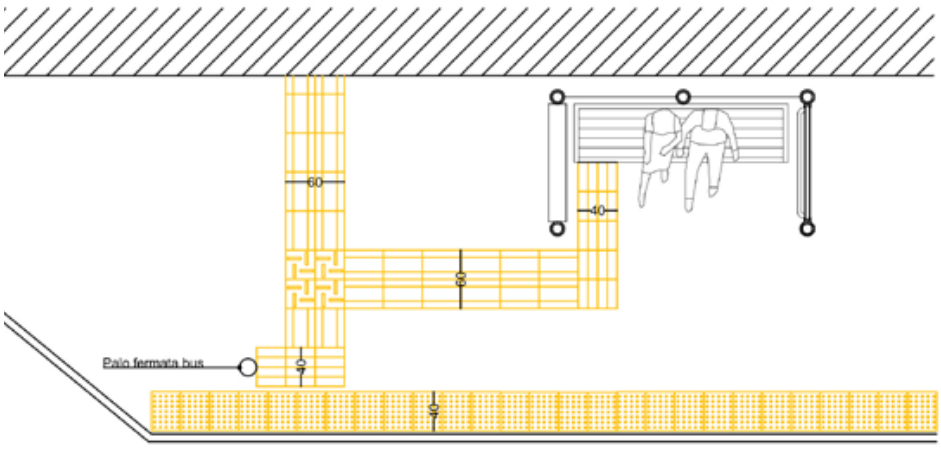

Via Carducci

Indicazione posizione: altezza parcheggio Viale Partigiani attraversamento pedonale per raggiungere fermata bus direzione Stazione	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale	**199**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

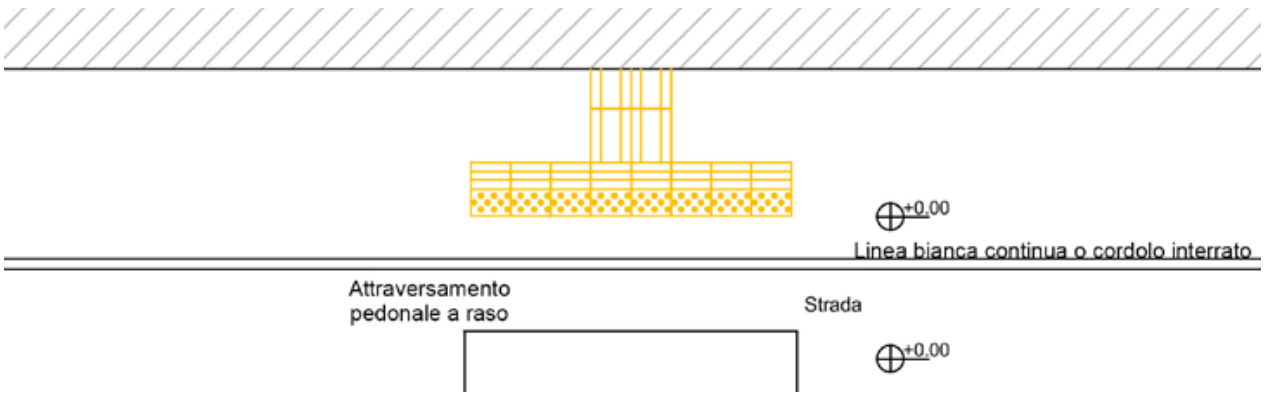

Via Carducci

Indicazione posizione: fermata bus direzione Stazione	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**200**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile all'utenza allargata, completa di pensilina con panchina dotata di schienale e braccioli, integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.
Sola realizzazione segnalazione pedotattile.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

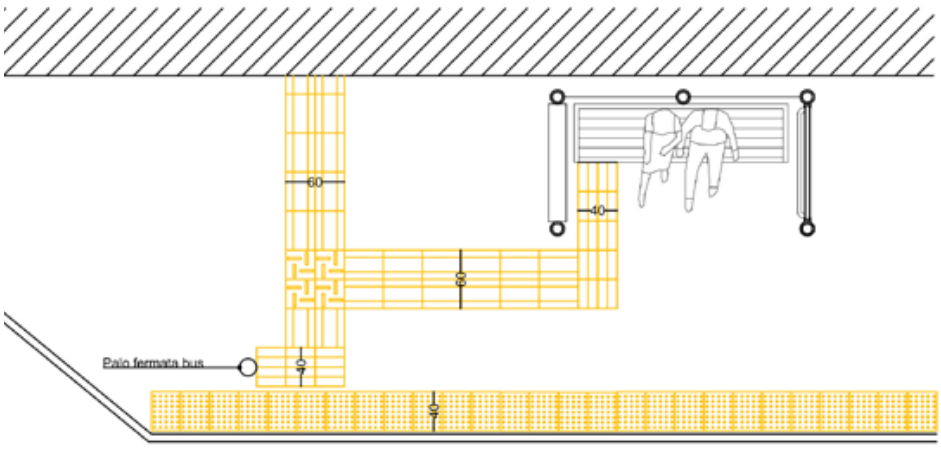

Via Carducci

Indicazione posizione: altezza parcheggio	Numero intervento
Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale non vedente	**201**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

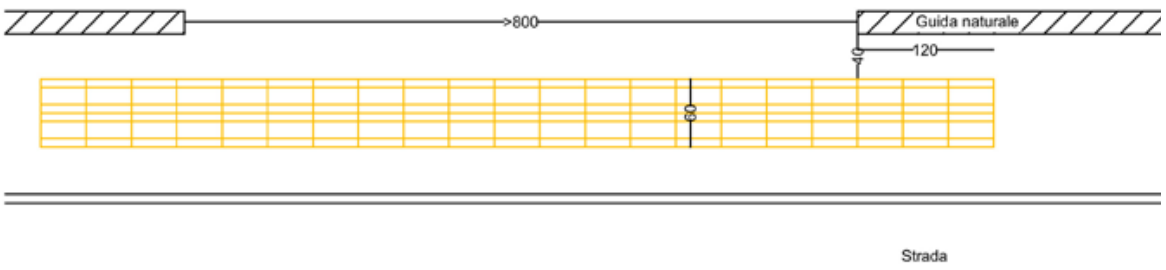

Via Carducci

Indicazione posizione: attraversamento pedonale parcheggio	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**202**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.


Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

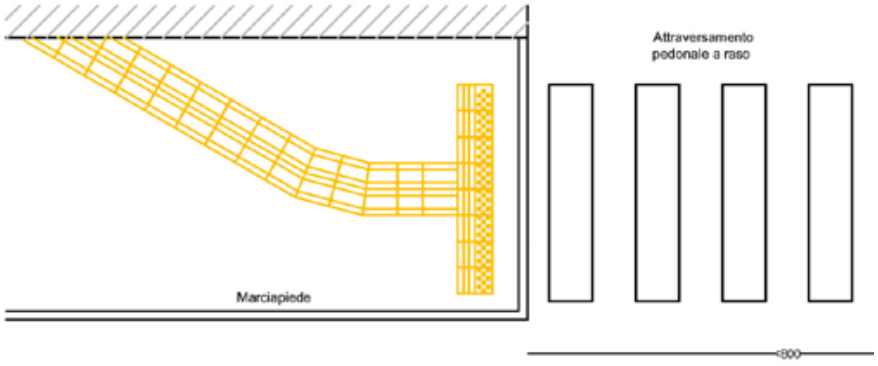

Viale Partigiani

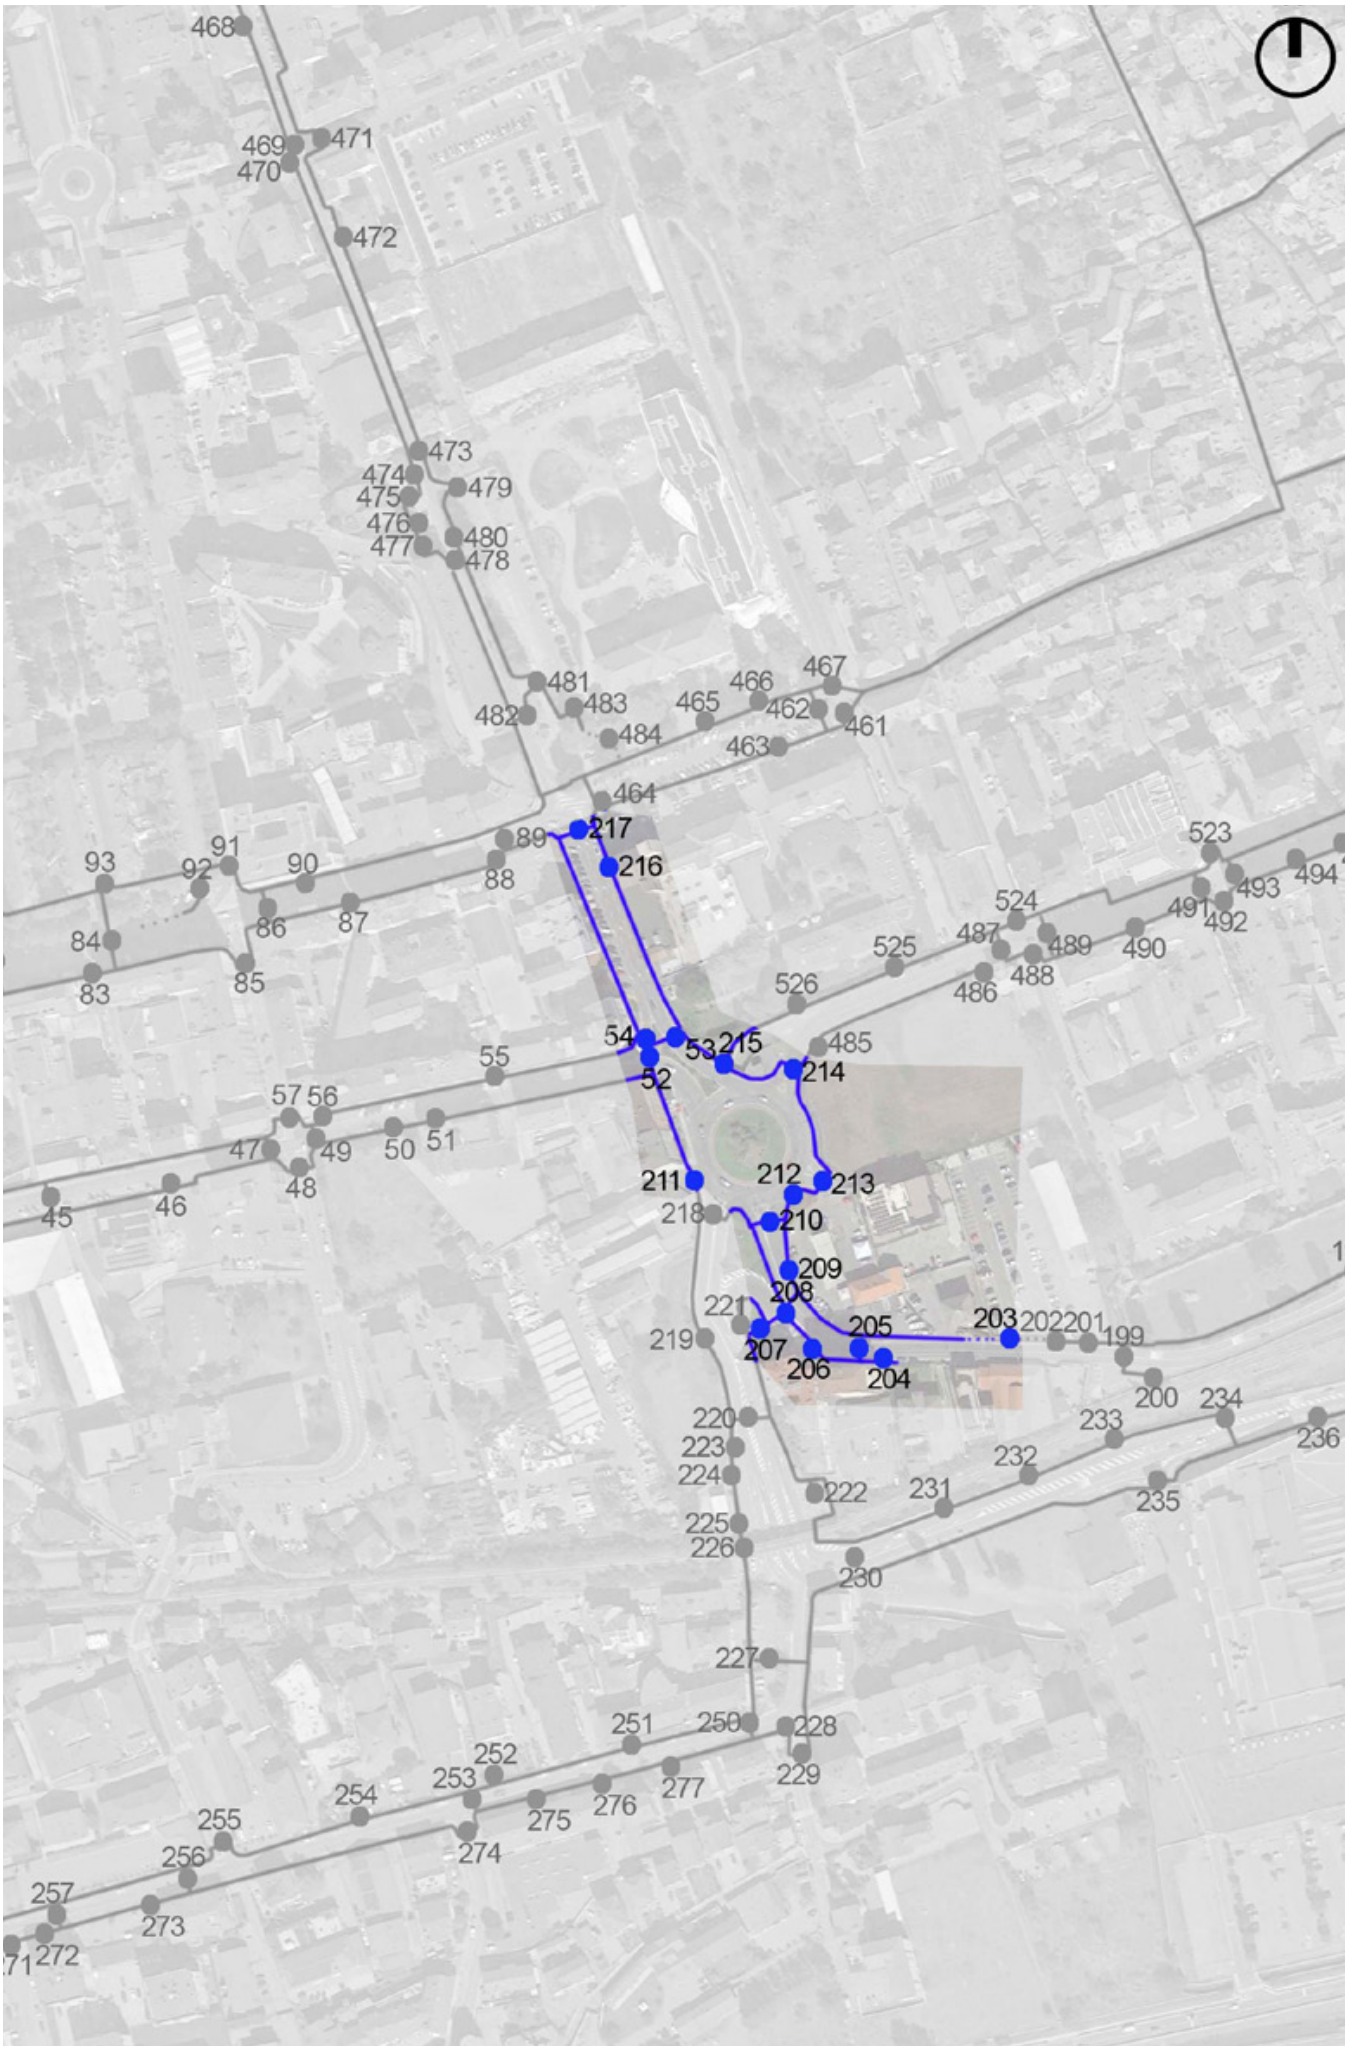

468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
465
466
462
467
461
463
464
217
216
89
88
91
93
92
90
86
87
84
83
85
523
494
493
491
492
524
487
489
490
525
488
486
526
485
54
53
215
214
52
55
57
56
47
49
50
51
48
45
46
211
212
213
218
210
209
208
221
219
207
205
206
204
203
202
201
199
200
234
233
236
232
231
235
220
223
224
222
225
226
230
227
251
250
228
229
252
253
254
276
277
275
255
256
274
257
273
271
272

Viale Partigiani

Indicazione posizione: altezza parcheggio	Numero intervento
Tipologia criticità: assenza continuità del percorso pedonale	**203**

Documentazione fotografica criticità



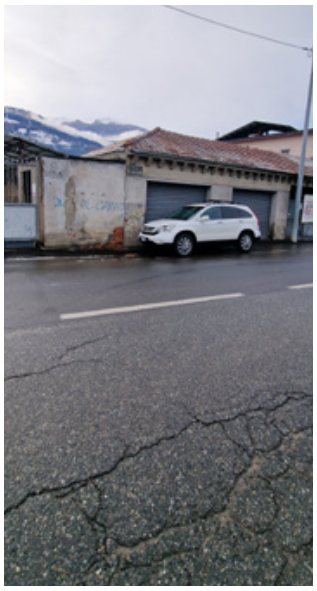



Descrizione prestazionale possibile intervento:
Due le possibili alternative: la tombinatura del canale lato parcheggio al fine di ricavare un percorso pedonale oppure la realizzazione di un percorso pedonale a raso sul lato opposto (da realizzarsi segnaletica orizzontale e cordolo lato strada per evitare la sosta delle autovetture) con realizzazione di un attraversamento pedonale all'altezza dell'accesso parcheggio. Si ipotizza la prima soluzione.

Riferimenti normativi:
L.R. 6/89 art. 2.1 - DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **40.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

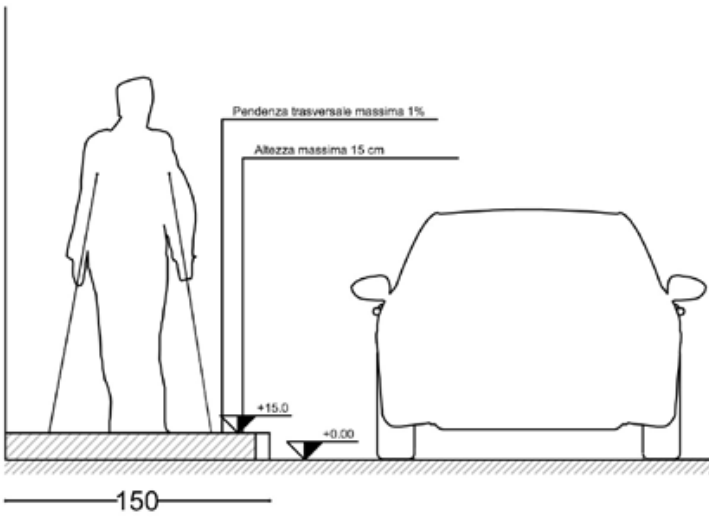

Viale Partigiani

Indicazione posizione: altezza civico 76	Numero intervento
Tipologia criticità: Dislivello su percorso pedonale	**204**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Adeguamento di percorso pedonale al fine di eliminare i salti di livello tramite demolizione e rifacimento della pavimentazione esistente allo scopo di creare una nuova rampa di pendenza, laddove possibile non superiore al 5%.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **1.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

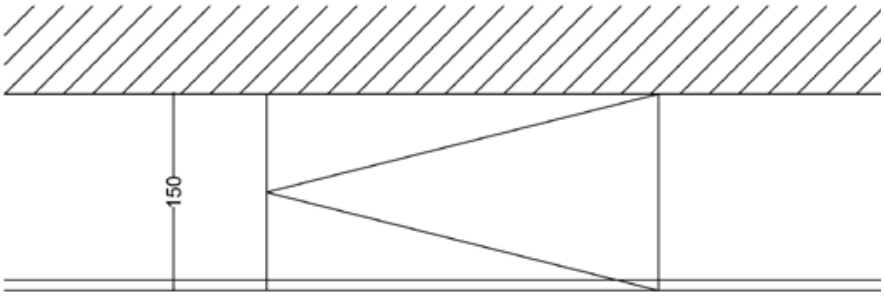

Viale Partigiani

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza civico 76	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**205**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

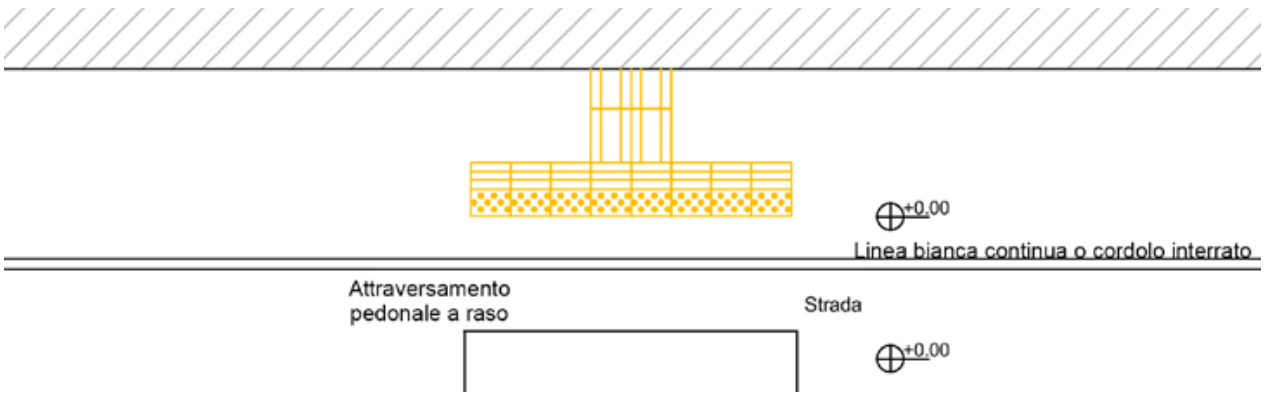

Viale Partigiani

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Pila	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti compreso posa pista pedotattile lungo l'attraversamento (attraversamento pedonale superiore a 8 metri)	**206**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres, compreso posa pista pedotattile lungo l'attraversamento (attraversamento pedonale superiore a 8 metri).

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

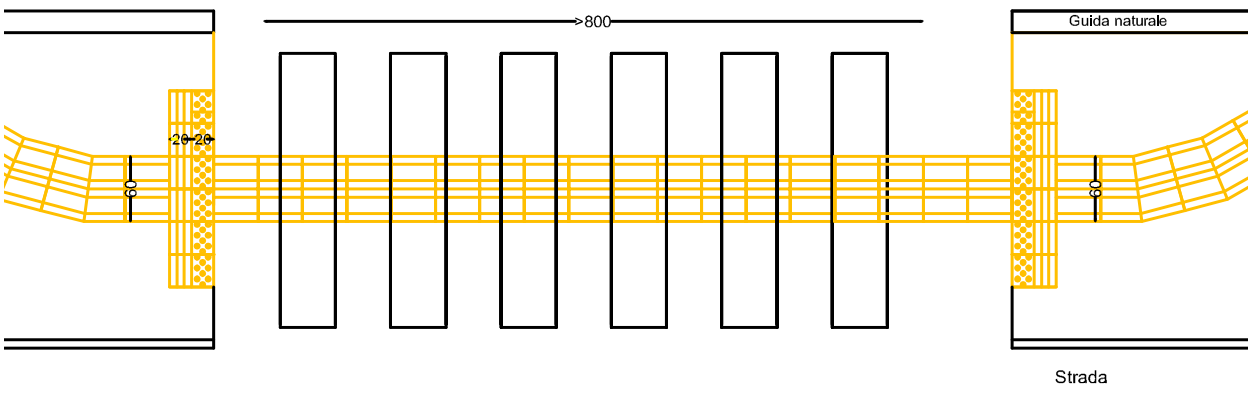

Viale Partigiani

Indicazione posizione: collegamento con Via Chamolé	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnale tattilo-plantare di fine ed inizio scala	**207**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di segnaletica pedo-tattile di fine ed inizio scala.
Entrambe le scale.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 art. 8.1.10 - DPR 503/96 art. 7

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.600,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

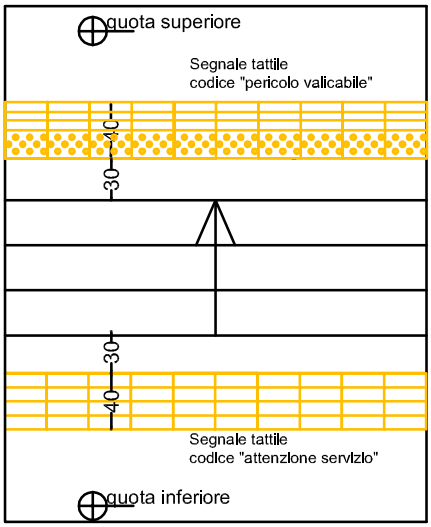

Viale Partigiani

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza stazione di rifornimento	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**208**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

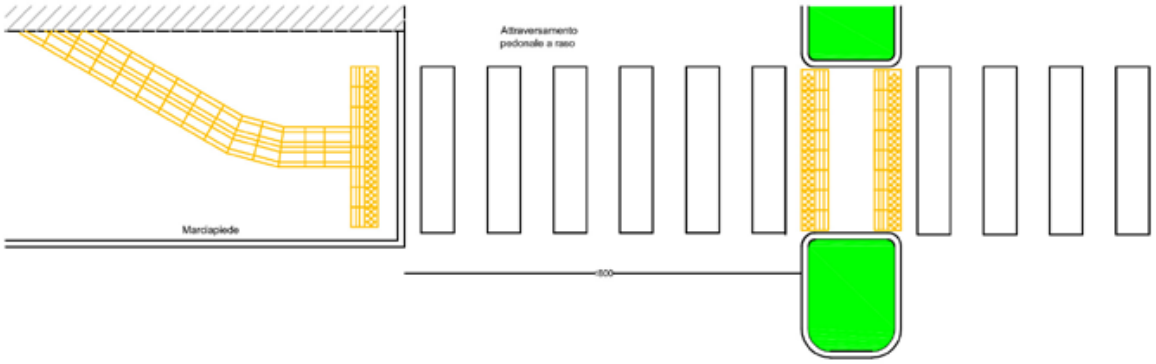

Viale Partigiani

Indicazione posizione: marciapiede lato stazione di rifornimento	Numero intervento
Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale	**209**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2

Stima costo intervento possibile risolutivo: **14.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

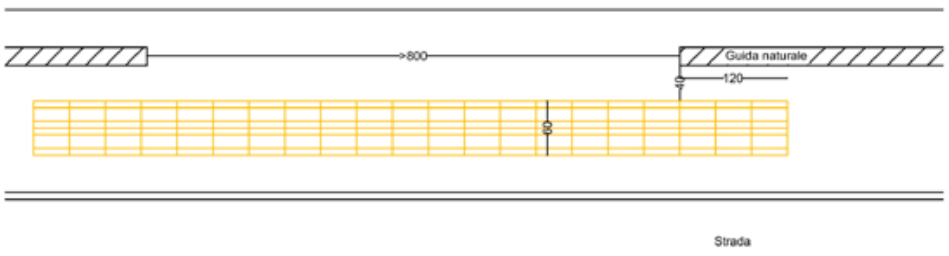

Viale Partigiani

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza rotatoria con Via Chamolé	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**210**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

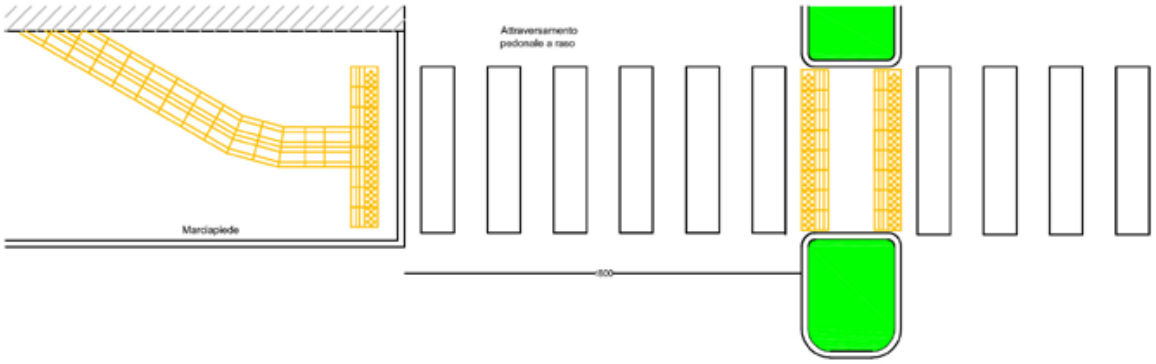

Viale Partigiani

Indicazione posizione: percorso pedonale altezza civico 46	Numero intervento
Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale	**211**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.
Compreso rifacimento intero manto di finitura.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2

Stima costo intervento possibile risolutivo: **4.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

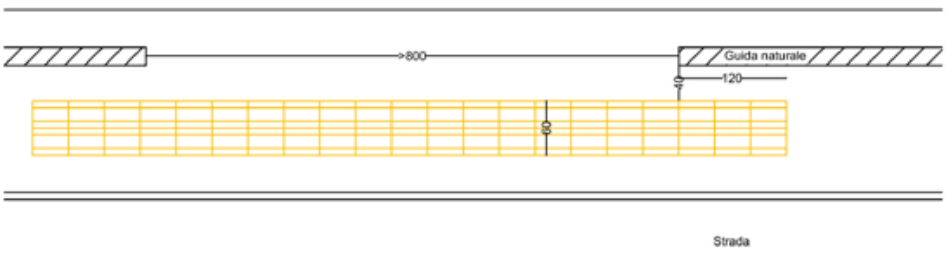

Viale Partigiani

Indicazione posizione: tratto tra i due attraversamenti pedonale lato stazione di rifornimento	Numero intervento
Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale	**212**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.
Compreso rifacimento intero manto di finitura.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

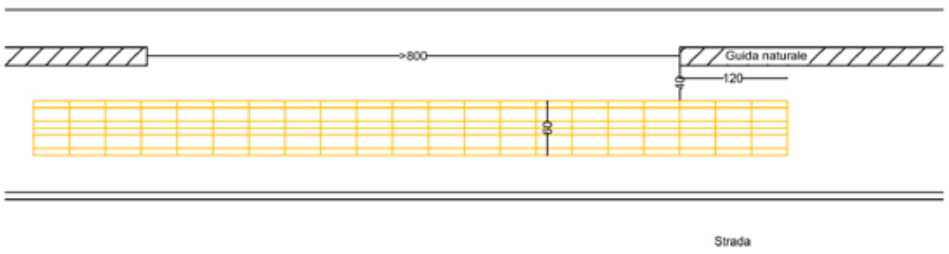

Viale Partigiani

Indicazione posizione: attraversamento pedonale accesso uscita stazione di rifornimento	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**213**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **4.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

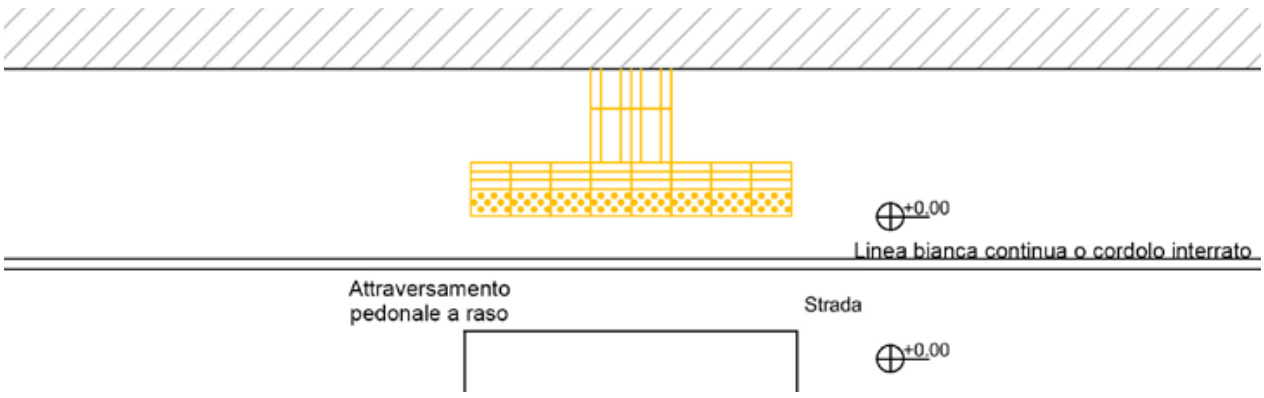

Viale Partigiani

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Festaz	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**214**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.000,0 €**


Immagine esplicativa possibile intervento

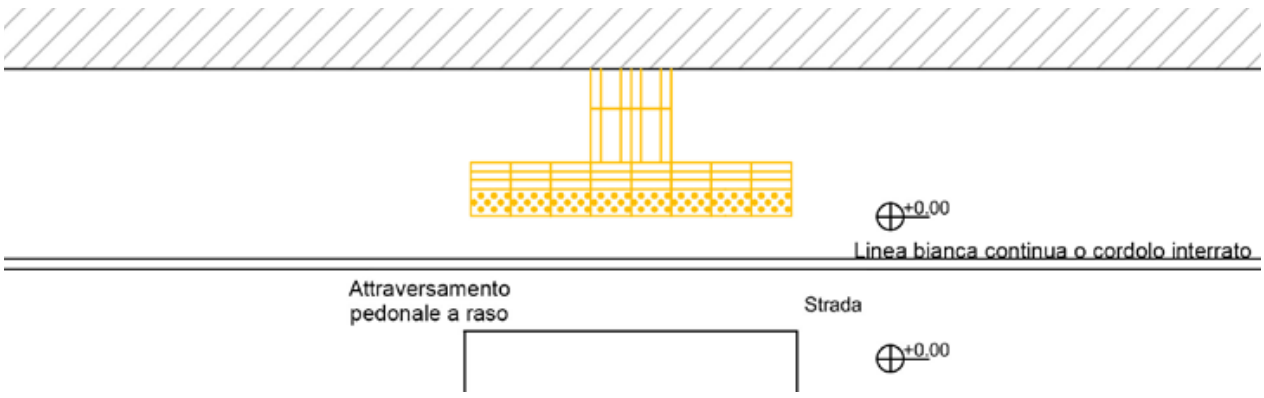

Viale Partigiani

Indicazione posizione: altezza accesso parcheggio interrato	Numero intervento
Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale	**215**

Documentazione fotografica criticità

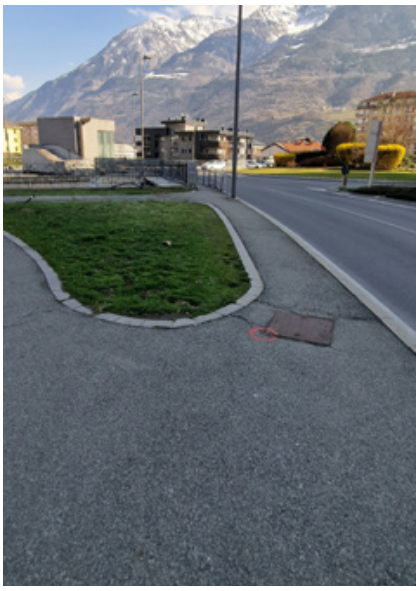




Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.
Consigliabile segnalare l'accesso del parcheggio interrato con il codice "attenzione servizio".

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2

Stima costo intervento possibile risolutivo: **11.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

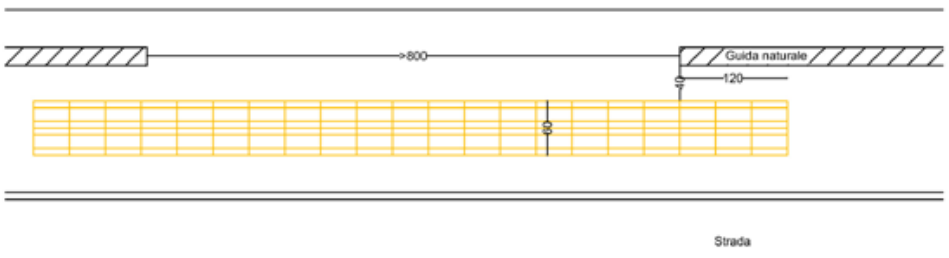

Viale Partigiani

Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**216**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile all'utenza allargata, completa di pensilina con panchina dotata di schienale e braccioli, integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.
Solo installazione mattonelle pedotattili.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

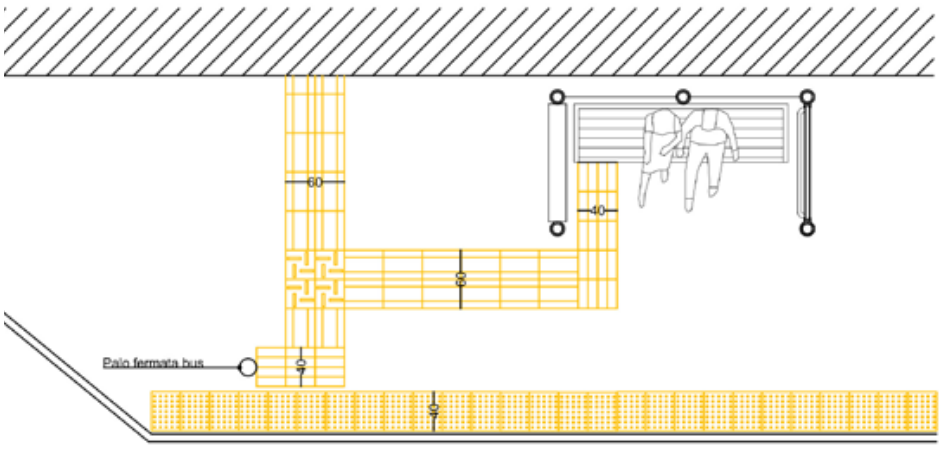

Viale Partigiani

Indicazione posizione: attraversamento pedonale accesso a Piazza della Repubblica	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti compreso posa pista pedotattile lungo l'attraversamento (attraversamento pedonale superiore a 8 metri)	**217**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres, compreso posa pista pedotattile lungo l'attraversamento (attraversamento pedonale superiore a 8 metri).


Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **11.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

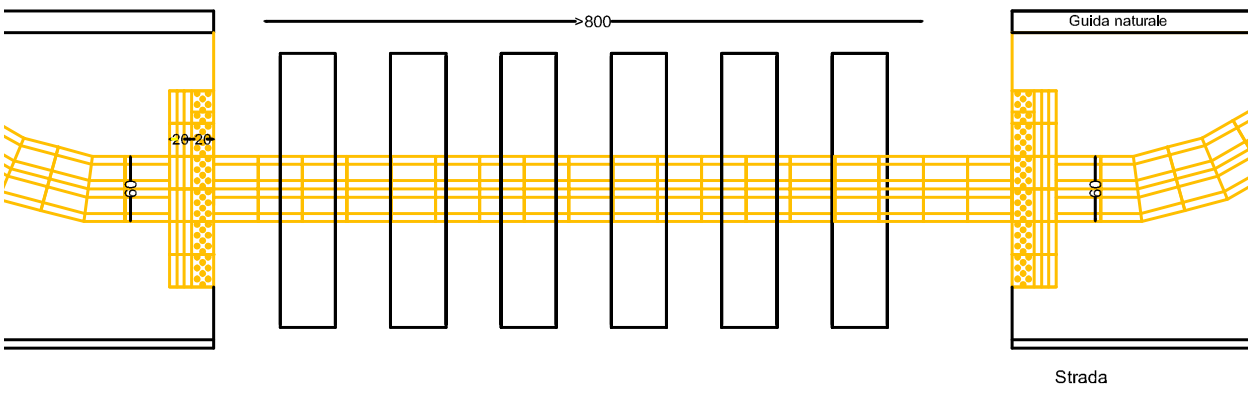

Via Chamolé - Via Chemin de Voison

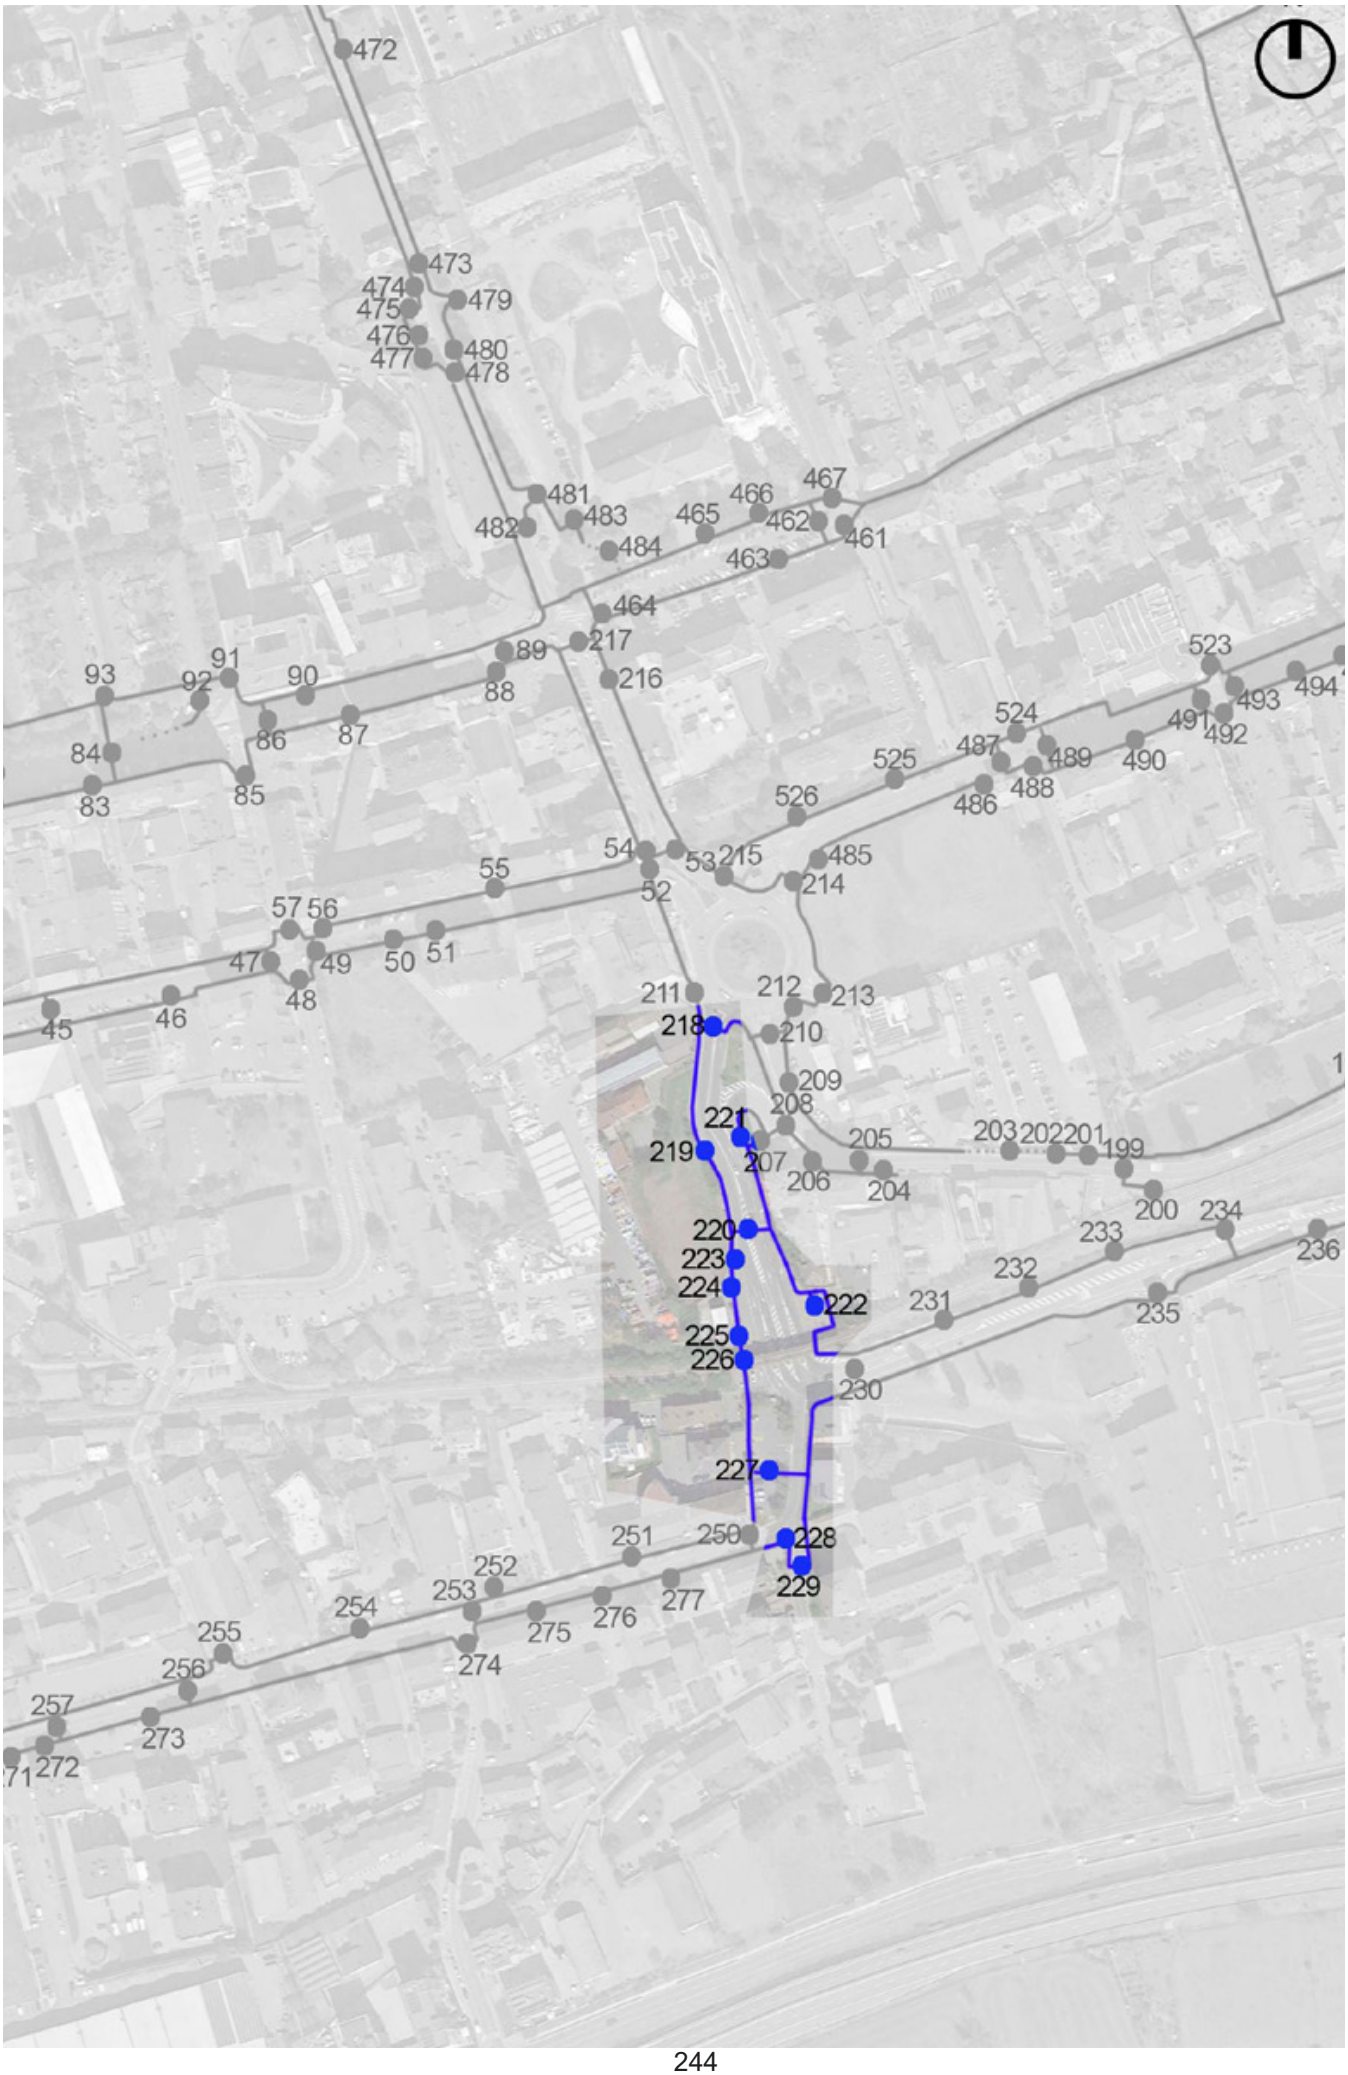
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
465
466
462
467
461
463
464
217
216
89
88
91
92
93
90
86
87
84
83
85
523
493
494
524
491
492
487
489
490
488
486
525
526
54
53
215
485
214
55
52
57
56
47
49
50
51
48
45
46
211
212
213
218
210
209
208
221
219
207
205
206
204
203
202
201
199
200
234
233
236
232
231
235
220
223
224
222
225
226
230
227
251
250
228
229
252
253
254
255
256
257
273
272
274
275
276
277

Via Chamolé

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza rotatoria con Viale Partigiani	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**218**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

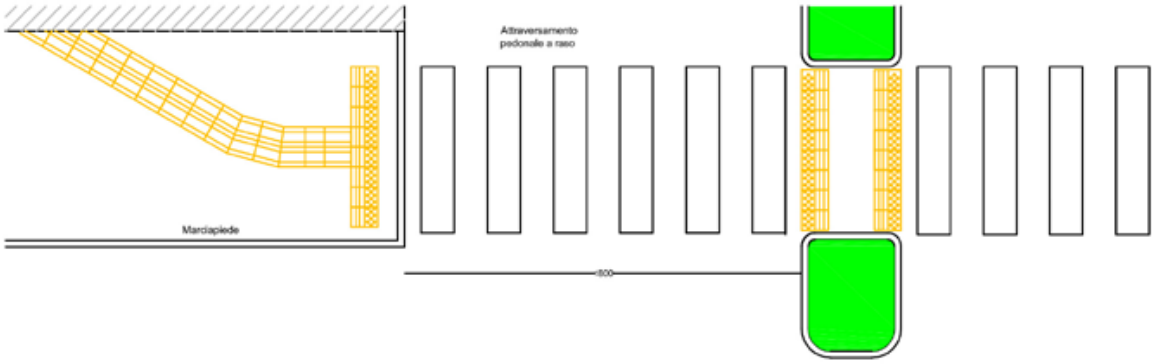

Via Chamolé

Indicazione posizione: tratto in pendenza altezza rotatoria per Viale Partigiani ambo i lati	Numero intervento
Tipologia criticità: percorso in pendenza sprovvisto di corrimano quale elemento facilitatore	**219**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Installazione di corrimano almeno su un lato altezza da terra non superiore a 90 cm.
Installazione di corrimano, inteso come elemento facilitatore, per affrontare il percorso in pendenza per persona anziana o con fragilità, nonchè per aumentare il livello di sicurezza generale (pavimentazione scivolosa..).

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11

Stima costo intervento possibile risolutivo: **16.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

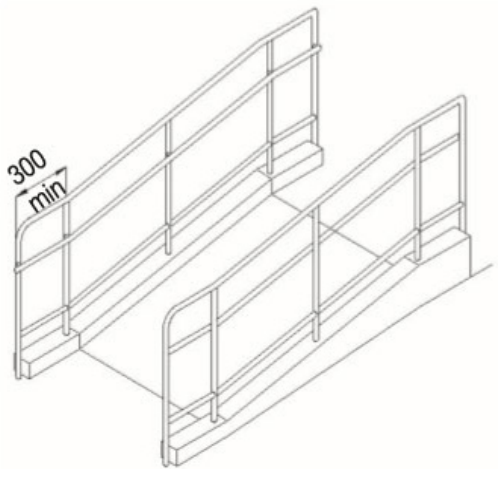

Via Chamolé

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza fermate bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**220**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

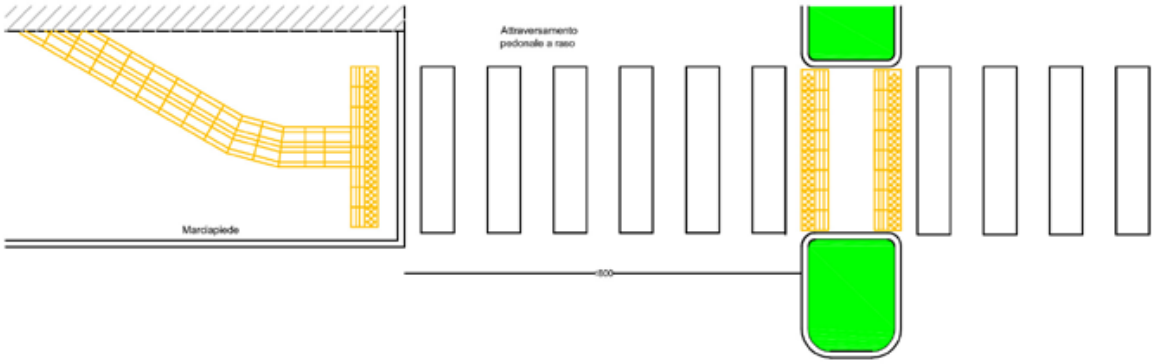

Via Chamolé

Indicazione posizione: altezza rotatoria con Viale Partigiani	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza linea guida naturale non vedente	**221**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento: Posizionamento di cordolo su uno dei due lati del percorso. Cordolo rialzato di 15 cm rispetto al piano di calpestio.
Alternativamente (consigliabile) nei tratti a maggior pendenza si puo' installare un corrimano.

Riferimenti normativi: LR 6/89 art 2.1.1 - DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

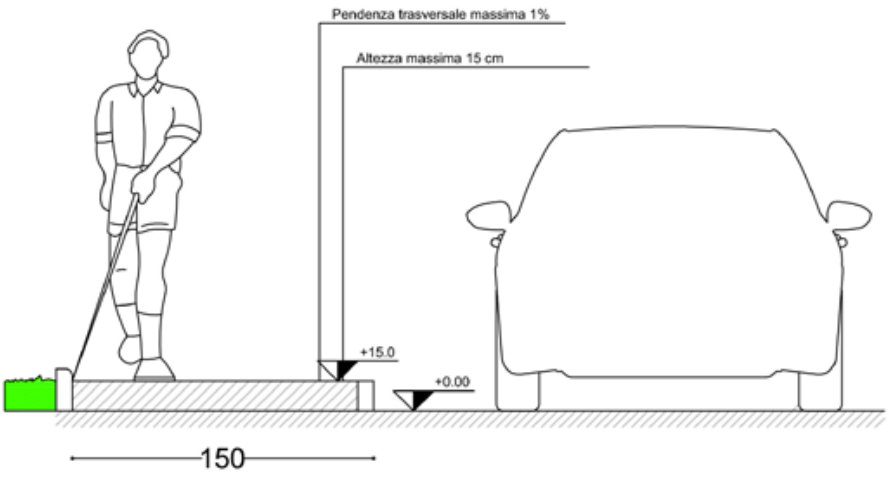

Via Chamolé

Indicazione posizione: fermata bus direzione centro	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**222**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile all'utenza allargata, completa di pensilina con panchina dotata di schienale e braccioli, integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.
Solo installazione segnalazioni pedotattili.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

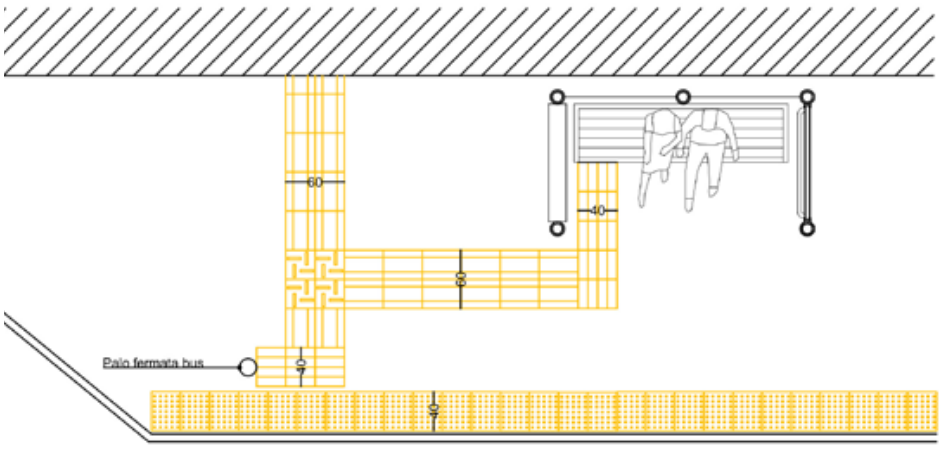

Via Chamolé

Indicazione posizione: fermata bus direzione sud	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**223**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile all'utenza allargata, completa di pensilina con panchina dotata di schienale e braccioli, integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.
Solo installazione segnalazioni pedotattili.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

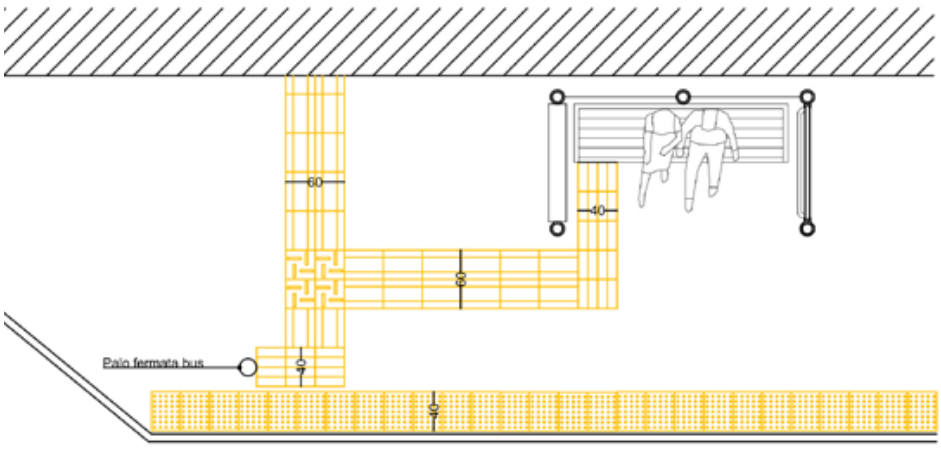

Via Chamolé

Indicazione posizione: accesso-uscita carrabile stazione di rifornimento	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale	**224**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres porcellanato da esterno.
Da contenere l'attraversamento entro una lunghezza di 8 m.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **4.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

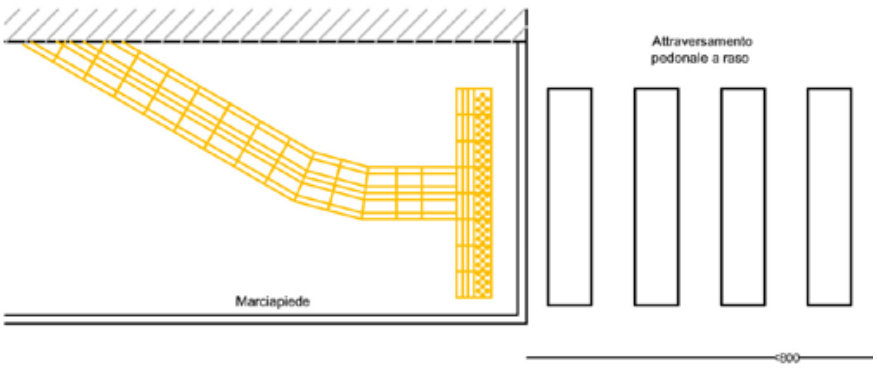

Via Chamolé

Indicazione posizione: accesso-uscita carrabile stazione di rifornimento	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale	**225**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres porcellanato da esterno.
Da contenere l'attraversamento entro una lunghezza di 8 m.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **4.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

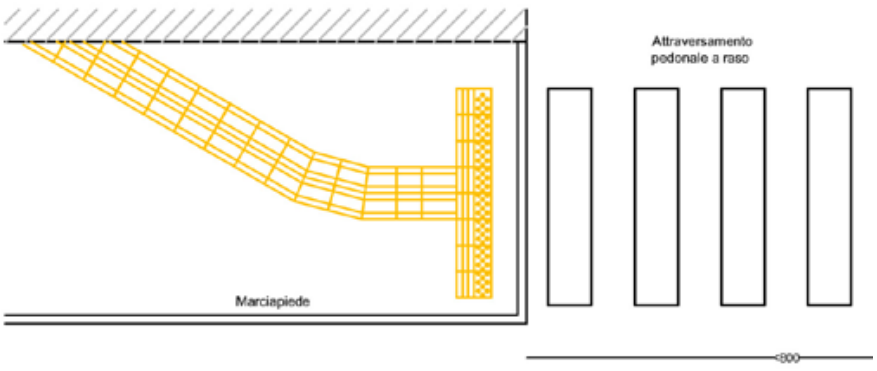

Via Chamolé

Indicazione posizione: altezza stazione di rifornimento	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza percorso pedonale a raso	**226**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di segnaletica orizzontale indicante il percorso pedonale integrato con segnaletica tattilo plantare per non vedente.
Compreso realizzazione raccordo con marciapiede.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

Percorso pedonale a raso privo di guide naturali per non vedente

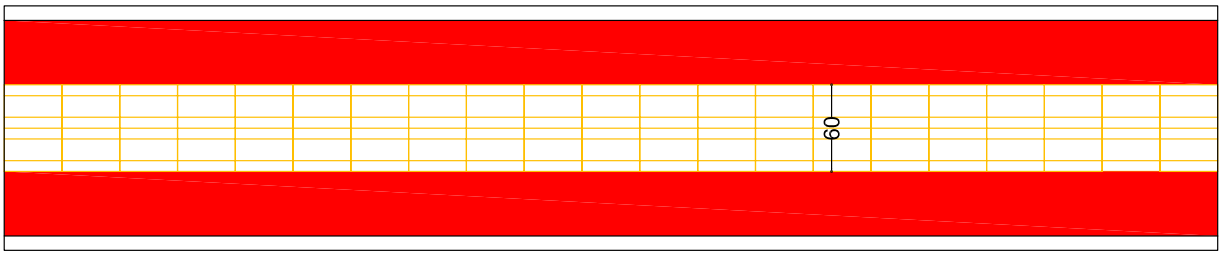

Via Chemin de Voison

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza parcheggio	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**227**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.
Compreso realizzazione di attraversamento pedonale in corrispondenza del parcheggio che consenta all'utenza di raggiungere il marciapiede lato ovest, da raccordarsi.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **9.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

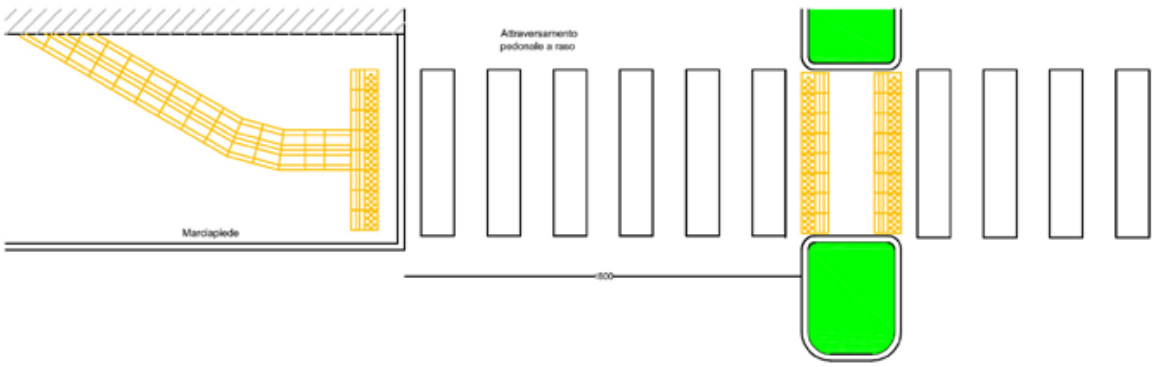

Via Chemin de Voison

Indicazione posizione: angolo Corso lancieri di Aosta	Numero intervento
Tipologia criticità: Ostacolo che provoca riduzione di percorso pedonale inferiore a 90 cm	**228**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento: Rimozione e ricollocazione del manufatto che provoca la riduzione del percorso pedonale.

Cippo da rimuovere e da ricollocare.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **400,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

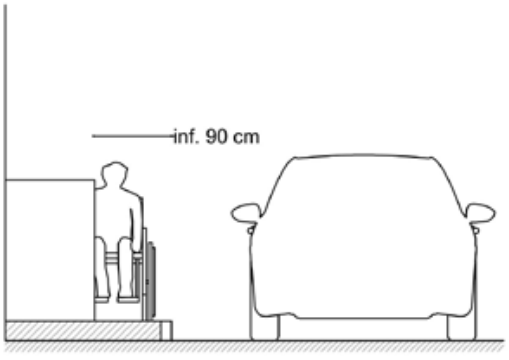

Via Chemin de Voison

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Corso Lancieri di Aosta	Numero intervento
Tipologia criticità: Presenza di gradino attraversamento pedonale ed assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti. (gradino su un lato e segnalazione tattilo-plantare entrambi lati)	**229**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Eliminazione del dislivello tramite raccordo dei percorsi pedonali realizzando due rampe di pendenza preferibilmente non superiore al 5% con integrazione di segnalazione di attraversamento pedonale attraverso collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

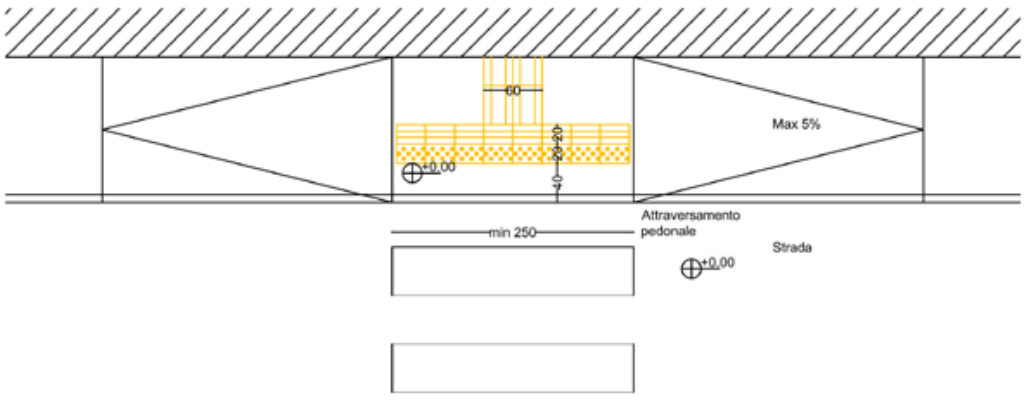

Via Paravera


N

Via Paravera

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Chamolé	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**230**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

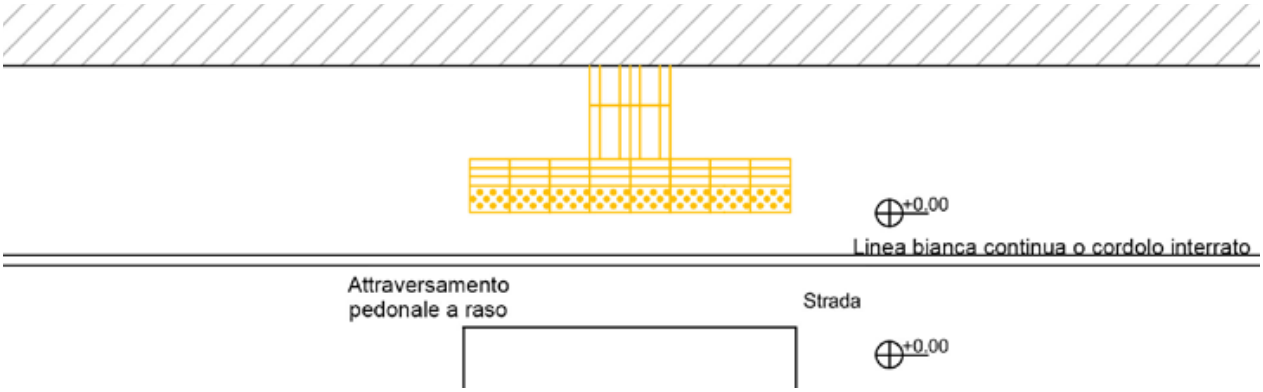

Via Paravera

Indicazione posizione: percorsi in pendenza ambo i lati della strada	Numero intervento
Tipologia criticità: Pavimentazione percorso pedonale sconnesso	**231**

Documentazione fotografica criticità








Descrizione prestazionale possibile intervento:
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite rimozione e rifacimento dello strato di finitura in modo da ottenere un piano di calpestio compatto, omogeneo e perfettamente complanare alla pavimentazione esistente.
Ipotesi intervento di sistemazioni puntuali per eliminare le barriere architettoniche consigliabile un intervento di manutenzione più esteso.

Riferimenti normativi:
L.R. 6/89 art. 2.1 - DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

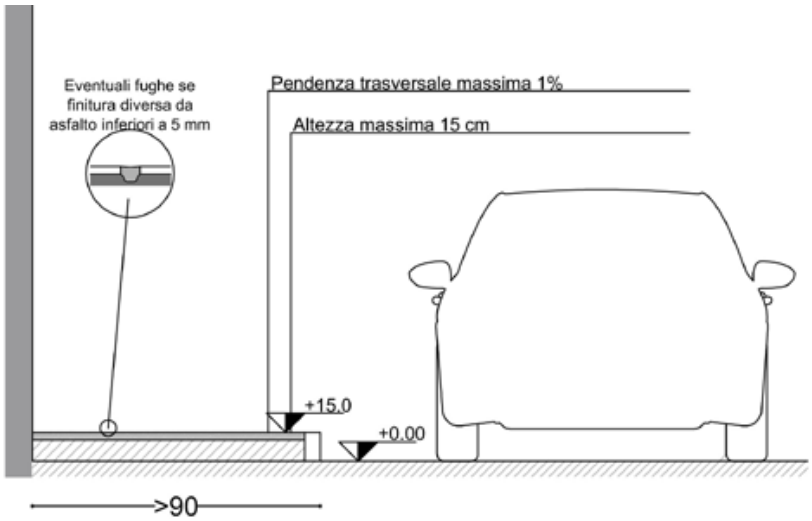

Via Paravera

Indicazione posizione: percorsi in pendenza ambo i lati della strada	Numero intervento
Tipologia criticità: percorso in pendenza sprovvisto di corrimano quale elemento facilitatore	**232**

Documentazione fotografica criticità







Descrizione prestazionale possibile intervento:
Installazione di corrimano su un lato della rampa altezza da terra non superiore a 90 cm.
Installazione di corrimano, inteso come elemento facilitatore, per affrontare il percorso in pendenza per persona anziana o con fragilità, nonchè per aumentare il livello di sicurezza generale (pavimentazione scivolosa..). (Intervento consigliato)

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11

Stima costo intervento possibile risolutivo: **18.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

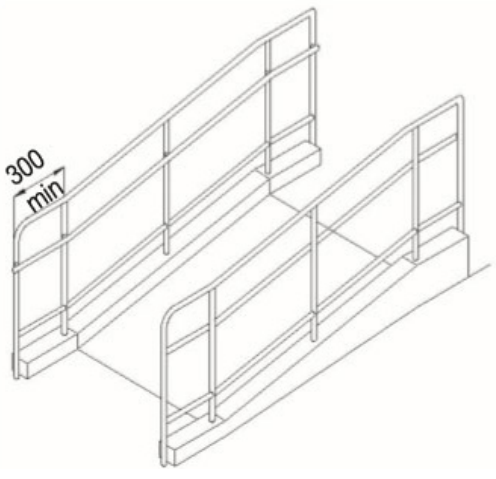

Via Paravera

Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**233**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile all'utenza allargata, completa di pensilina con panchina dotata di schienale e braccioli, integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.
Solo inserimento di mattonelle pedotattili.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**


Immagine esplicativa possibile intervento

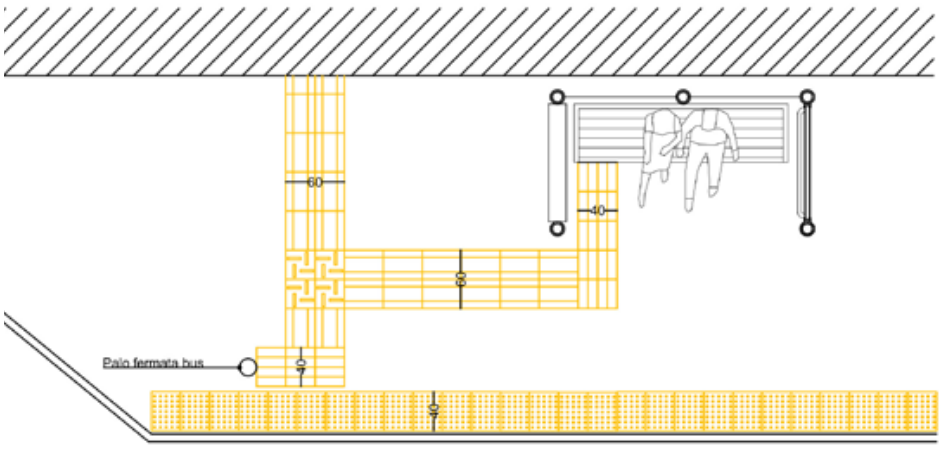

Via Paravera

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**234**

Documentazione fotografica criticità

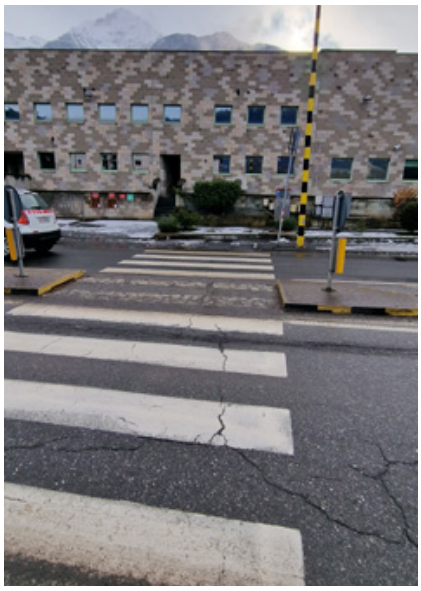


Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **8.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

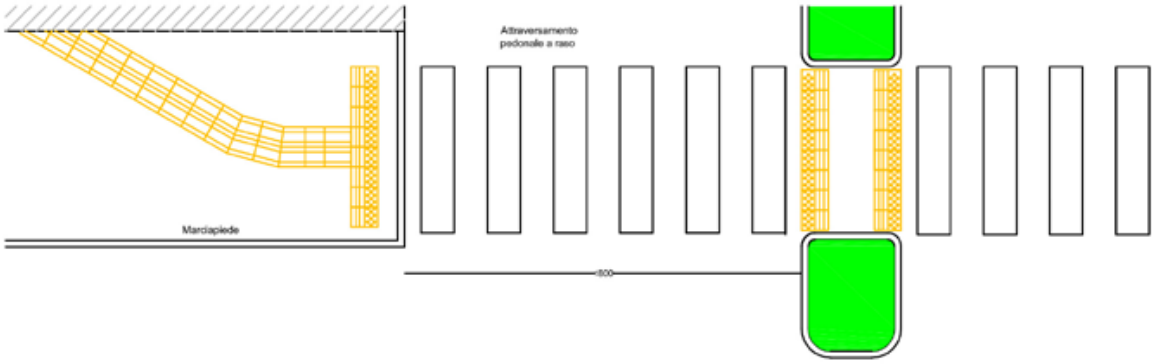

Via Paravera

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione accesso iper-mercato	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**235**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

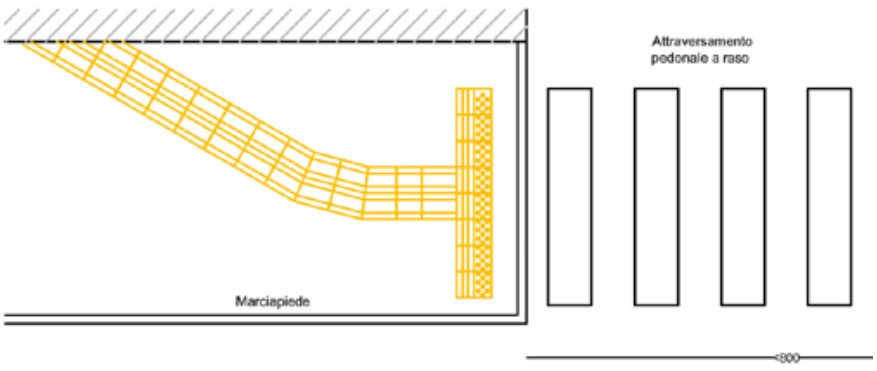

Via Paravera

Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**236**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile all'utenza allargata, completa di pensilina con panchina dotata di schienale e braccioli, integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.
Solo inserimento di mattonelle pedotattili.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

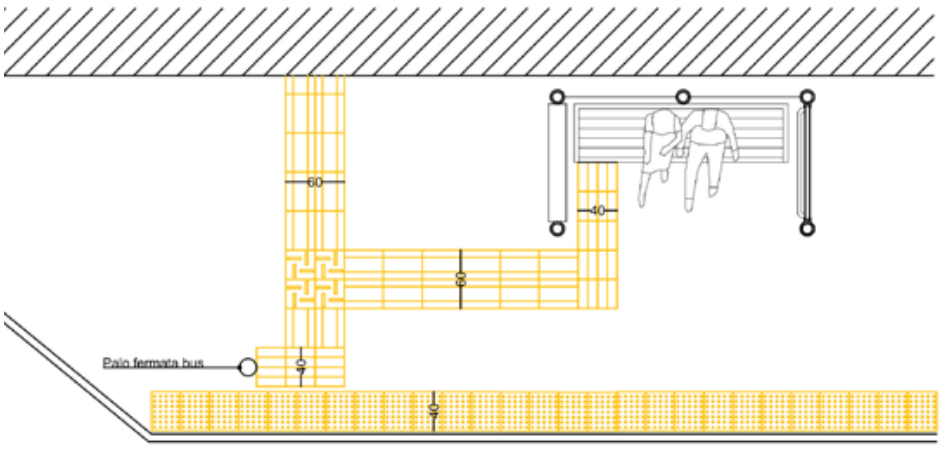

Via Paravera

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza attività commerciale Unieuro	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**237**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.
Compreso rifacimento pavimentazione.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

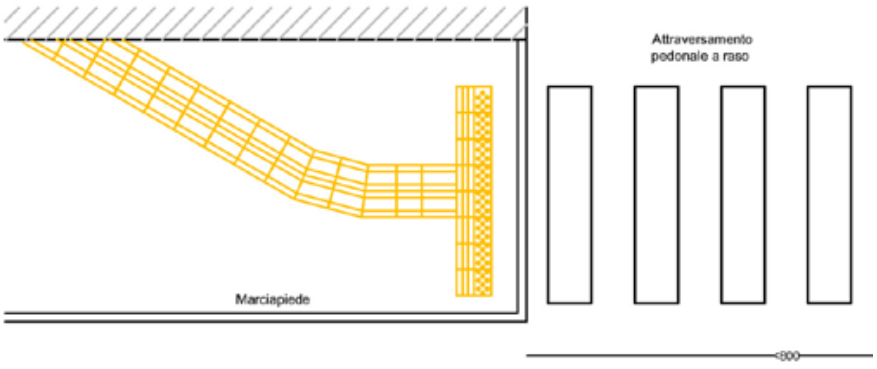

Via Paravera

Indicazione posizione: altezza Unieuro	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale	**238**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

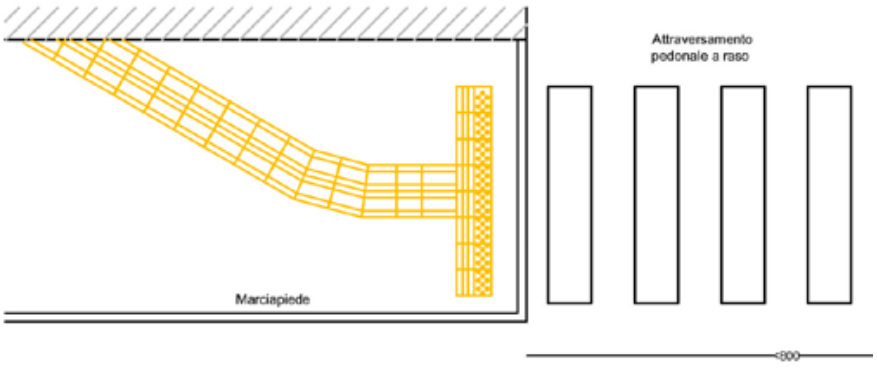

Via Paravera

Indicazione posizione: altezza Istituto di credito Unicredit	Numero intervento
Tipologia criticità: assenza percorso pedonale a raso	**239**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di segnaletica orizzontale indicante il percorso pedonale integrato con cordolo di delimitazione della carreggiata realizzato con polimeri rigenerati interrotto ogni 10 metri.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

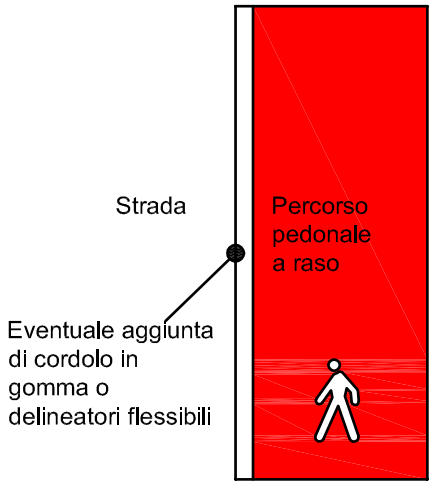

Via Paravera

Indicazione posizione: altezza Istituto di credito Unicredit	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale	**240**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

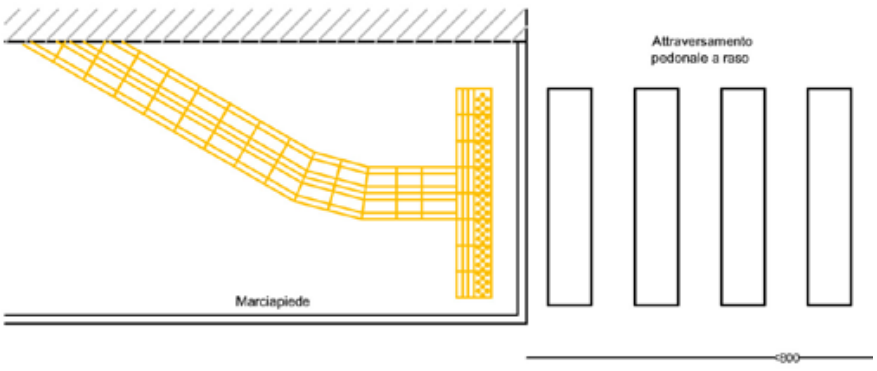

Via Paravera

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Str. Pont Suaz	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**241**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

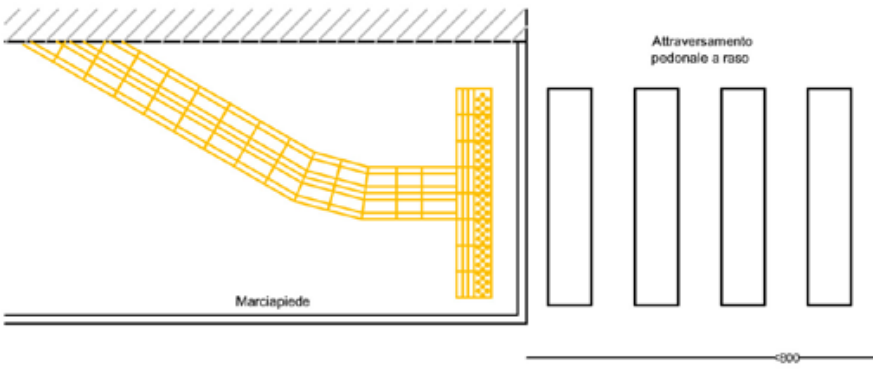

Via Paravera

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Str. Pont Suaz	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**242**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

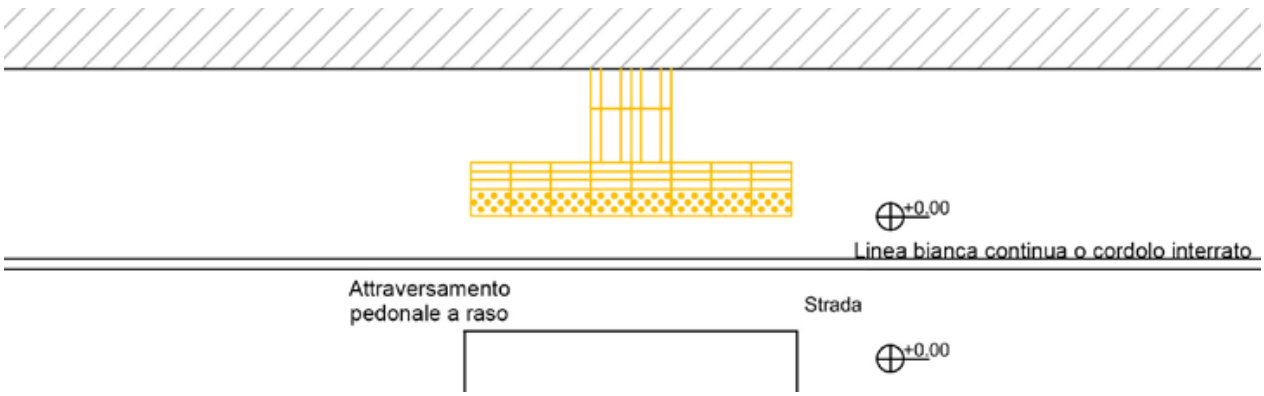

Via Paravera

Indicazione posizione: attraversamento pedonale rotatoria con Via I Maggio	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**243**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **8.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

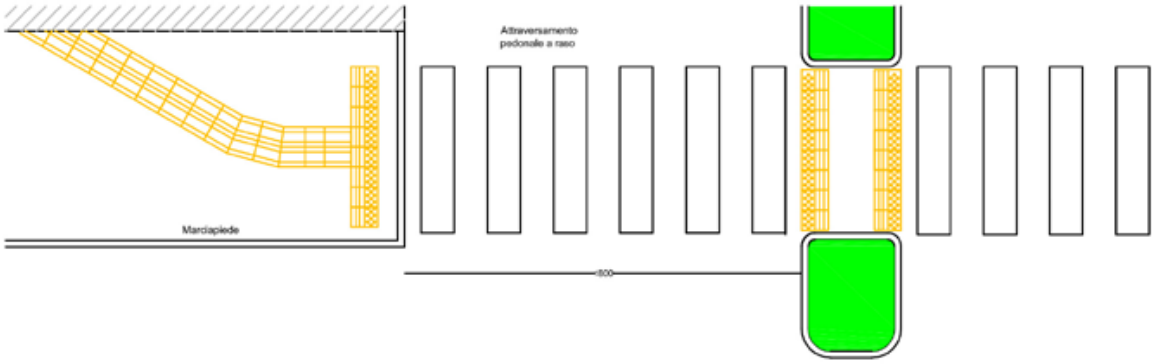

Via Paravera

Indicazione posizione: attraversamento pedonale rotatoria con Via I Maggio	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**244**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

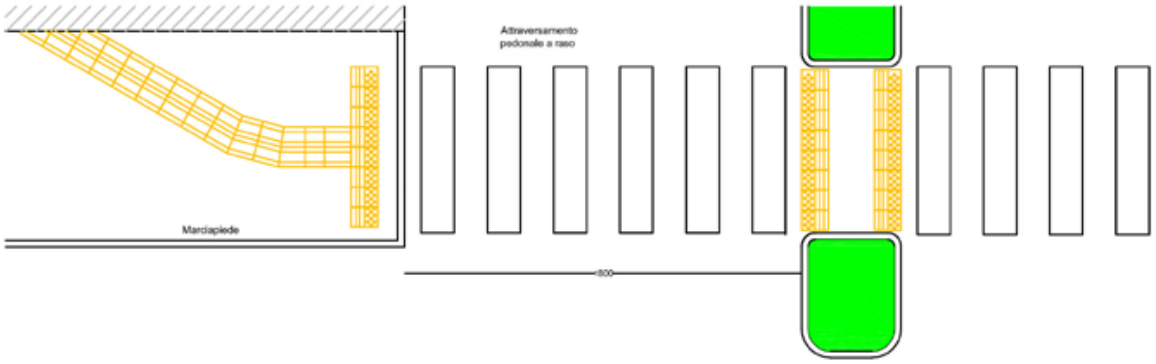

Via Paravera

Indicazione posizione: attraversamento pedonale rotatoria con Via I Maggio	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**245**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

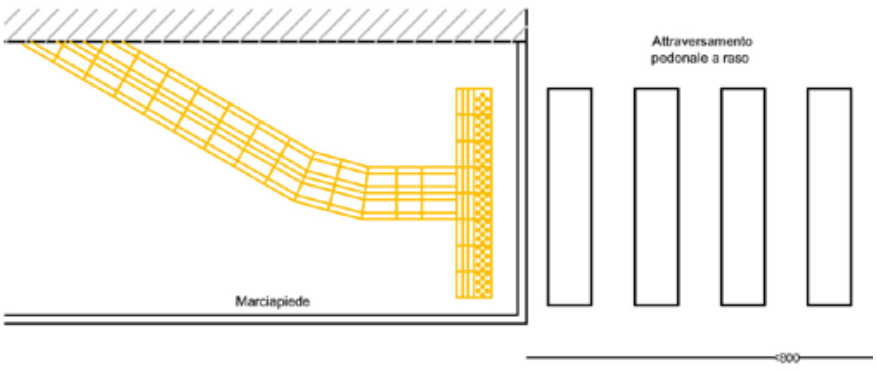

Via Paravera

Indicazione posizione: attraversamento pedonale rotatoria con Via I Maggio	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**246**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

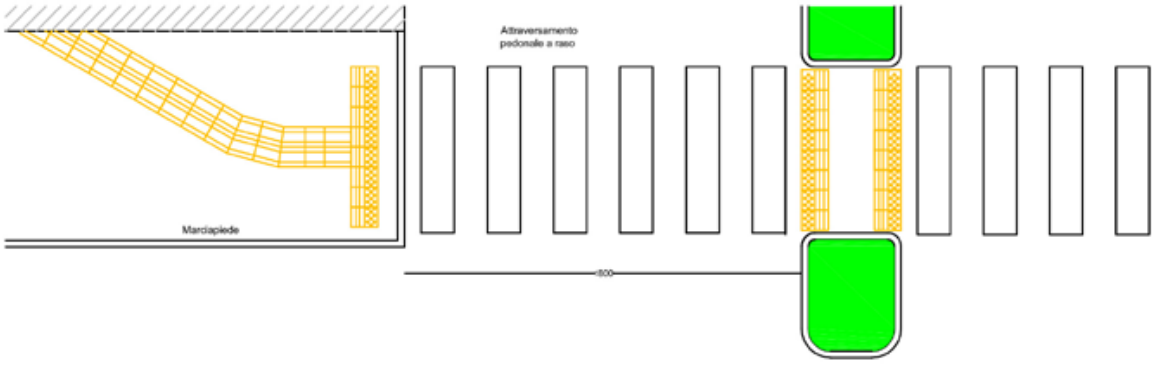

Via Paravera

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza sottopasso stazione	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**247**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

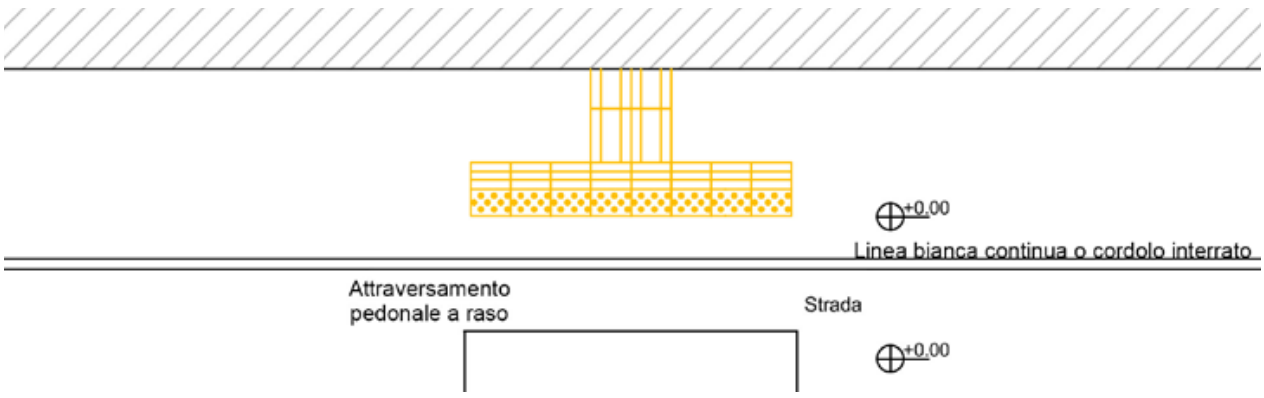

Via Paravera

Indicazione posizione: sottopasso stazione	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnale tattilo-plantare di fine ed inizio scala	**248**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di segnaletica pedo-tattile di fine ed inizio scala.
Solo in cima.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 art. 8.1.10 - DPR 503/96 art. 7

Stima costo intervento possibile risolutivo: **1.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

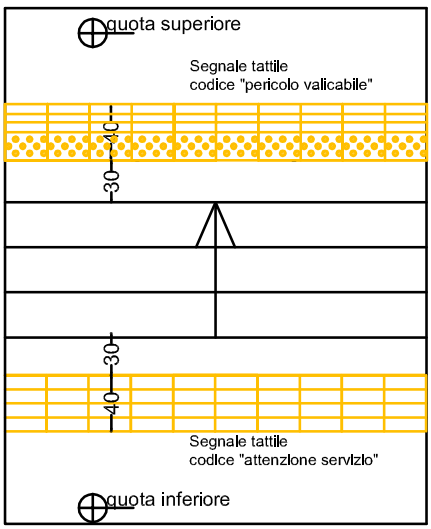

Via Paravera

Indicazione posizione: ascensore sottopasso	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione per non vedenti ingresso servizio pubblico	**249**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica pedotattile da in piastrelle in gres porcellanato da esterno allo scopo di segnalare alla persona non vedente l'ingresso al servizio pubblico presente.


Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

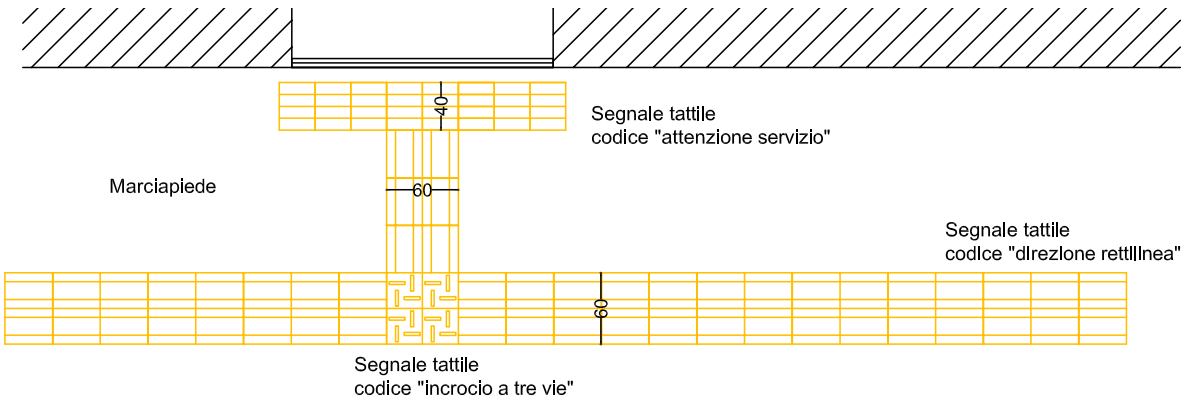

Corso Lancieri di Aosta

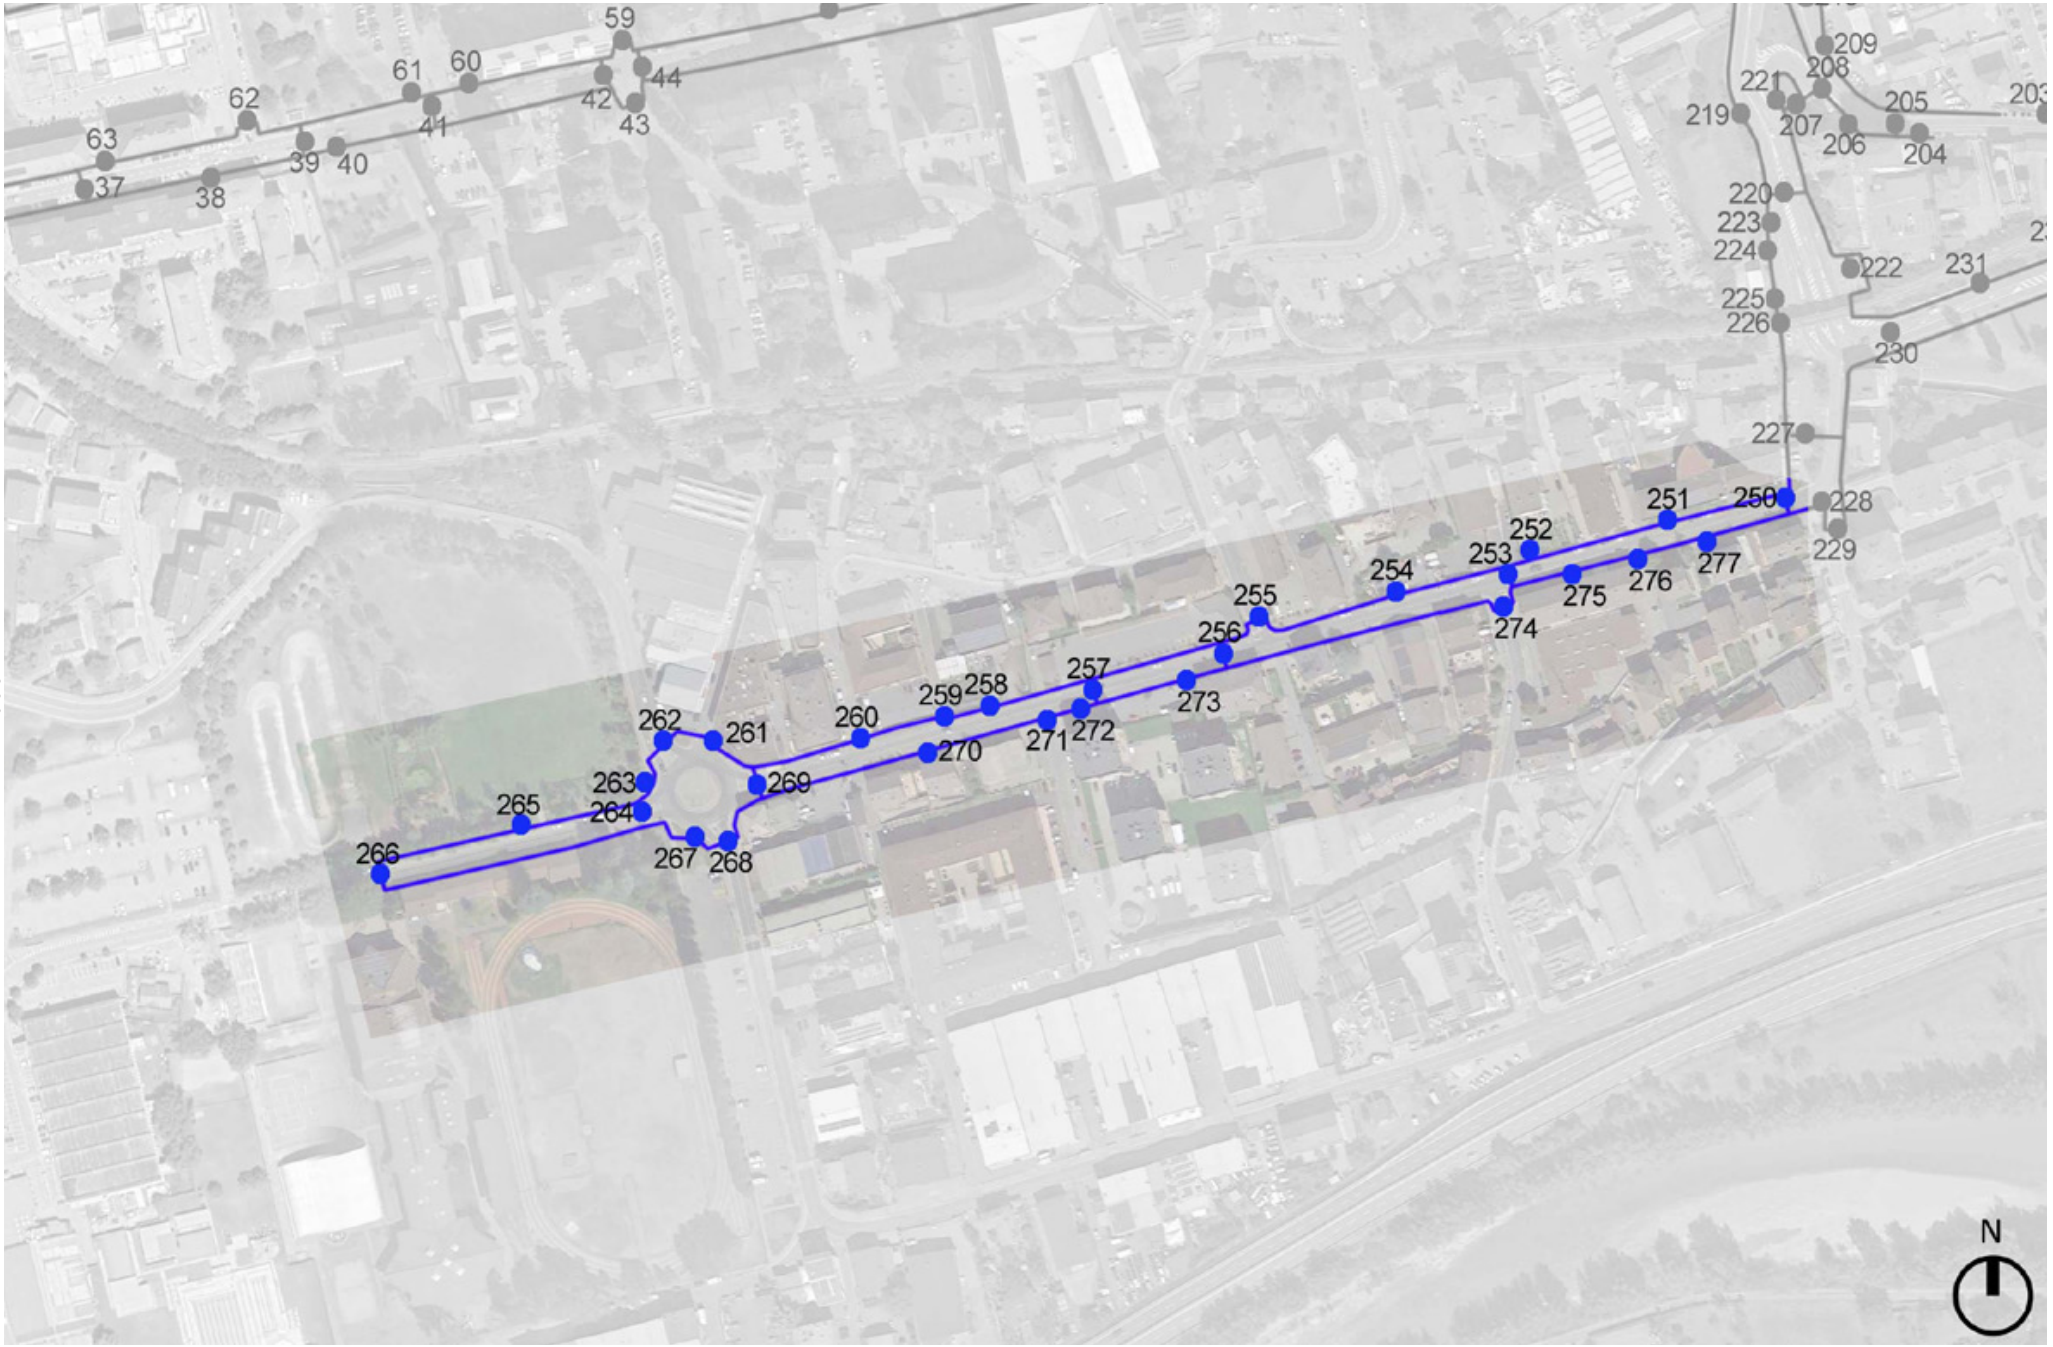
59
61
60
44
42
43
62
41
63
39
40
37
38
209
208
221
205
203
219
207
206
204
220
223
224
222
231
225
226
230
227
228
229
251
250
252
253
254
277
276
275
255
256
274
257
258
259
260
273
262
261
271
272
270
263
269
265
264
267
268
266
N

280

Corso Lancieri di Aosta

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Chemin de Voison	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**250**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

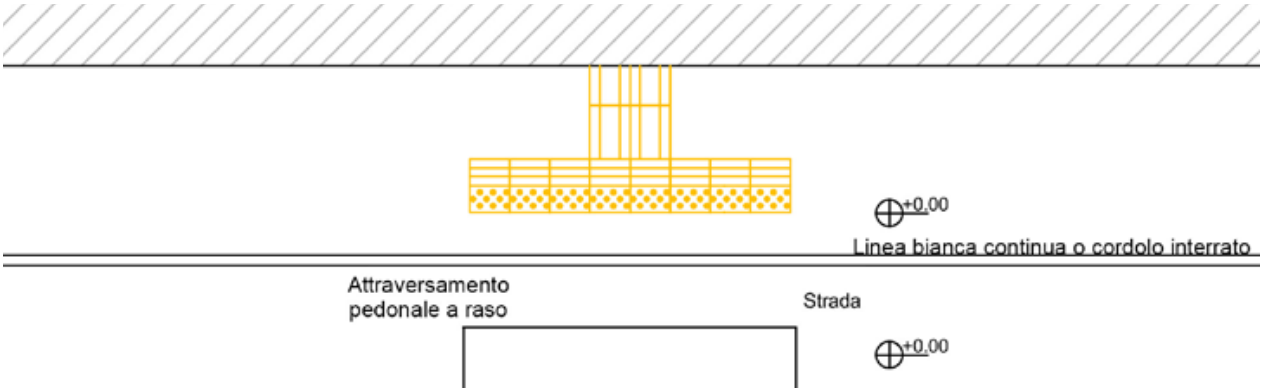

Corso Lancieri di Aosta

Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**251**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile all'utenza allargata, completa di pensilina con panchina dotata di schienale e braccioli, integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.
Da valutarsi l'opportunità di ampliare la banchina lato aiuola al fine di consentire l'installazione della pensilina eventualmente ricorrendo all'istituto dell'esproprio.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **20.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

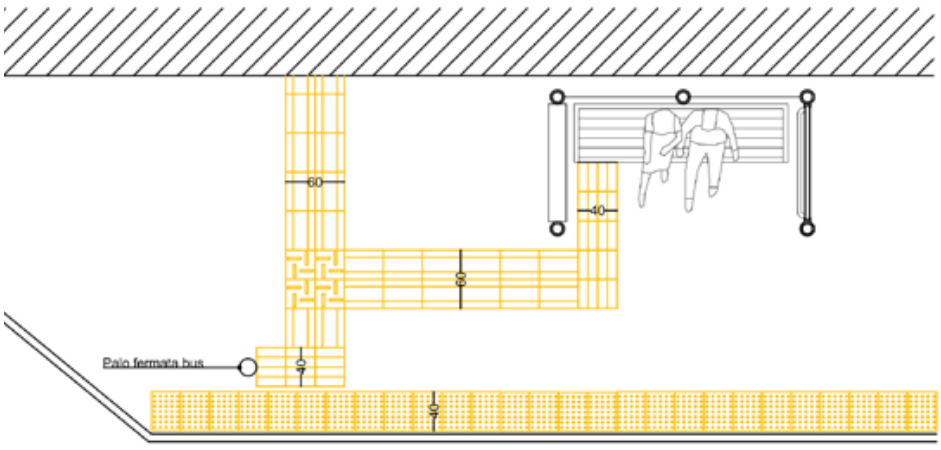

Corso Lancieri di Aosta

Indicazione posizione: passo carrabile civico 8	Numero intervento
Tipologia criticità: Percorso pedonale con pendenza trasversale superiore all'1%	**252**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento: Rifacimento del marciapiede o percorso pedonale esistente previa demolizione della pavimentazione compreso il sottofondo, allo scopo di assicurare un percorso continuativo con pendenza trasversale non superiore all'1% e larghezza minima puntualmente non inferiore a 90 cm.
Inserimento di rampa prefabbricata carrabile.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

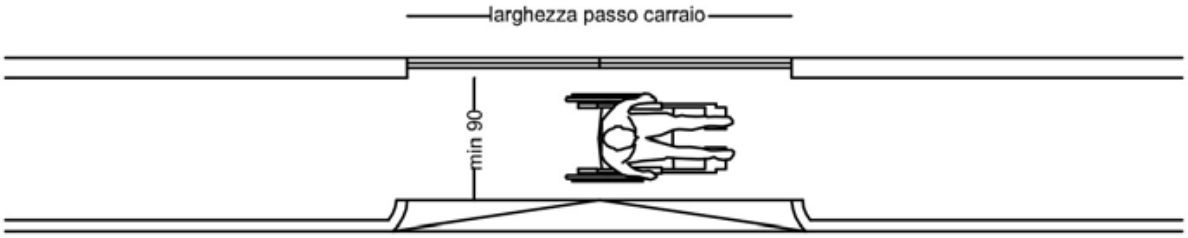

Corso Lancieri di Aosta

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Kaolack	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**253**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.
Consigliabile trasferire l'attraversamento pedonale a distanza di almeno 5 m dall'intersezione stradale come previsto dal CdS, al fine di migliorare anche il nodo di raccordo al marciapiede lato nord.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

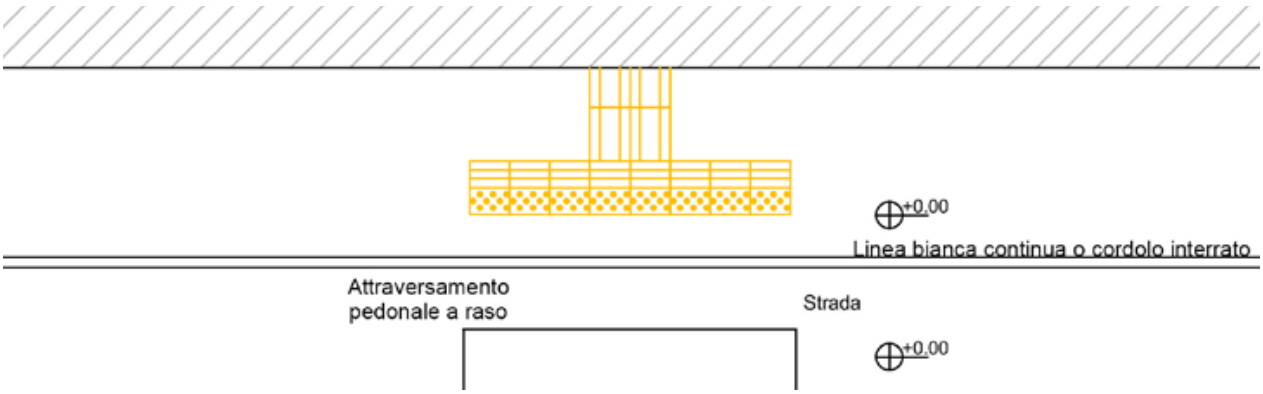

Corso Lancieri di Aosta

Indicazione posizione: intera Via	Numero intervento
Tipologia criticità: Elemento su percorso pedonale non individuabile da parte di utente ipovedente	**254**

Documentazione fotografica criticità





Descrizione prestazionale possibile intervento:
Applicazione di fascia catarifrangente o comunque in colorazione a contrasto con l'intorno su elemento esistente.
I pali della pubblica illuminazione sono segnalati con segnaletica orizzontale a terra che ne facilita l'individuazione anche da parte di ipovedente (da realizzarsi in corrispondenza laddove mancante), consigliabile l'applicazione anche di una fascia catarifrangente.

Riferimenti normativi: DM 236/89 art. 2A

Stima costo intervento possibile risolutivo: **240,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Corso Lancieri di Aosta

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Binel	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**255**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

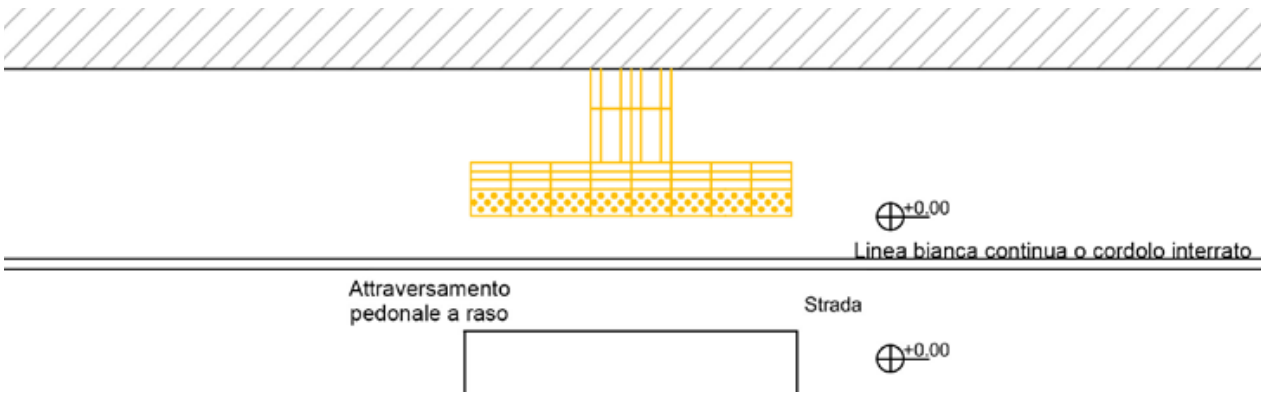

Corso Lancieri di Aosta

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Binel	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**256**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

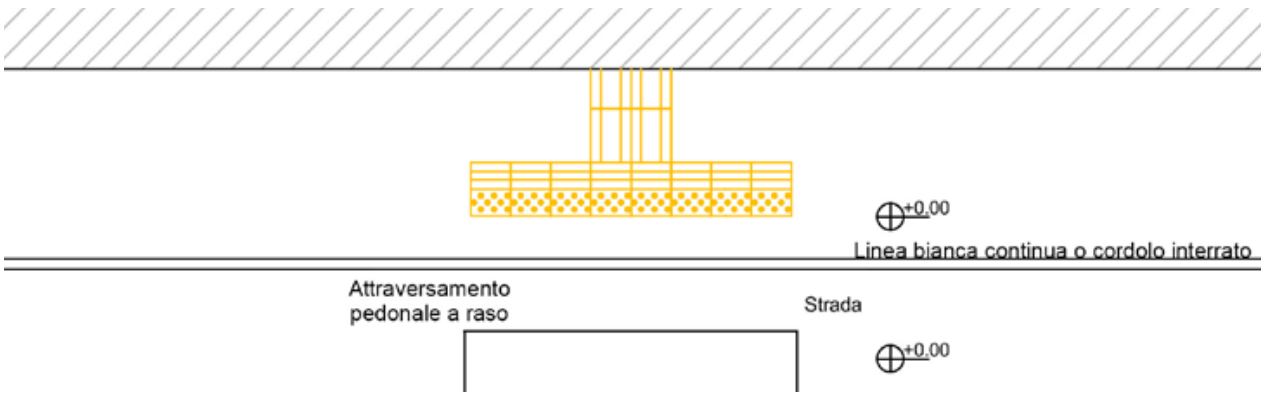

Corso Lancieri di Aosta

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza civico 3	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**257**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

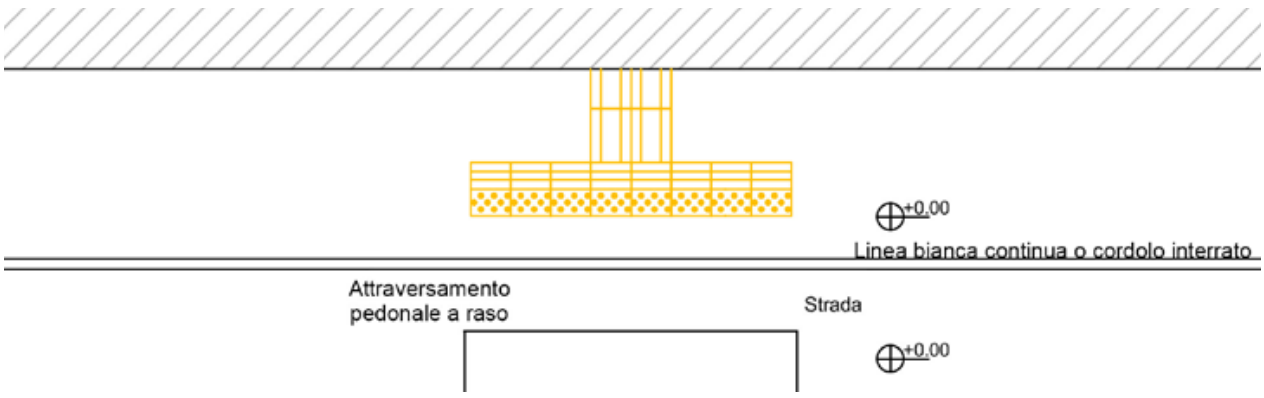

Corso Lancieri di Aosta

Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**258**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile all'utenza allargata, completa di pensilina con panchina dotata di schienale e braccioli, integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **20.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

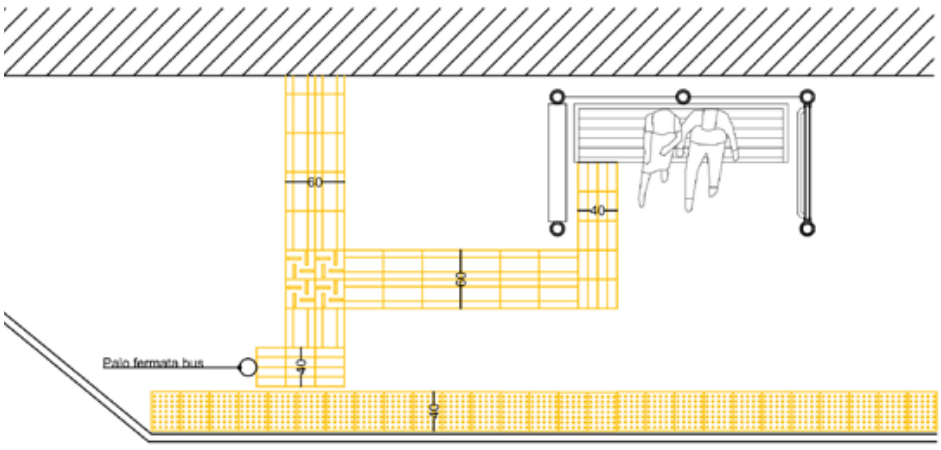

Corso Lancieri di Aosta

Indicazione posizione: passo carrabile civico 24	Numero intervento
Tipologia criticità: Percorso pedonale con pendenza trasversale superiore all'1%	**259**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento: Rifacimento del marciapiede o percorso pedonale esistente previa demolizione della pavimentazione compreso il sottofondo, allo scopo di assicurare un percorso continuativo con pendenza trasversale non superiore all'1% e larghezza minima puntualmente non inferiore a 90 cm.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

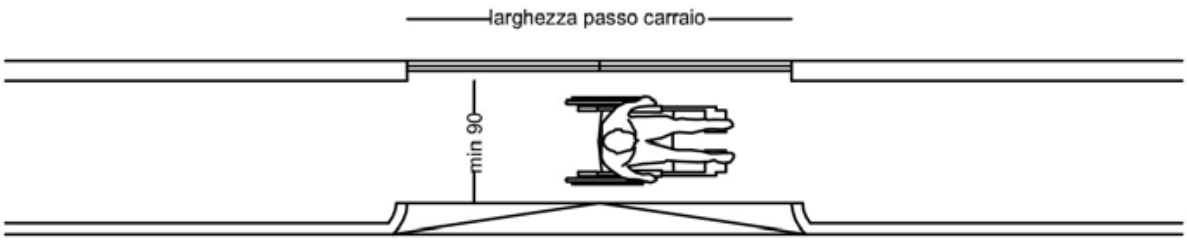

Corso Lancieri di Aosta

Indicazione posizione: attraversamento pedonale traversa a fondo cieco	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**260**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **4.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

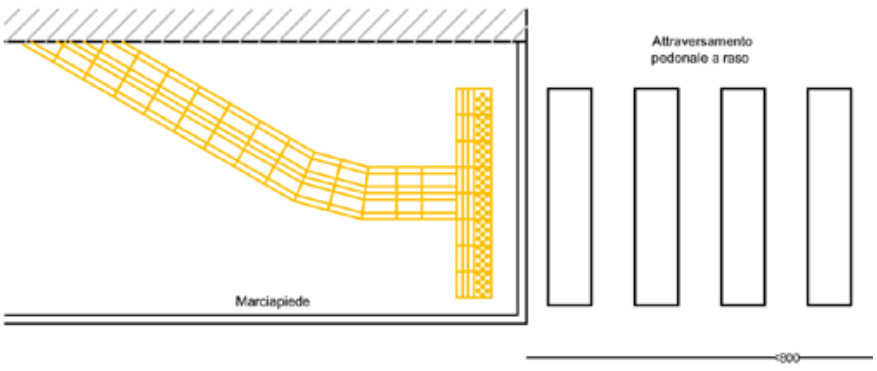

Corso Lancieri di Aosta

Indicazione posizione: percorso pedonale altezza rotatoria con Via Grand Ey-via	Numero intervento
Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale	**261**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2

Stima costo intervento possibile risolutivo: **4.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

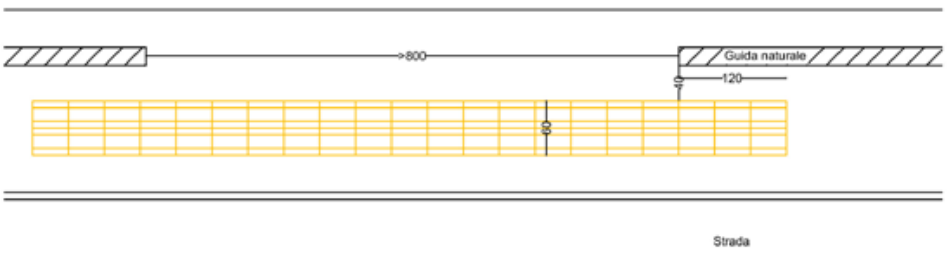

Corso Lancieri di Aosta

Indicazione posizione: attraversamento pedonale rotatoria con Via Grand Eyvia	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**262**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

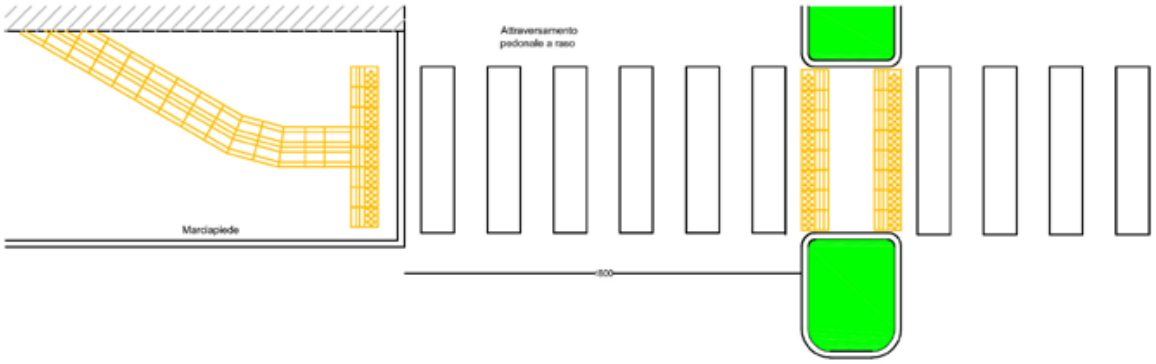

Corso Lancieri di Aosta

Indicazione posizione: altezza rotatoria con Via Grand Eyvia	Numero intervento
Tipologia criticità: Ostacolo ad altezza inferiore a 210 cm	**263**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Rimozione e ricollocazione del manufatto posto ad altezza inferiore a 210 cm.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **25,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

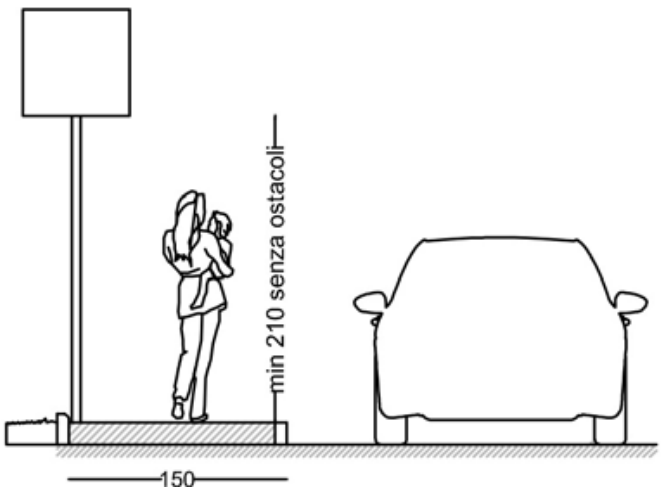

Corso Lancieri di Aosta

Indicazione posizione: attraversamento pedonale rotatoria con Via Grand Eyvia	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**264**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

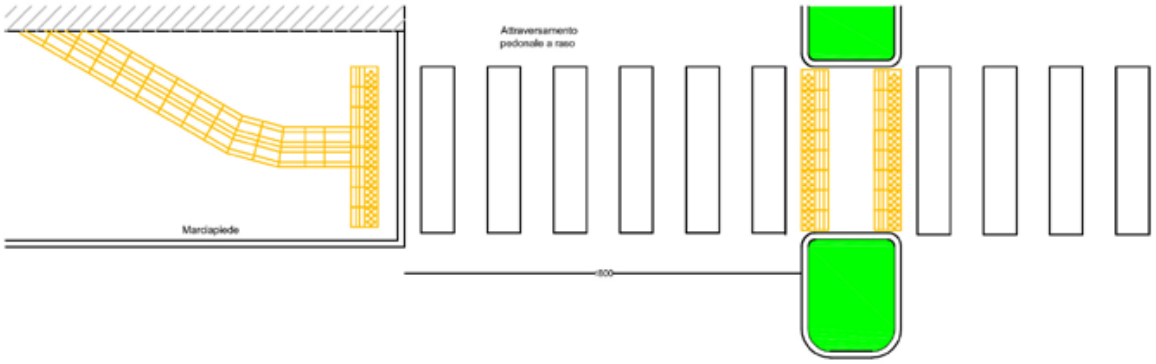

Corso Lancieri di Aosta

Indicazione posizione: tratto tra rotatoria con Via Grand Eyvia ed accesso Palazzetto marciapiede nord	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza spazio di rotazione per una carrozzina ogni 10 m	**265**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Creazione di allargamenti ogni 10 m di lunghezza lineare del percorso eliminando uno stallo auto per consentire l'inversione di marcia anche ad una carrozzina.
Il marciapiede presenta sezione mediamente pari a 120 cm. Alternativamente si possono creare slarghi lato parco. Ipotesi di realizzazione di almeno un paio di slarghi.

Riferimenti normativi:
L.R. 6/89 art. 2.1 - DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **8.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

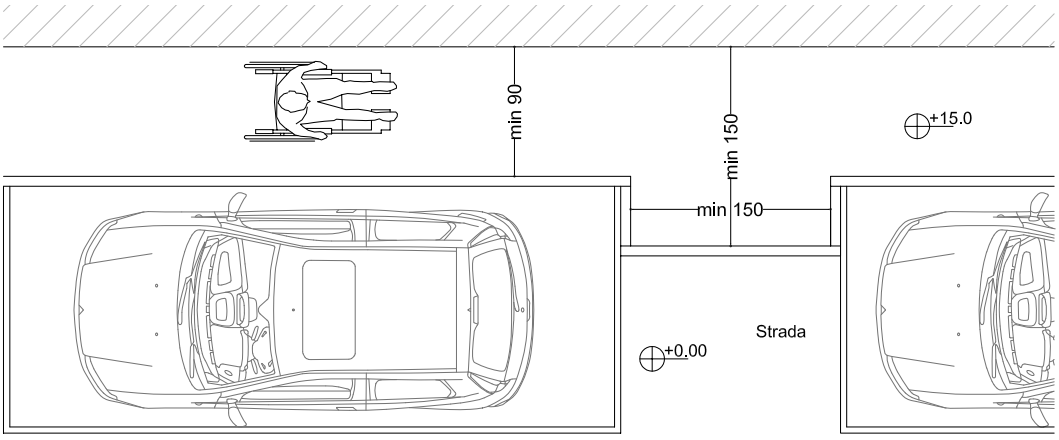

Corso Lancieri di Aosta

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza accesso Palaindoor	Numero intervento
Tipologia criticità: Presenza di gradino attraversamento pedonale ed assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti. (gradino e segnalazione tattilo-plantare entrambi lati)	**266**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Eliminazione del dislivello tramite raccordo dei percorsi pedonali realizzando due rampe di pendenza preferibilmente non superiore al 5% con integrazione di segnalazione di attraversamento pedonale attraverso collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **8.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

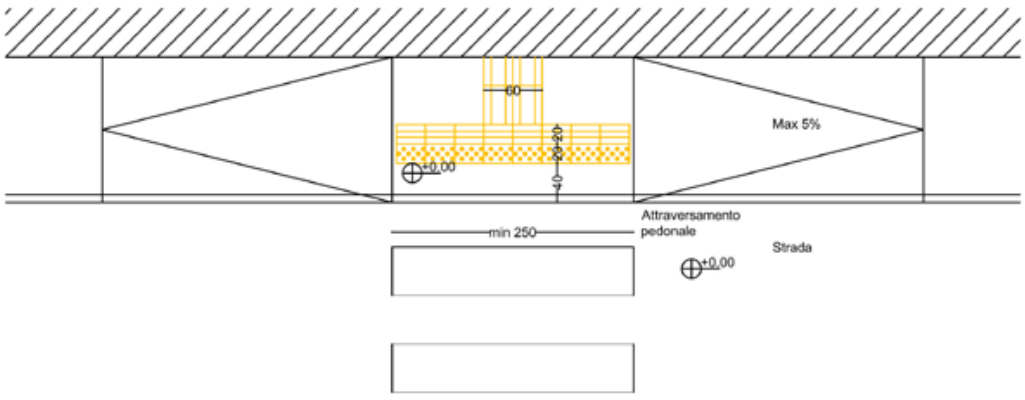

Corso Lancieri di Aosta

Indicazione posizione: altezza rotatoria con Via Grand Eyvia	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza linea guida naturale non vedente	**267**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento: Posizionamento di cordolo su uno dei due lati del percorso. Cordolo rialzato di 15 cm rispetto al piano di calpestio.

Riferimenti normativi: LR 6/89 art 2.1.1 - DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **1.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

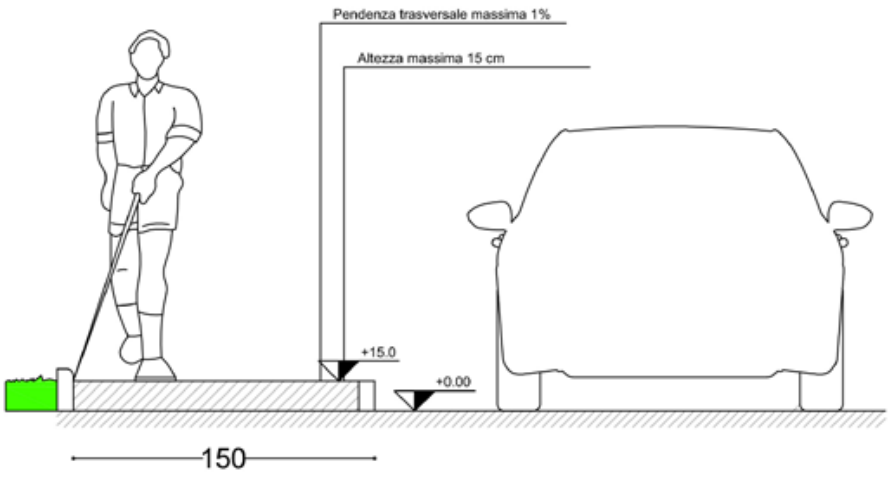

Corso Lancieri di Aosta

Indicazione posizione: attraversamento pedonale rotatoria con Via Grand Eyvia	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**268**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

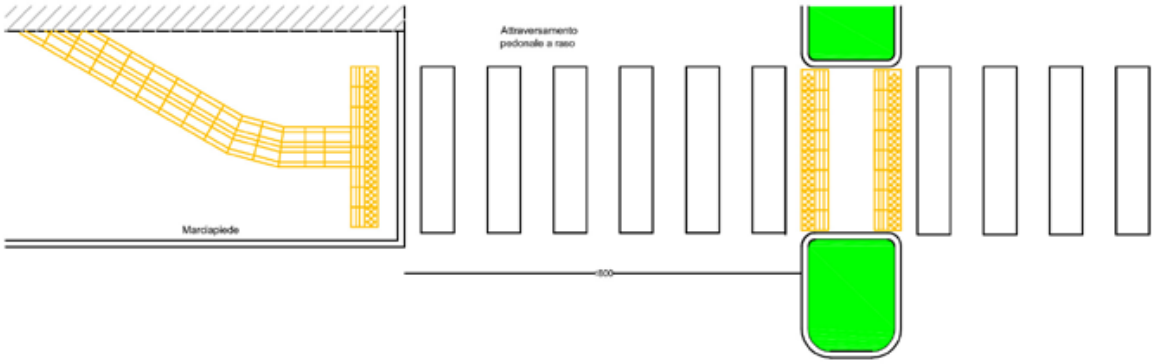

Corso Lancieri di Aosta

Indicazione posizione: attraversamento pedonale rotatoria con Via Grand Eyvia	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**269**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

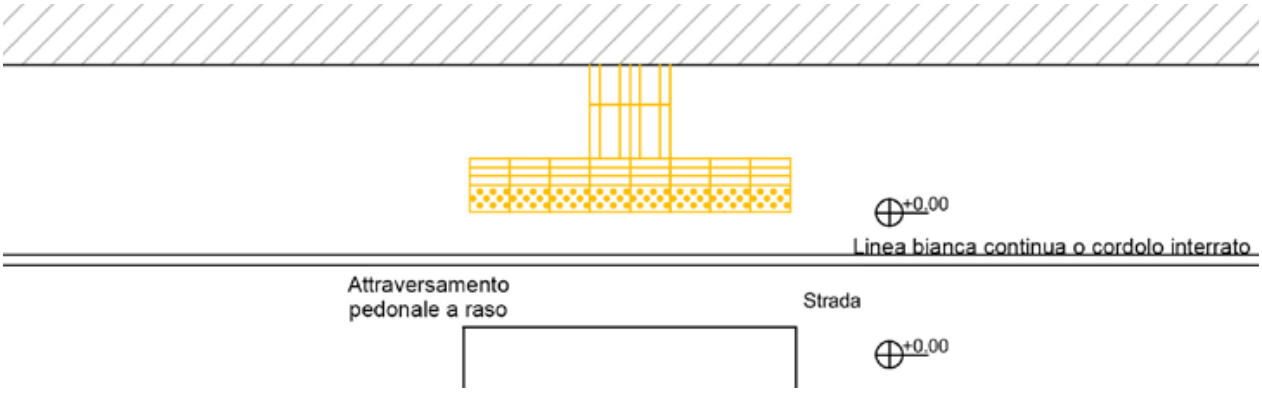

Corso Lancieri di Aosta

Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**270**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile all'utenza allargata, completa di pensilina con panchina dotata di schienale e braccioli, integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.
Solo inserimento di mattonelle pedotattili.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

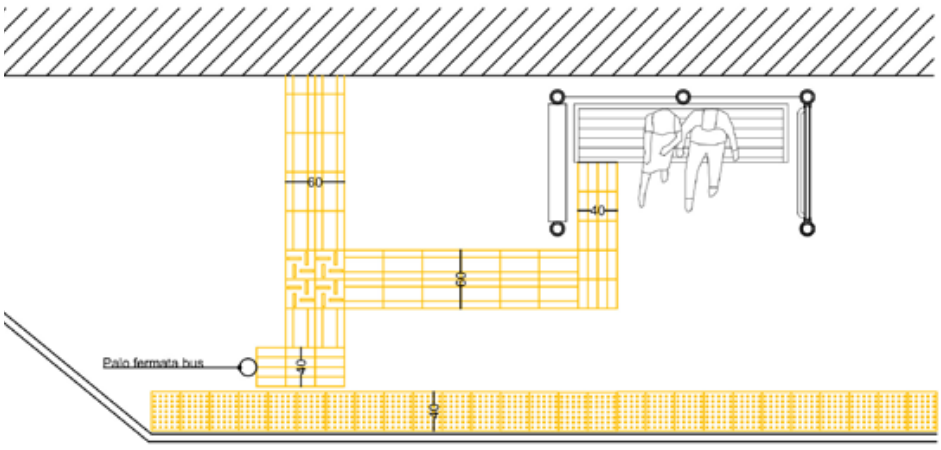

Corso Lancieri di Aosta

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza civico 13	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**271**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.300,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

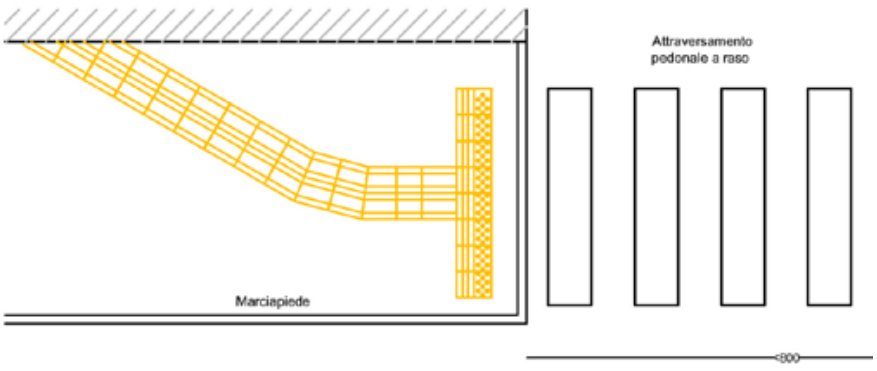

Corso Lancieri di Aosta

Indicazione posizione: accesso-uscita parcheggio civico 13	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**272**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **1.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

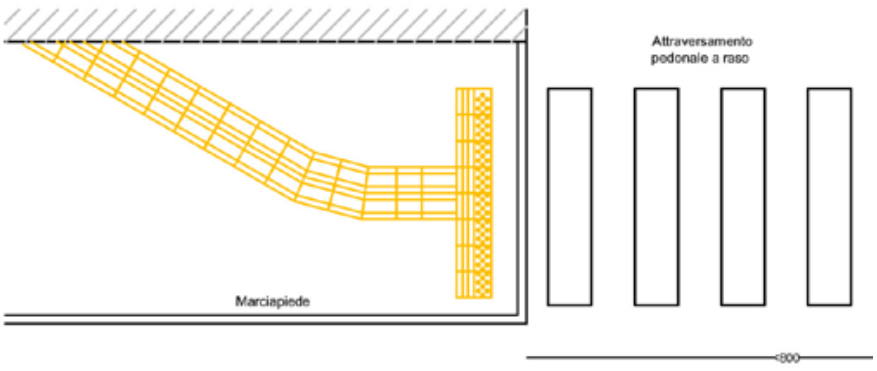

Corso Lancieri di Aosta

Indicazione posizione: accesso-uscita parcheggio civico 13	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**273**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **1.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

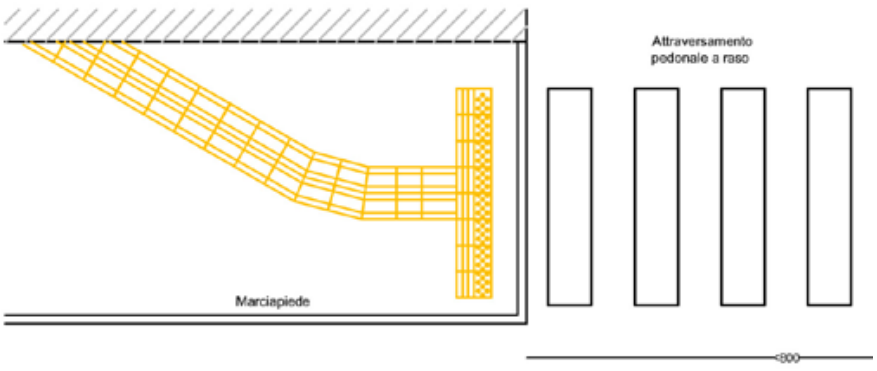

Corso Lancieri di Aosta

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Kaolack	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**274**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.
Consigliabile l'eliminazione della rampa prefabbricata e realizzazione di nuovo raccordo.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

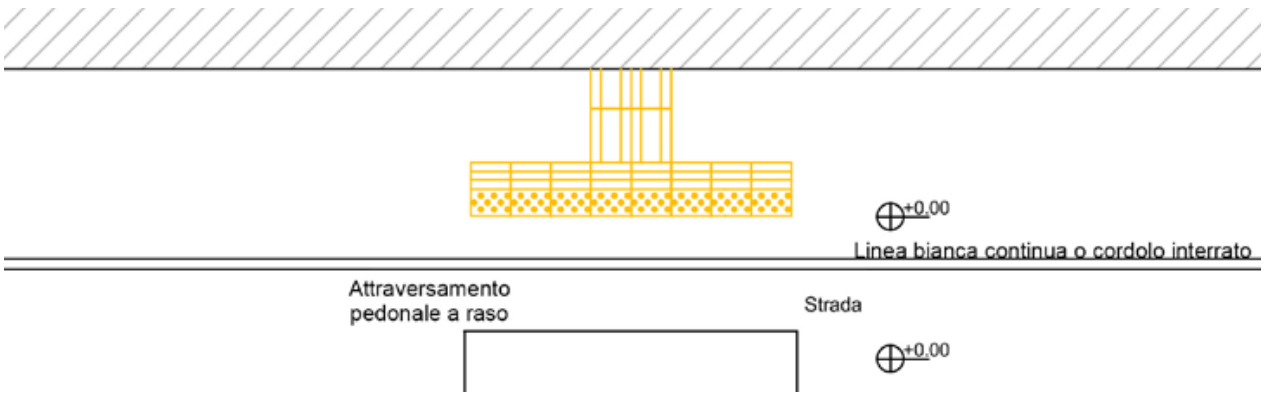

Corso Lancieri di Aosta

Indicazione posizione: marciapiede sud in particolare nel tratto da altezza civico 13 e ad altezza civico 5	Numero intervento
Tipologia criticità: Percorso pedonale con pendenza trasversale superiore all'1%	**275**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento: Rifacimento del marciapiede o percorso pedonale esistente previa demolizione della pavimentazione compreso il sottofondo. Il nuovo piano di calpestio dovrà risultare compatto, omogeneo con pendenza trasversale non superiore all'1%.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **20.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

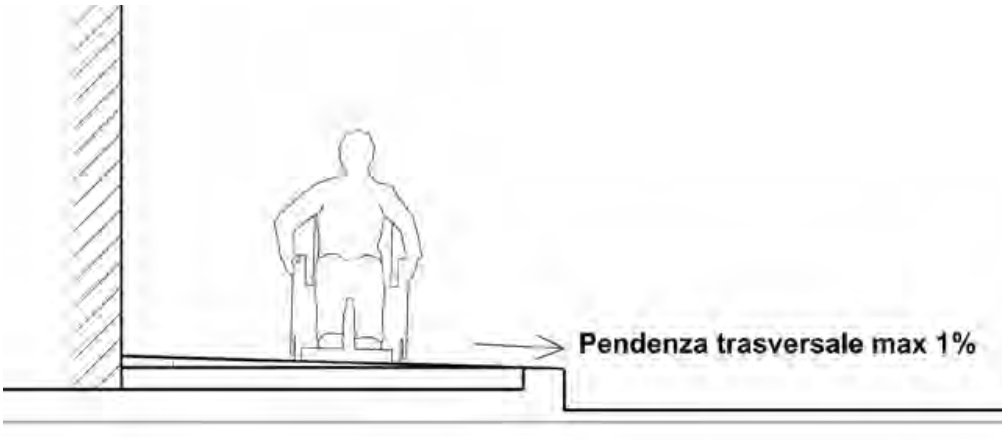

Corso Lancieri di Aosta

Indicazione posizione: passo carrabile civico 5	Numero intervento
Tipologia criticità: Percorso pedonale con pendenza trasversale superiore all'1%	**276**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento: Rifacimento del marciapiede o percorso pedonale esistente previa demolizione della pavimentazione compreso il sottofondo, allo scopo di assicurare un percorso continuativo con pendenza trasversale non superiore all'1% e larghezza minima puntualmente non inferiore a 90 cm.
Inserimento di rampa prefabbricata carrabile.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

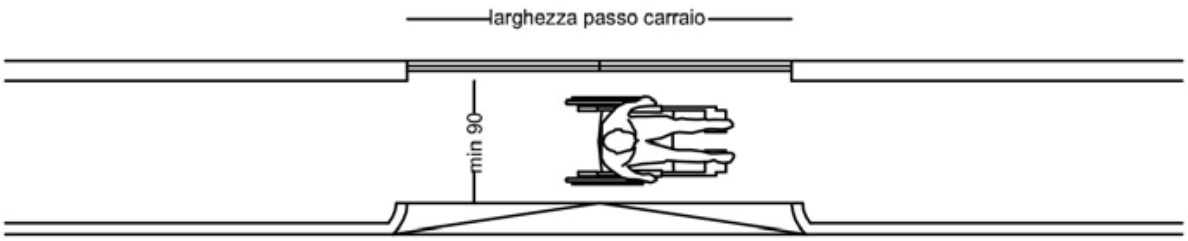

Corso Lancieri di Aosta

Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**277**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile all'utenza allargata, completa di pensilina con panchina dotata di schienale e braccioli, integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.
Solo inserimento di mattonelle pedotattili.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

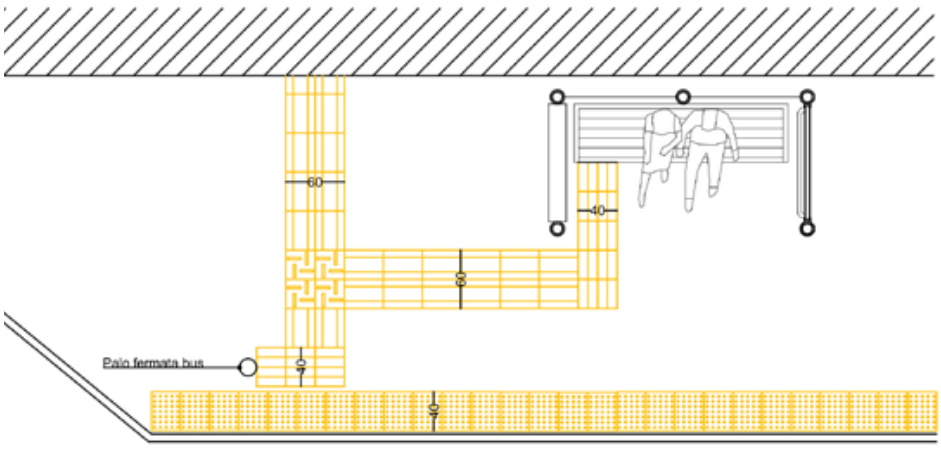

Corso Saint Martin de Corléans


278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
350
123
124
122
121
120
119
118
117
116
115
113
114
125
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
68
67
66
65
64
63
31
32
30
22
21
20
23
19
18
16
17
15
14
13
N


365
367
363
364
366
361
362
360
359
358
357
356
354
352
353
355
351
340
339
341
342
343
344
345
330
331
332
333
334
335
336
337
338
468
346
347
348
349
329
328
350
326
327
325
324
469
470
471
472
323
322
110
109
473
474
475
476
477
479
480
478
467
N

311

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con SS26	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**278**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

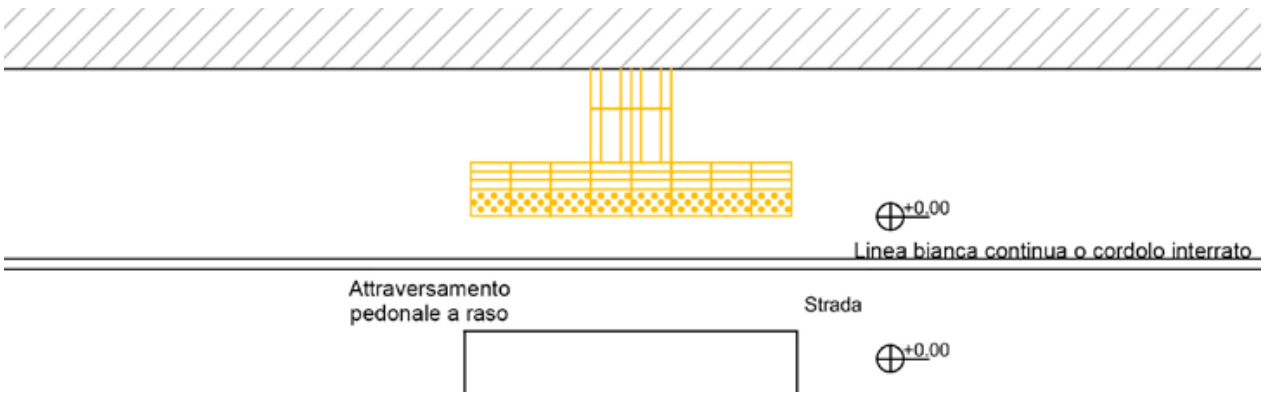

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: altezza civico 261	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnale tattilo-plantare di fine ed inizio scala	**279**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di segnaletica pedo-tattile di fine ed inizio scala.
Solo in cima.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 art. 8.1.10 - DPR 503/96 art. 7

Stima costo intervento possibile risolutivo: **900,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

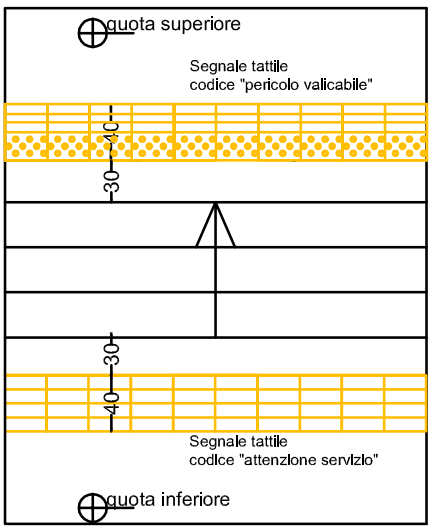

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: tra civici 219 e 251	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza linea guida naturale non vedente	**280**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento: Posizionamento di cordolo su uno dei due lati del percorso. Cordolo rialzato di 15 cm rispetto al piano di calpestio.
Inserimento di cordolo come guida naturale per non vedente ed al contempo di protezione da caduta per carrozzina.

Riferimenti normativi: LR 6/89 art 2.1.1 - DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **2.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

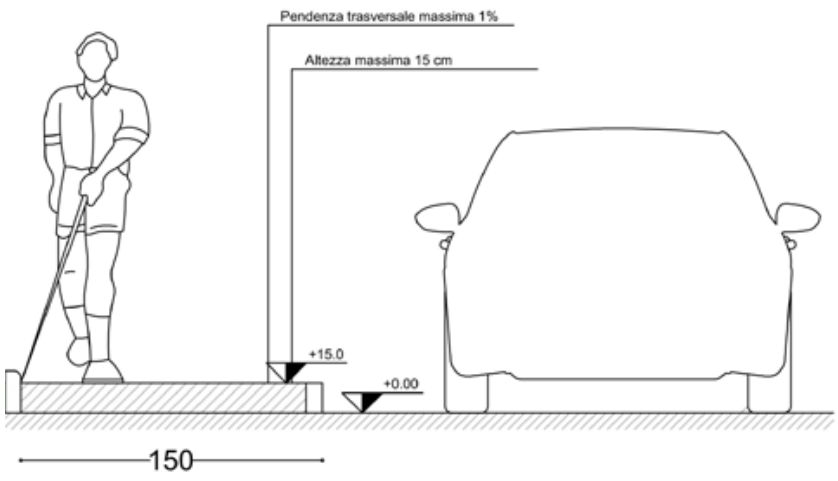

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Viale Europa	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**281**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

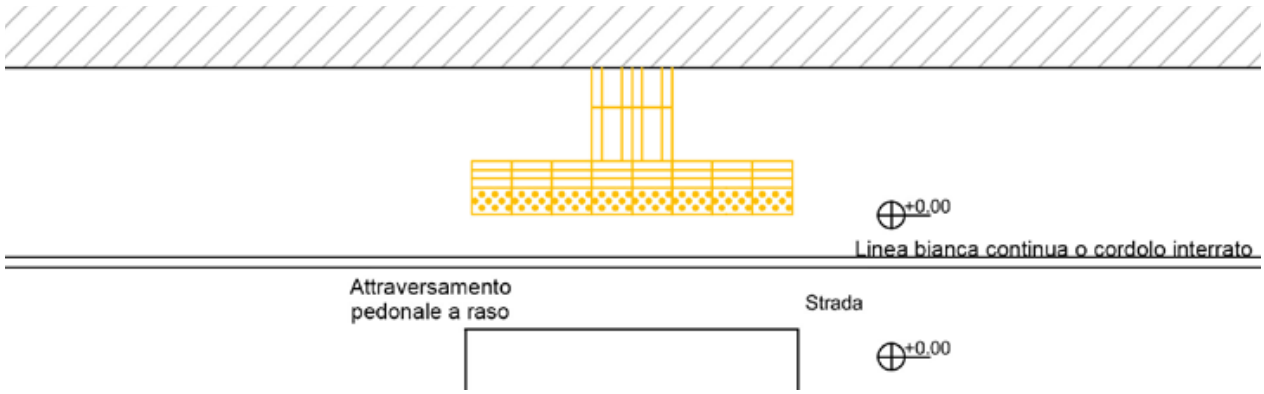

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Viale Europa	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**282**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

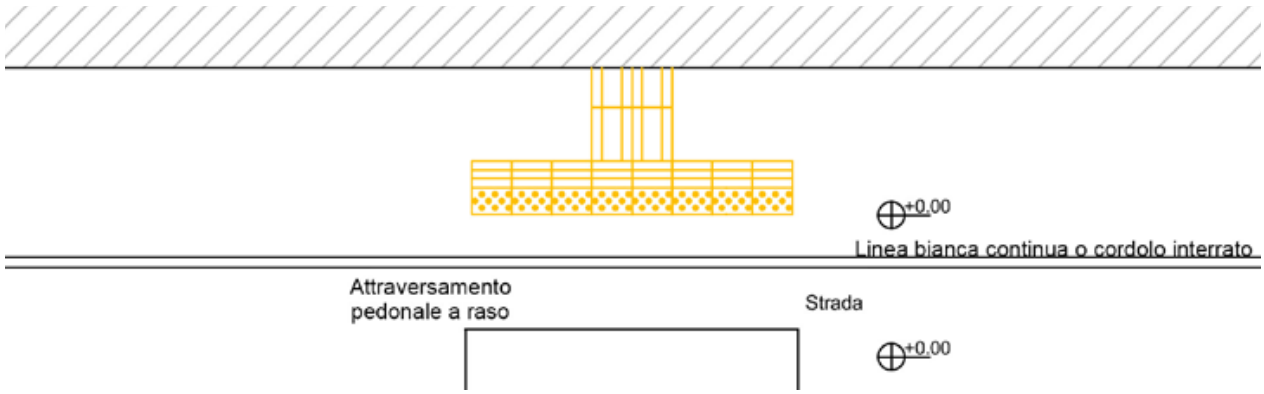

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**283**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile completa di pensilina per la protezione dagli agenti atmosferici con panchina dotata di schienale e braccioli integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.
Sola installazione segnalazioni pedotattili.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

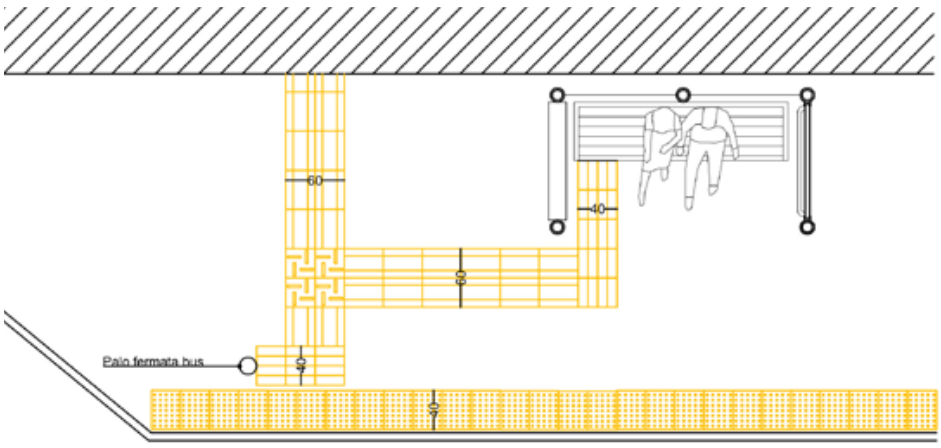

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza Chiesetta di Saint Martin	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**284**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

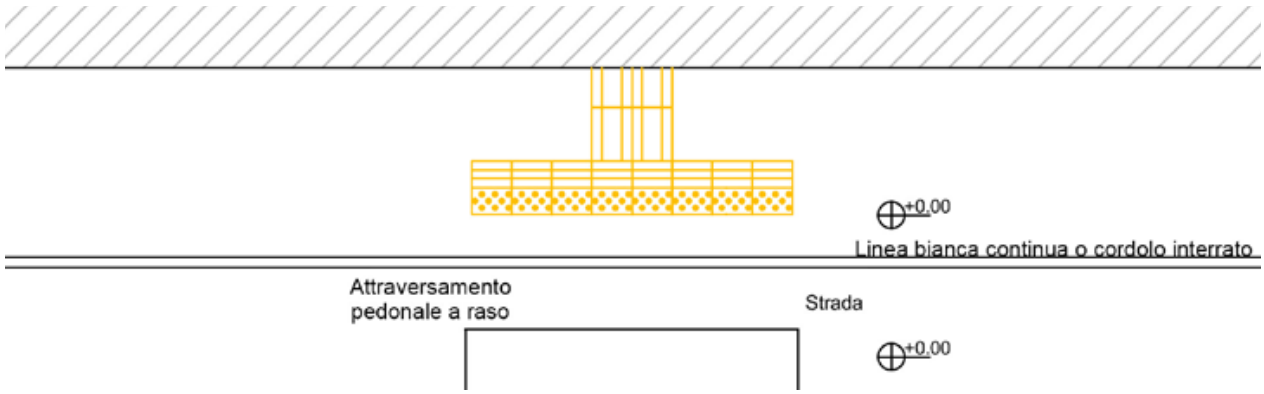


Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: raccordo cambio di pavimentazione inizio e fine marcia-piede in cubetti di granito marciapede sud	Numero intervento
Tipologia criticità: Percorsi pedonali non raccordati con presenza di gradino superiore a 2,5 cm	**285**

Documentazione fotografica criticità



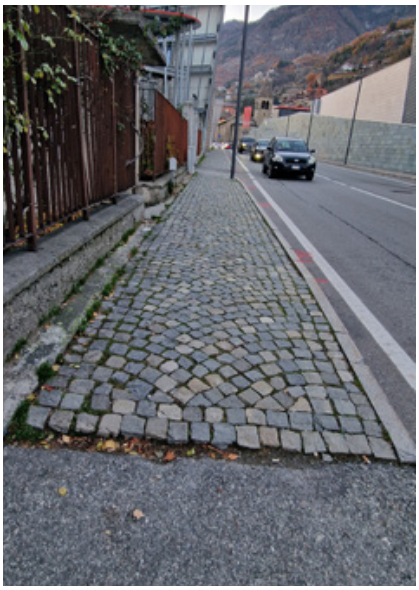


Descrizione prestazionale possibile intervento:
Raccordo dei diversi livelli dei percorsi pedonali tramite riporto di materiale coerente con le tipologie di pavimentazioni preesistenti.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **400,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

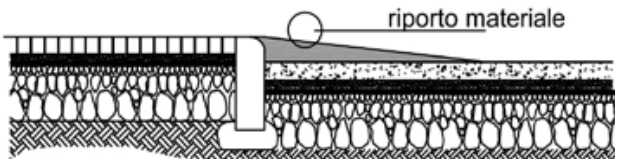

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza Museo	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**286**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.
Non ottimale le larghezze delle rampe di raccordo.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

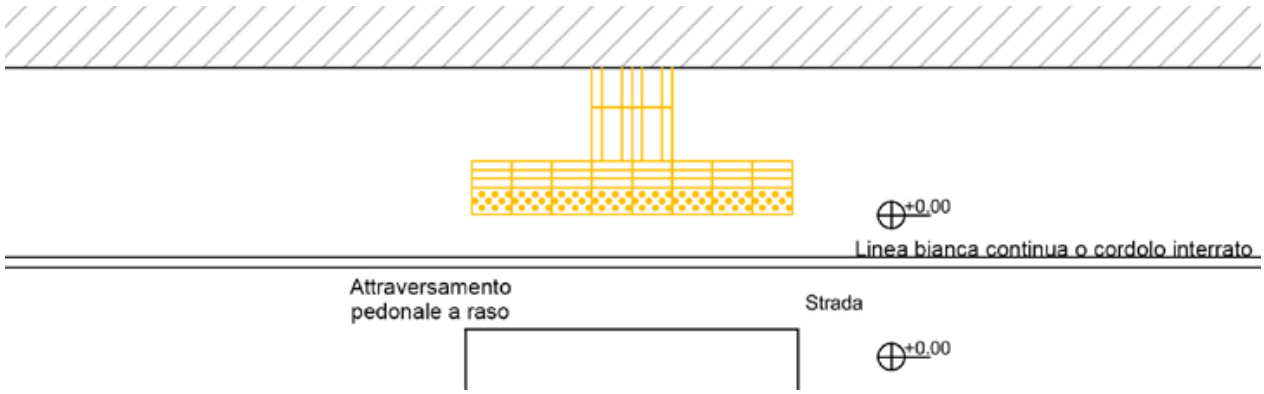

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: altezza civico 69	Numero intervento
Tipologia criticità: Ostacolo che provoca riduzione di percorso pedonale inferiore a 90 cm	**287**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Adeguamento di percorso pedonale con rampa di raccordo inadeguata tramite demolizione e rifacimento della pavimentazione esistente allo scopo di creare una nuova rampa di pendenza, laddove possibile non superiore al 5%.

Riferimenti normativi:
L.R. 6/89 art. 2.1 - DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **1.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

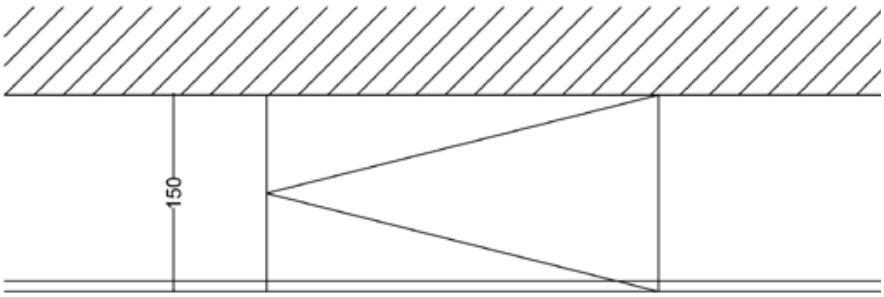

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: passo carrabile civico 167(1)	Numero intervento
Tipologia criticità: Percorso pedonale con pendenza trasversale superiore all'1%	**288**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento: Rifacimento del marciapiede o percorso pedonale esistente previa demolizione della pavimentazione compreso il sottofondo, allo scopo di assicurare un percorso continuativo con pendenza trasversale non superiore all'1% e larghezza minima puntualmente non inferiore a 90 cm.
Inserimento di rampa prefabbricata carrabile. Nel caso non fosse possibile garantire una larghezza di passaggio in piano di almeno 90 cm sarà necessario raggiungere accordo con privato perchè questi trasferisca la pendenza trasversale all'interno della proprietà.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **2.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

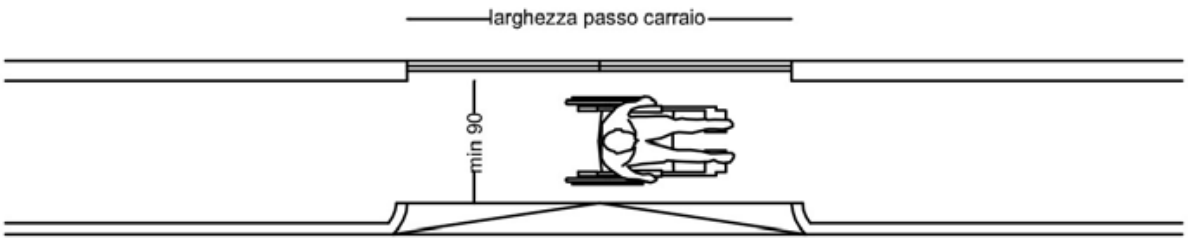

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: altezza passo carrabile civico 167	Numero intervento
Tipologia criticità: Ostacolo che provoca riduzione di percorso pedonale inferiore a 90 cm	**289**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento: Rimozione e ricollocazione del manufatto che provoca la riduzione del percorso pedonale.

Eliminando la parte del basamento del palo della pubblica illuminazione lato recinzione si garantirebbe la larghezza di passaggio minima di 90 cm.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **380,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

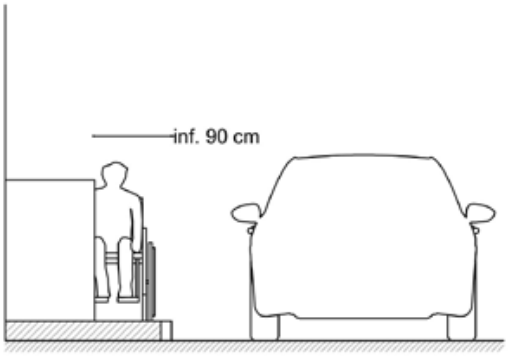

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: passo carrabile civico 167(2)	Numero intervento
Tipologia criticità: Percorso pedonale con pendenza trasversale superiore all'1%	**290**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento: Rifacimento del marciapiede o percorso pedonale esistente previa demolizione della pavimentazione compreso il sottofondo, allo scopo di assicurare un percorso continuativo con pendenza trasversale non superiore all'1% e larghezza minima puntualmente non inferiore a 90 cm.
Inserimento di rampa prefabbricata carrabile. Nel caso non fosse possibile garantire una larghezza di passaggio in piano di almeno 90 cm sarà necessario raggiungere accordo con privato perchè questi trasferisca la pendenza trasversale all'interno della proprietà.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **2.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

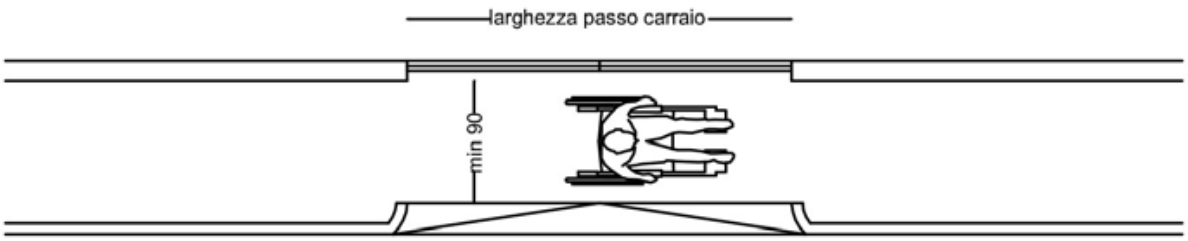

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza accesso Scuola	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**291**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

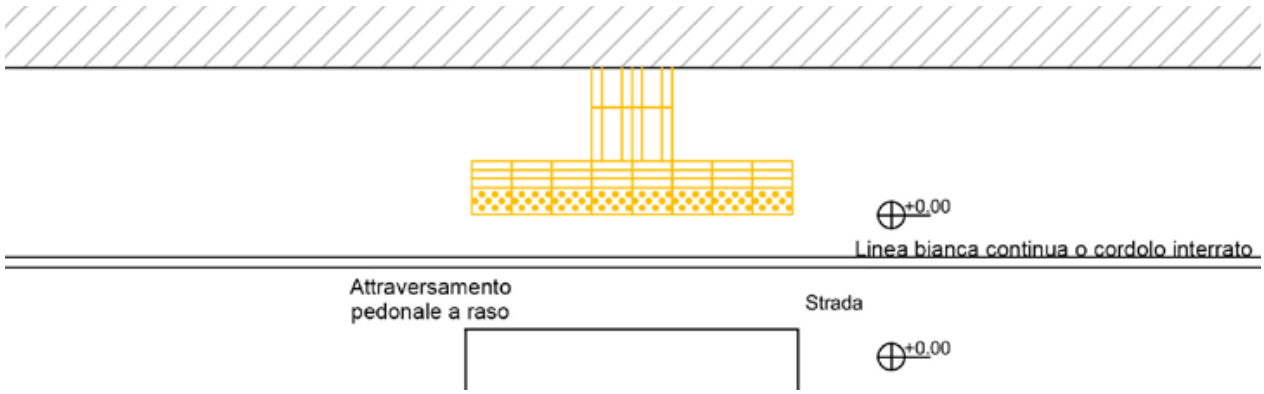

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: tratto tra civico 169 a parcheggio scuola marciapiede sud	Numero intervento
Tipologia criticità: marciapiede scarsamente accessibile	**292**

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:
Il marciapiede sud nel tratto tra all'altezza del civico 169 ed il parcheggio della scuola risulta in generale scarsamente accessibile, con sezione limite, la sezione della carreggiata consente d'ipotizzare un allargamento del marciapiede, potendo ridurre le corsie di marcia veicolari sino a 275 cm per senso di marcia ai sensi del CdS, da valutarsi. In alternativa, anche un intervento finalizzato ad innalzare il livello della strada alla quota dei marciapiedi, al pari di quanto già realizzato in corrispondenza dell'accesso della scuola, innalzerebbe il livello di accessibilità complessiva.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **- €**

Immagine esplicativa possibile intervento

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: percorso parcheggio scuola	Numero intervento
Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale non vedente	**293**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

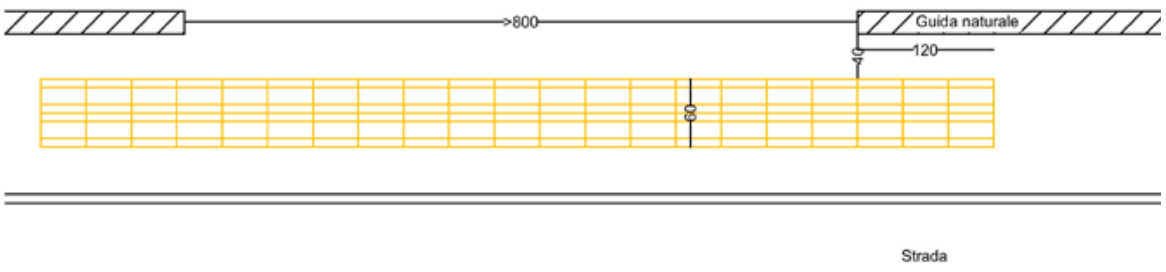

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza parcheggio scuola	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**294**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

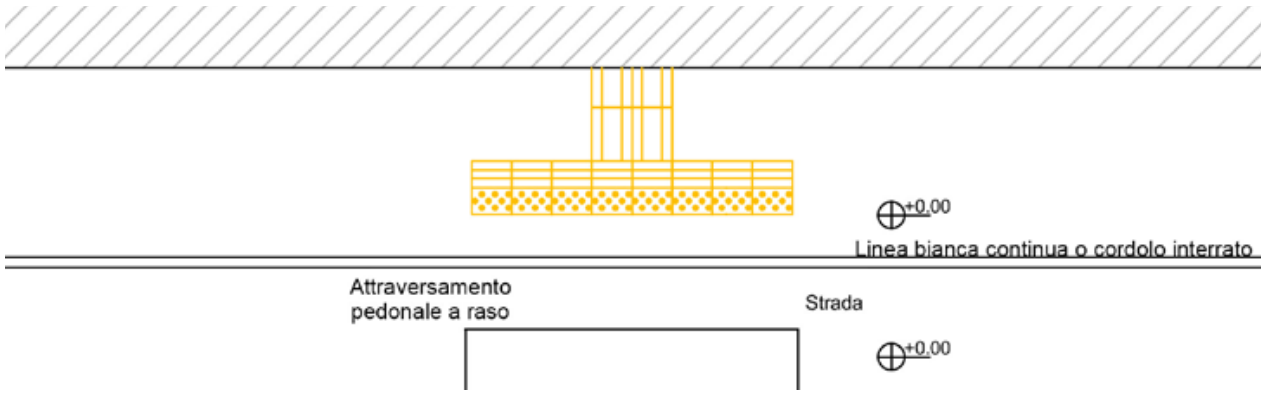

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**295**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile completa di pensilina per la protezione dagli agenti atmosferici con panchina dotata di schienale e braccioli integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.
Sola installazione segnalazioni pedotattili.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

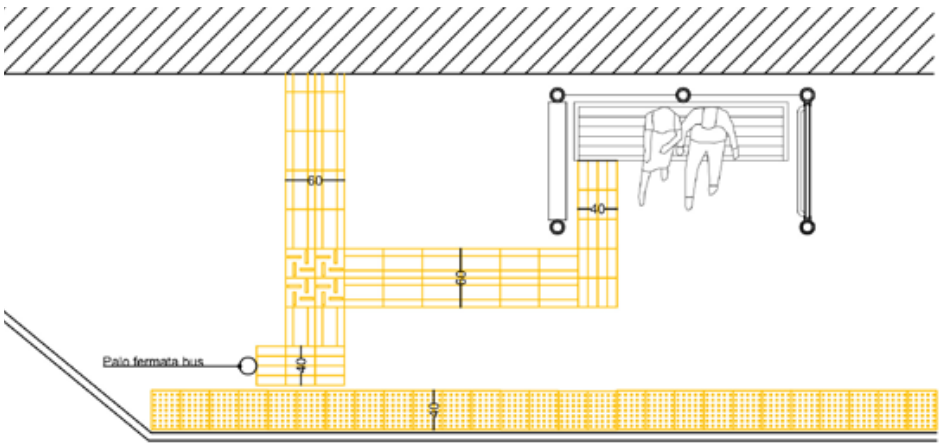

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Viale Conte Crotti	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**296**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

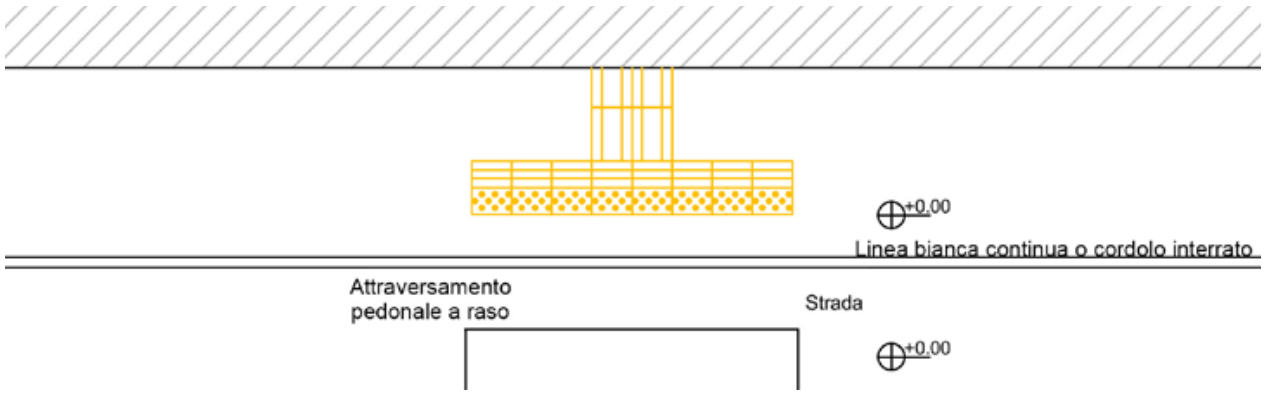

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: altezza civico 157	Numero intervento
Tipologia criticità: Ostacolo che provoca riduzione di percorso pedonale inferiore a 90 cm	**297**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento: Rimozione e ricollocazione del manufatto che provoca la riduzione del percorso pedonale.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **intervento a cura di privato**

Immagine esplicativa possibile intervento

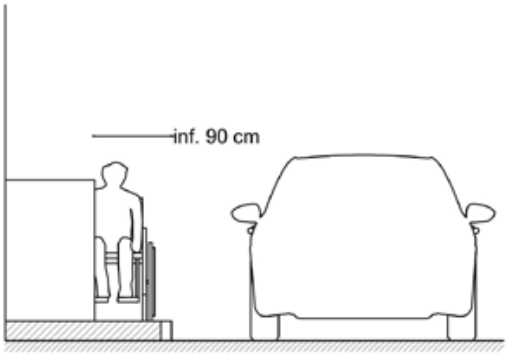

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: passo carrabile 73/2008	Numero intervento
Tipologia criticità: Percorso pedonale con pendenza trasversale superiore all'1%	**298**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento: Rifacimento del marciapiede o percorso pedonale esistente previa demolizione della pavimentazione compreso il sottofondo, allo scopo di assicurare un percorso continuativo con pendenza trasversale non superiore all'1% e larghezza minima puntualmente non inferiore a 90 cm.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **2.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

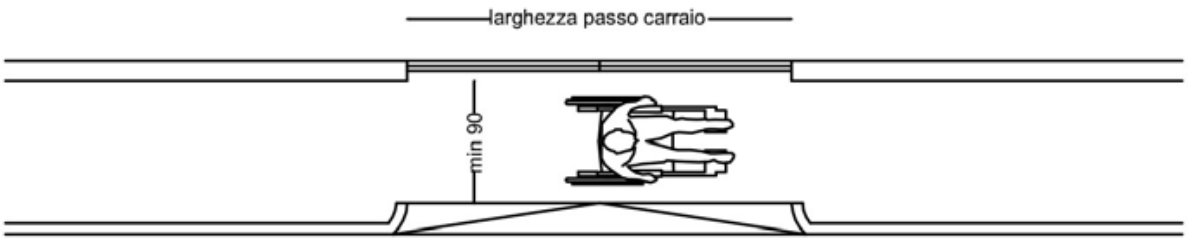

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: stazione di servizio	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale	**299**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.200,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

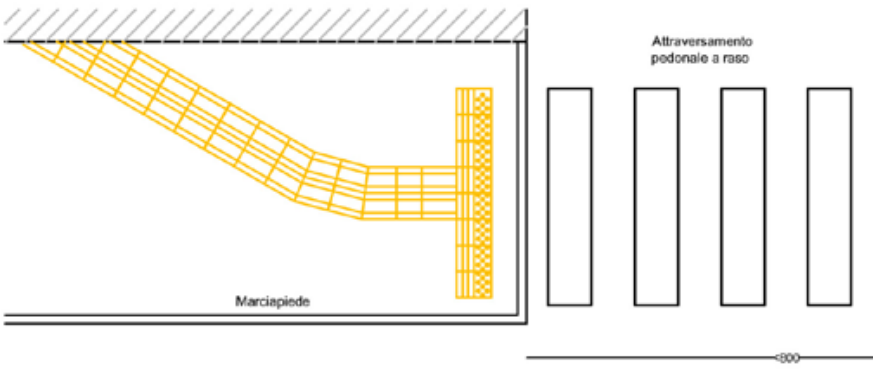

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: stazione di servizio	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale	**300**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.200,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

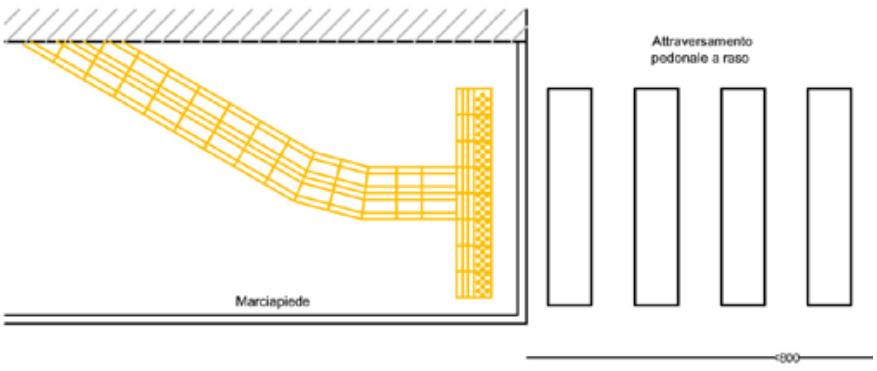

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Bich	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**301**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

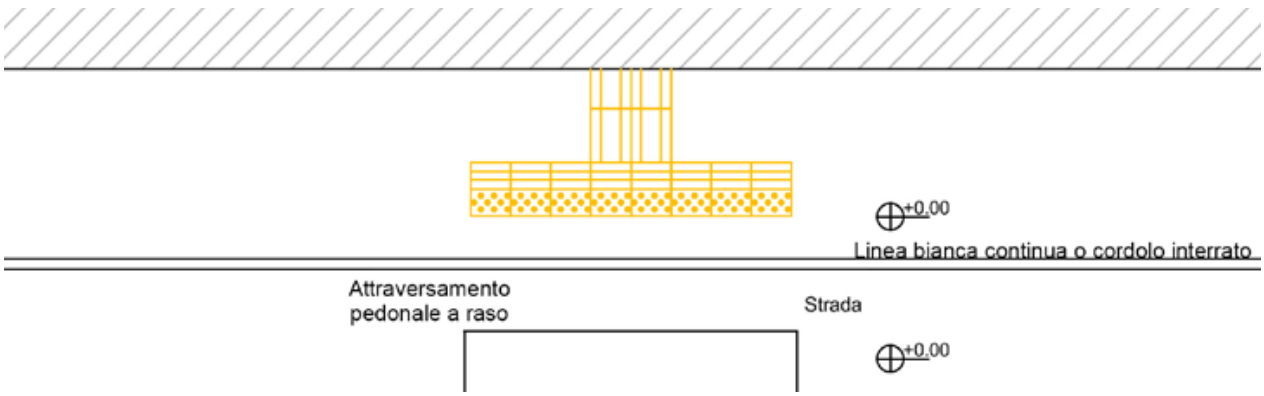

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: passo carrabile aut. n. 113/2007	Numero intervento
Tipologia criticità: Percorso pedonale con pendenza trasversale superiore all'1%	**302**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento: Rifacimento del marciapiede o percorso pedonale esistente previa demolizione della pavimentazione compreso il sottofondo, allo scopo di assicurare un percorso continuativo con pendenza trasversale non superiore all'1% e larghezza minima puntualmente non inferiore a 90 cm.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **2.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

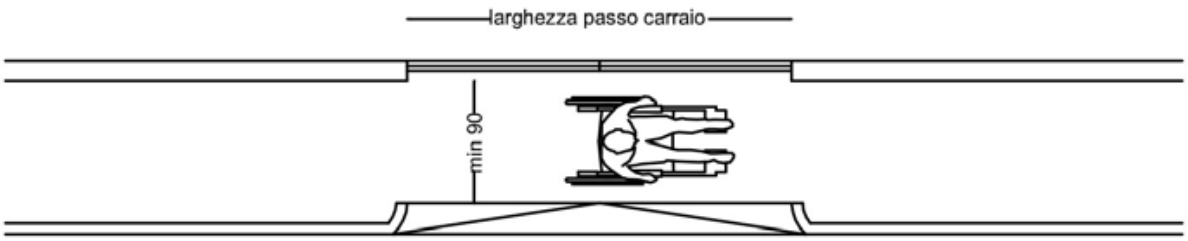

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: altezza passo carrabile aut. n. 113/2007	Numero intervento
Tipologia criticità: Pavimentazione percorso pedonale sconnesso	**303**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite rimozione e rifacimento dello strato di finitura in modo da ottenere un piano di calpestio compatto, omogeneo e perfettamente complanare alla pavimentazione esistente.

Riferimenti normativi:
L.R. 6/89 art. 2.1 - DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **1.300,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

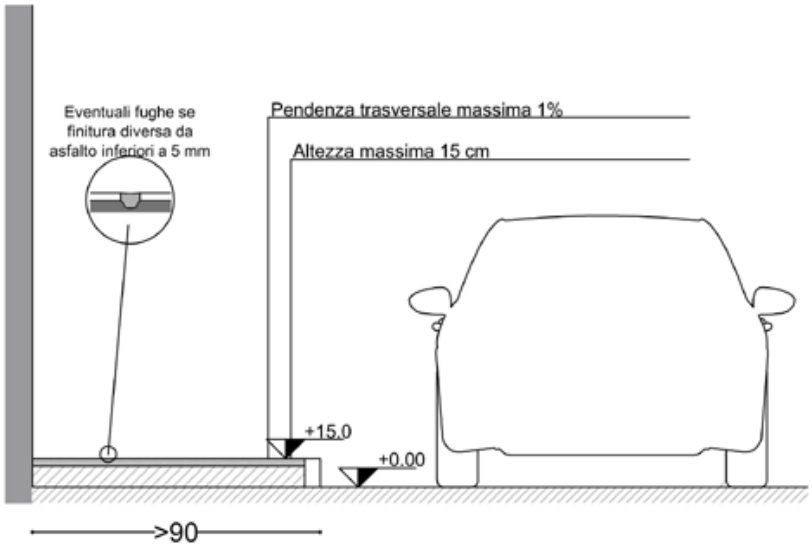

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: attività commerciale civico 131	Numero intervento
Tipologia criticità: Ostacolo che provoca riduzione di percorso pedonale inferiore a 90 cm	**304**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento: Rimozione e ricollocazione del manufatto che provoca la riduzione del percorso pedonale.

In alcuni tratti il materiale esposto riduce la larghezza di passaggio del marciapiede al di sotto di 90 cm.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **intervento a cura di privato**

Immagine esplicativa possibile intervento

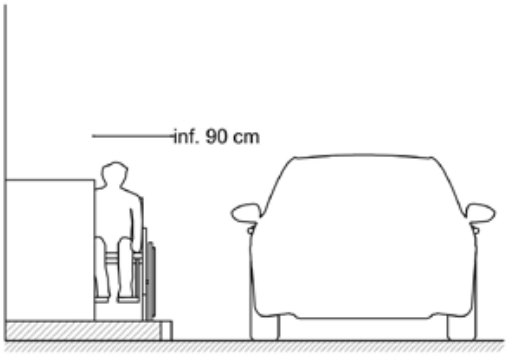

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza civico 131	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**305**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

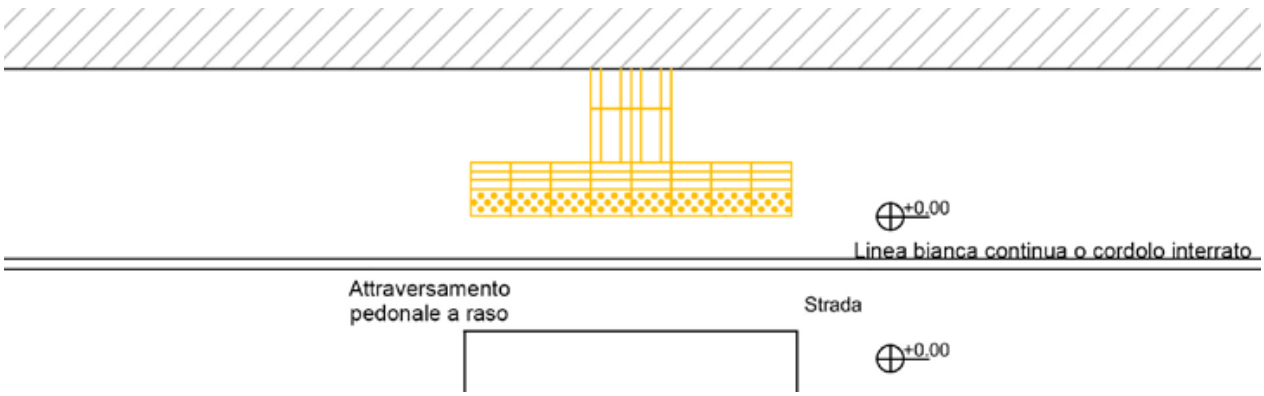

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: altezza civico 131	Numero intervento
Tipologia criticità: Dislivello su percorso pedonale	**306**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Adeguamento di percorso pedonale con salto di livello non raccordato tramite demolizione e rifacimento della pavimentazione esistente allo scopo di creare una nuova rampa di pendenza, laddove possibile non superiore al 5%.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

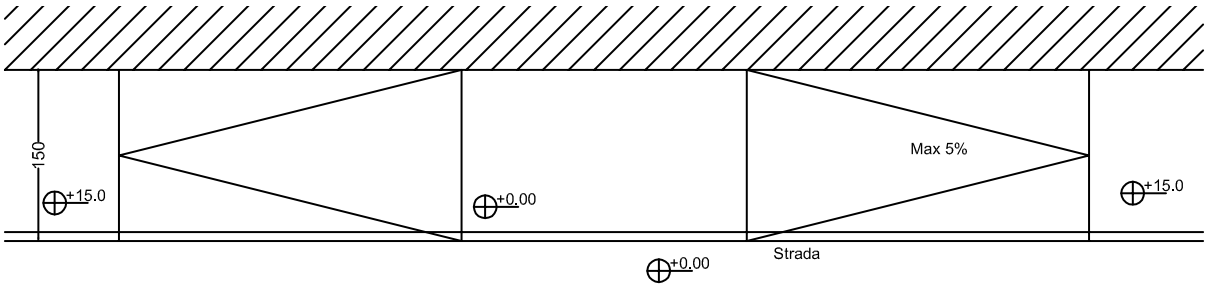

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**307**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile all'utenza allargata, completa di pensilina con panchina dotata di schienale e braccioli, integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **20.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

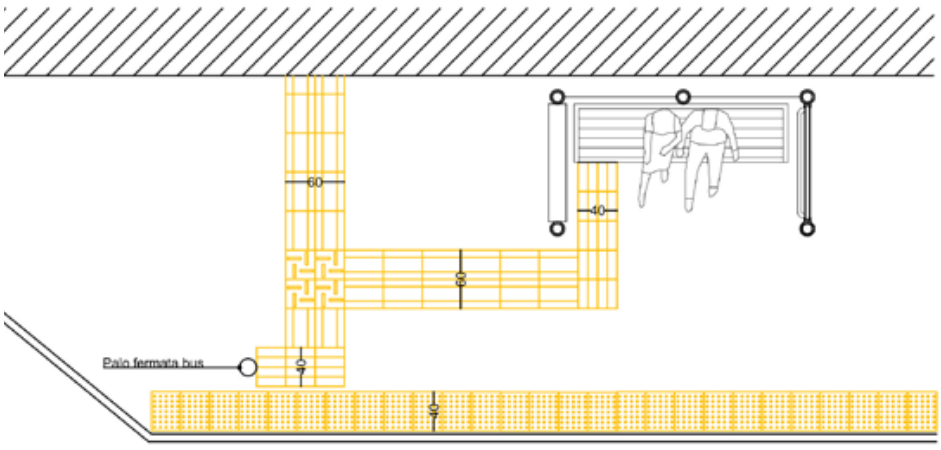

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza rotatoria con Via Monte Grivola	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**308**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.
Compreso miglioramento raccordo su un lato.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **8.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

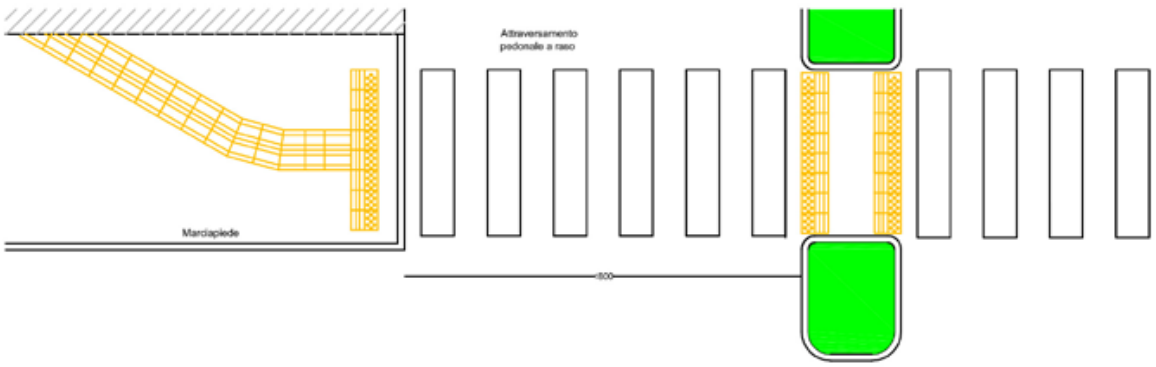

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Rue des Regions	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**309**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.400,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

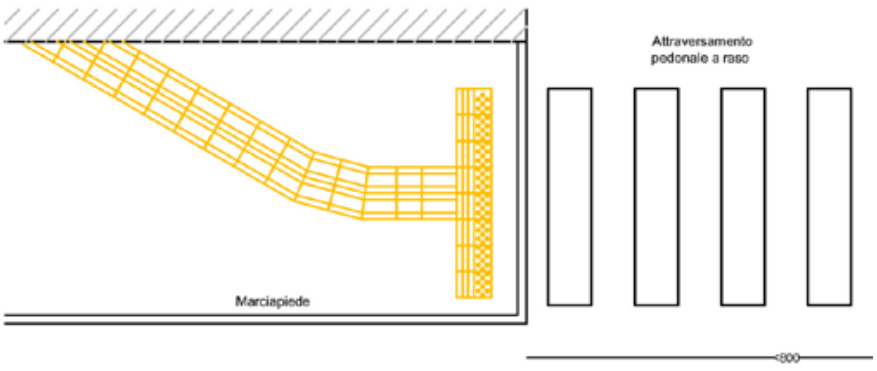

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**310**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile all'utenza allargata, completa di pensilina con panchina dotata di schienale e braccioli, integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.
Solo installazione segnalazioni pedotattili.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

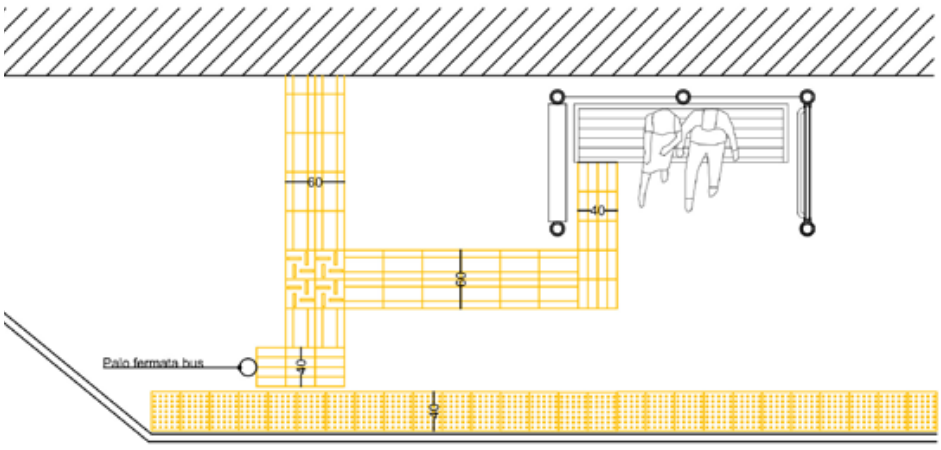

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: altezza civico 222	Numero intervento
Tipologia criticità: Percorsi pedonali non raccordati con presenza di gradino superiore a 2,5 cm	**311**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Raccordo dei diversi livelli dei percorsi pedonali tramite riporto di materiale coerente con le tipologie di pavimentazioni preesistenti.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **600,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

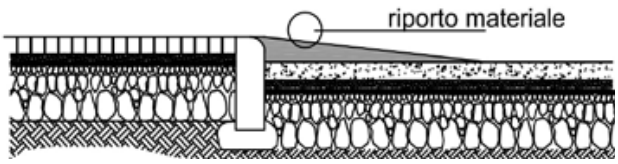

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: tratto tra civico 222 e 238 marciapiede nord	Numero intervento
Tipologia criticità: Segnalazioni pedotattili non coerenti	**312**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Presente un percorso pedotattile in mezzeria del marciapiede recante il codice "pericolo assoluto", informazione non coerente e non rispondente allo stato dei luoghi, il marciapiede presenta poi già sufficienti guide naturali, consigliabile la rimozione della pavimentazione tattilo plantare.

Riferimenti normativi:
L.R. 6/89 art. 2.1 - DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.600,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

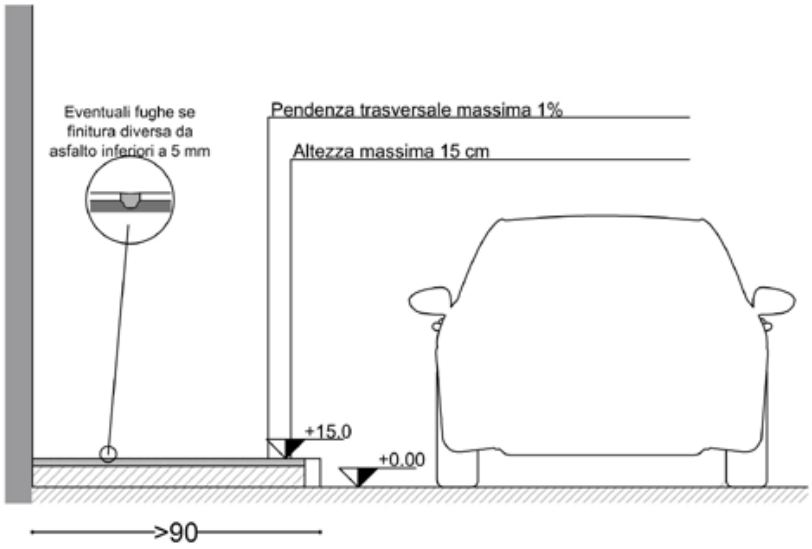

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Bich	Numero intervento
Tipologia criticità: Segnalazione pedotattile attraversamento pedonale per non vedenti non idonea (ambo i lati)	**313**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

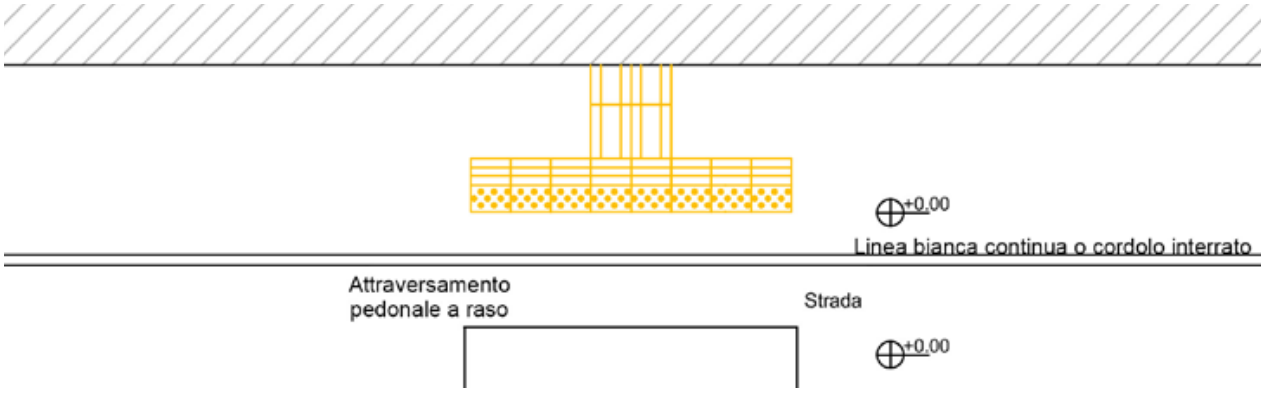

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**314**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile all'utenza allargata, completa di pensilina con panchina dotata di schienale e braccioli, integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.
Possibile ricavare lo spazio per l'inserimento di una pensilina lato parcheggio.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **20.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

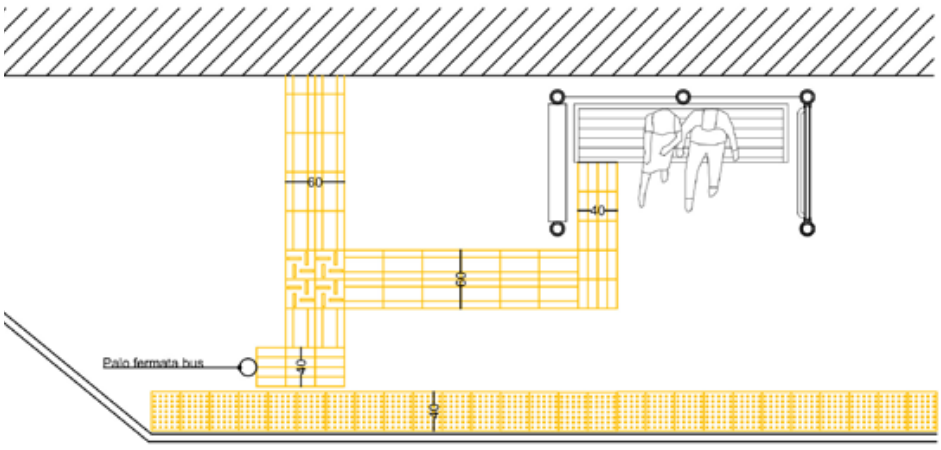

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: fermata bus scuola	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**315**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile all'utenza allargata, completa di pensilina con panchina dotata di schienale e braccioli, integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.
Solo inserimento di mattonelle pedotattili.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

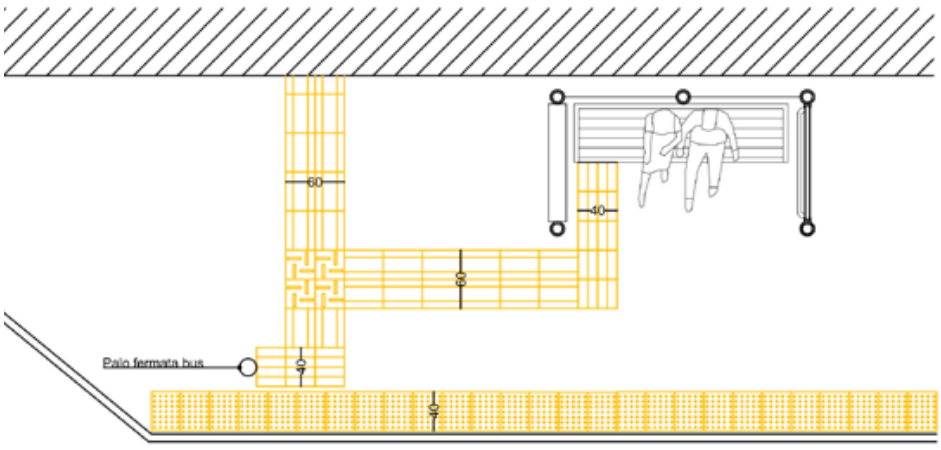

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Mus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**316**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.400,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

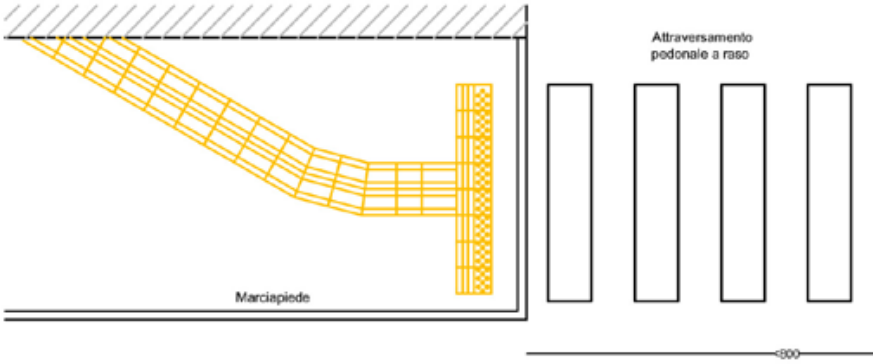

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza Chiesetta di Saint Martin	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale	**317**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

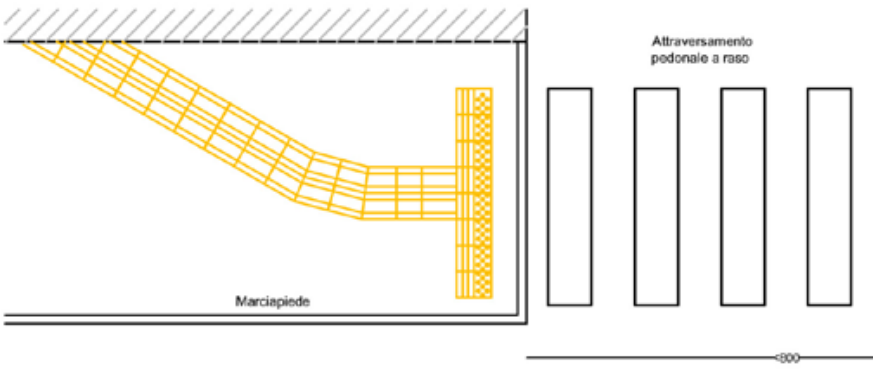

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**318**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile all'utenza allargata, completa di pensilina con panchina dotata di schienale e braccioli, integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **20.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

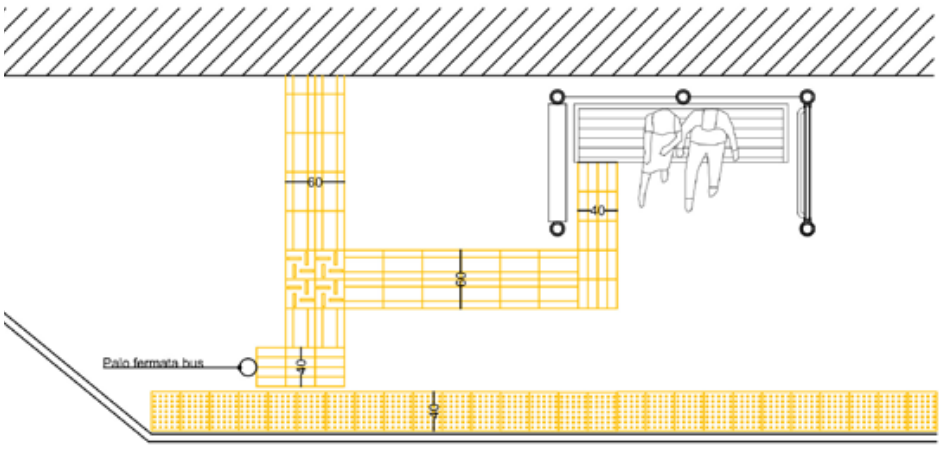

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: scalinata altezza Chiesetta di Saint Martin	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnale tattilo-plantare di fine ed inizio scala	**319**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di segnaletica pedo-tattile di fine ed inizio scala.
Solo in cima.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 art. 8.1.10 - DPR 503/96 art. 7

Stima costo intervento possibile risolutivo: **1.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

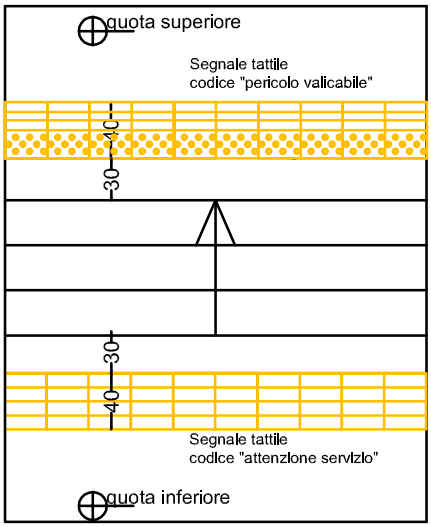

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Str. Arionda	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**320**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

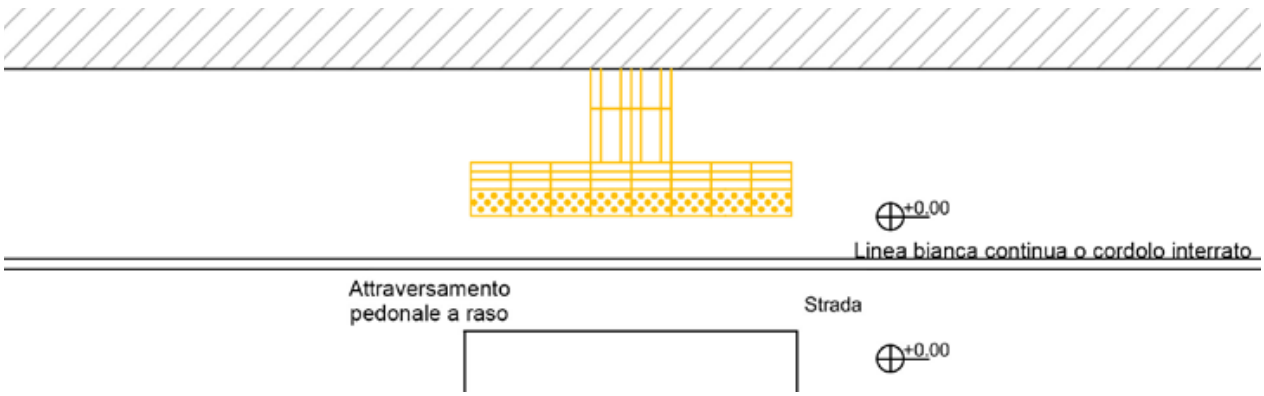

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: altezza civici 302-304-306	Numero intervento
Tipologia criticità: Ostacolo che provoca riduzione di percorso pedonale inferiore a 90 cm	**321**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Adeguamento di percorso pedonale al fine di eliminare i salti di livello tramite demolizione e rifacimento della pavimentazione esistente allo scopo di creare una nuova rampa di pendenza, laddove possibile non superiore al 5%. *Da creare raccordo nella pavimentazione al fine di consentire all'utenza di aggirare l'elemento arboreo che crea un restringimento puntualmente inferiore a 90 cm. Intervento possibile solo tramite accordo con privato.*

Riferimenti normativi:
DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

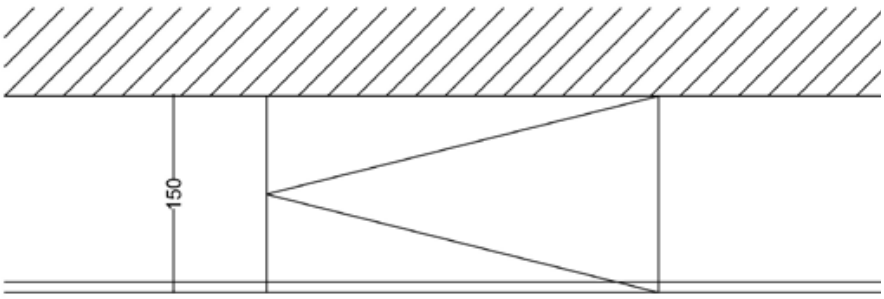

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Capitano Chamonin	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**322**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **8.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

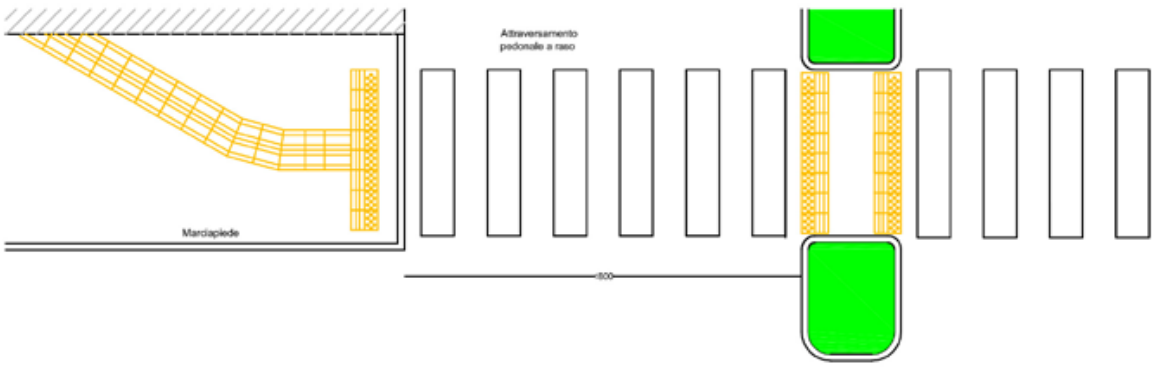

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: attraversamento pedonale rotatoria con Via Capitano Chamonin	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**323**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **8.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

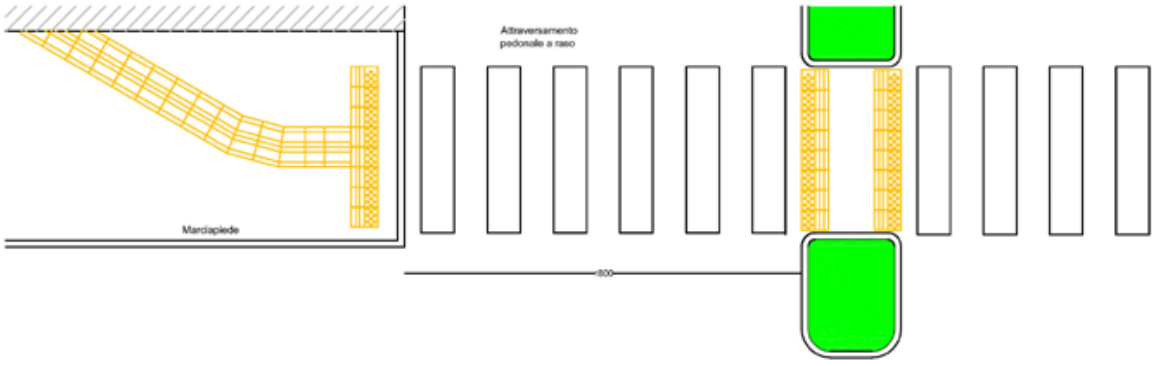

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: altezza civico 97	Numero intervento
Tipologia criticità: Pavimentazione percorso pedonale sconnesso	**324**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite rimozione e rifacimento dello strato di finitura in modo da ottenere un piano di calpestio compatto, omogeneo e perfettamente complanare alla pavimentazione esistente.

Riferimenti normativi:
L.R. 6/89 art. 2.1 - DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **2.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

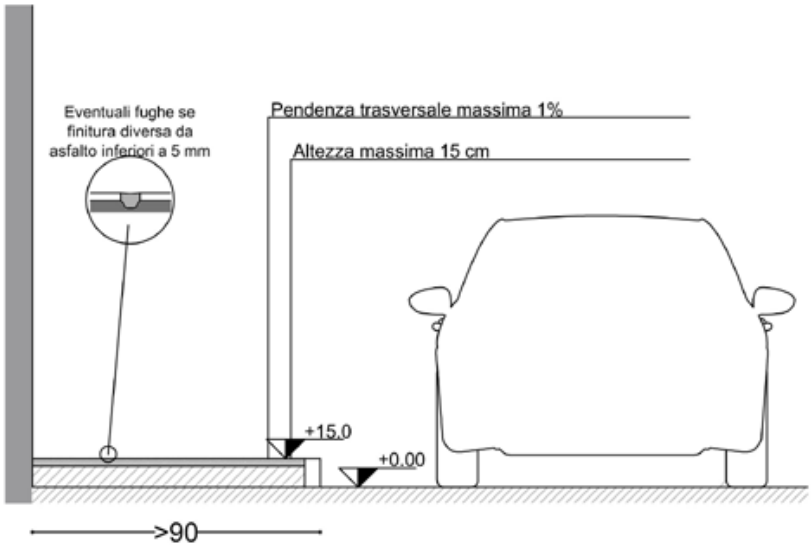

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: passo carrabile civico 93	Numero intervento
Tipologia criticità: Percorso pedonale con pendenza trasversale superiore all'1%	**325**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento: Rifacimento del marciapiede o percorso pedonale esistente previa demolizione della pavimentazione compreso il sottofondo, allo scopo di assicurare un percorso continuativo con pendenza trasversale non superiore all'1% e larghezza minima puntualmente non inferiore a 90 cm.
Inserimento di rampa prefabbricata carrabile.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.200,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

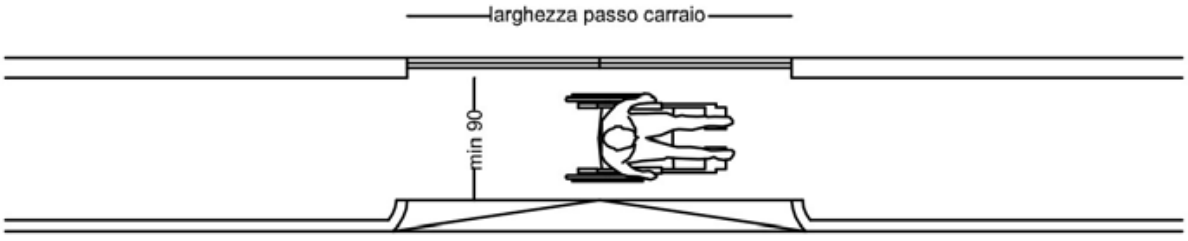

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza civico 93	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati) con pendenza trasversale eccessiva su un lato	**326**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.
Compreso miglioramento raccordo dei percorsi pedonali realizzando due rampe di pendenza preferibilmente non superiore al 5% al fine di garantire a carrozzina la continuità di percorrenza del marciapiede. Da rivedere il nodo dell'attraversamento pedonale eventualmente trasferendolo.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **8.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

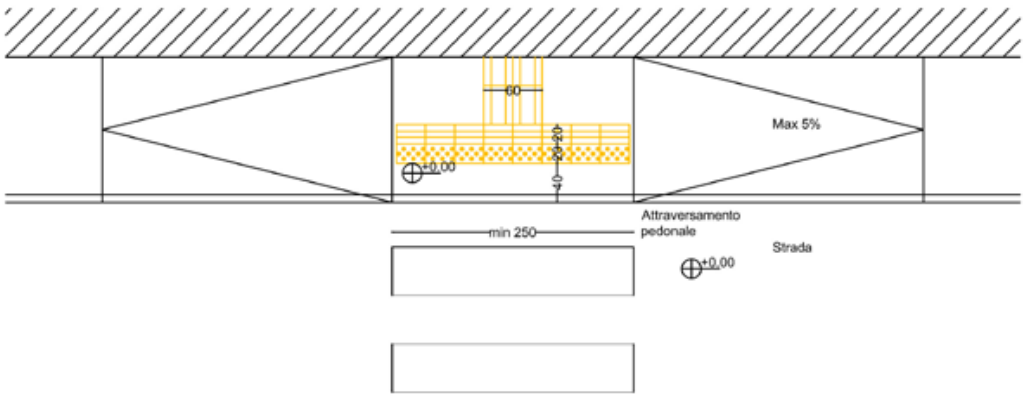

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: passo carrabile civico 89A	Numero intervento
Tipologia criticità: Percorso pedonale con pendenza trasversale superiore all'1%	**327**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento: Rifacimento del marciapiede o percorso pedonale esistente previa demolizione della pavimentazione compreso il sottofondo, allo scopo di assicurare un percorso continuativo con pendenza trasversale non superiore all'1% e larghezza minima puntualmente non inferiore a 90 cm.
Inserimento di rampa prefabbricata carrabile.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

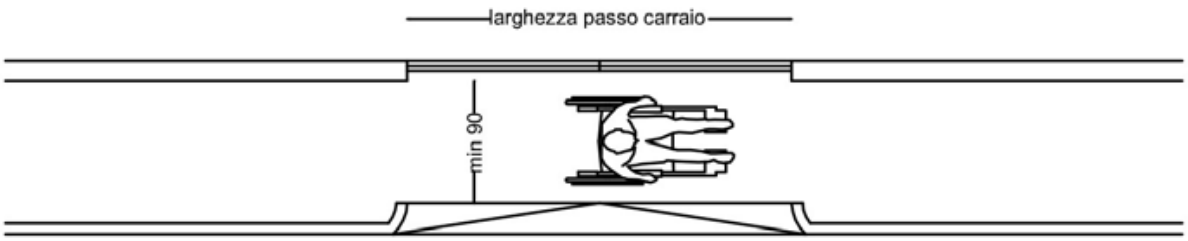

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**328**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile all'utenza allargata, completa di pensilina con panchina dotata di schienale e braccioli, integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.
Sola realizzazione segnalazione pedotattile.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

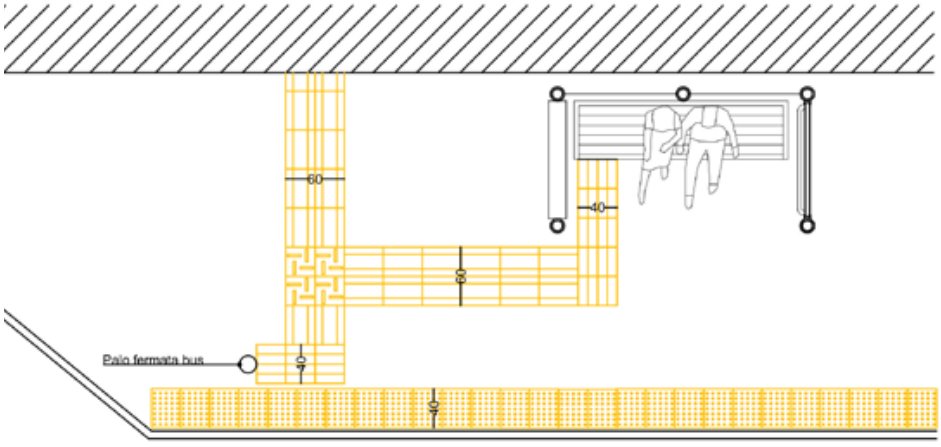

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: passo carrabile civico 89	Numero intervento
Tipologia criticità: Percorso pedonale con pendenza trasversale superiore all'1%	**329**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento: Rifacimento del marciapiede o percorso pedonale esistente previa demolizione della pavimentazione compreso il sottofondo, allo scopo di assicurare un percorso continuativo con pendenza trasversale non superiore all'1% e larghezza minima puntualmente non inferiore a 90 cm.
Inserimento di rampa prefabbricata carrabile.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

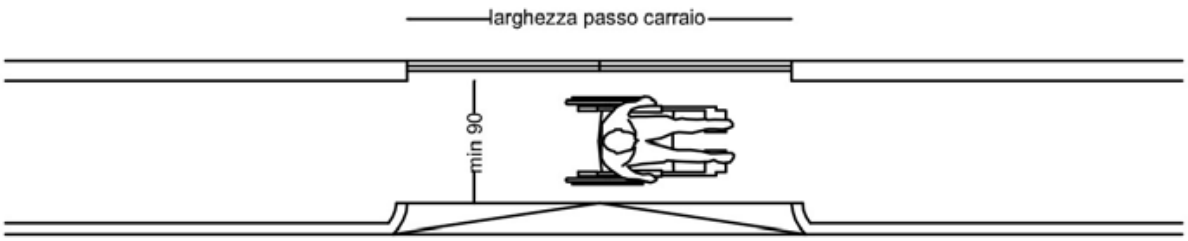

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza Caserma	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**330**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

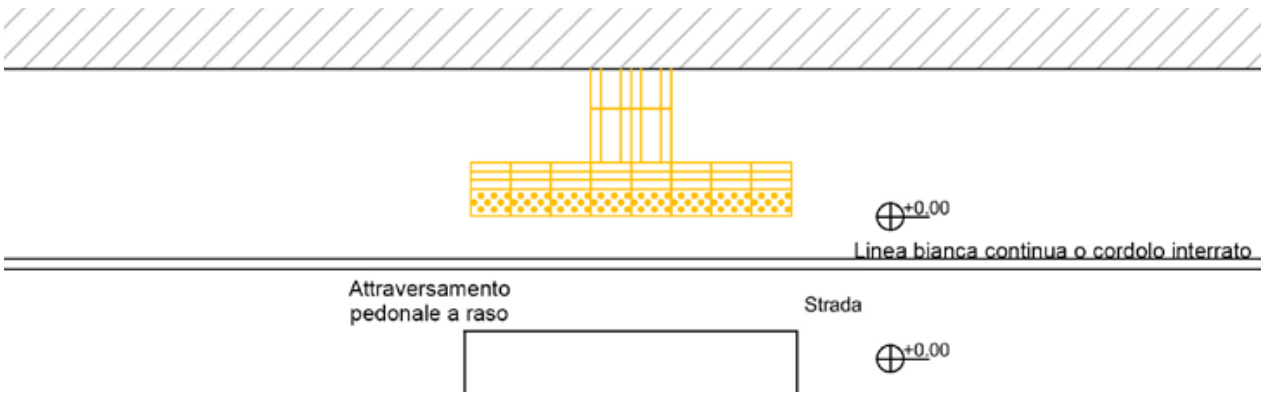

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: intersezione passo carrabile Caserma	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale	**331**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.600,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

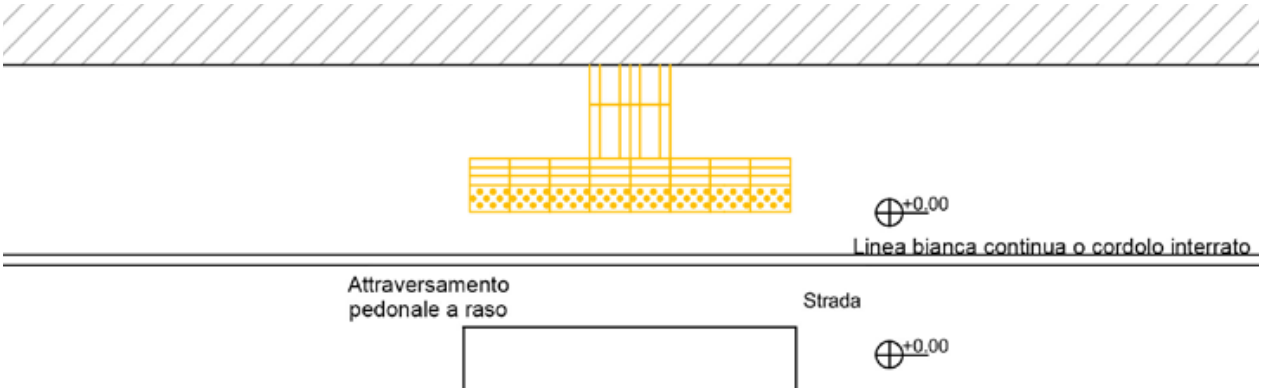

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**332**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile all'utenza allargata, completa di pensilina con panchina dotata di schienale e braccioli, integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.
Sola realizzazione segnalazione pedotattile.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

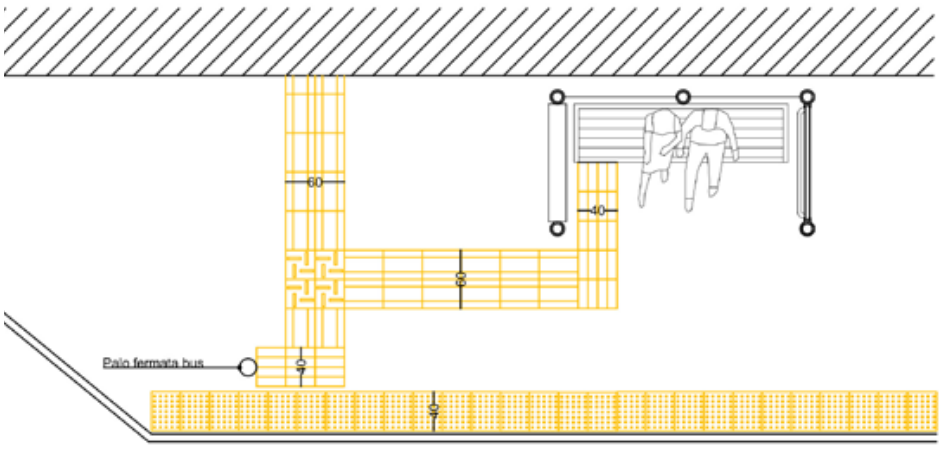

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza Caserma	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**333**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

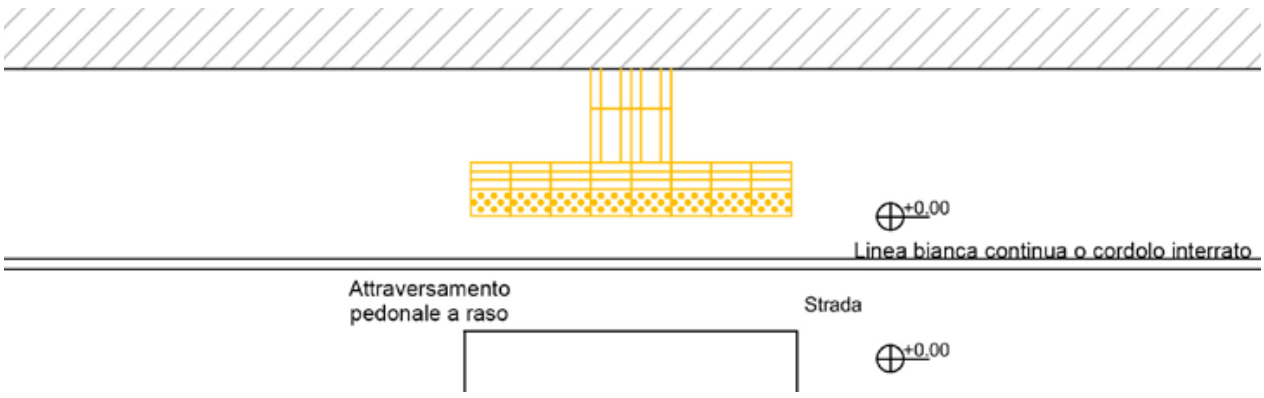

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Elter	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**334**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **8.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

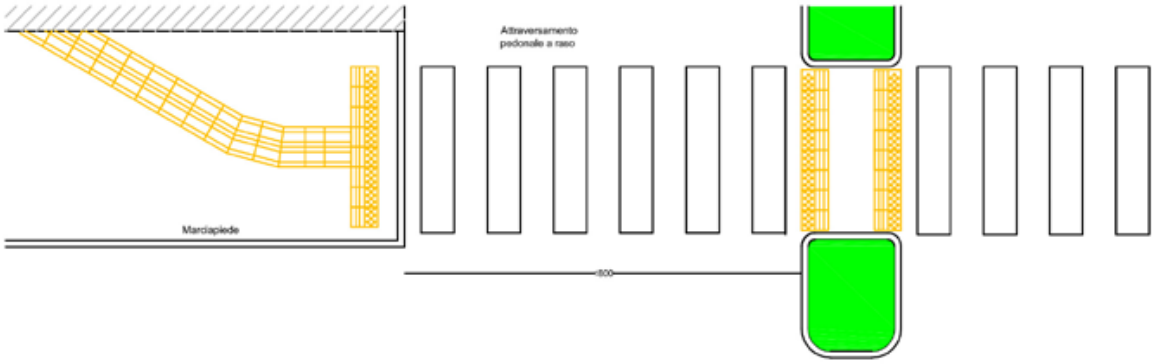

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Elter	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**335**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.200,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

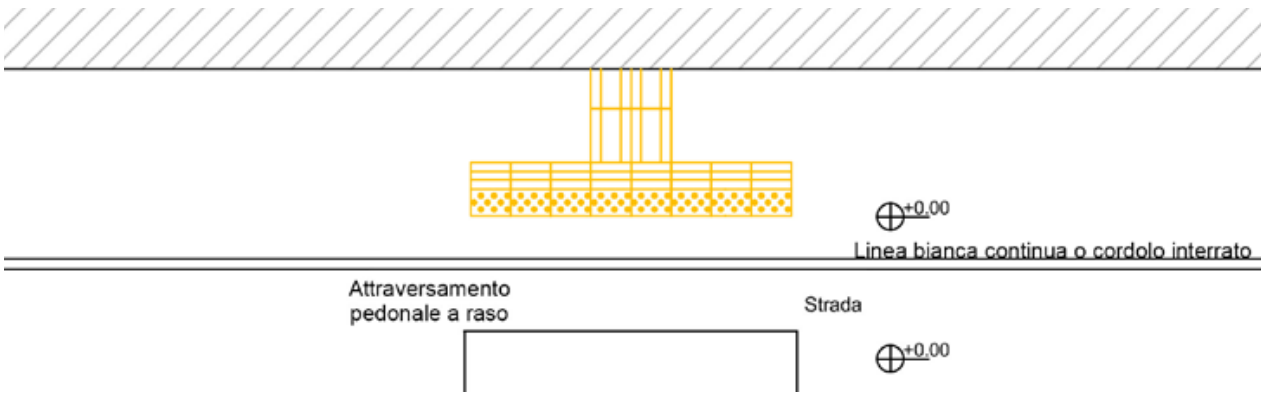

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: marciapiede sud altezza intersezione con Via Monte Vodice	Numero intervento
Tipologia criticità: Pavimentazione percorso pedonale sconnesso e con pendenza trasversale eccessiva	**336**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite rimozione e rifacimento dello strato di finitura in modo da ottenere un piano di calpestio compatto, omogeneo e perfettamente complanare alla pavimentazione esistente.

Riferimenti normativi:
L.R. 6/89 art. 2.1 - DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **2.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

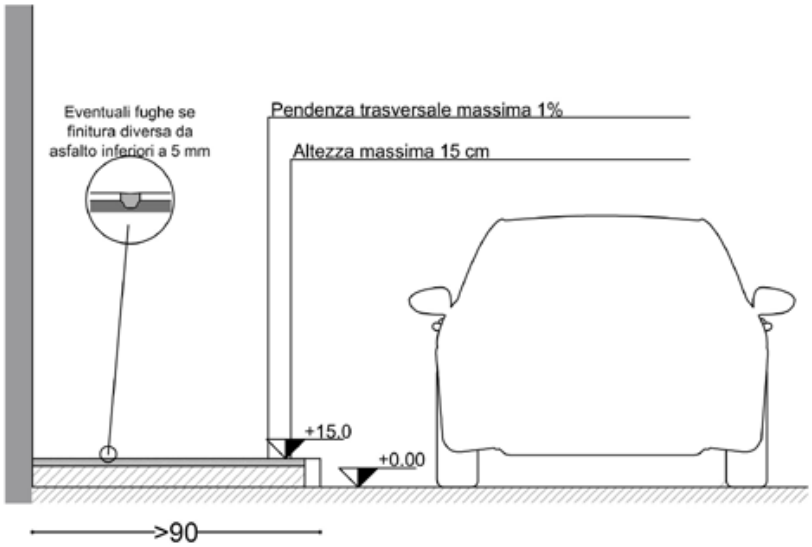

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Monte Vodice	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**337**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **8.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

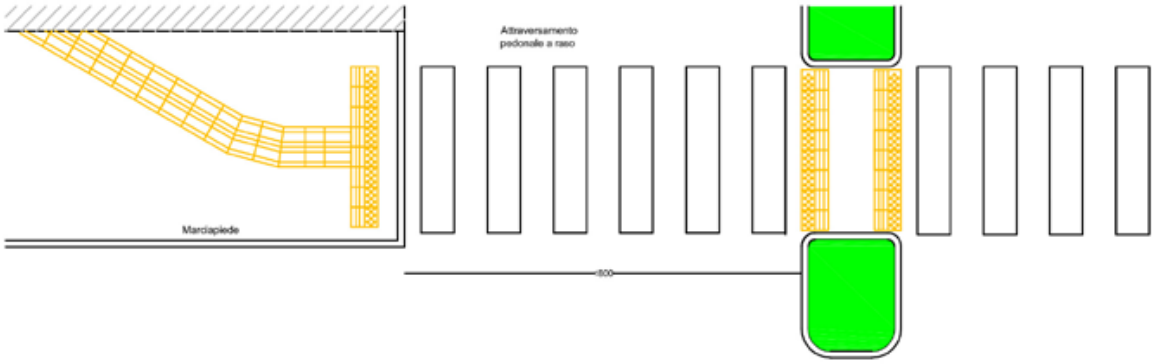

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Monte Vodice	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**338**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

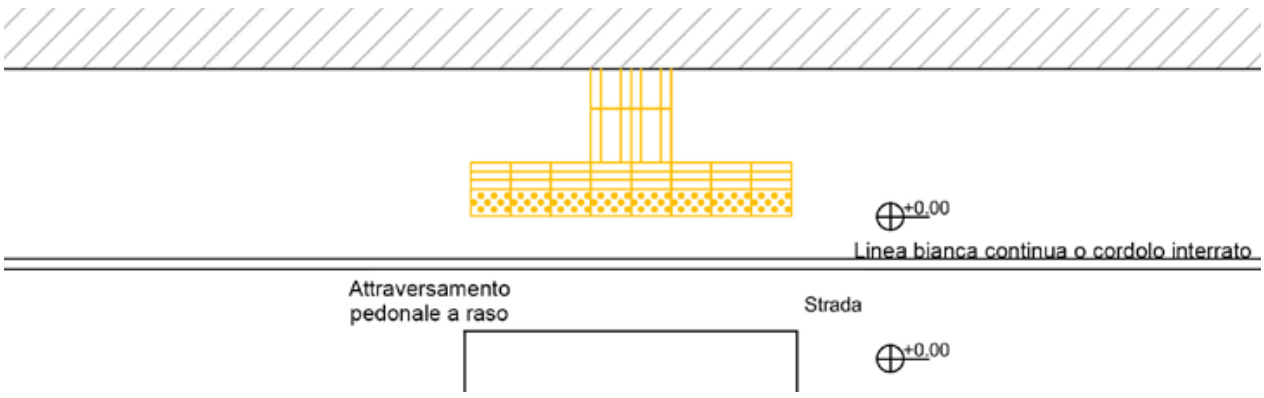

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza rotatoria con Via Adamello	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati) con pendenza trasversale eccessiva su un lato	**339**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno. *Compreso miglioramento raccordo dei percorsi pedonali realizzando due rampe di pendenza preferibilmente non superiore al 5% al fine di garantire a carrozzina la continuità di percorrenza del marciapiede. Da rivedere il raccordo marciapiede con pendenza eccessiva da sostituire la rampa prefabbricata.*

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **9,500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

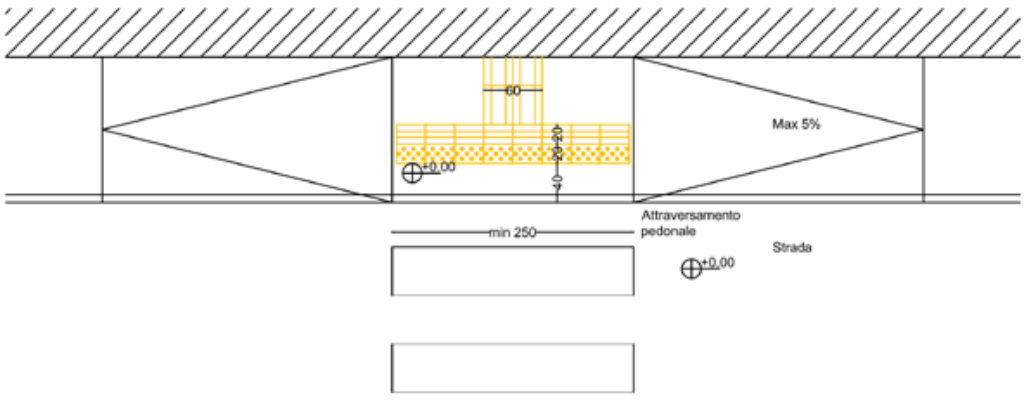

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Adamello	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**340**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.800,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

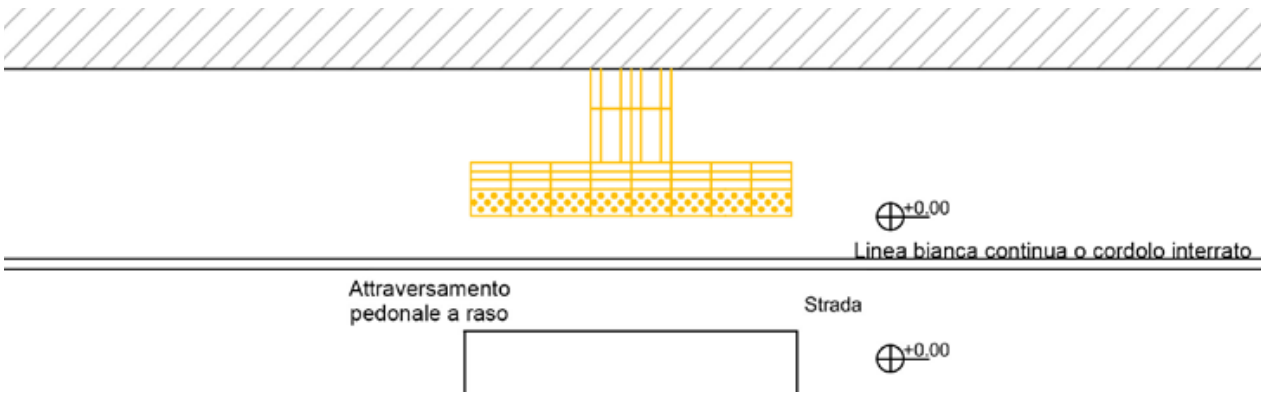

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: intersezioni con Via Petigat ed accesso-uscita parcheggio	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale	**341**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

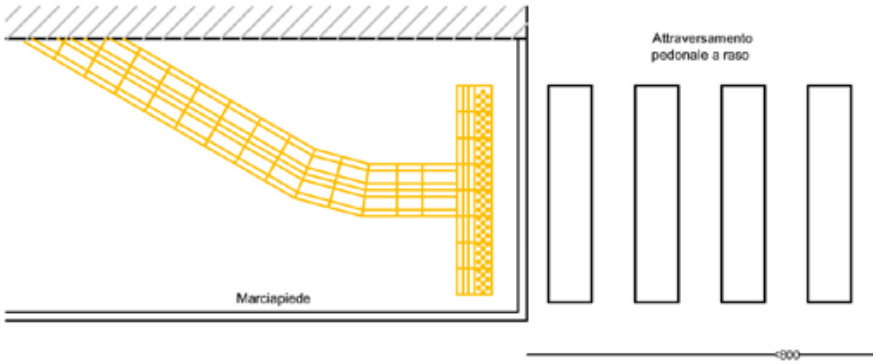

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**342**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile all'utenza allargata, completa di pensilina con panchina dotata di schienale e braccioli, integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.
Solo installazione segnaletica pedotattile.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **8.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

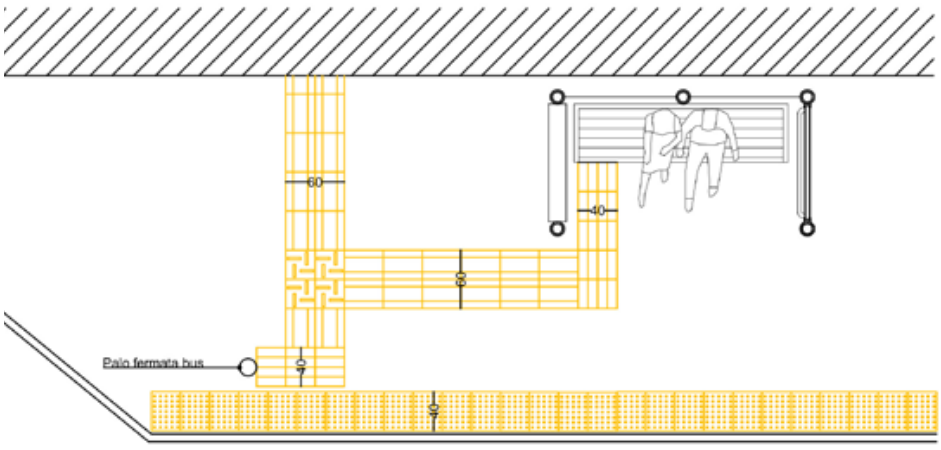

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: intersezione corsia accesso-uscita stazione di rifornimento	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale	**343**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.300,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

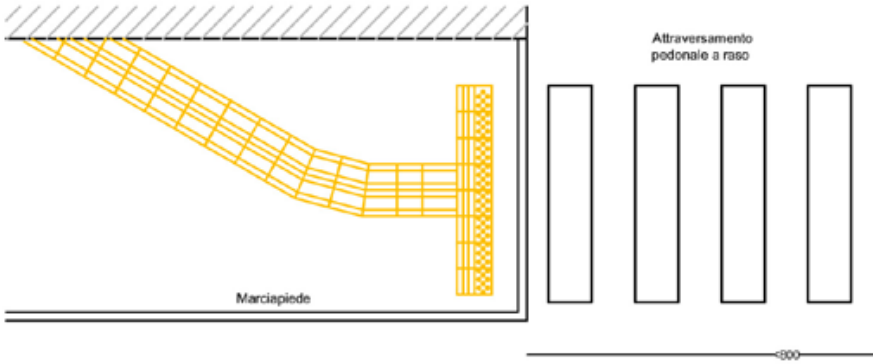

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: intersezione corsia accesso-uscita stazione di rifornimento	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale	**344**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.300,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

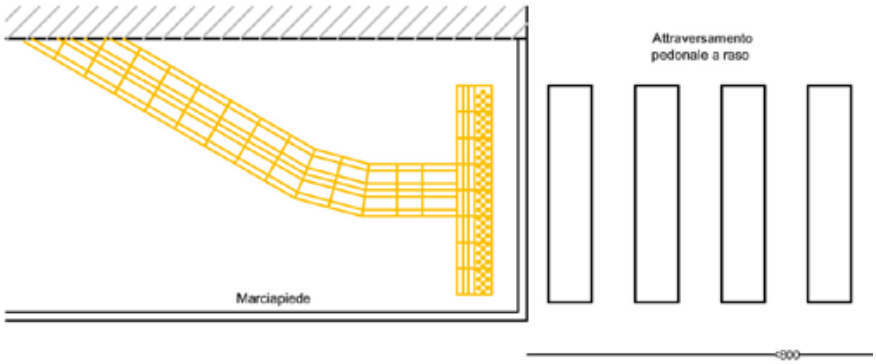

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: intersezione corsia uscita controviale altezza civico 150	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale con presenza gradini ambo i lati	**345**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Eliminazione del dislivello tramite raccordo dei percorsi pedonali e realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

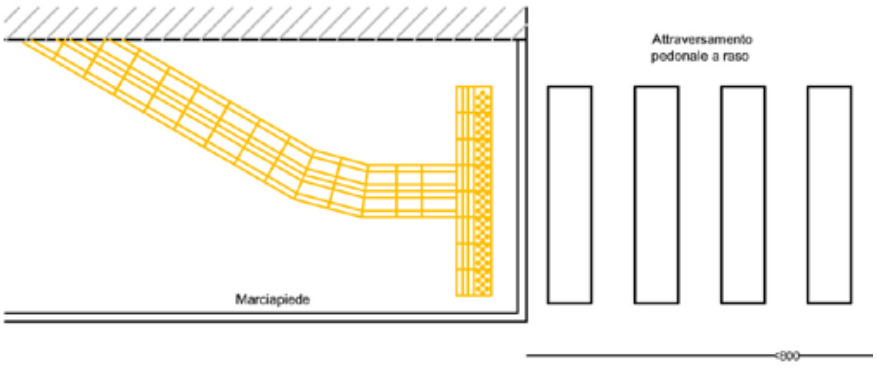

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**346**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile all'utenza allargata, completa di pensilina con panchina dotata di schienale e braccioli, integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.
Fermata da riorganizzare, la panchina non consente a carrozzina di raggiungere la pralina.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **20.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

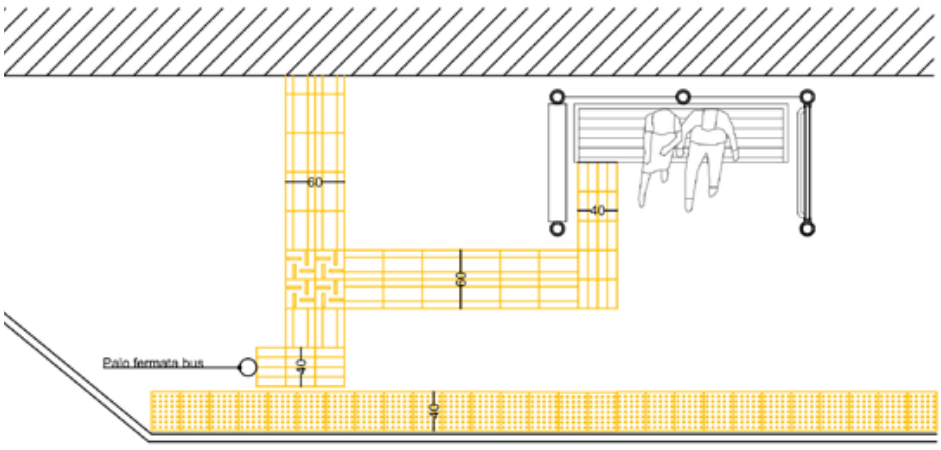

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: altezza fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Pavimentazione percorso pedonale sconnesso	**347**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite rimozione e rifacimento dello strato di finitura in modo da ottenere un piano di calpestio compatto, omogeneo e perfettamente complanare alla pavimentazione esistente.
Compreso risistemazione grigliato a raso la pavimentazione.

Riferimenti normativi:
L.R. 6/89 art. 2.1 - DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

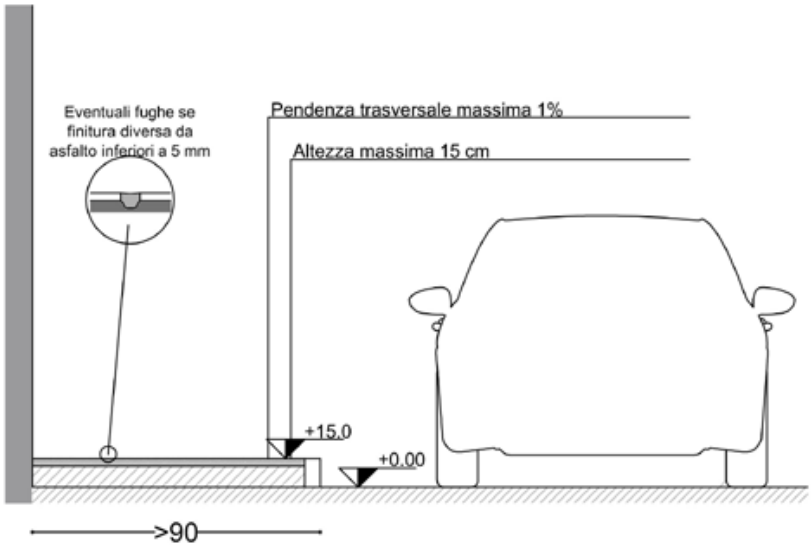

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: tratto tra altezza passo carrabile aut. 98/2008 ed intersezione con Via Fiollet	Numero intervento
Tipologia criticità: Pavimentazione percorso pedonale sconnesso	**348**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite rimozione e rifacimento dello strato di finitura in modo da ottenere un piano di calpestio compatto, omogeneo e perfettamente complanare alla pavimentazione esistente.

Riferimenti normativi:
L.R. 6/89 art. 2.1 - DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

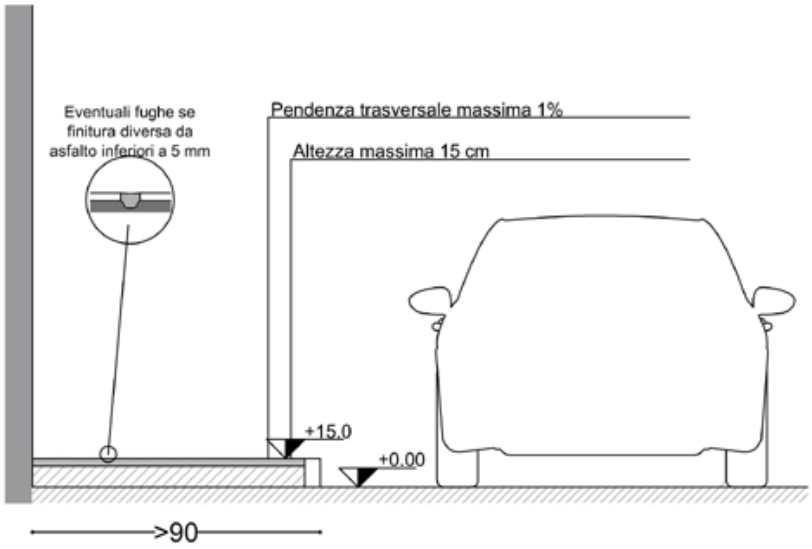

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: intersezione con Via Fiollet	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale	**349**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.300,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

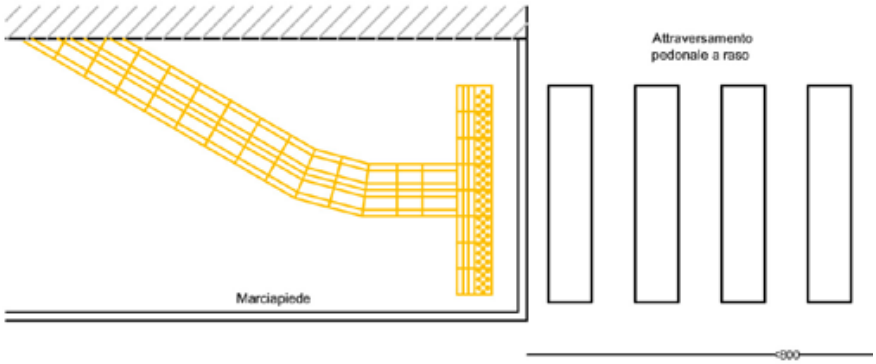

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: tratto tra intersezione con Via Fiollet ed altezza civico 176	Numero intervento
Tipologia criticità: Pavimentazione percorso pedonale sconnesso	**350**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite rimozione e rifacimento dello strato di finitura in modo da ottenere un piano di calpestio compatto, omogeneo e perfettamente complanare alla pavimentazione esistente.

Riferimenti normativi:
L.R. 6/89 art. 2.1 - DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **9.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

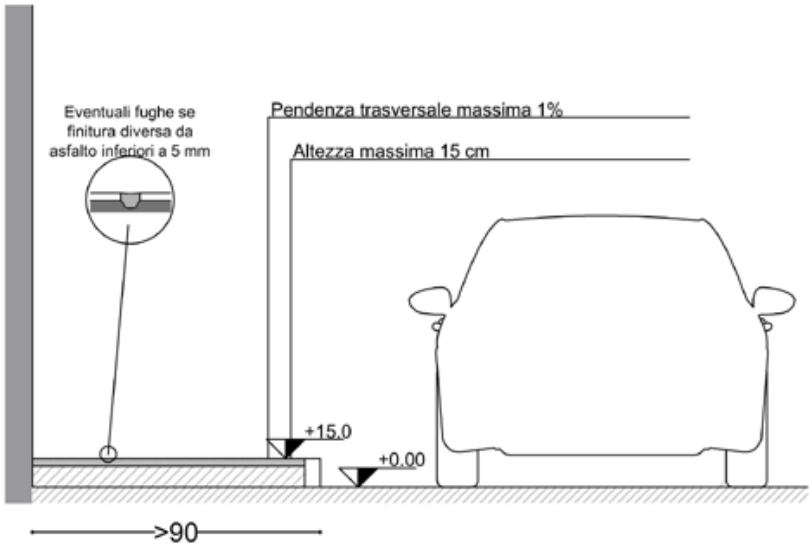

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**351**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile all'utenza allargata, completa di pensilina con panchina dotata di schienale e braccioli, integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.
Solo installazione di segnaletica pedotattile.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

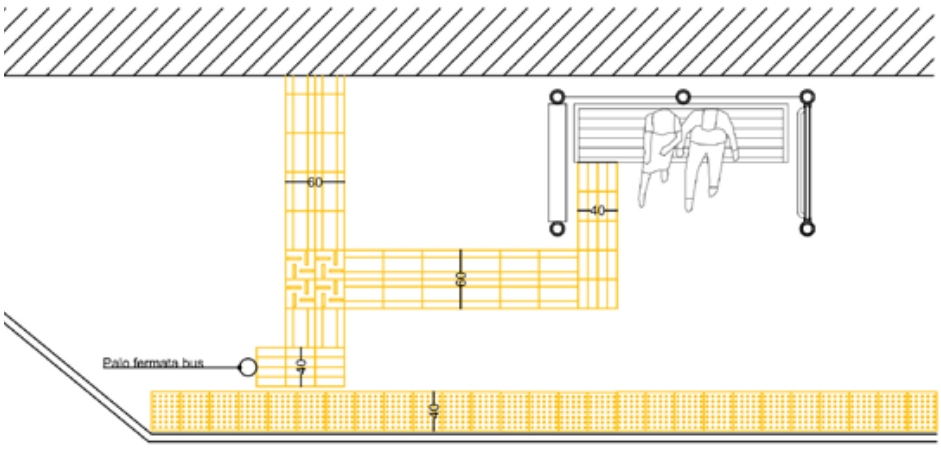

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Monte Solarolo	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**352**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

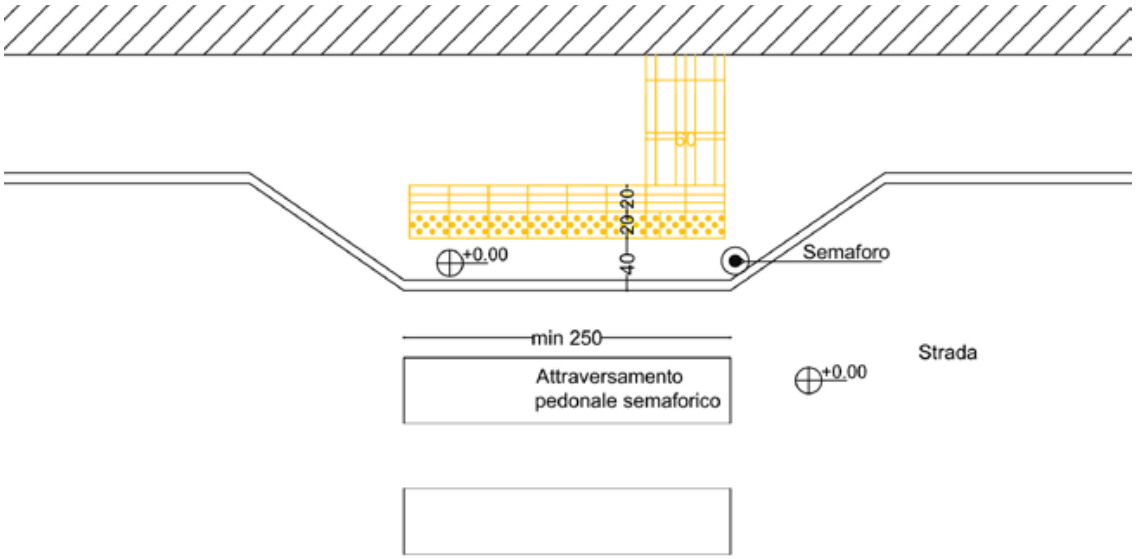

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Monte Solarolo	Numero intervento
Tipologia criticità: Impianto semaforico sprovvisto di dispositivo di segnalazione sonora per non vedenti.	**353**

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:
Fornitura ed installazione di dispositivo acustico per non vedenti per impianto semaforico esistente.

Riferimenti normativi:
D.P.R. n. 495/1992 art. 162 - DPR 503/96 art. 6

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Monte Solarolo	Numero intervento
Tipologia criticità: pendenza trasversale eccessiva	**354**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Eliminazione del dislivello tramite raccordo dei percorsi pedonali realizzando due rampe di pendenza preferibilmente non superiore al 5% con integrazione di segnalazione di attraversamento pedonale attraverso collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.
Intervento da realizzarsi congiuntamente alle Schede n°352 e 355, pendenza trasversale alla svolta non facilita la percorrenza di una carrozzina.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **13.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

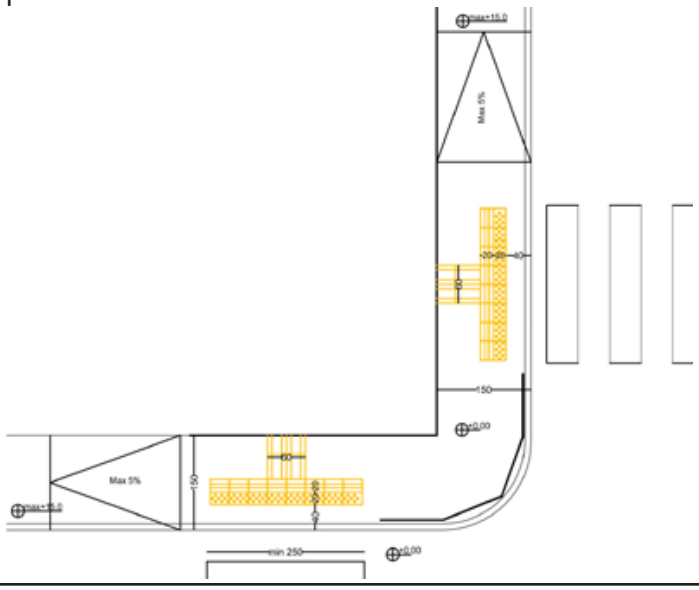

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Monte Solarolo	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**355**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

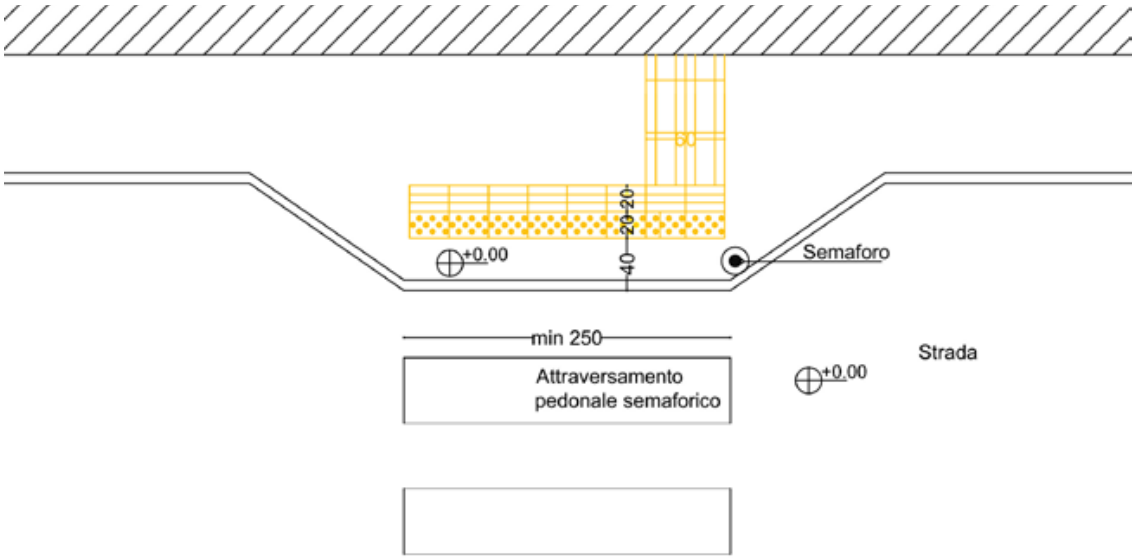

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Monte Solarolo	Numero intervento
Tipologia criticità: Impianto semaforico sprovvisto di dispositivo di segnalazione sonora per non vedenti.	**356**

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:
Fornitura ed installazione di dispositivo acustico per non vedenti per impianto semaforico esistente.

Riferimenti normativi:
D.P.R. n. 495/1992 art. 162 - DPR 503/96 art. 6

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Monte Solarolo	Numero intervento
Tipologia criticità: Ostacolo che provoca riduzione di percorso pedonale inferiore a 90 cm	**357**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento: Rimozione e ricollocazione del manufatto che provoca la riduzione del percorso pedonale.

Distanza tra palo pubblica illuminazione e palo della lanterna semaforica inferiore a 90 cm, da ricollocare uno dei due.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

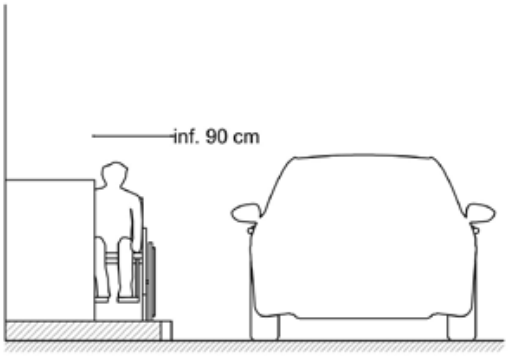

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Monte Solarolo	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**358**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

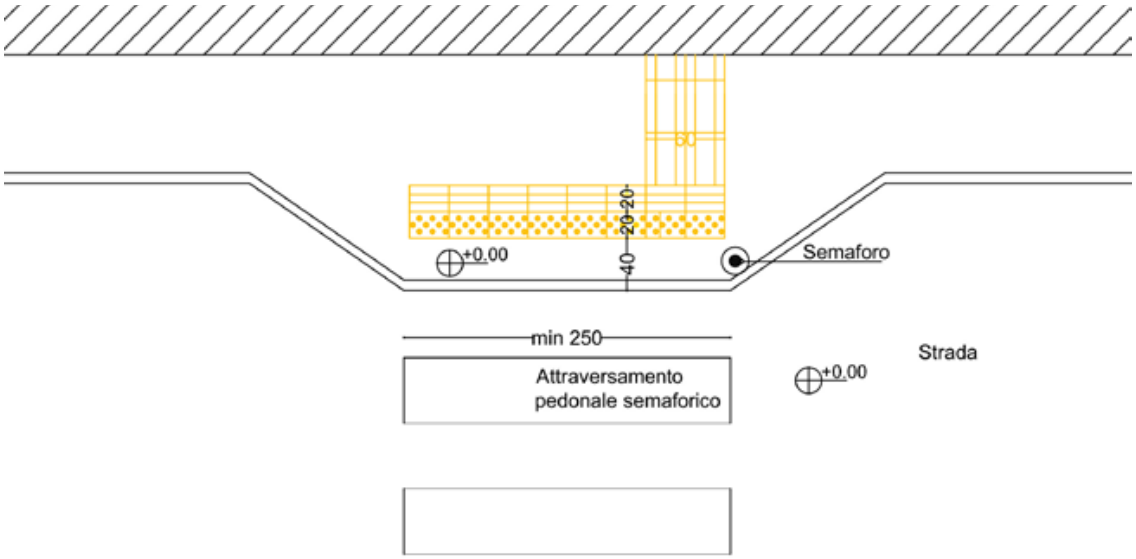

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Monte Solarolo	Numero intervento
Tipologia criticità: Impianto semaforico sprovvisto di dispositivo di segnalazione sonora per non vedenti.	**359**

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:
Fornitura ed installazione di dispositivo acustico per non vedenti per impianto semaforico esistente.

Riferimenti normativi:
D.P.R. n. 495/1992 art. 162 - DPR 503/96 art. 6

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: percorso pedonale tra civico 47 e 49	Numero intervento
Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale non vedente	**360**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2

Stima costo intervento possibile risolutivo: **8.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

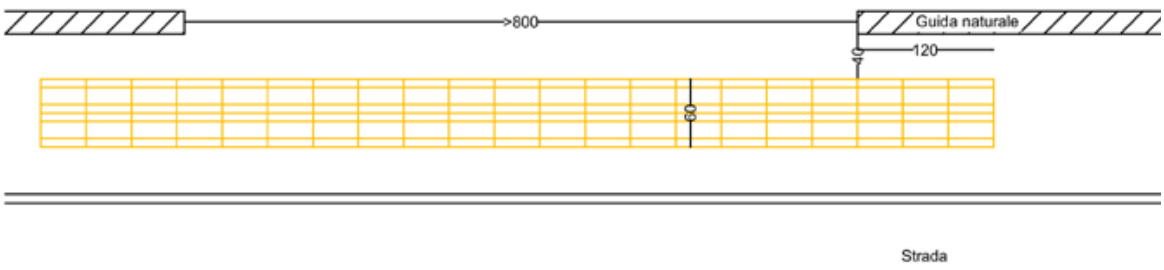

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza civico 47	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**361**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

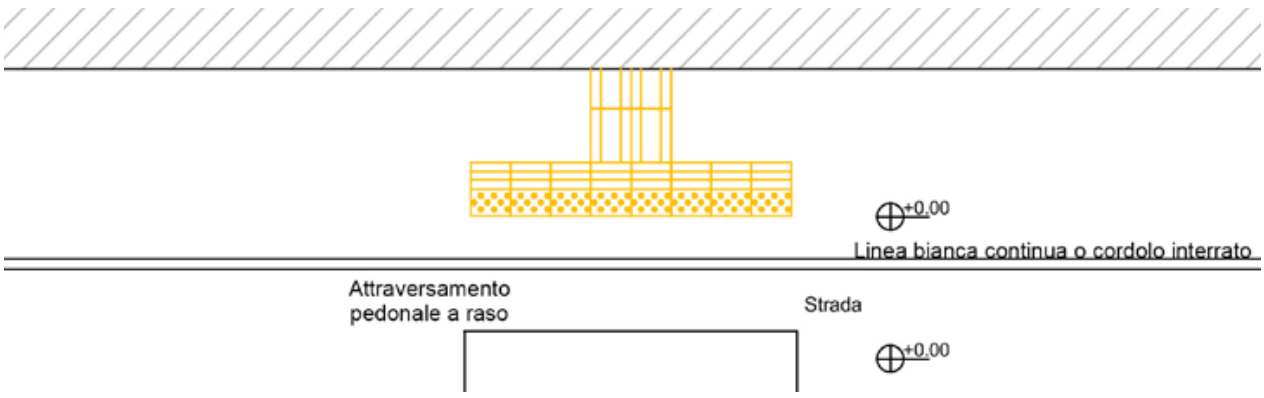

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza civico 41	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**362**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

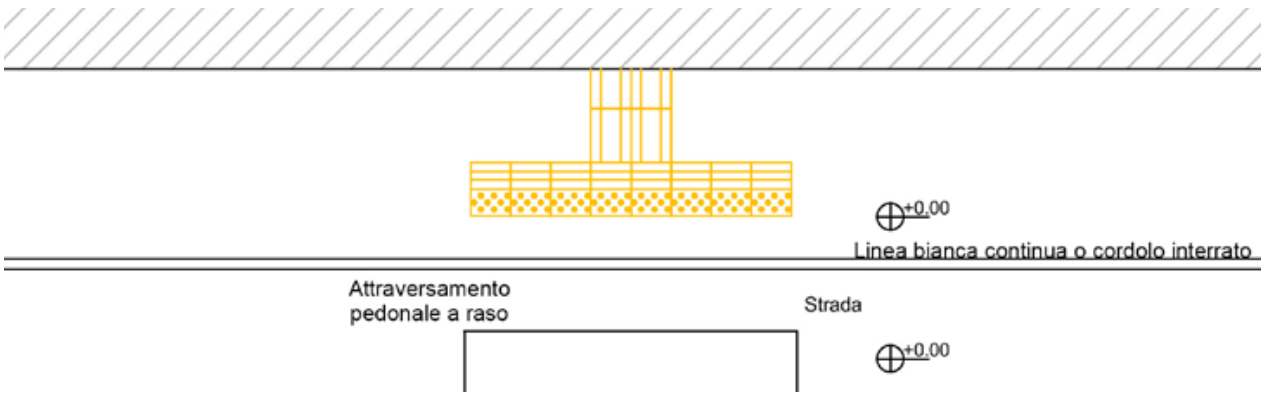

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Martinet	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**363**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.600,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

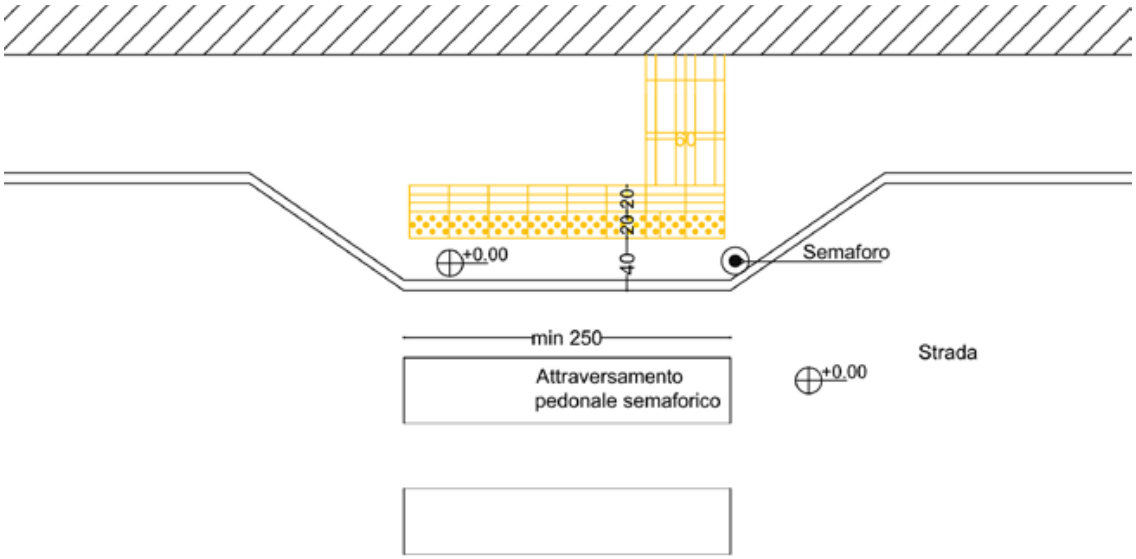

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Martinet	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**364**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.100,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

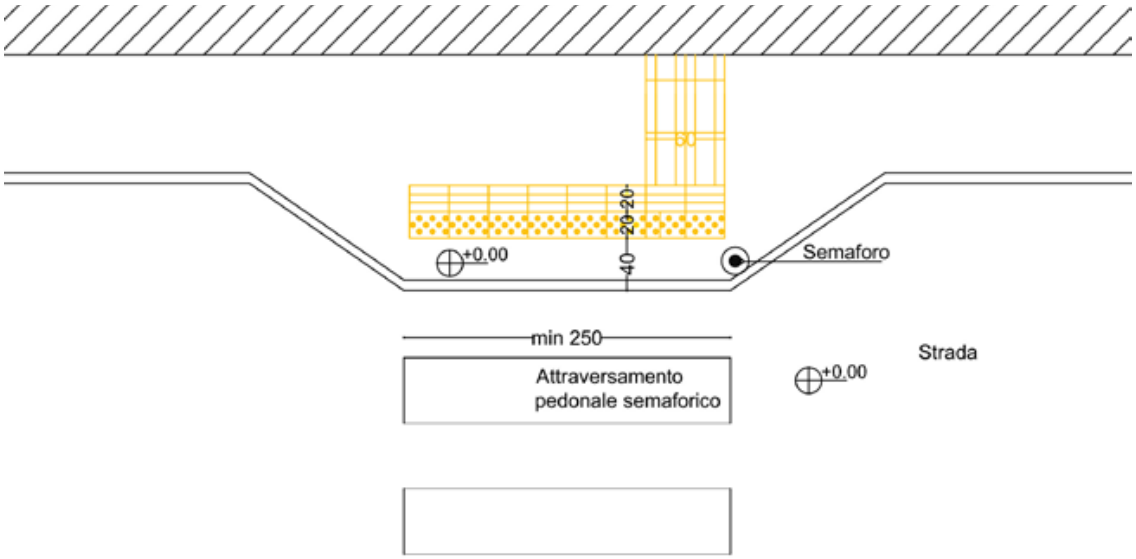

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Ginevra	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**365**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.200,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

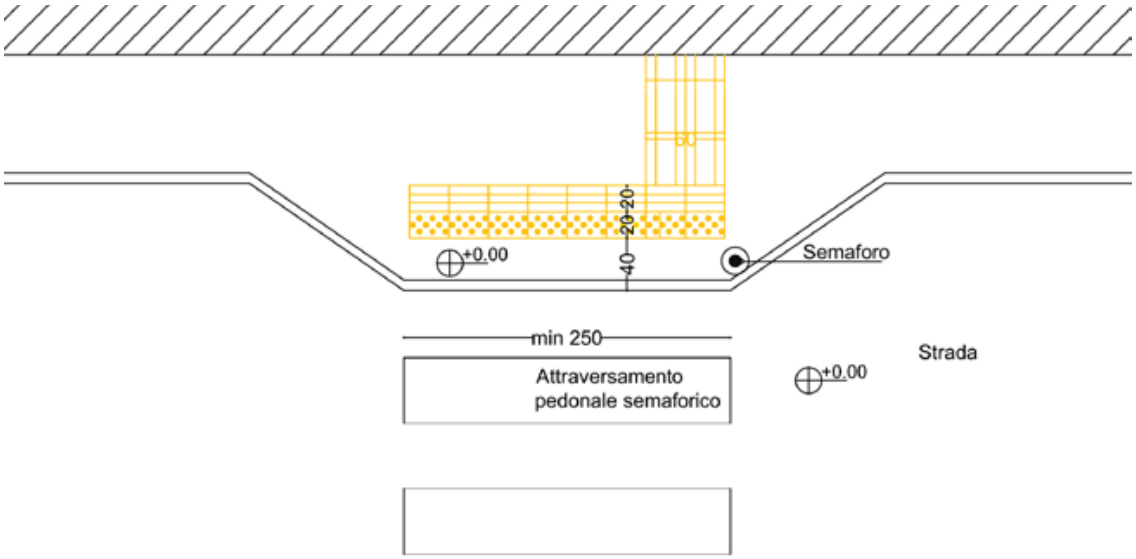

Corso Saint Martin de Corléans

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Chaligne	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**366**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.


Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

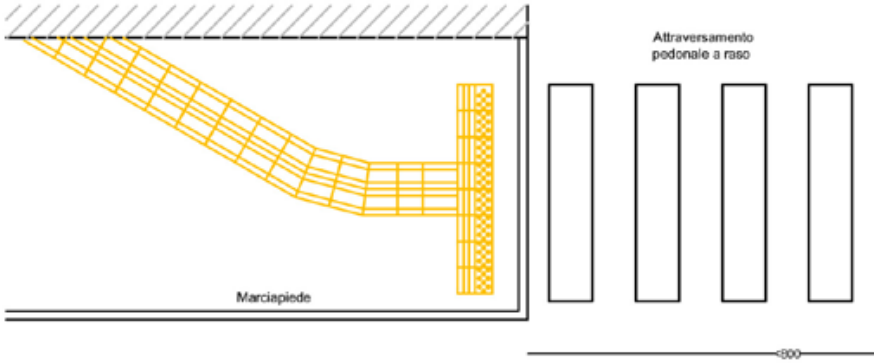

Corso XXVI Febbraio

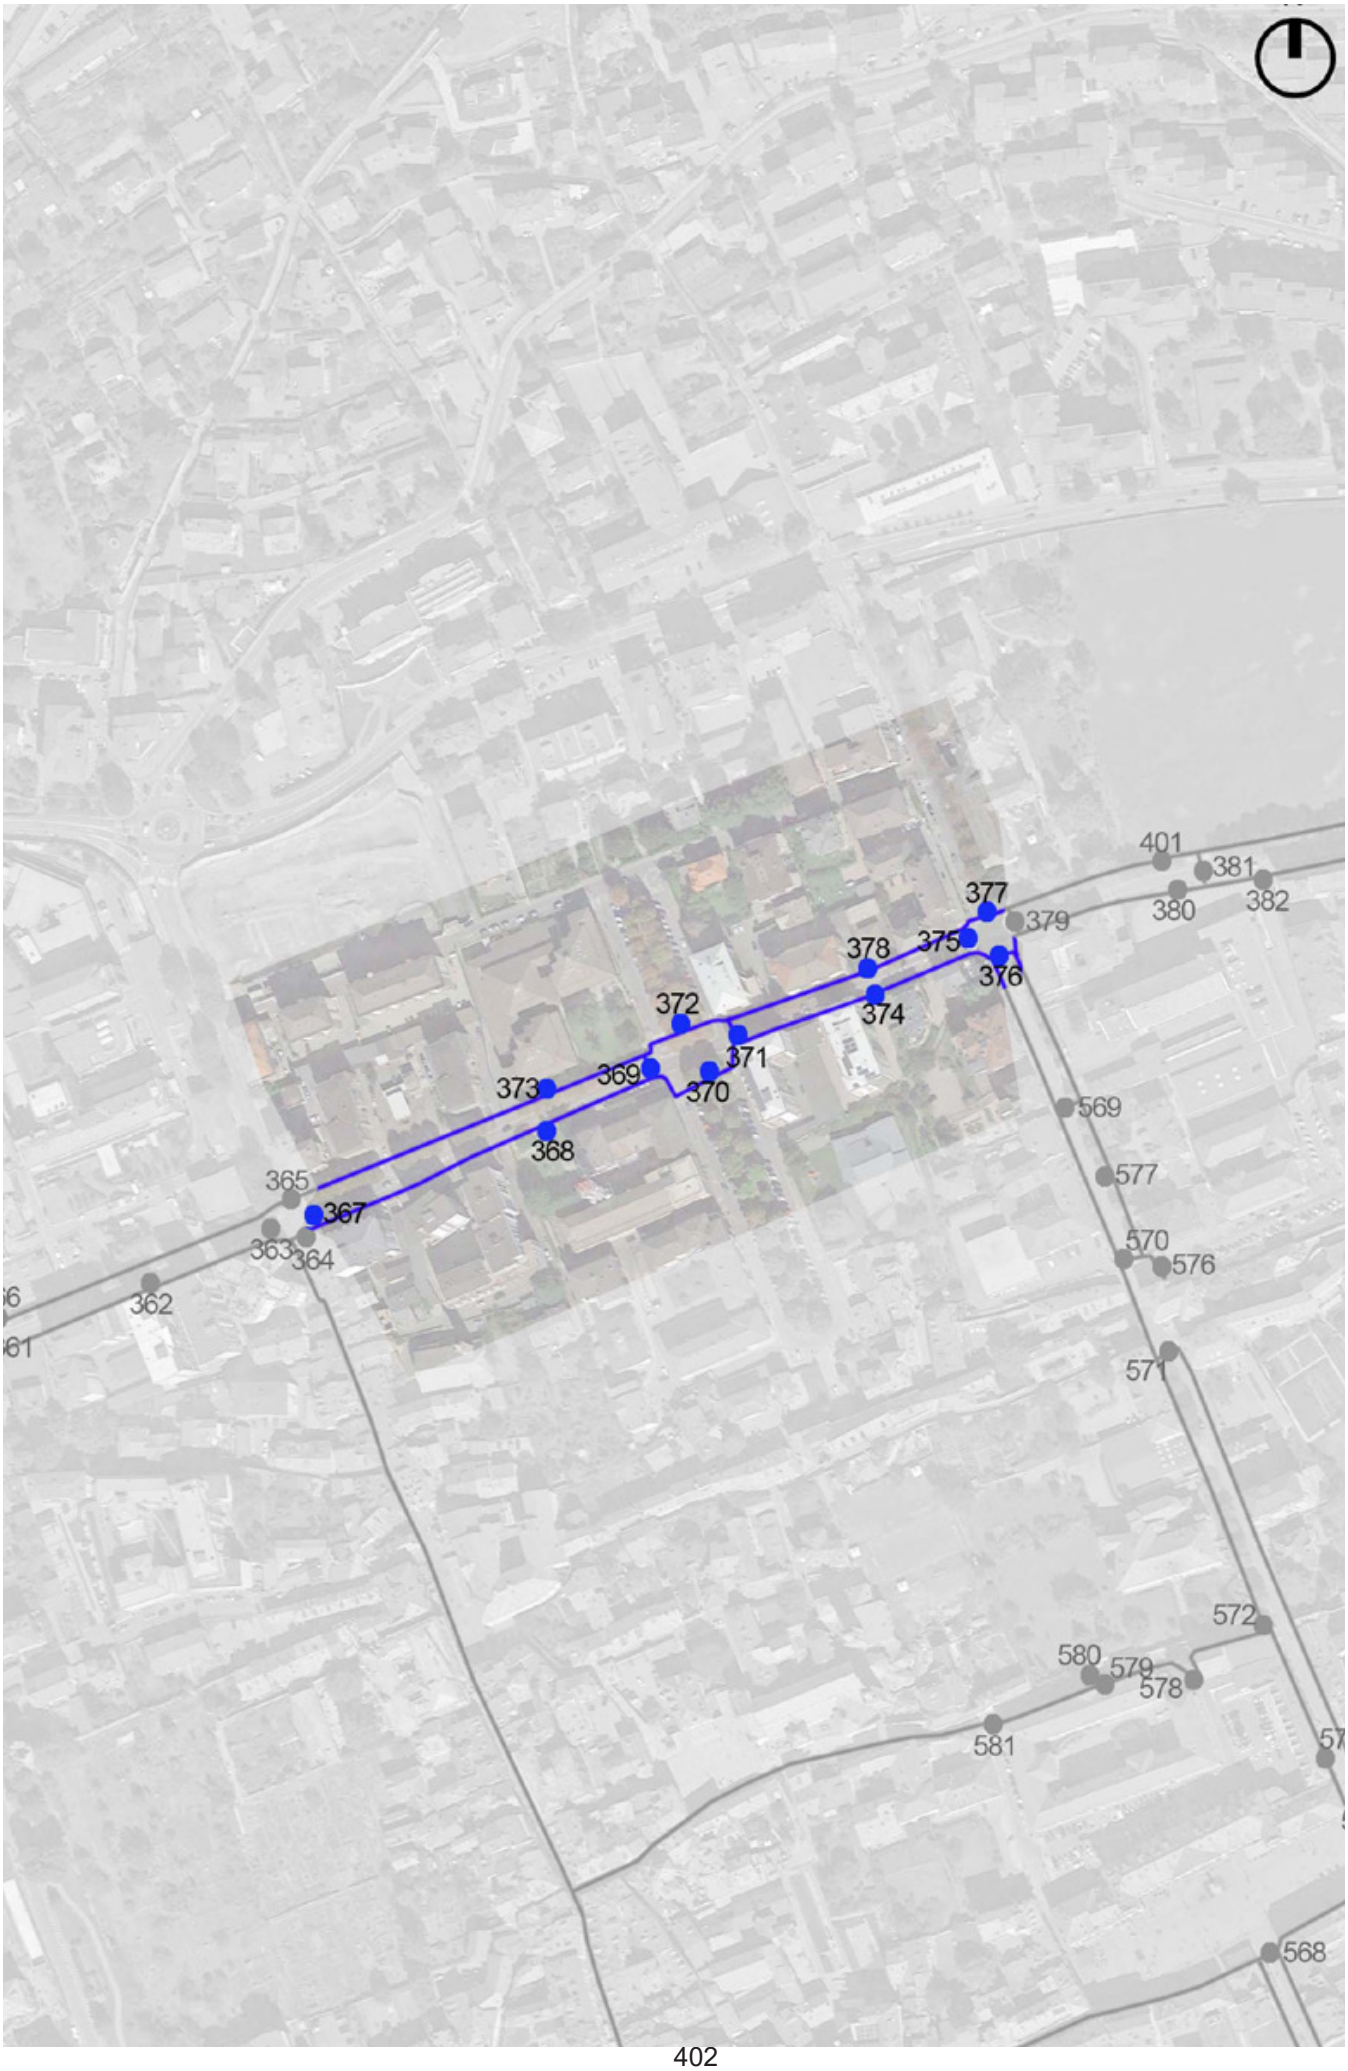
401
381
382
380
377
379
375
378
376
374
372
371
369
370
373
368
365
367
363
364
362
569
577
570
576
571
572
580
579
578
581
568

Corso XXVI Febbraio

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Martinet	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**367**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

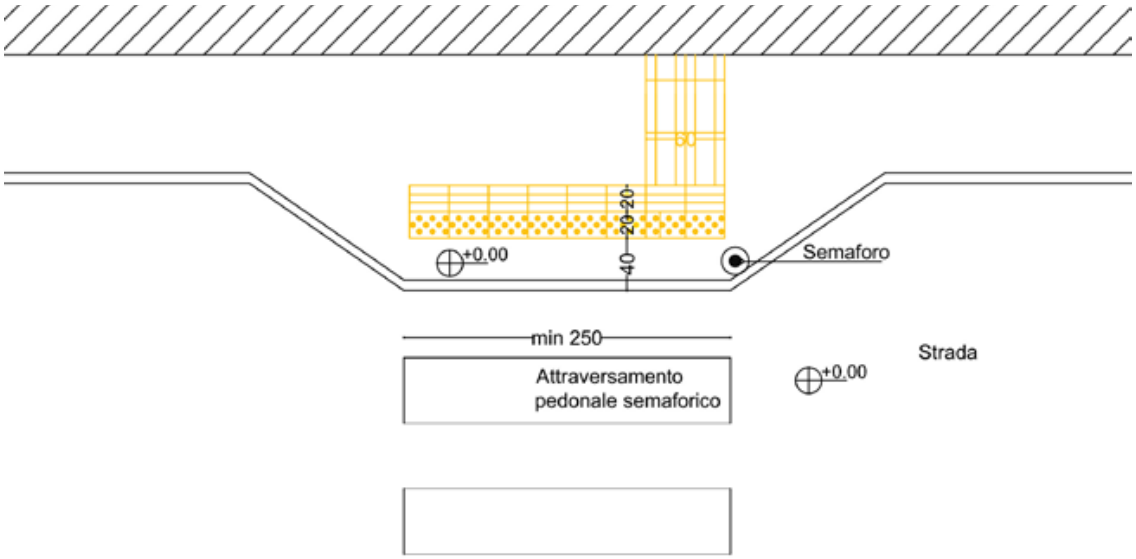

Corso XXVI Febbraio

Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**368**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile all'utenza allargata, completa di pensilina con panchina dotata di schienale e braccioli, integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.
Solo inserimento di mattonelle pedotattili.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **8.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

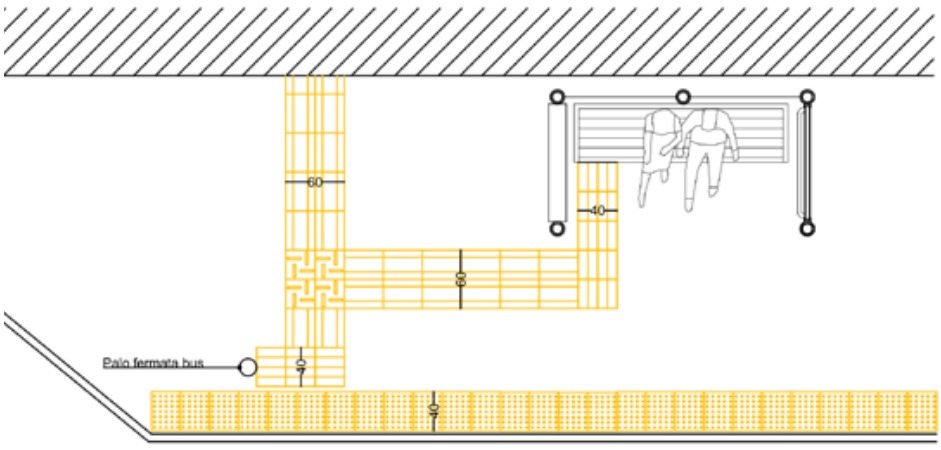

Corso XXVI Febbraio

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Viale Della Pace	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**369**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

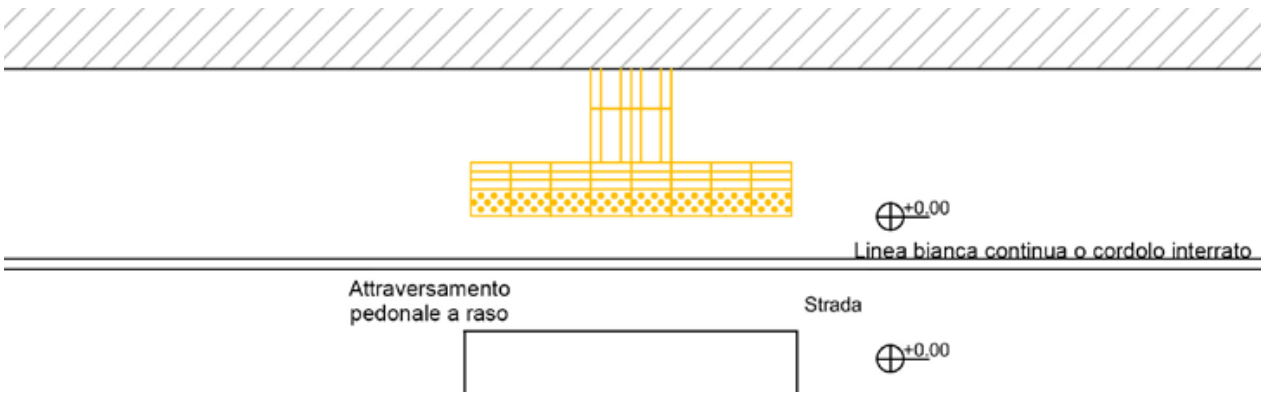

Corso XXVI Febbraio

Indicazione posizione: attraversamenti pedonali intersezione con Viale Della Pace (sud)	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**370**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **8.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

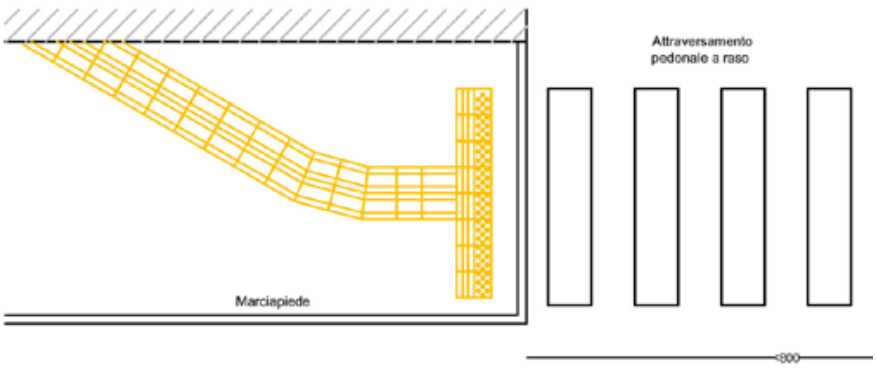

Corso XXVI Febbraio

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Viale Della Pace	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**371**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

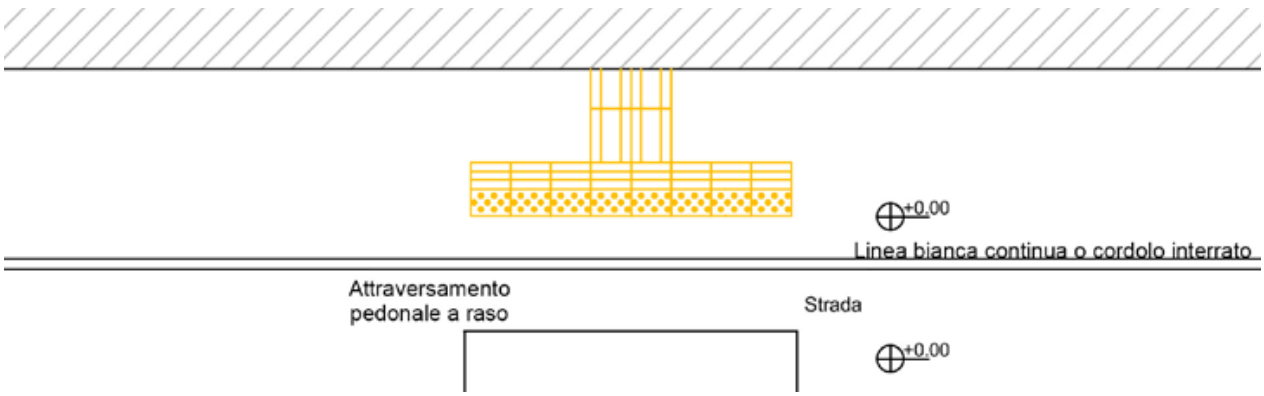

Corso XXVI Febbraio

Indicazione posizione: attraversamenti pedonali intersezione con Viale Della Pace (nord)	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**372**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **8.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

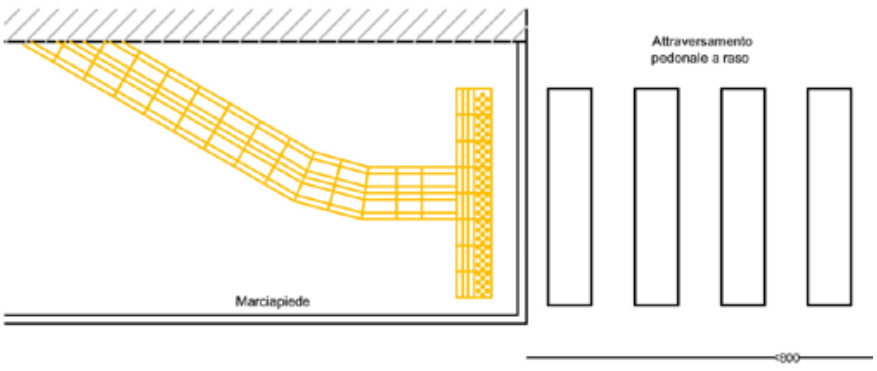

Corso XXVI Febbraio

Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**373**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile all'utenza allargata, completa di pensilina con panchina dotata di schienale e braccioli, integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.
Solo inserimento di mattonelle pedotattili.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **8.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

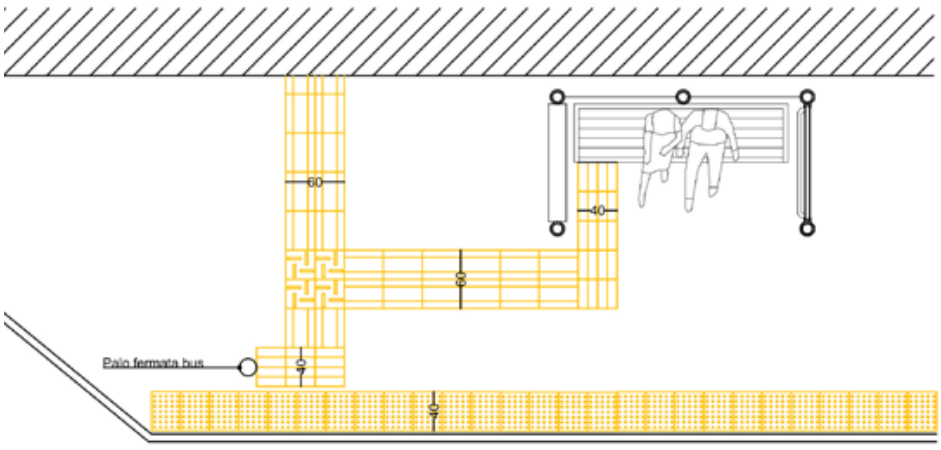

Corso XXVI Febbraio

Indicazione posizione: passo carrabile civico 60 e passo carrabile aut. n. 13/2006	Numero intervento
Tipologia criticità: Percorso pedonale con pendenza trasversale superiore all'1%	**374**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento: Rifacimento del marciapiede o percorso pedonale esistente previa demolizione della pavimentazione compreso il sottofondo, allo scopo di assicurare un percorso continuativo con pendenza trasversale non superiore all'1% e larghezza minima puntualmente non inferiore a 90 cm.
Inserimento di rampa prefabbricata carrabile.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **4.200,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

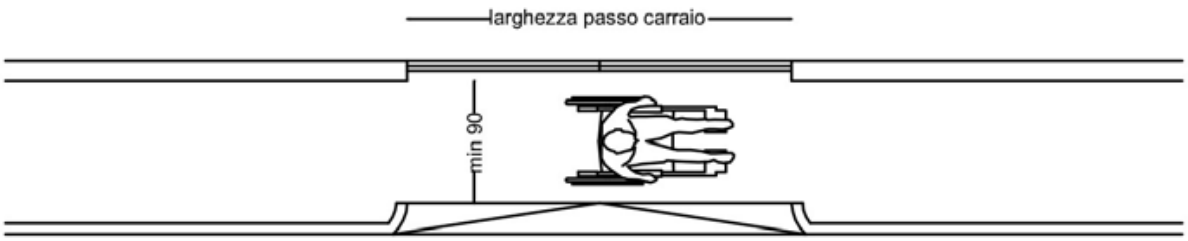

Corso XXVI Febbraio

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Corso Padre Lorenzo	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**375**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

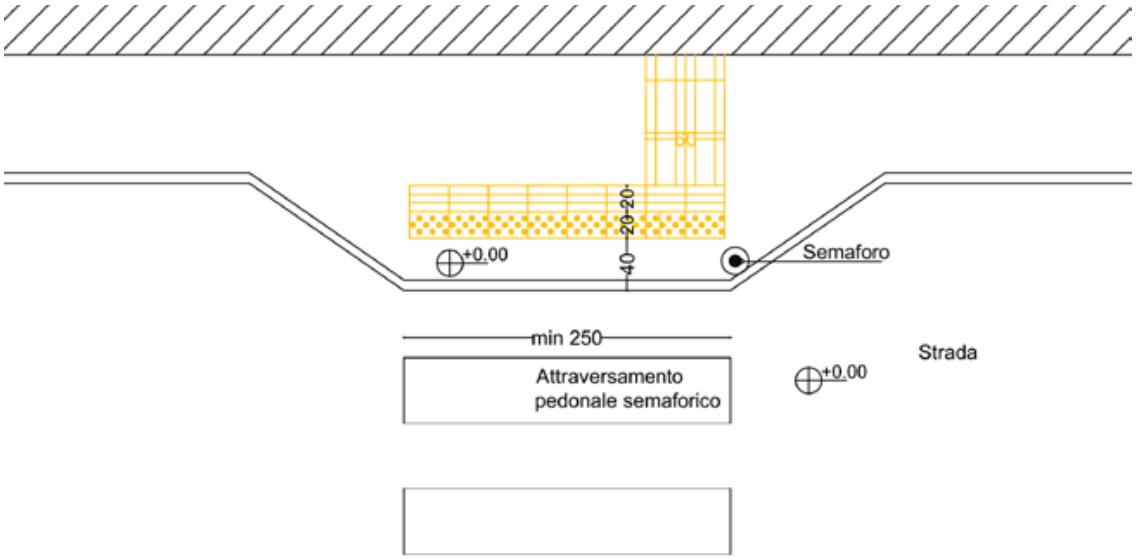

Corso XXVI Febbraio

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Corso Padre Lorenzo	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**376**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

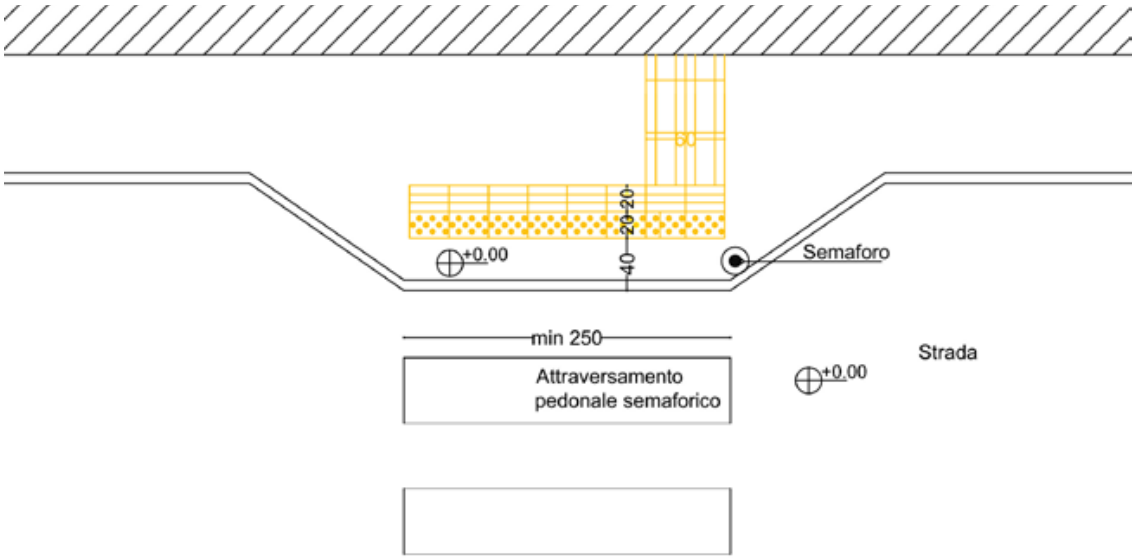

Corso XXVI Febbraio

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Corso Padre Lorenzo	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**377**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.200,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

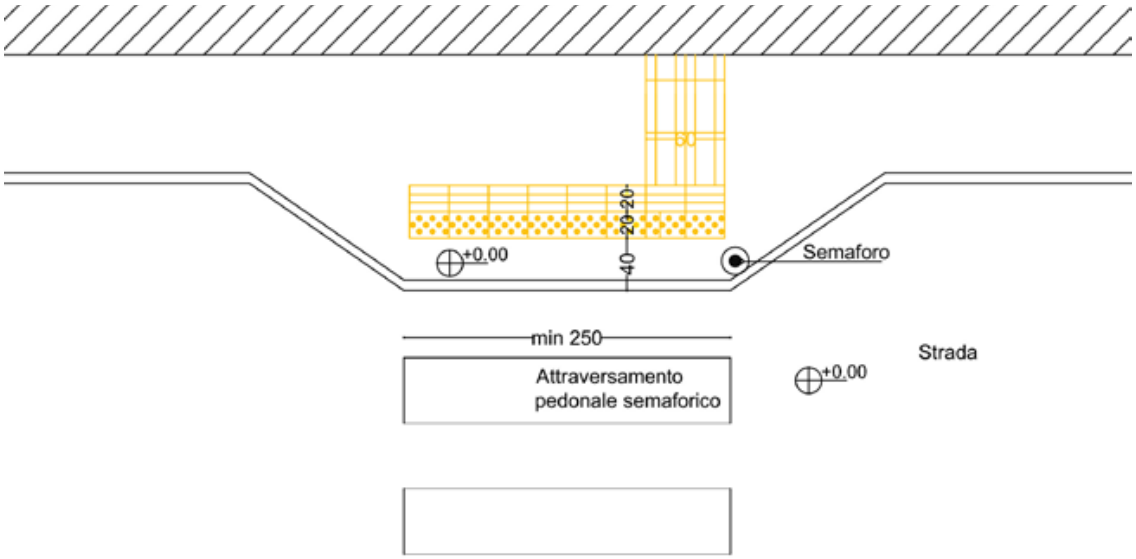

Corso XXVI Febbraio

Indicazione posizione: altezza passo carrabile aut. n. 116/2006	Numero intervento
Tipologia criticità: Avvallamento e disconnessioni in presenza di chiusino	**378**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Messa in quota di chiusino, compresa la rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, del telaio e del coperchio inclusi ripristini e sigillature perimetrali.


Riferimenti normativi:
DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **200,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

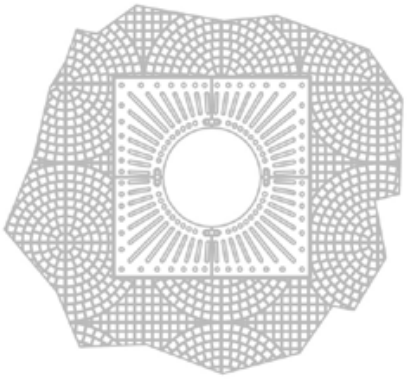

Viale Chabod

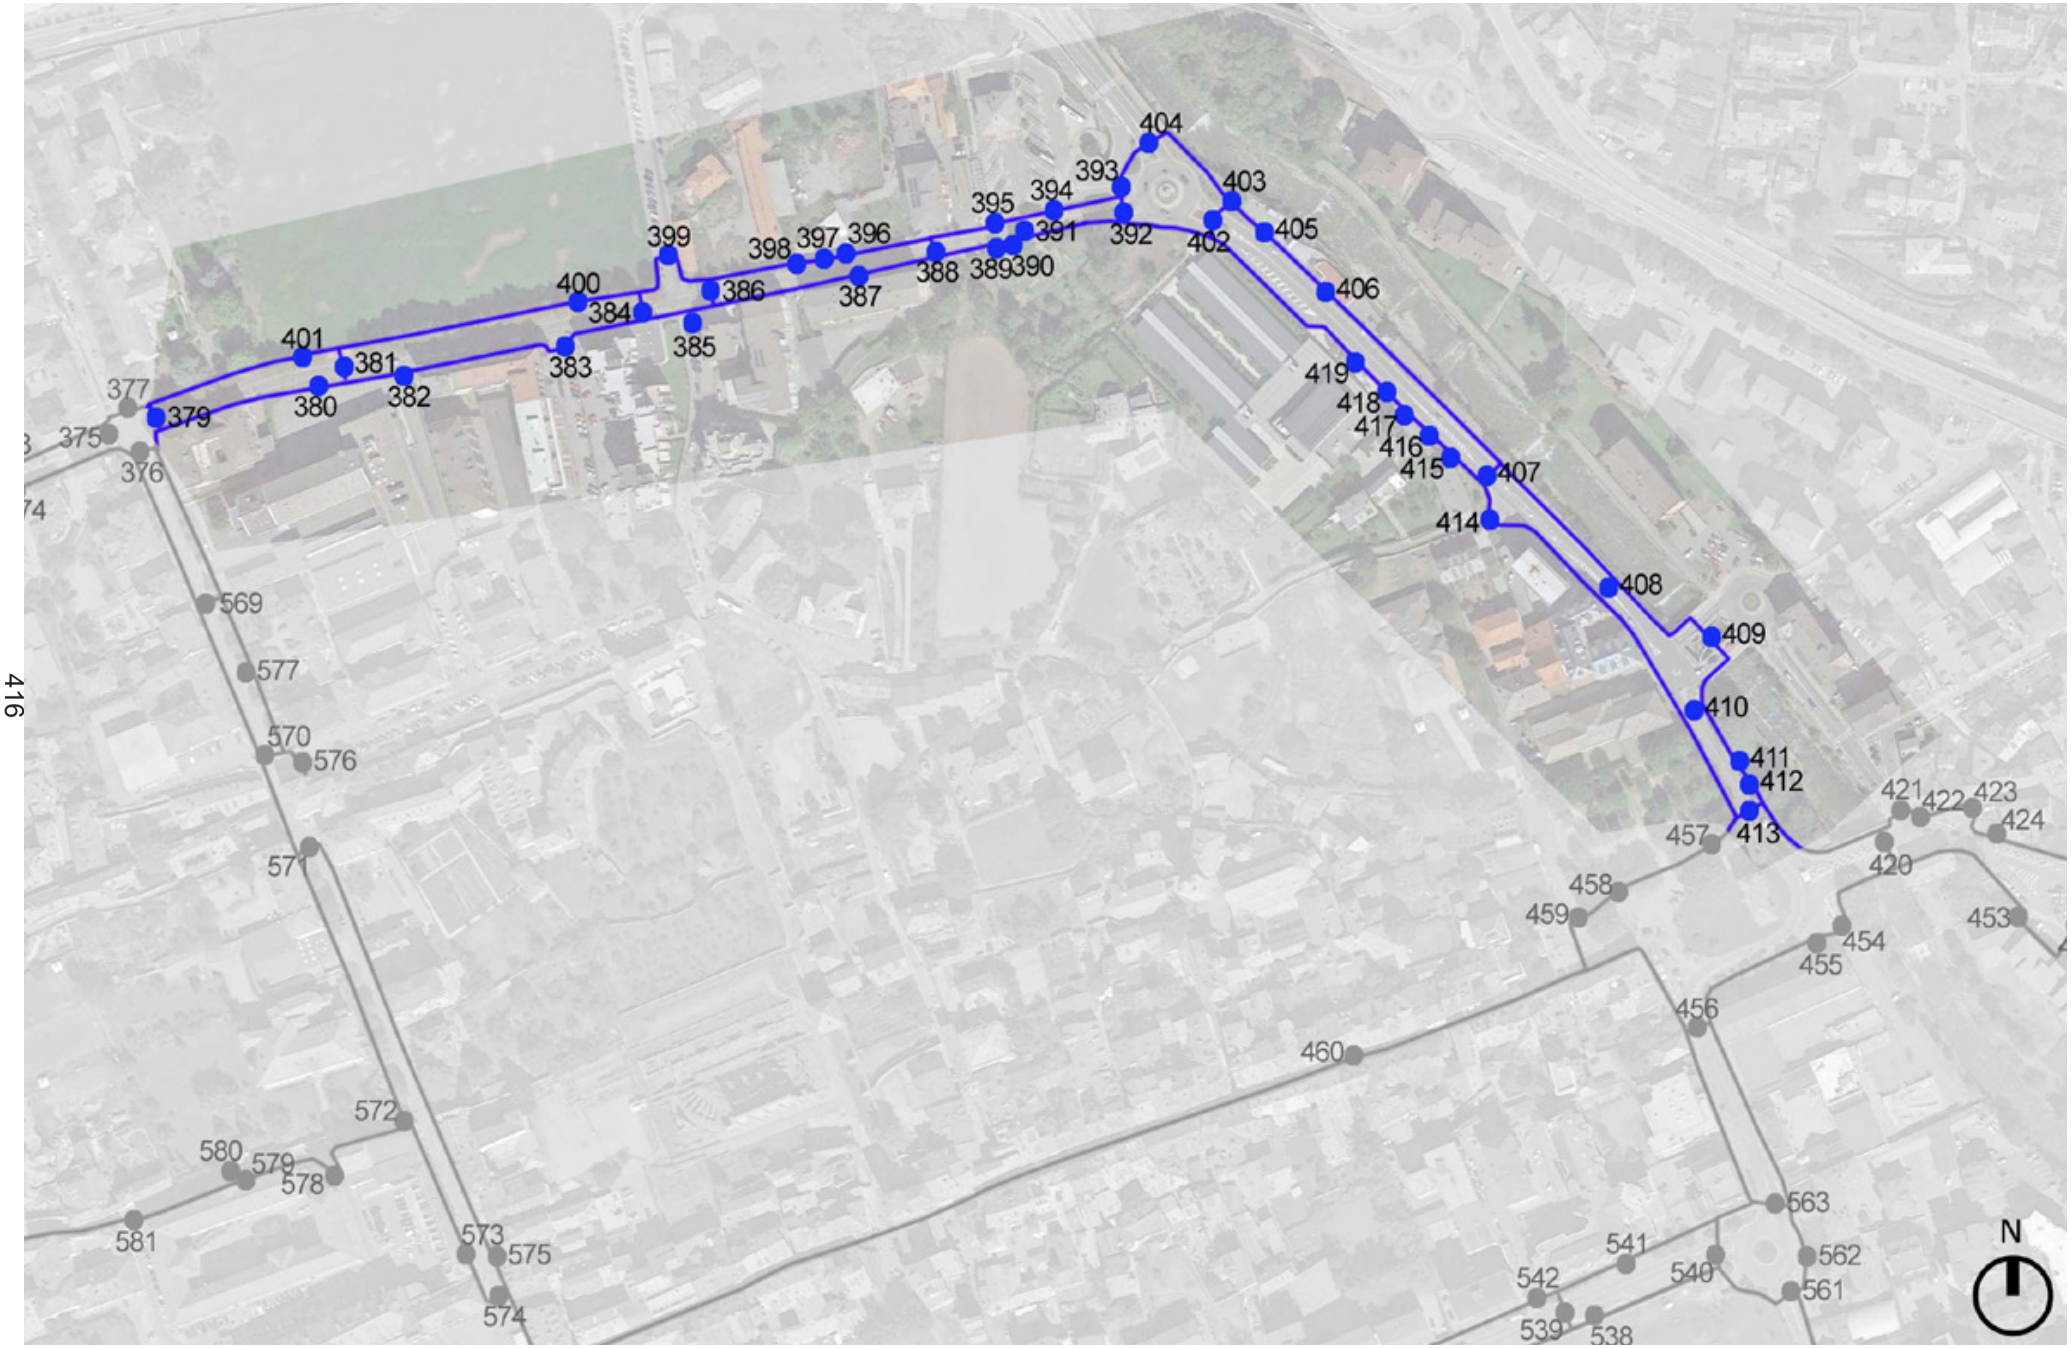
404
403
393
394
395
405
399
398
397
396
391
392
402
406
400
384
386
387
388
389
390
401
381
383
385
419
377
379
380
382
418
417
416
415
407
375
376
414
408
569
409
577
410
570
576
411
412
421
422
423
424
571
457
413
420
458
459
453
454
455
456
460
572
580
579
578
581
573
575
574
563
541
562
542
540
561
539
538
N

Viale Chabod

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Corso Padre Lorenzo	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**379**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

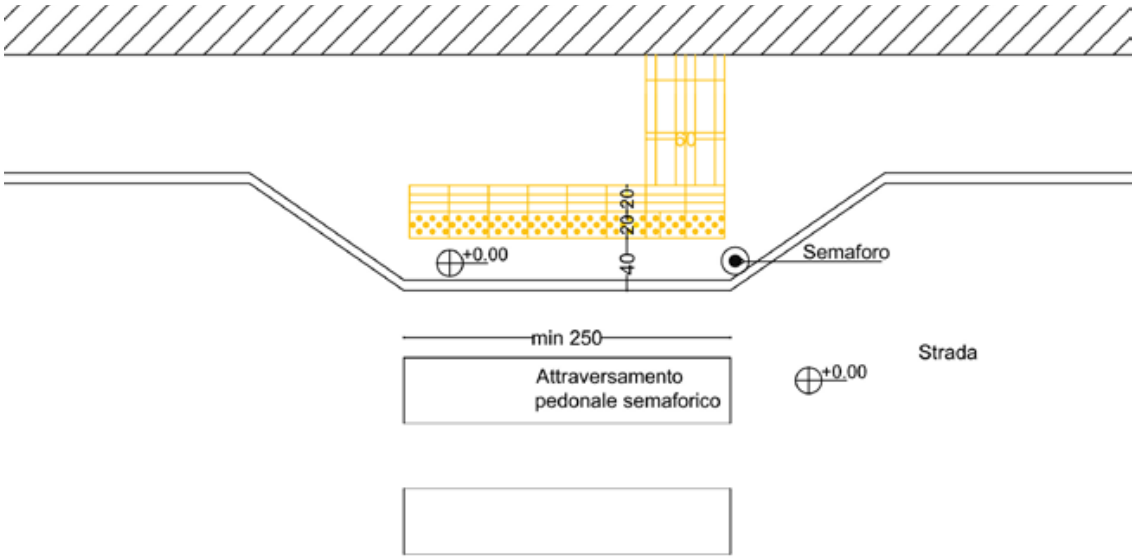

Viale Chabod

Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**380**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile all'utenza allargata, completa di pensilina con panchina dotata di schienale e braccioli, integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.
Solo inserimento di mattonelle pedotattili.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

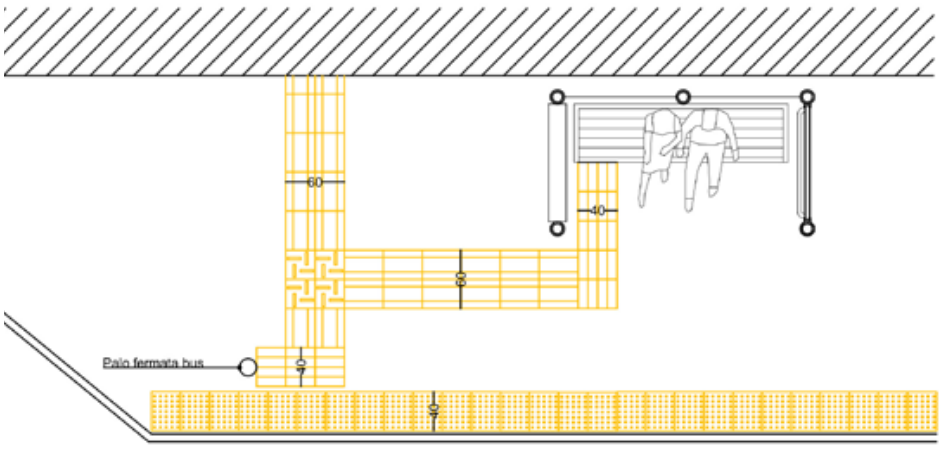

Viale Chabod

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza Istituto Tecnico Professionale	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**381**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

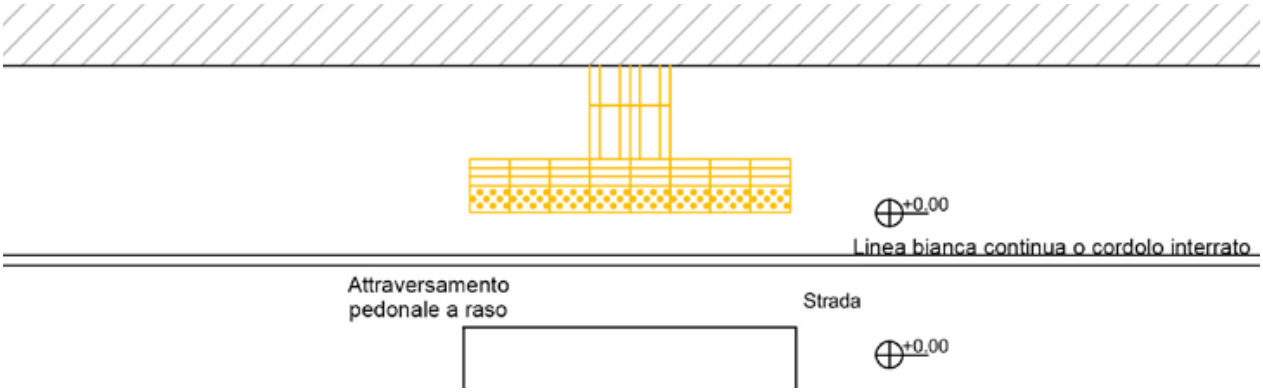

Viale Chabod

Indicazione posizione: altezza civico 8	Numero intervento
Tipologia criticità: Pavimentazione percorso pedonale sconnesso e non complanare	**382**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite rimozione e rifacimento dello strato di finitura in modo da ottenere un piano di calpestio compatto, omogeneo e perfettamente complanare alla pavimentazione esistente.

Riferimenti normativi:
L.R. 6/89 art. 2.1 - DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

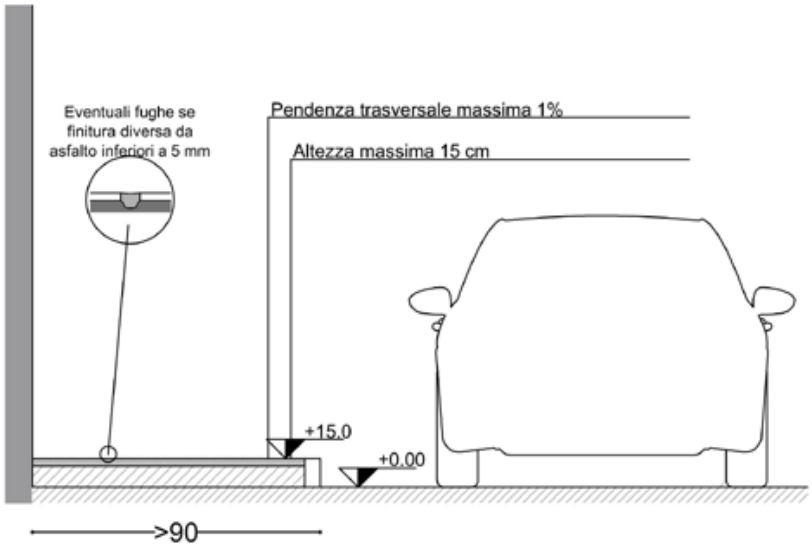

Viale Chabod

Indicazione posizione: passi carrabili civici 38-46	Numero intervento
Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale non vedente	**383**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.300,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

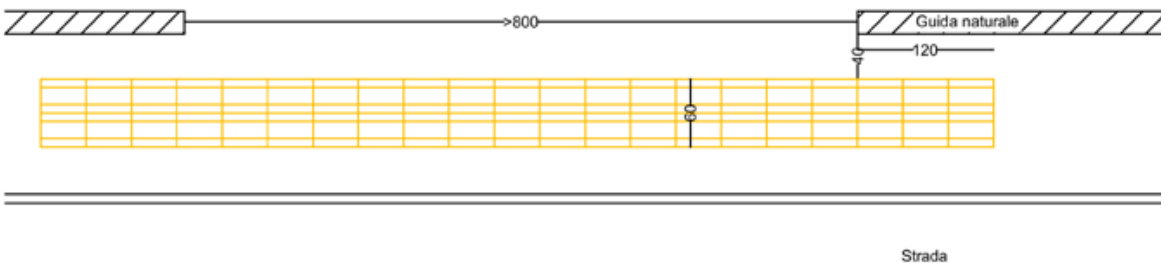

Viale Chabod

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza civico 46	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**384**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.200,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

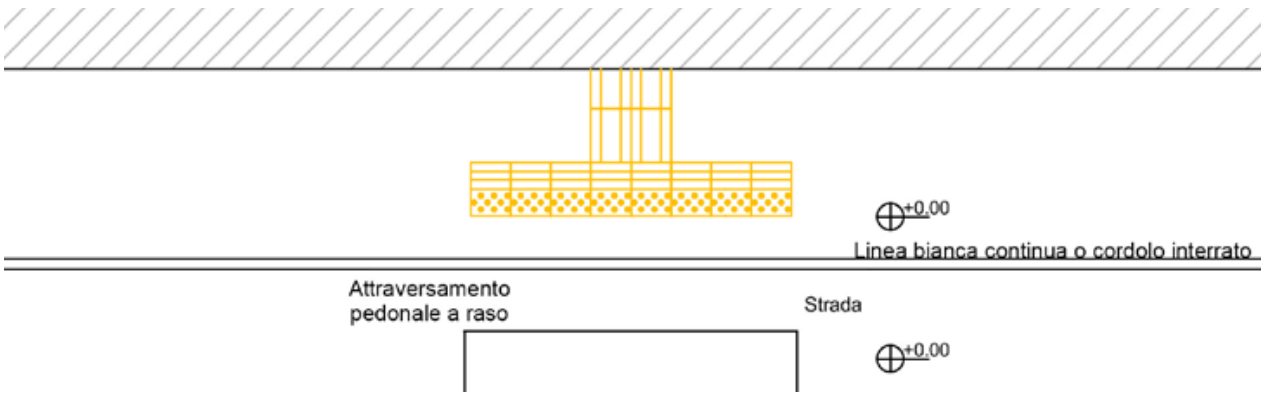

Viale Chabod

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via de La Pierre	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**385**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

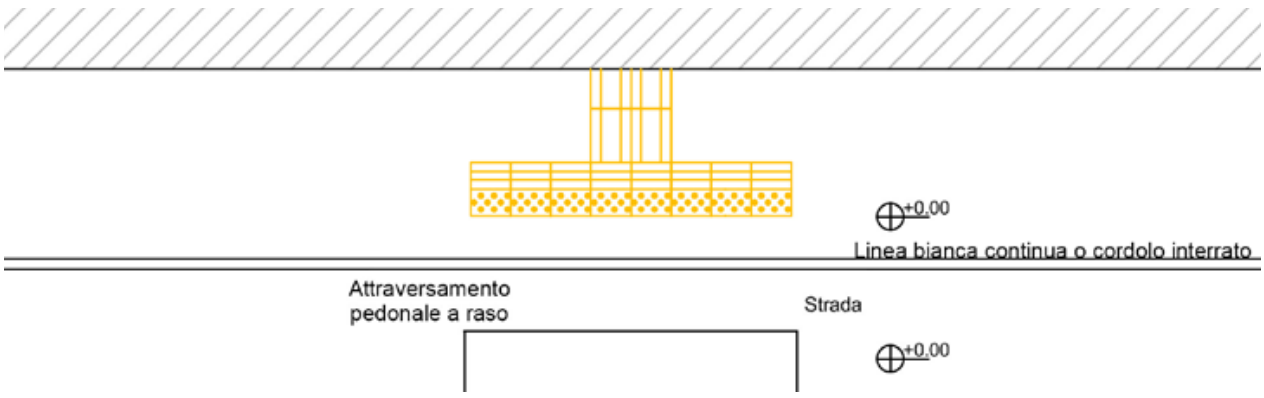

Viale Chabod

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via de La Pierre	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**386**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

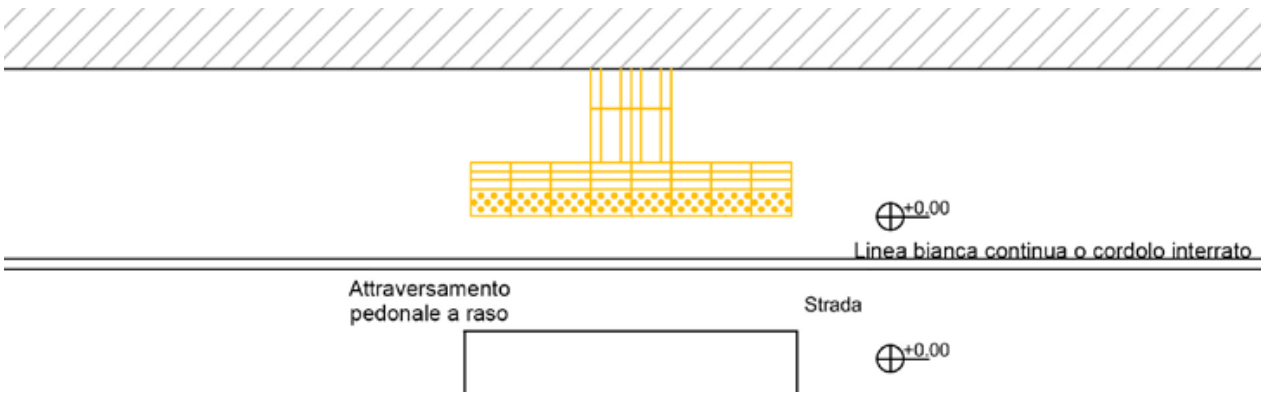

Viale Chabod

Indicazione posizione: marciapiede tra civico 74 e 94	Numero intervento
Tipologia criticità: Pavimentazione percorso pedonale sconnesso	**387**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite rimozione e rifacimento dello strato di finitura in modo da ottenere un piano di calpestio compatto, omogeneo e perfettamente complanare alla pavimentazione esistente.

Riferimenti normativi:
L.R. 6/89 art. 2.1 - DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **11.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

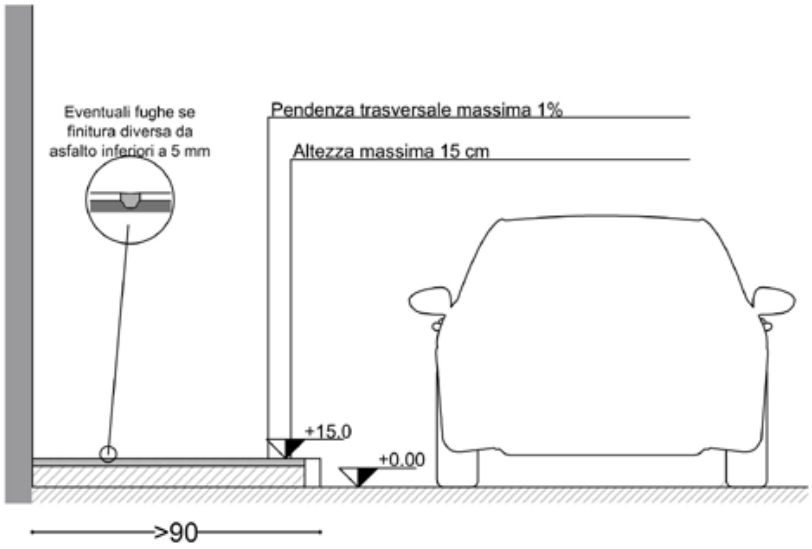

Viale Chabod

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza Parcheggio Consolata	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati) con pendenza trasversale eccessiva su un lato	**388**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.
Compreso miglioramento raccordo dei percorsi pedonali realizzando due rampe di pendenza preferibilmente non superiore al 5% al fine di garantire a carrozzina la continuità di percorrenza del marciapiede.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **8.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

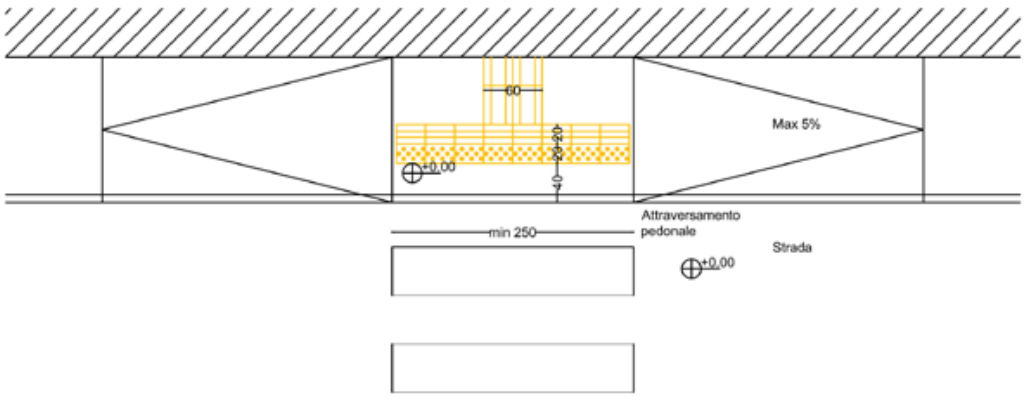

Viale Chabod

Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**389**

Documentazione fotografica criticità





Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile all'utenza allargata, completa di pensilina con panchina dotata di schienale e braccioli, integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.
Solo inserimento di mattonelle pedotattili compreso rifacimento pavimentazione.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **9.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

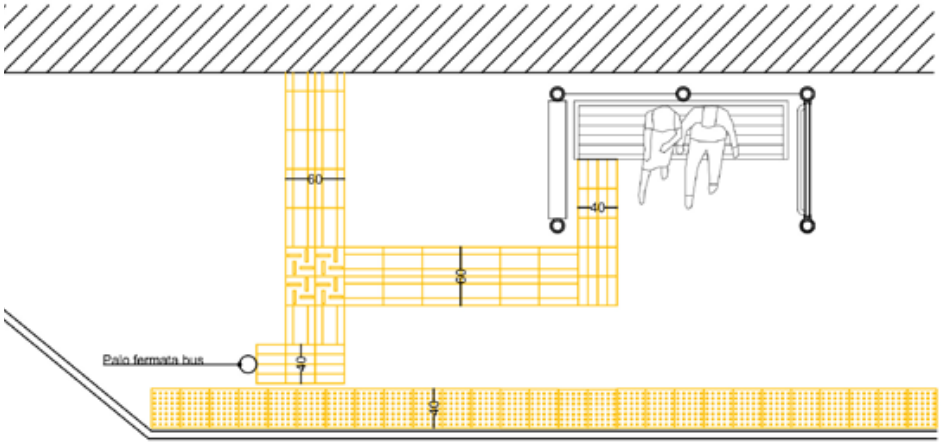

Viale Chabod

Indicazione posizione: marciapiede sud altezza Parcheggio Consolata	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza linea guida naturale non vedente	**390**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento: Posizionamento di cordolo su uno dei due lati del percorso. Cordolo rialzato di 15 cm rispetto al piano di calpestio.
Inserimento cordolo di protezione parapiede.

Riferimenti normativi: LR 6/89 art 2.1.1 - DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **4.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

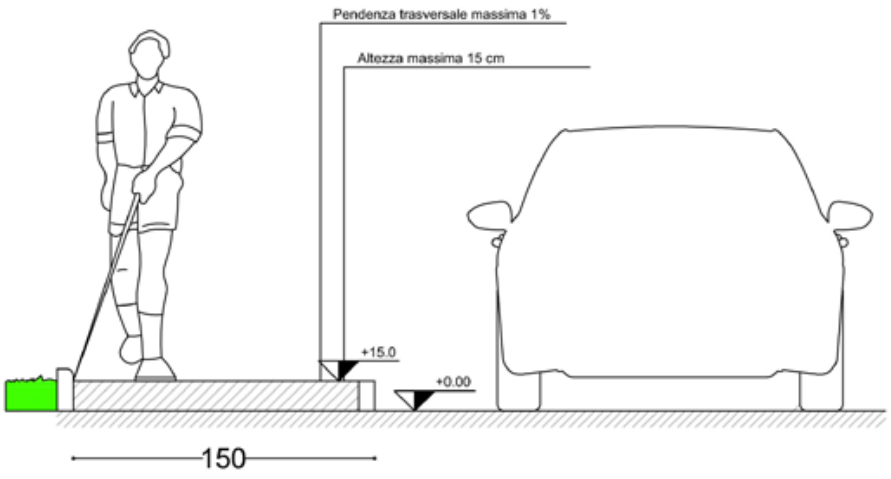

Viale Chabod

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza Parcheggio Consolata	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**391**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

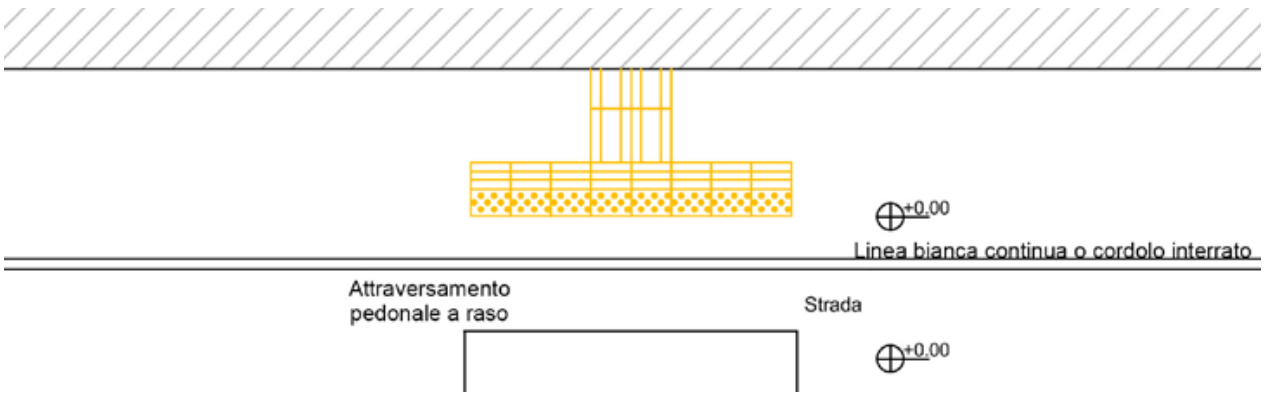

Viale Chabod

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza rotatoria con Str. della Consolata	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**392**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **8.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

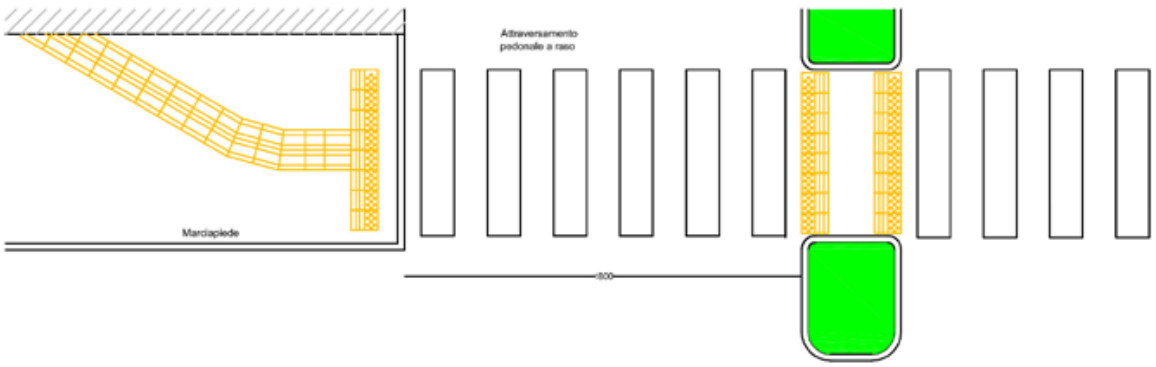

Viale Chabod

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione corsie accesso uscita Parcheggio Consolata	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**393**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **8.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

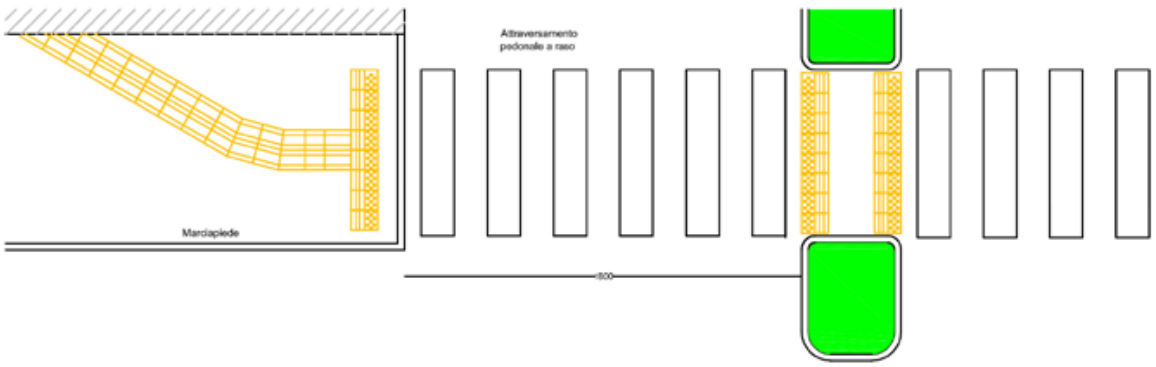

Viale Chabod

Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**394**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile all'utenza allargata, completa di pensilina con panchina dotata di schienale e braccioli, integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.
Solo inserimento di mattonelle pedotattili.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **8.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

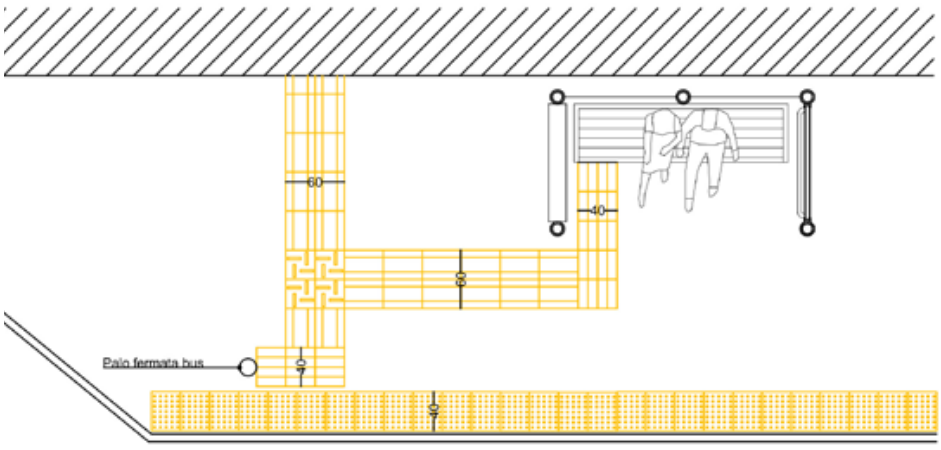

Viale Chabod

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione corsie acces-so-uscita Parcheggio Consolata	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**395**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

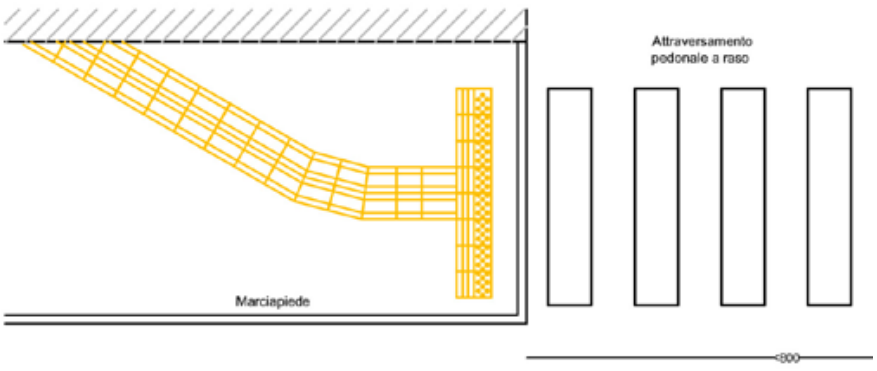

Viale Chabod

Indicazione posizione: intersezione corsie accesso-uscita stazione di rifornimento	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale	**396**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **4.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

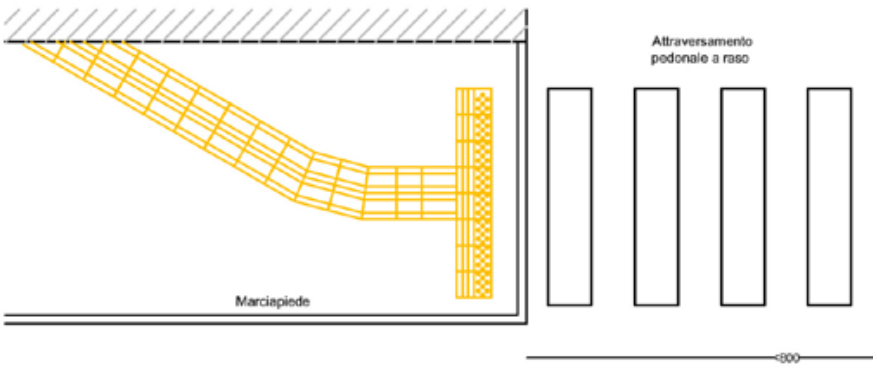

Viale Chabod

Indicazione posizione: altezza stazione di rifornimento	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza percorso pedonale a raso	**397**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di segnaletica orizzontale indicante il percorso pedonale integrato con cordolo di delimitazione della carreggiata realizzato con polimeri rigenerati.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **1.500,0 €**


Immagine esplicativa possibile intervento

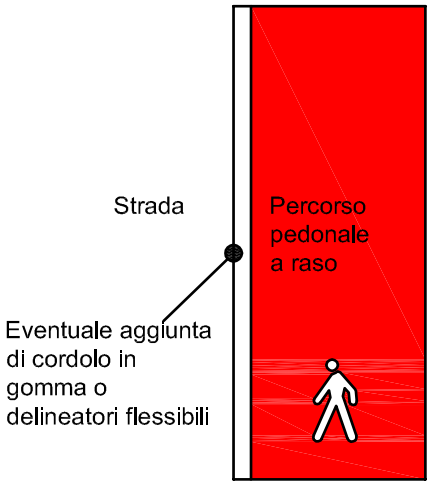

Viale Chabod

Indicazione posizione: intersezione corsie accesso-uscita stazione di rifornimento	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale	**398**

Documentazione fotografica criticità

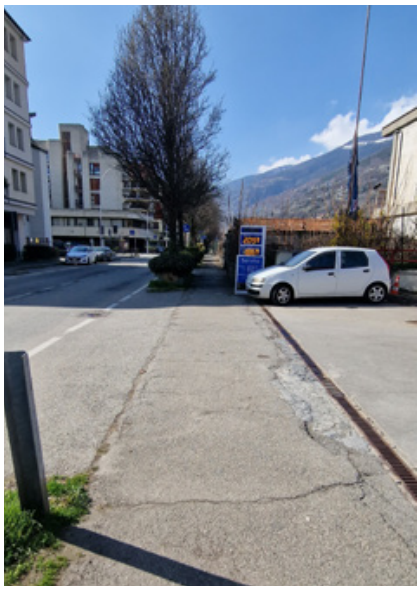


Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **4.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

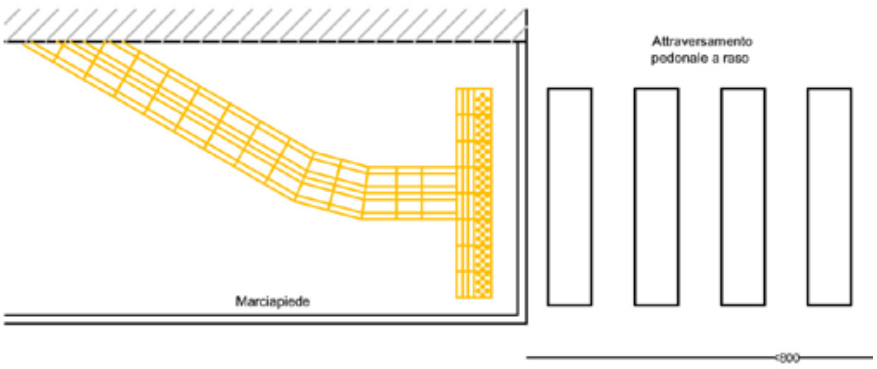

Viale Chabod

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via de La Pierre	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**399**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

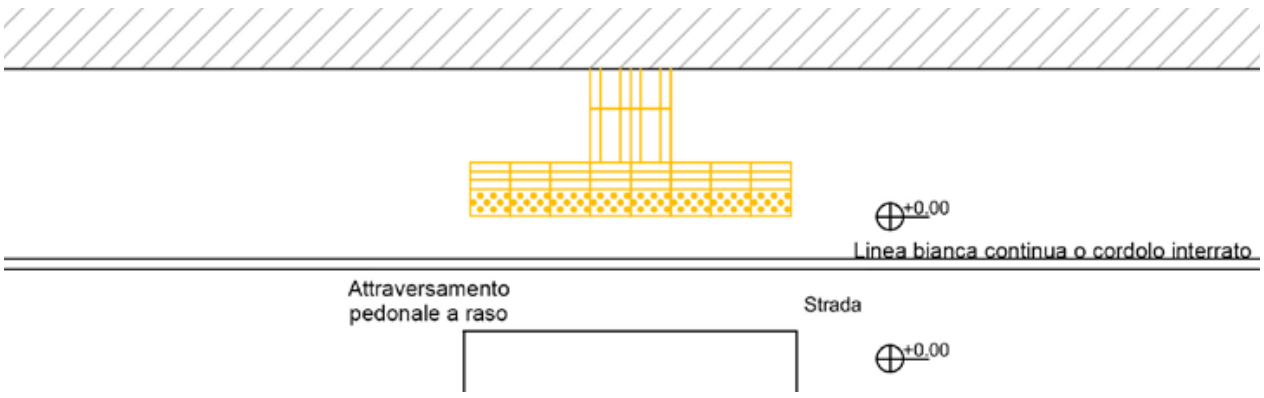

Viale Chabod

Indicazione posizione: marciapiede nord	Numero intervento
Tipologia criticità: Pavimentazione percorso pedonale sconnesso	**400**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite rimozione e rifacimento dello strato di finitura in modo da ottenere un piano di calpestio compatto, omogeneo e perfettamente complanare alla pavimentazione esistente.
Sistemazioni puntuali.

Riferimenti normativi:
L.R. 6/89 art. 2.1 - DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **12.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

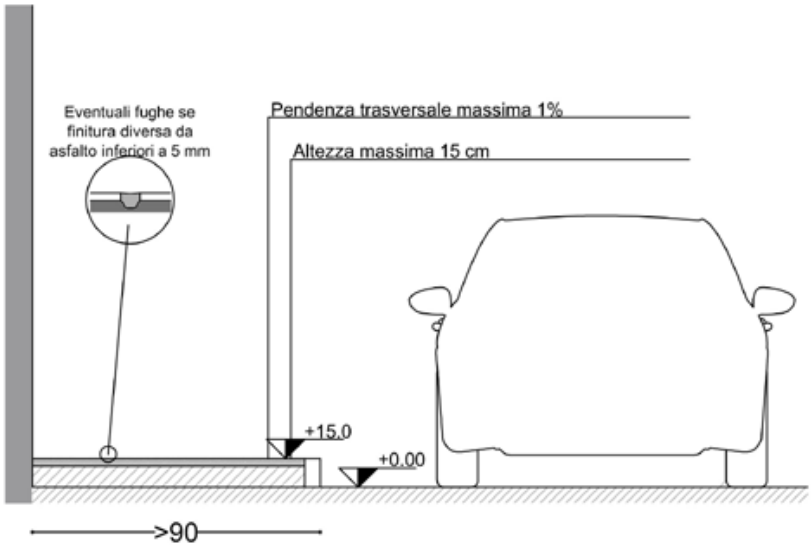

Viale Chabod

Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**401**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile all'utenza allargata, completa di pensilina con panchina dotata di schienale e braccioli, integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **20.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

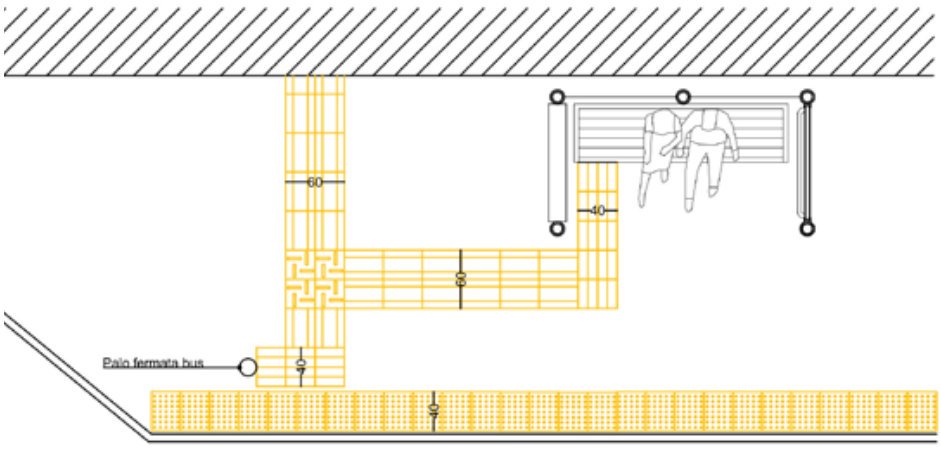

Viale Chabod

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza rotatoria con Str. della Consolata	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati) con pendenza trasversale eccessiva su un lato	**402**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.
Compreso miglioramento raccordo dei percorsi pedonali realizzando due rampe di pendenza preferibilmente non superiore al 5% al fine di garantire a carrozzina la continuità di percorrenza del marciapiede.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **9.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

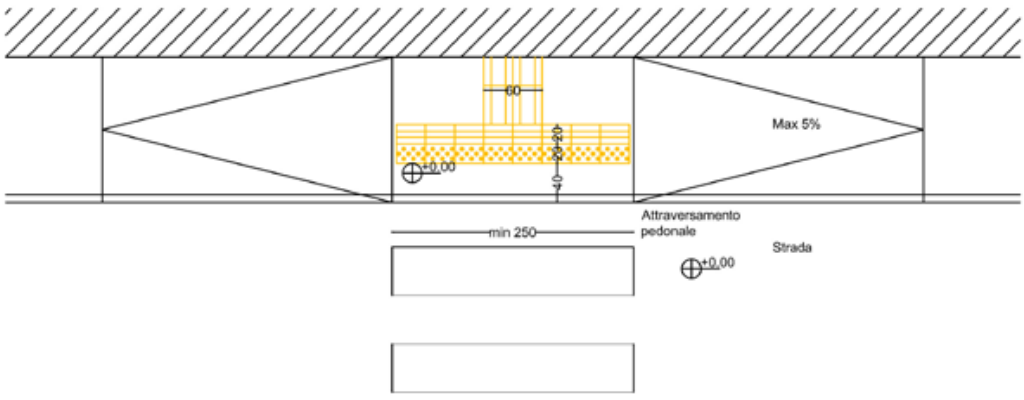

Viale Chabod

Indicazione posizione: percorso pedonale est altezza rotatoria con Str. della Consolata	Numero intervento
Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale non vedente	**403**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2

Stima costo intervento possibile risolutivo: **10.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

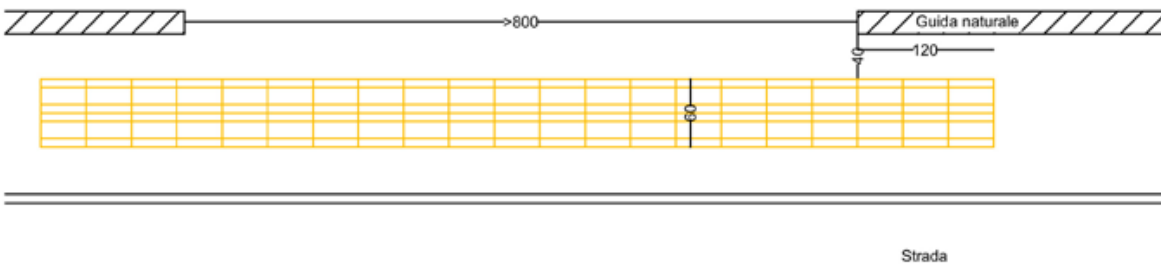

Viale Chabod

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza rotatoria con Str. della Consolata	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**404**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

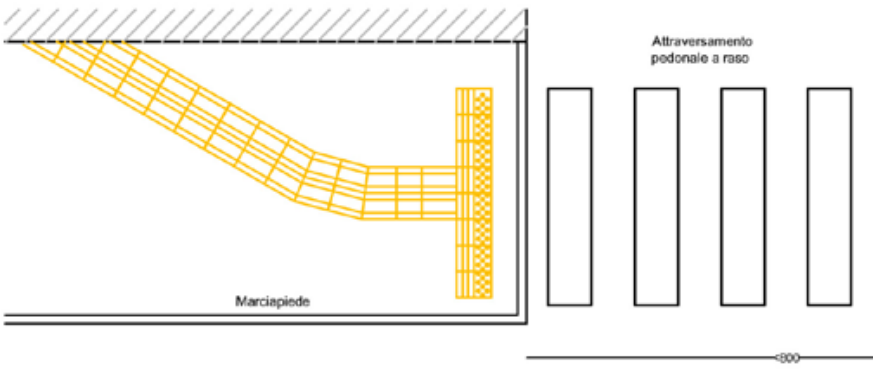

Viale Chabod

Indicazione posizione: intersezione corsia entrata-uscita autolavaggio	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**405**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **4.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

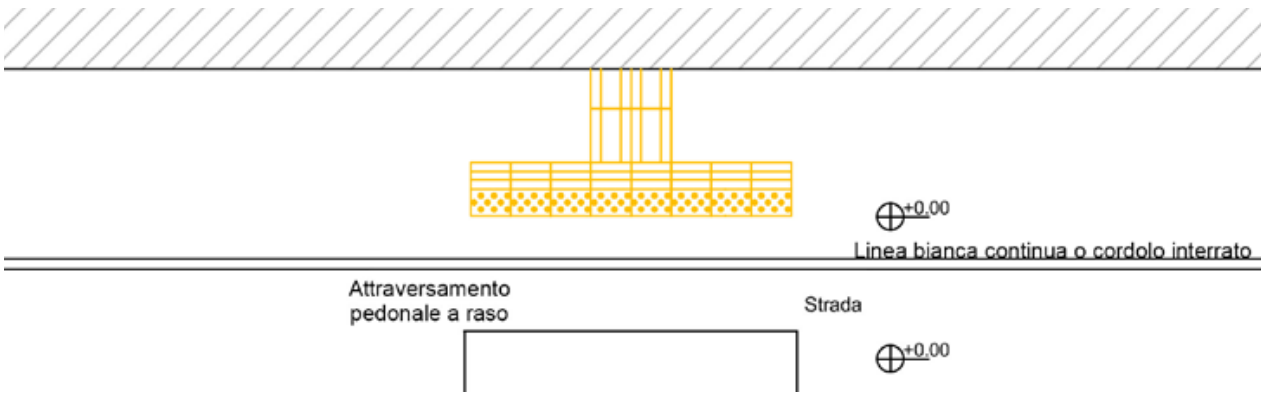

Viale Chabod

Indicazione posizione: intersezione corsie accesso-uscita stazione di rifornimento	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**406**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **8.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

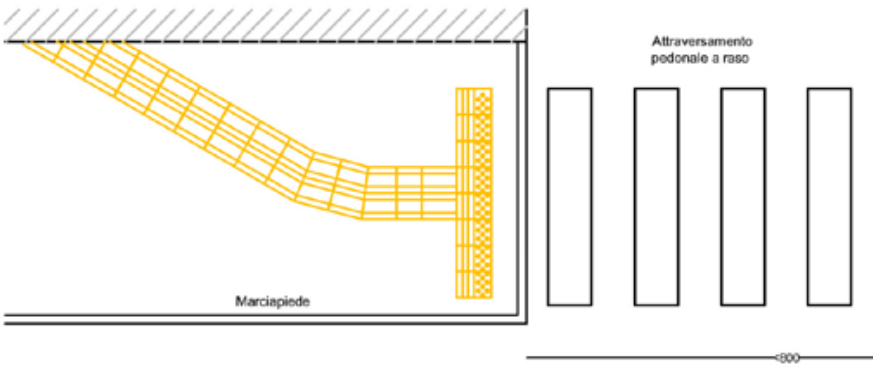

Viale Chabod

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Rey	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**407**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.200,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

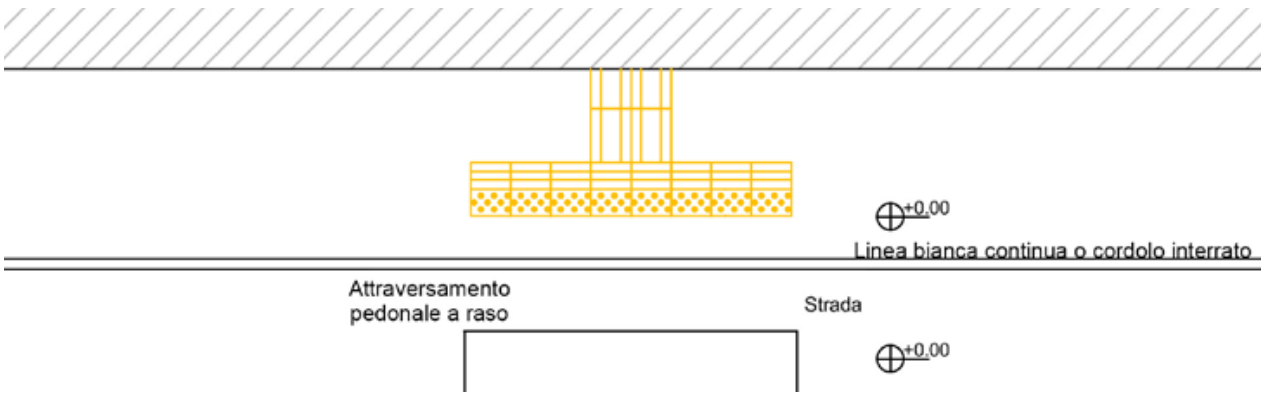

Viale Chabod

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Vetreria Antica	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**408**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

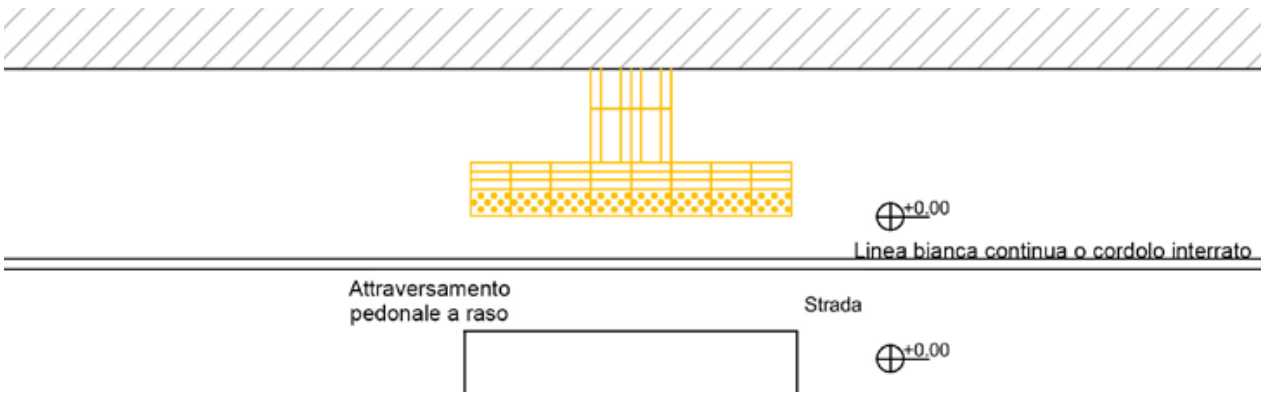

Viale Chabod

Indicazione posizione: attraversamenti pedonali ponte	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**409**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: *intervento recepito nei "LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA MONTE EMILIUS FINALIZZATI ALLA SISTEMAZIONE DI PIAZZA ARCO DI AUGUSTO" in corso di esecuzione*

Immagine esplicativa possibile intervento

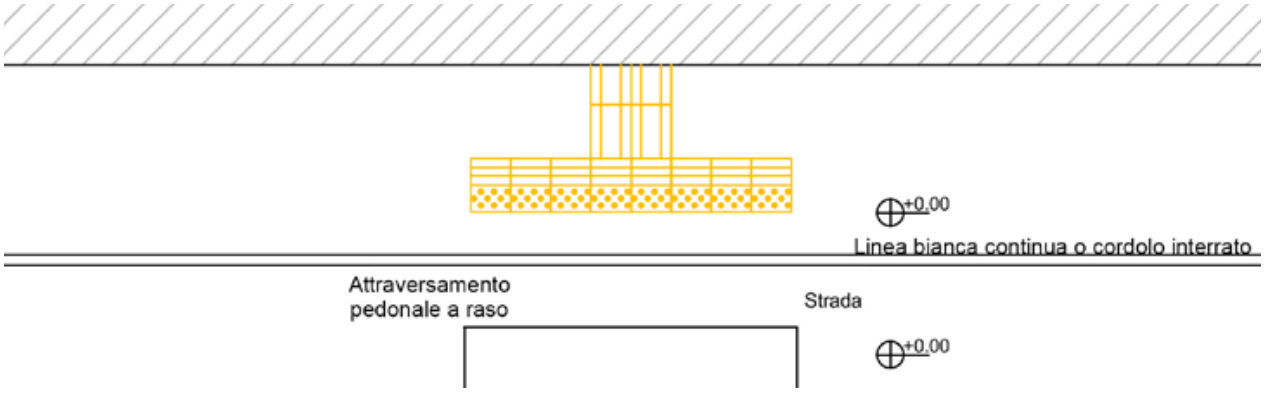

Viale Chabod

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Vetreria Antica	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**410**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: *intervento recepito nei "LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA MONTE EMILIUS FINALIZZATI ALLA SISTEMAZIONE DI PIAZZA ARCO DI AUGUSTO" in corso di esecuzione*

Immagine esplicativa possibile intervento

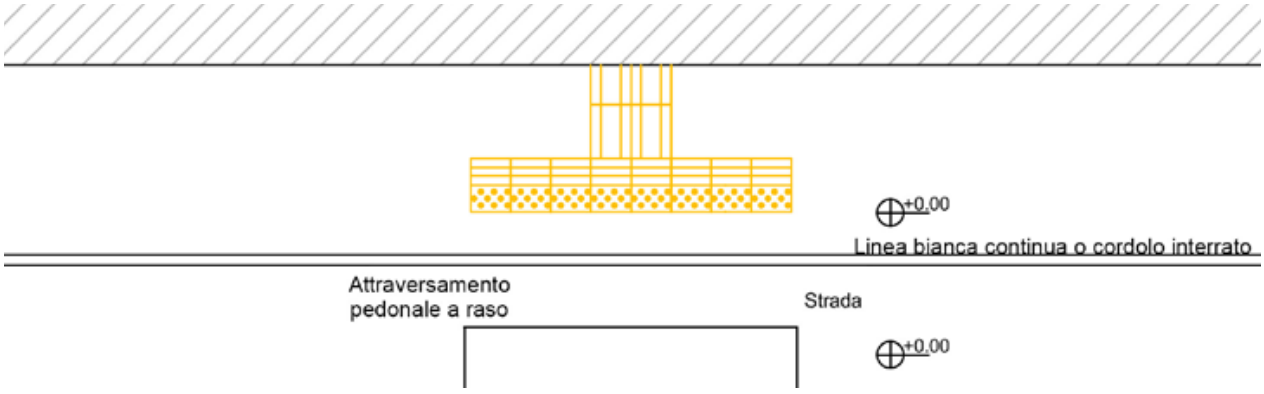

Viale Chabod

Indicazione posizione: percorso pedonale lungo il torrente Burthier altezza Piazza Arco d'Augusto	Numero intervento
Tipologia criticità: Pavimentazioni non omogenee	**411**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
In generale le pavimentazioni in cubetti di granito/porfido non sono la tipologia di finitura che garantisce le maggiori garanzie in termini di accessibilità, per via della posa realizzata con giunture superiori a 5 mm tra gli elementi che essendo di dimensioni contenute possono generare rapidamente nel tempo disomogeneità e piccoli dislivelli che risultano poco confortevoli nella percorrenza da parte di persona su carrozzina ed al contempo non permettere l'individuazione tramite bastone bianco dei rilievi della pavimentazione pedotattile a persona non vedente stante la disomogeneità diffusa di tutto il contesto. Quanto indicato è normato all'art. 8.2.2 del DM 236/89 "Gli elementi costituenti una pavimentazione devono presentare giunture inferiori a 5 mm, stillate con materiali durevoli, essere piani con eventuali risalti di spessore non superiore a 2 mm". Consigliabile la realizzazione di almeno una fascia di larghezza di 1 m in lastricato o altra finitura omogenea, a maggior ragione perchè sul marciapiede sul lato opposto presenta la medesima finitura, da adeguare almeno uno dei due.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **30.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

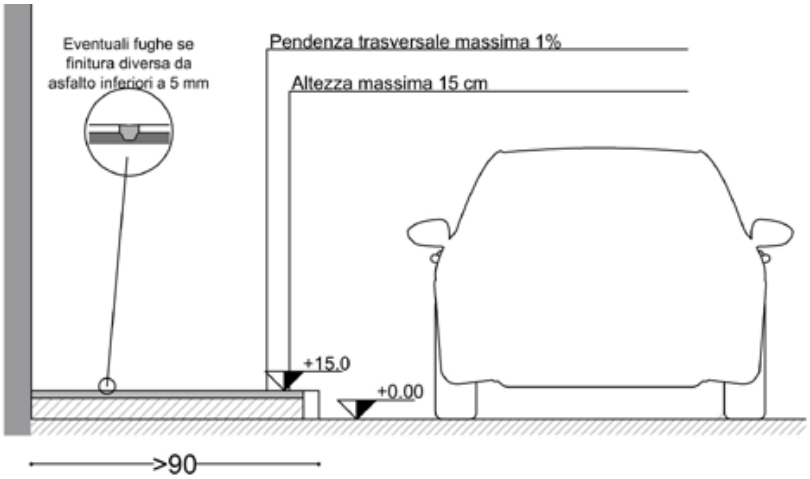

Viale Chabod

Indicazione posizione: percorso pedonale lungo il torrente Burthier altezza Piazza Arco d'Augusto	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza linea guida naturale non vedente	**412**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento: Posizionamento di cordolo su uno dei due lati del percorso. Cordolo rialzato di 15 cm rispetto al piano di calpestio.

Riferimenti normativi: LR 6/89 art 2.1.1 - DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

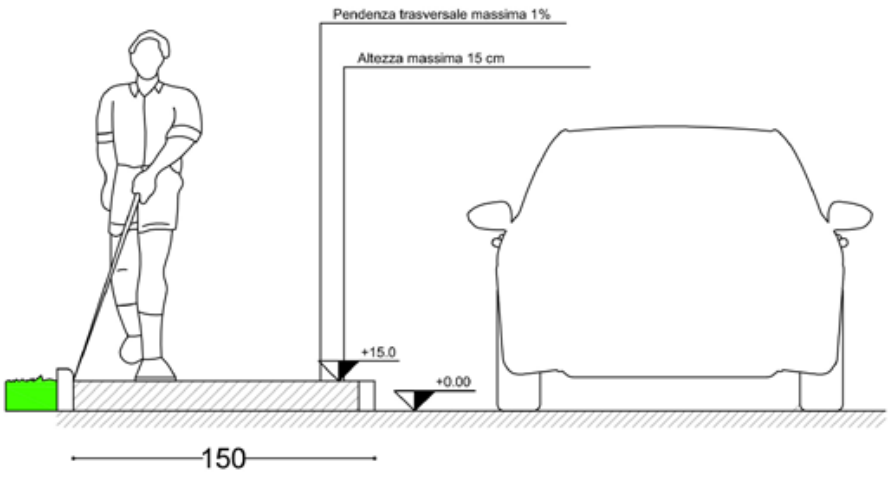

Viale Chabod

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza Piazza Arco d'Augusto	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**413**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: *intervento recepito nei "LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA MONTE EMILIUS FINALIZZATI ALLA SISTEMAZIONE DI PIAZZA ARCO DI AUGUSTO" in corso di esecuzione*

Immagine esplicativa possibile intervento

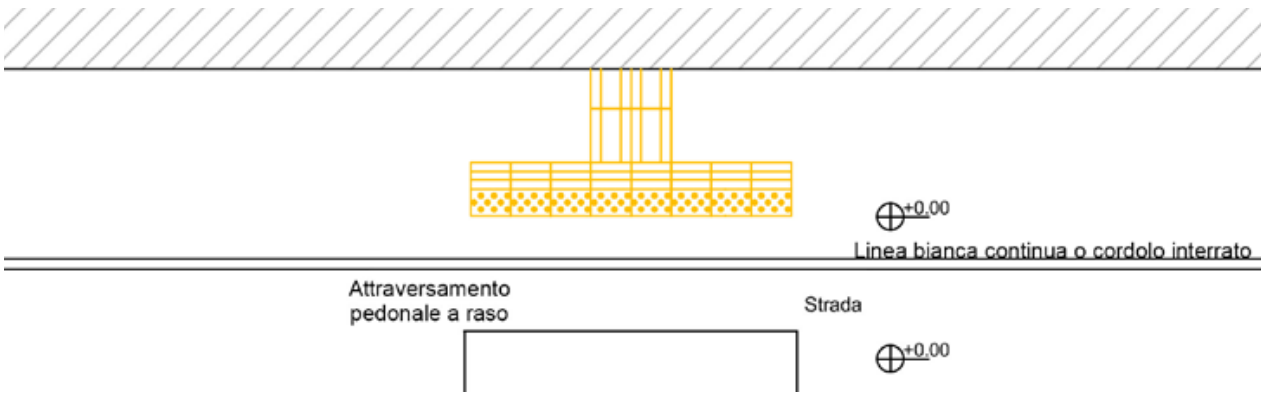

Viale Chabod

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Guido Rey	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**414**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

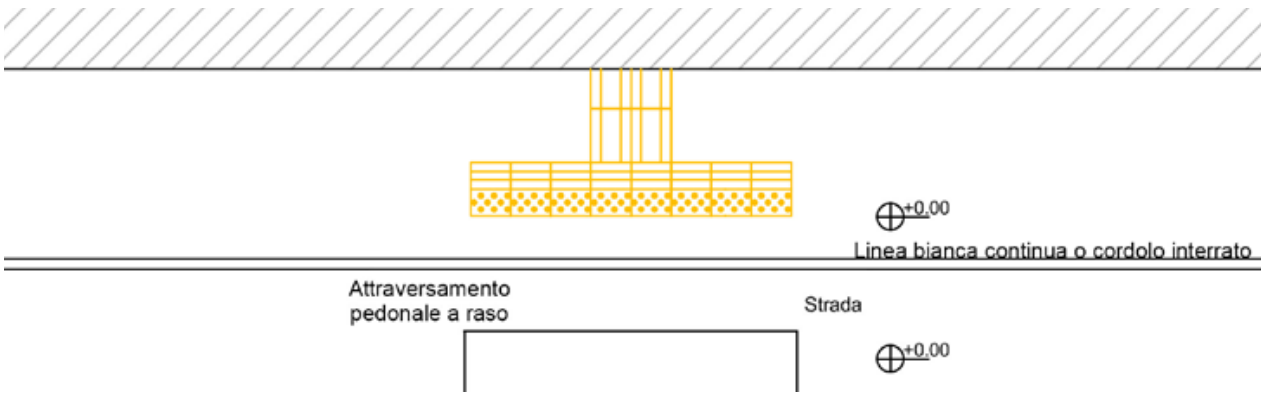

Viale Chabod

Indicazione posizione: passo carrabile civico 136	Numero intervento
Tipologia criticità: Percorso pedonale con pendenza trasversale superiore all'1%	**415**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento: Rifacimento del marciapiede o percorso pedonale esistente previa demolizione della pavimentazione compreso il sottofondo, allo scopo di assicurare un percorso continuativo con pendenza trasversale non superiore all'1% e larghezza minima puntualmente non inferiore a 90 cm.
Inserimento di rampa prefabbricata carrabile.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

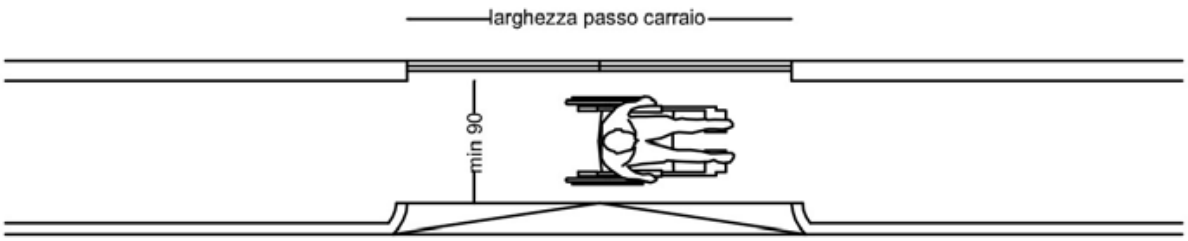

Viale Chabod

Indicazione posizione: da altezza passo carrabile civico 136 ad altezza angolo con Liceo	Numero intervento
Tipologia criticità: Pavimentazione percorso pedonale sconnesso	**416**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite rimozione e rifacimento dello strato di finitura in modo da ottenere un piano di calpestio compatto, omogeneo e perfettamente complanare alla pavimentazione esistente.

Riferimenti normativi:
L.R. 6/89 art. 2.1 - DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **4.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

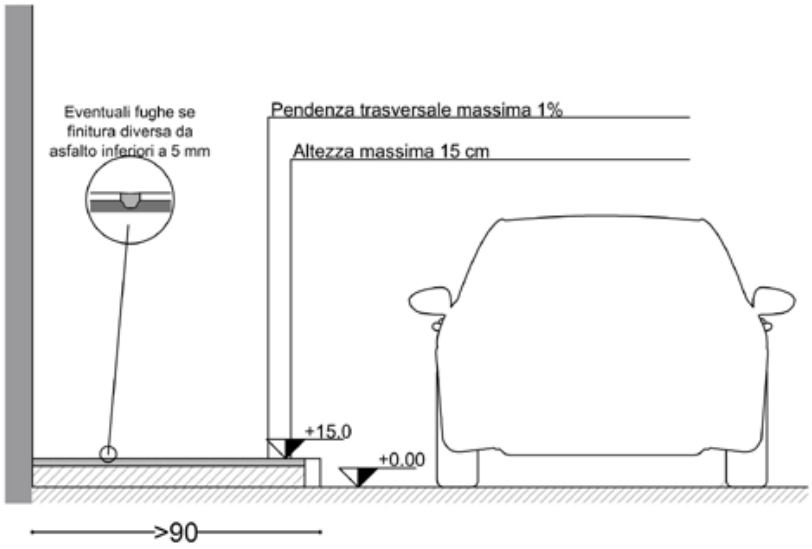

Viale Chabod

Indicazione posizione: passo carrabile civico 136 (2)	Numero intervento
Tipologia criticità: Percorso pedonale con pendenza trasversale superiore all'1%	**417**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento: Rifacimento del marciapiede o percorso pedonale esistente previa demolizione della pavimentazione compreso il sottofondo, allo scopo di assicurare un percorso continuativo con pendenza trasversale non superiore all'1% e larghezza minima puntualmente non inferiore a 90 cm.
Inserimento di rampa prefabbricata carrabile.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

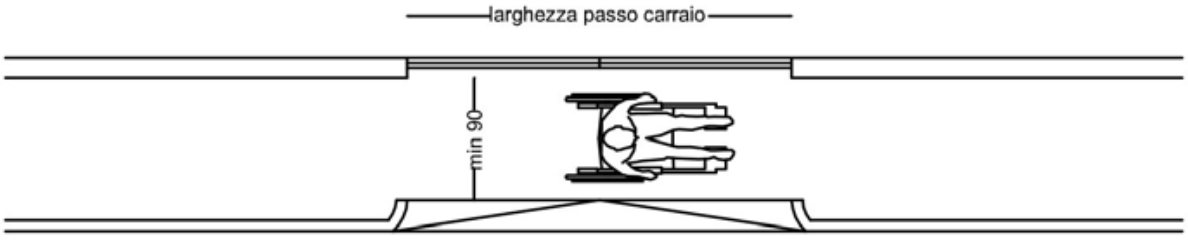

Viale Chabod

Indicazione posizione: altezza Liceo	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale	**418**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

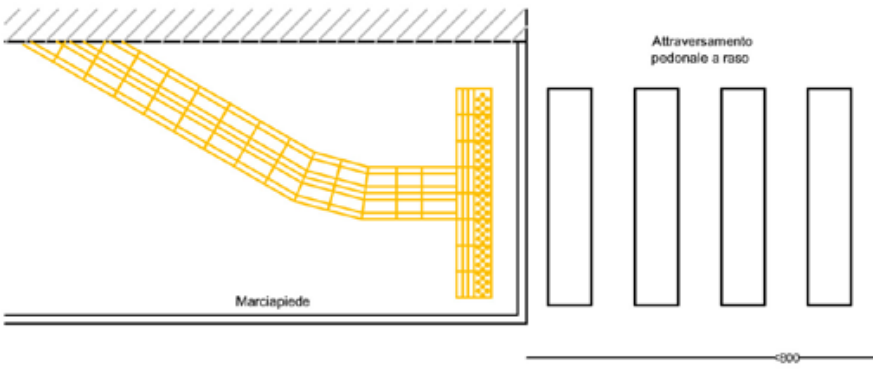

Viale Chabod

Indicazione posizione: altezza Liceo	Numero intervento
Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale	**419**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.
Compreso rifacimento intero manto di finitura.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2

Stima costo intervento possibile risolutivo: **12.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

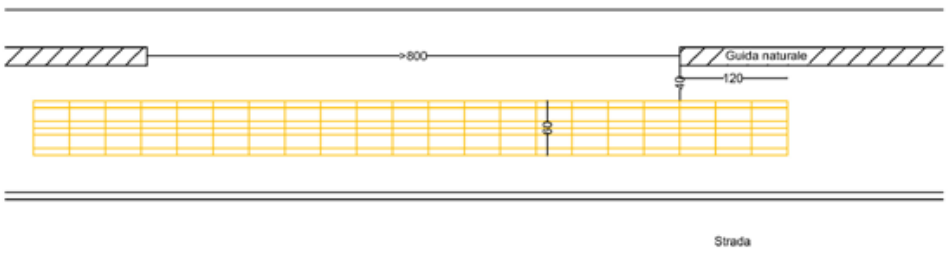

Corso Ivrea


416
415
407
414
408
409
410
411
412
457
413
458
459
454
455
456
420
421
422
423
424
425
426
427
453
428
429
430
431
452
451
450
432
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
433
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
563
562
561
560
555
554
553
552
551
550
549
559
558
557
556
541
540
542
539
538
N

Corso Ivrea

Indicazione posizione: attraverso pedonale ponte di pietra	Numero intervento
Tipologia criticità: Presenza di gradino attraversamento pedonale ed assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti. (gradino e segnalazione tattilo-plantare entrambi lati)	**420**

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:
L'Area in questione sarà esclusa alla circolazione del traffico veicolare e diventerà interamente ciclo-pedonale (quindi non saranno necessari attraversamenti pedonali) in base al progetto per i "LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA MONTE EMILIUS FINALIZZATI ALLA SISTEMAZIONE DI PIAZZA ARCO DI AUGUSTO" (in corso di esecuzione)

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **in corso modifiche allo stato di fatto**

Immagine esplicativa possibile intervento

Corso Ivrea

Indicazione posizione: Piazza Vuillermin attraversamento pedonale su Via Mont Velan	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**421**

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:
L'Area in questione è compresa nel progetto per i "LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA MONTE EMILIUS FINALIZZATI ALLA SISTEMAZIONE DI PIAZZA ARCO DI AUGUSTO" (in corso di esecuzione), l'attraversamento pedonale è ricollocato in un punto poco distante e segnalato da spartitraffico, sono previste segnaletiche tattilo-plantari.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **in corso modifiche allo stato di fatto**

Immagine esplicativa possibile intervento

Corso Ivrea

Indicazione posizione: Piazza Vuillermin	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnale tattilo-plantare di fine ed inizio scala	**422**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di segnaletica pedo-tattile di fine ed inizio scala.
Solo segnalazioni pedotattili in cima.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 art. 8.1.10 - DPR 503/96 art. 7

Stima costo intervento possibile risolutivo: **2.200,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

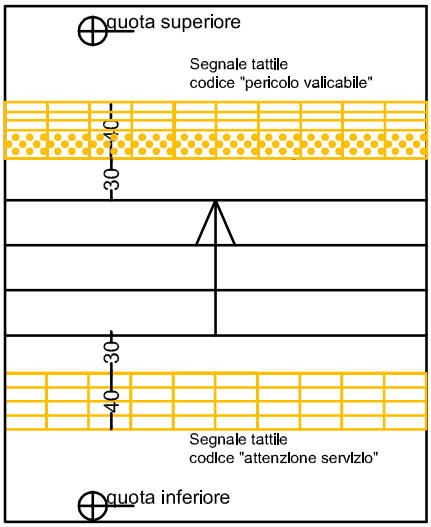

Corso Ivrea

Indicazione posizione: Piazza Vuillermin attraversamento pedonale su Via Ponte Romano	Numero intervento
Tipologia criticità: Presenza di gradino attraversamento pedonale ed assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti. (gradino su un lato e segnalazione tattilo-plantare entrambi lati)	**423**

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento:
L'Area in questione è compresa nel progetto per i "LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA MONTE EMILIUS FINALIZZATI ALLA SISTEMAZIONE DI PIAZZA ARCO DI AUGUSTO" (in corso di esecuzione), l'attraversamento pedonale è ricollocato in un punto poco distante e segnalato da spartitraffico, sono previste segnaletiche tattilo-plantari.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **in corso modifiche allo stato di fatto**

Immagine esplicativa possibile intervento

Corso Ivrea

Indicazione posizione: altezza civico 12	Numero intervento
Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale	**424**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2

Stima costo intervento possibile risolutivo: **4.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

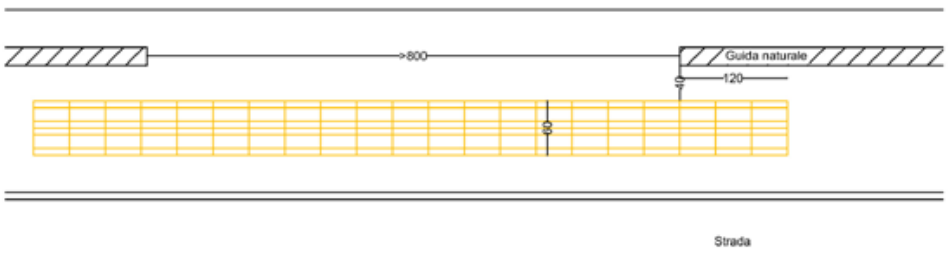

Corso Ivrea

Indicazione posizione: altezza rotatoria con Via monte Emilius	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnale tattilo-plantare di fine ed inizio scala	**425**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di segnaletica pedo-tattile di fine ed inizio scala.
Solo segnalazioni pedotattili in cima.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 art. 8.1.10 - DPR 503/96 art. 7

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

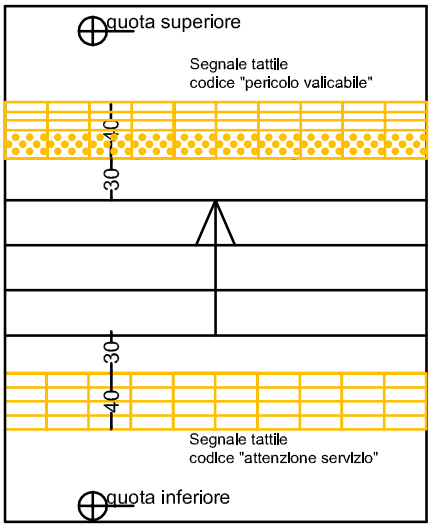

Corso Ivrea

Indicazione posizione: attraversamento pedonale rotatoria con Via Monte Emilius	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**426**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.
Compreso miglioramento raccordo strada-marciapiede.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: *intervento recepito nei "LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA MONTE EMILIUS FINALIZZATI ALLA SISTEMAZIONE DI PIAZZA ARCO DI AUGUSTO" in corso di esecuzione*

Immagine esplicativa possibile intervento

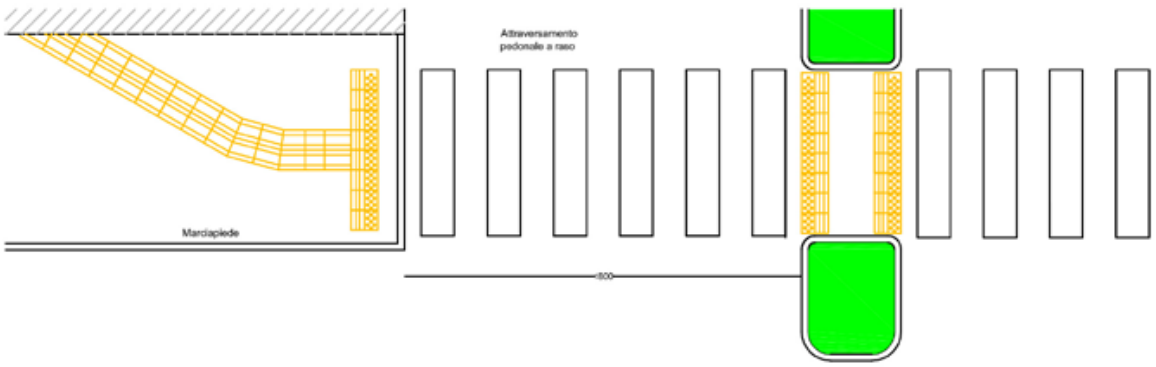

Corso Ivrea

Indicazione posizione: attraversamento pedonale rotatoria con Via Monte Emilius	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**427**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.
Compreso miglioramento raccordo accesso ai portici.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: *intervento recepito nei "LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA MONTE EMILIUS FINALIZZATI ALLA SISTEMAZIONE DI PIAZZA ARCO DI AUGUSTO" in corso di esecuzione*

Immagine esplicativa possibile intervento

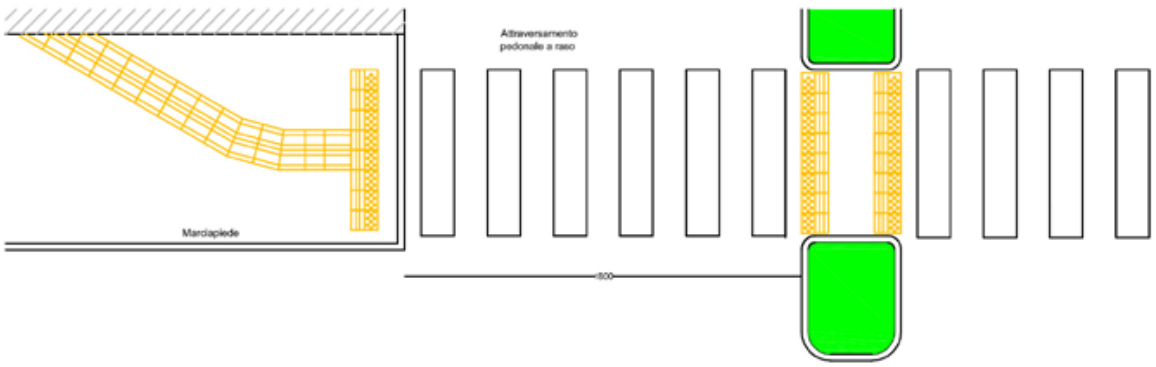

Corso Ivrea

Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**428**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile all'utenza allargata, completa di pensilina con panchina dotata di schienale e braccioli, integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **20.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

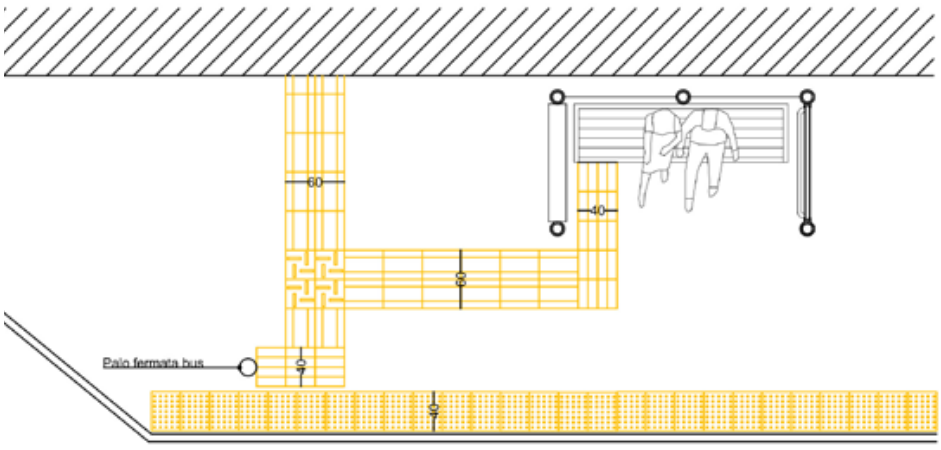

Corso Ivrea

Indicazione posizione: passo carrabile aut. n. 12/2025	Numero intervento
Tipologia criticità: Dislivello su percorso pedonale	**429**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Adeguamento di percorso pedonale con gradino non raccordato tramite demolizione e rifacimento della pavimentazione esistente allo scopo di creare una rampa di pendenza, laddove possibile non superiore al 5%. (Ambo i lati)

Riferimenti normativi:
DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **2.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

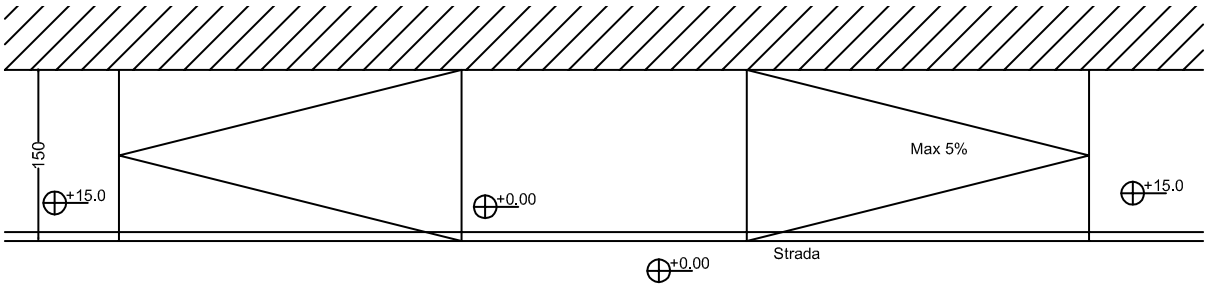

Corso Ivrea

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Presenza di gradino attraversamento pedonale ed assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti. (gradino su un lato e segnalazione tattilo-plantare entrambi lati)	**430**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Eliminazione del dislivello tramite raccordo dei percorsi pedonali realizzando due rampe di pendenza preferibilmente non superiore al 5% con integrazione di segnalazione di attraversamento pedonale attraverso collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

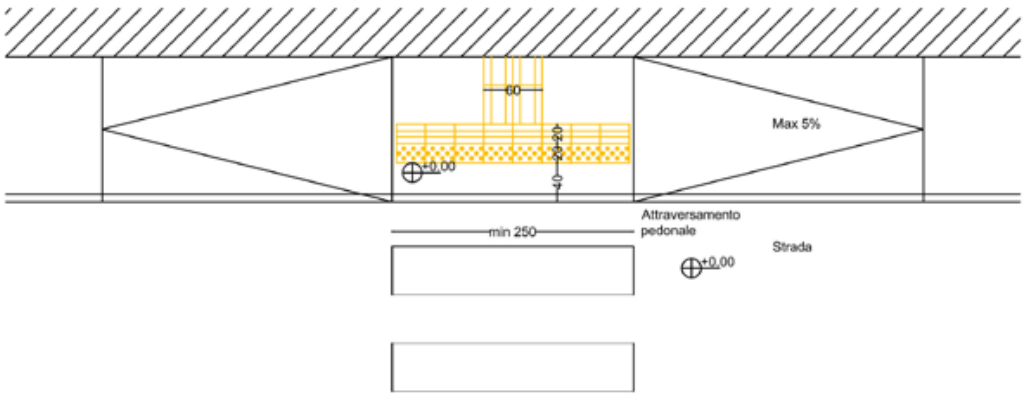

Corso Ivrea

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: percorso pedonale sottodimensionato (<90 cm)	**431**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Rifacimento ed ampliamento del marciapiede o percorso pedonale esistente previa demolizione della pavimentazione compreso il sottofondo. Il nuovo piano di calpestio dovrà risultare compatto, omogeneo con pendenza trasversale non superiore all'1%. *Percorso pedonale da portare a raso prima del palo dell'attraversamento pedonale, il palo medesimo riduce il passaggio al di sotto di 90 cm.*

Riferimenti normativi:
L.R. 6/89 art. 2.1 - DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

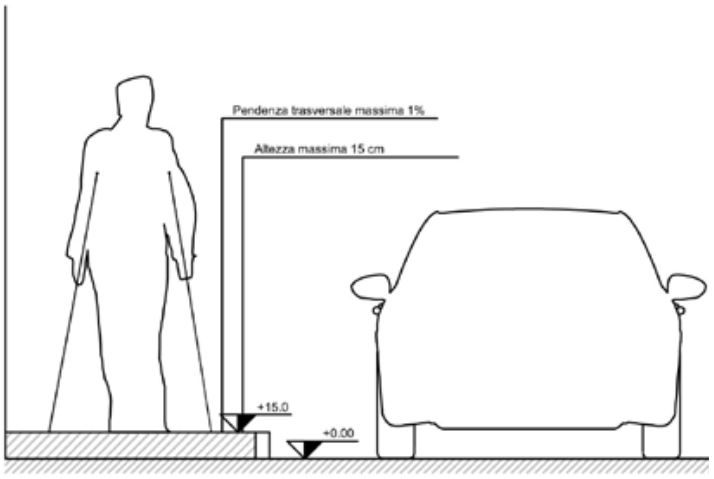

Corso Ivrea

Indicazione posizione: altezza civico 15	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza continuità percorsi pedonali	**432**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres. *Il percorso pedonale si interrompe, da realizzarsi attraversamento pedonale per consentire all'utenza di portarsi sul lato opposto, o in alternativa eliminazione parcheggi realizzando un percorso pedonale a raso.*

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

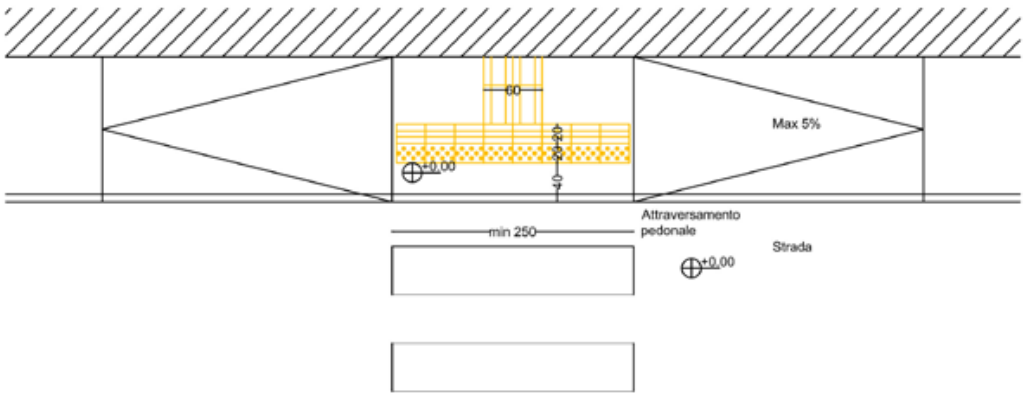

Corso Ivrea

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza civico 62	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**433**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **8.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

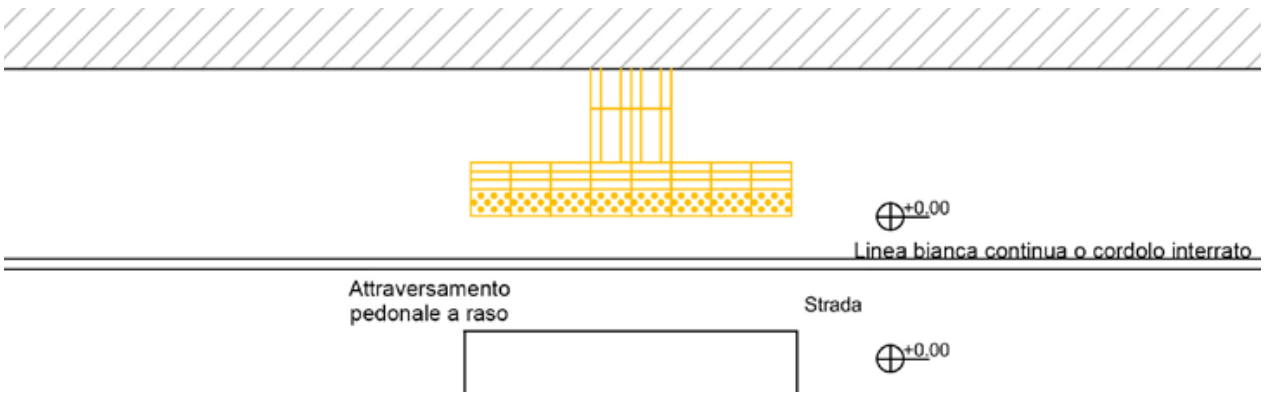

Corso Ivrea

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione Via Duca degli Abruzzi	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**434**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

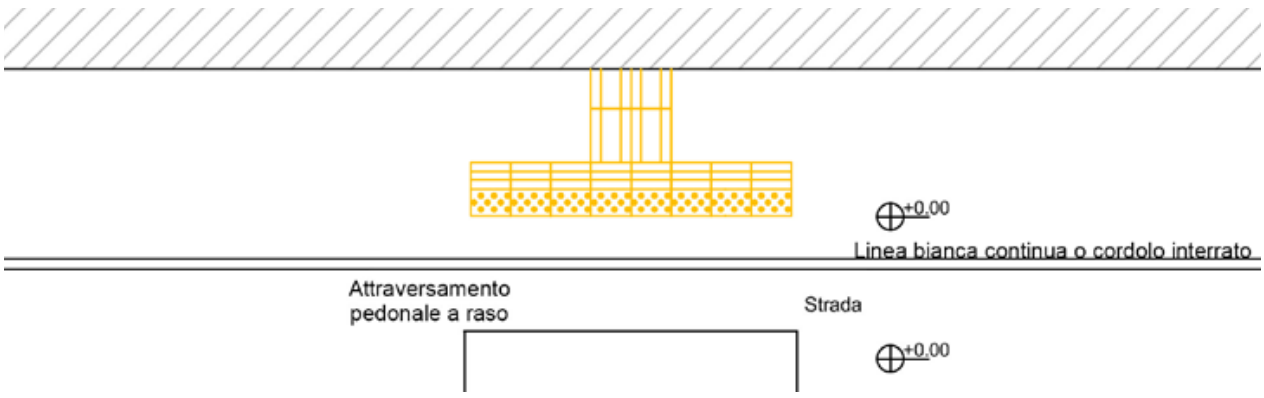

Corso Ivrea

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione Via Montagnayes	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**435**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

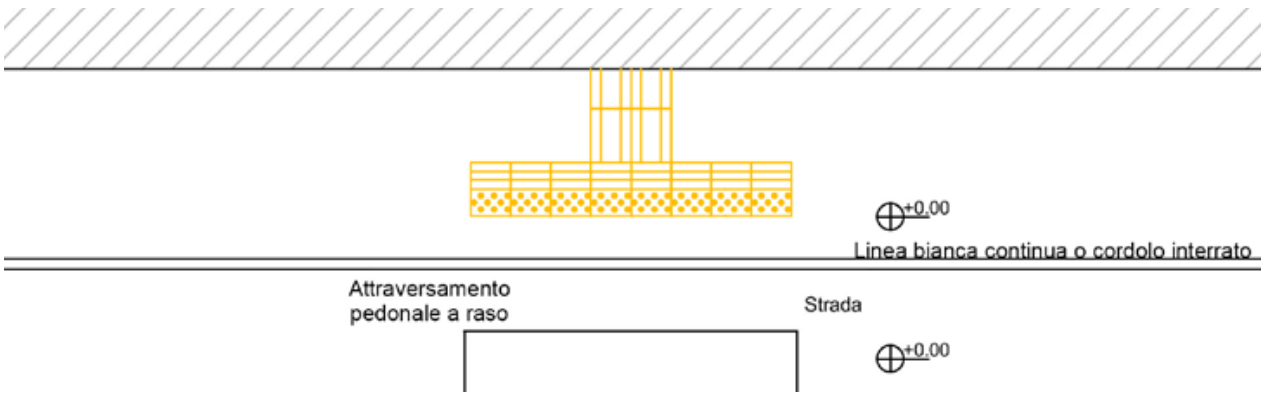

Corso Ivrea

Indicazione posizione: pista ciclabile altezza Istituto Saint-Roch	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza percorso pedonale	**436**

Documentazione fotografica criticità





Descrizione prestazionale possibile intervento:
Ostacoli mobili, temporanei e non, non garantiscono la continuità della corsia pedonale, consigliabile modificare la segnaletica orizzontale e verticale trasformando il tratto in un percorso ciclopedonale promiscuo (come già fruito nei fatti).

Riferimenti normativi:
DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **- €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Corso Ivrea

Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**437**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile all'utenza allargata, completa di pensilina con panchina dotata di schienale e braccioli, integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.
Solo installazione mattonelle pedotattili.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **9.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

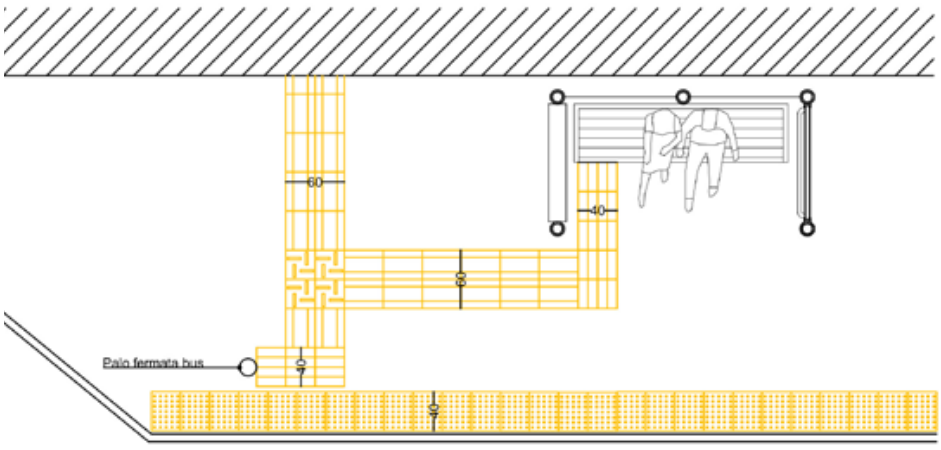

Corso Ivrea

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza Istituto Saint Roch	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**438**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **8.400,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

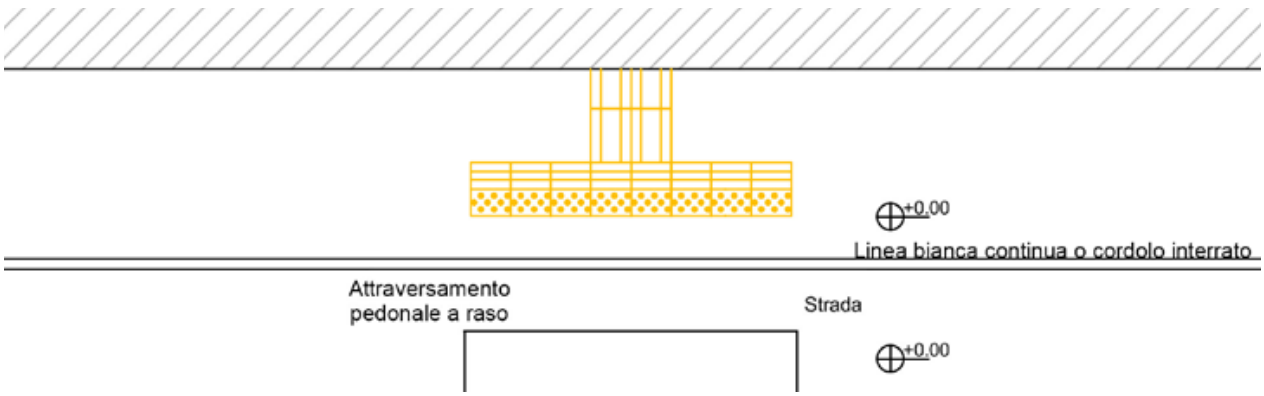

Corso Ivrea

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza Istituto Saint Roch	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**439**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

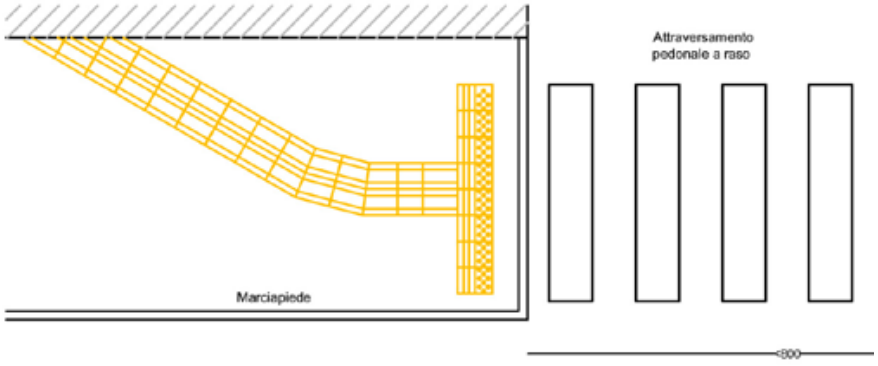

Corso Ivrea

Indicazione posizione: corsia accesso uscita altezza civico 37	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**440**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **4.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

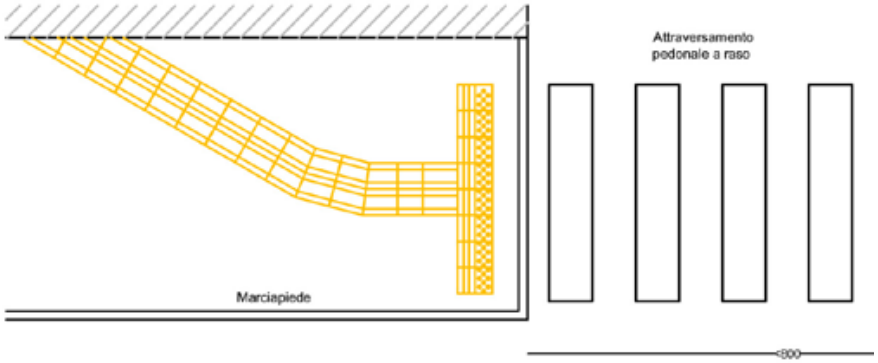

Corso Ivrea

Indicazione posizione: corsia accesso uscita altezza civico 37	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**441**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **4.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

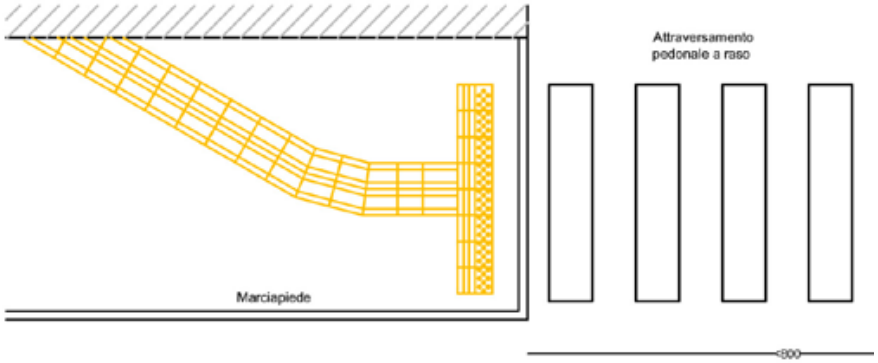

Corso Ivrea

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza civico 43	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**442**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

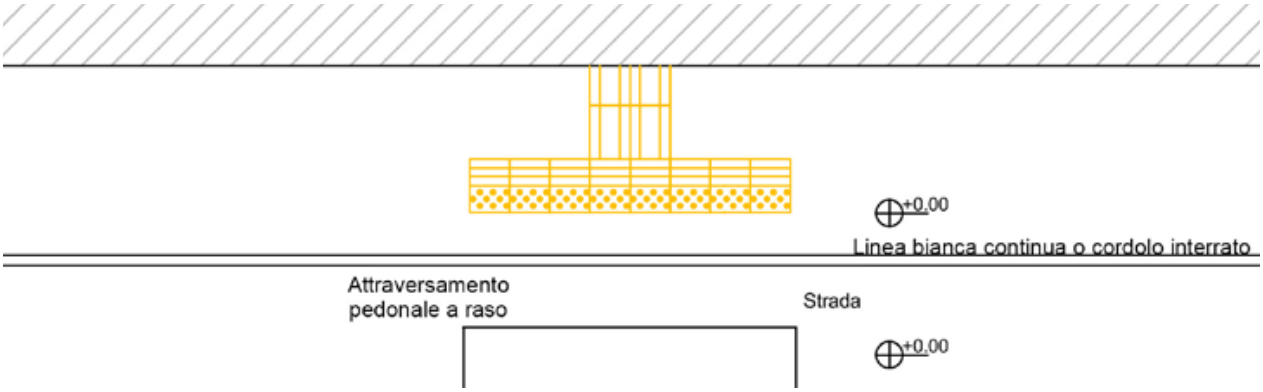

Corso Ivrea

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Clavalitè	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**443**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.200,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

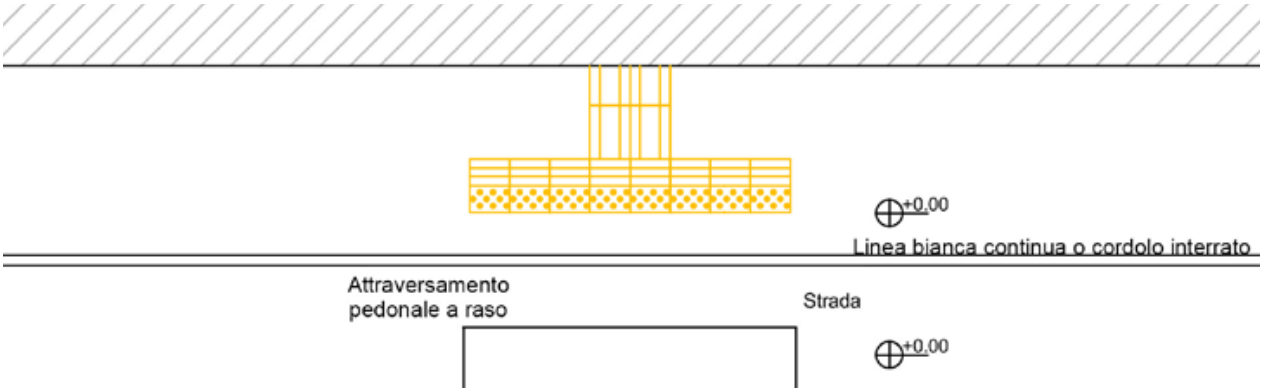

Corso Ivrea

Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**444**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile all'utenza allargata, completa di pensilina con panchina dotata di schienale e braccioli, integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.
Solo realizzazione segnalazione pedotattile, compreso rimozione palo e paletto parapedonale che riducono il passaggio al limite di 90 cm, superficie trasparente da segnalare meglio.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **8.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

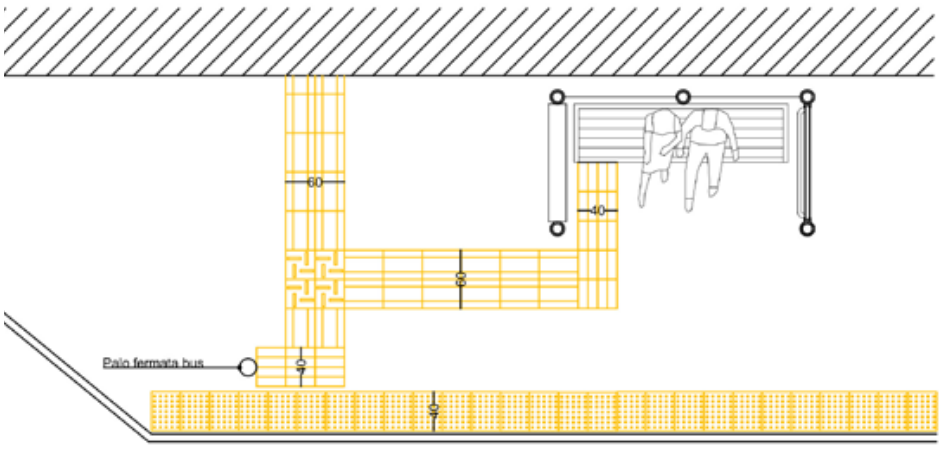

Corso Ivrea

Indicazione posizione: portici	Numero intervento
Tipologia criticità: Dislivello su percorso pedonale	**445**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Adeguamento di percorso pedonale al fine di eliminare i salti di livello tramite demolizione e rifacimento della pavimentazione esistente allo scopo di creare una nuova rampa di pendenza, laddove possibile non superiore al 5%.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **2.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

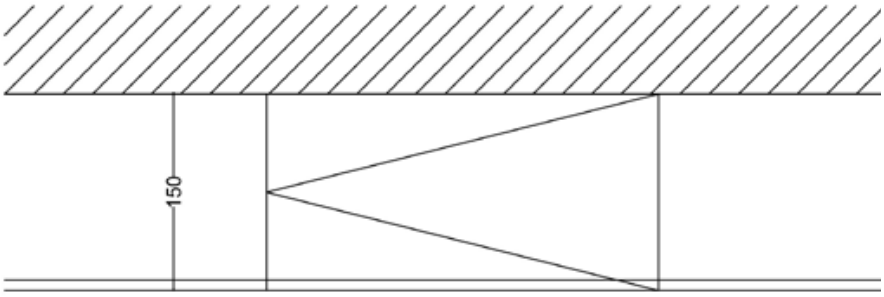

Corso Ivrea

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Montagnayes	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**446**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

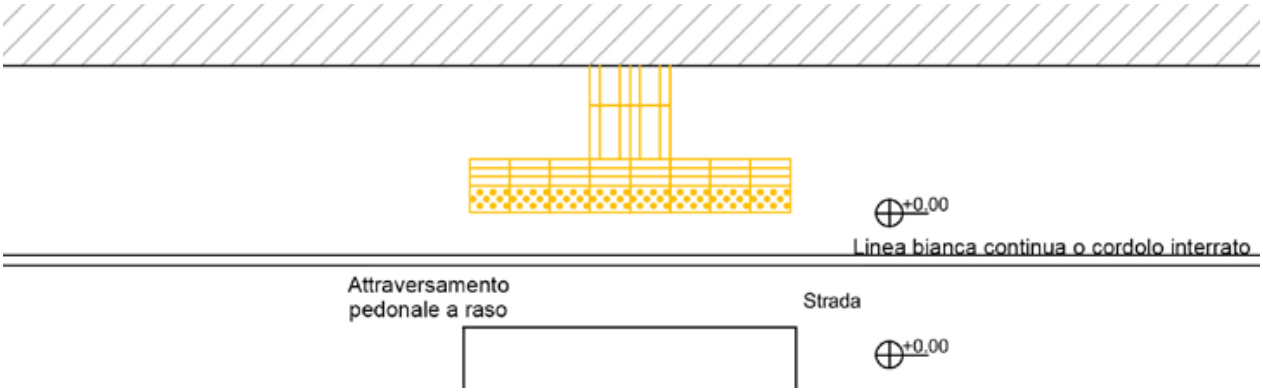

Corso Ivrea

Indicazione posizione: angolo Via Montagnayes	Numero intervento
Tipologia criticità: Pavimentazione percorso pedonale sconnesso	**447**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite rimozione e rifacimento dello strato di finitura in modo da ottenere un piano di calpestio compatto, omogeneo e perfettamente complanare alla pavimentazione esistente.

Riferimenti normativi:
L.R. 6/89 art. 2.1 - DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **2.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

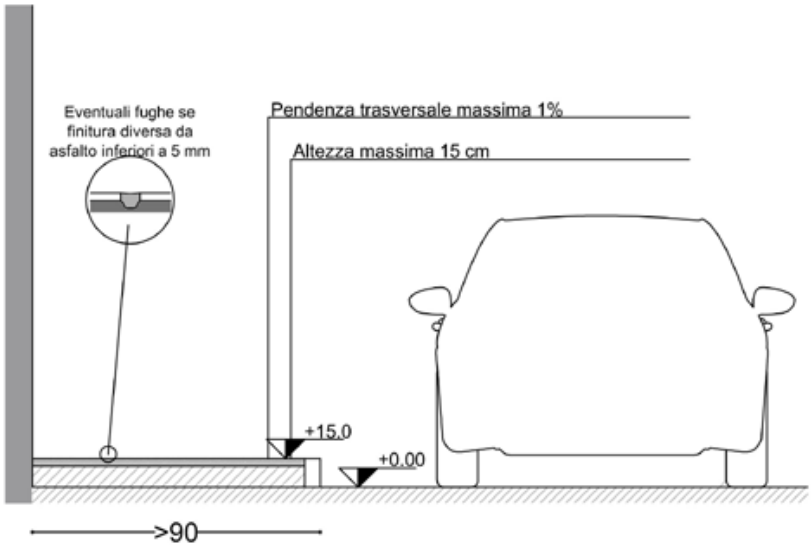

Corso Ivrea

Indicazione posizione: altezza civico 68	Numero intervento
Tipologia criticità: Cambio di direzione percorso pedonale non segnalata a persona non vedente	**448**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di segnaletica orizzontale indicante il percorso pedonale integrato con segnaletica tattilo plantare per non vedente.
Intervento su area privata, possibile solo trovando accordo con privato.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **4.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

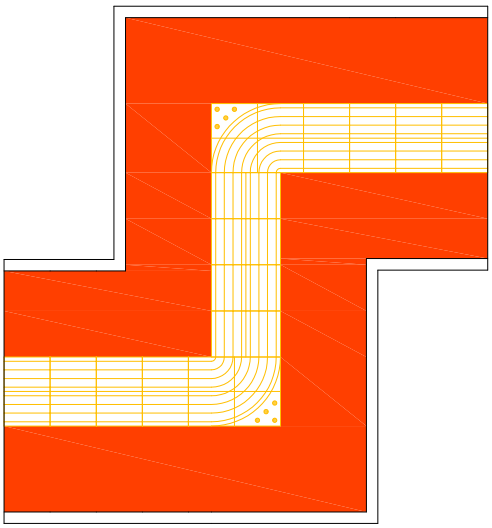

Corso Ivrea

Indicazione posizione: altezza civico 62	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza percorso pedonale a raso	**449**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di segnaletica orizzontale indicante il percorso pedonale integrato con segnaletica tattilo plantare per non vedente.
Intervento su area privata, possibile solo trovando accordo con privato.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **4.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

Percorso pedonale a raso privo di guide naturali per non vedente

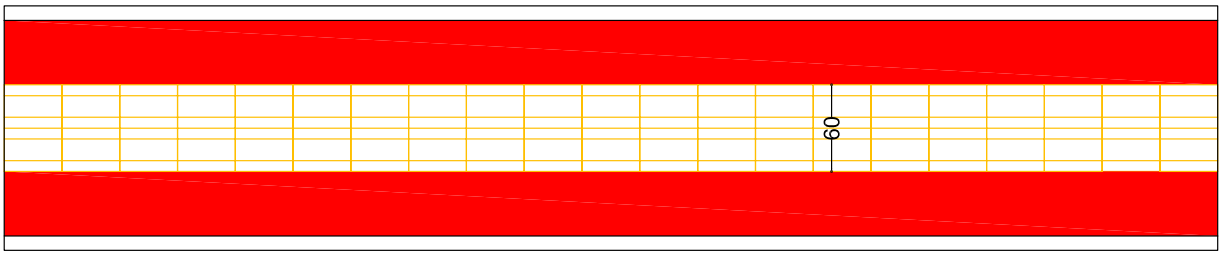

Corso Ivrea

Indicazione posizione: corsie accesso-uscita stazione di rifornimento	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale	**450**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**


Immagine esplicativa possibile intervento

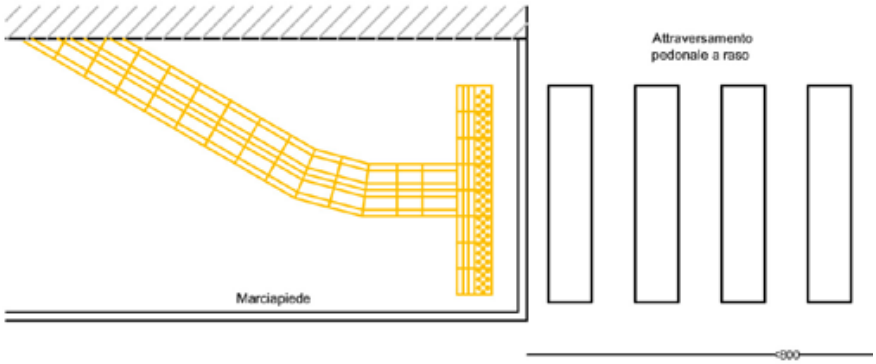

Corso Ivrea

Indicazione posizione: altezza civico 36	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza percorso pedonale a raso	**451**

Documentazione fotografica criticità

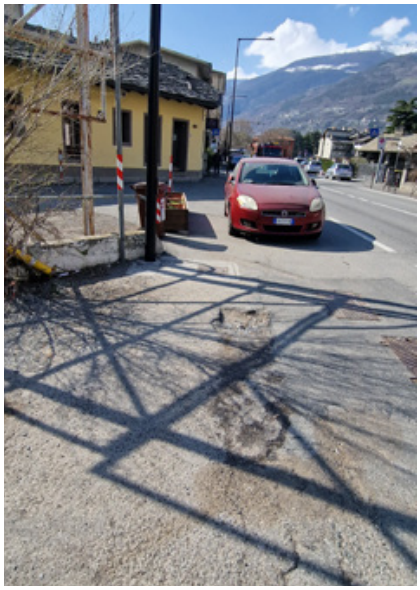




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di segnaletica orizzontale indicante il percorso pedonale integrato con cordolo di delimitazione della carreggiata realizzato con polimeri rigenerati interrotto in corrispondenza dei passi carrabili e comunque ogni 10 metri.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **4.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

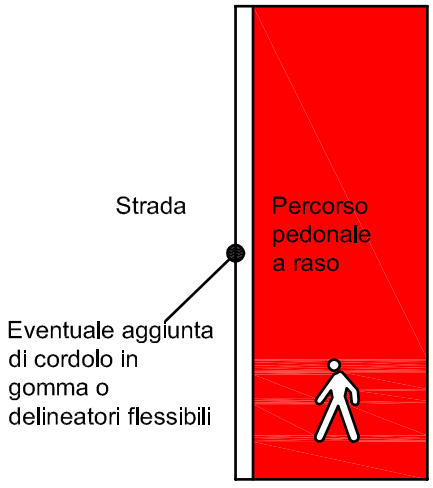

Corso Ivrea

Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**452**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile all'utenza allargata, completa di pensilina con panchina dotata di schienale e braccioli, integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **20.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

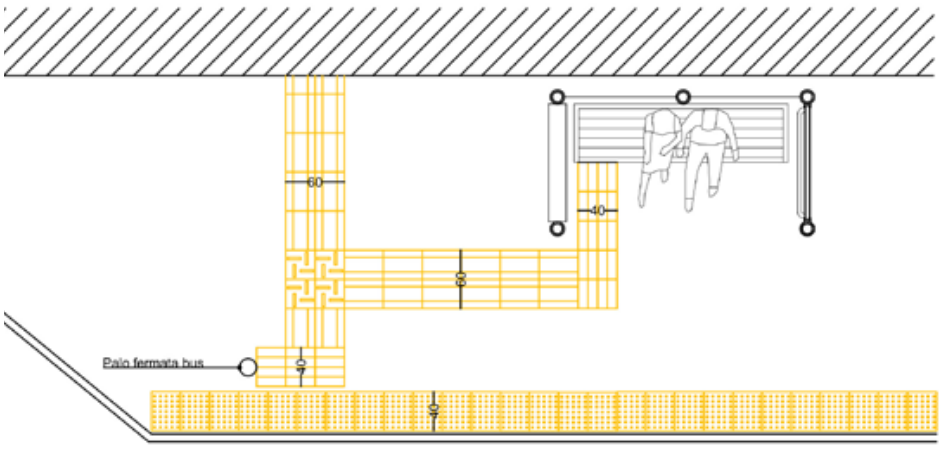

Corso Ivrea

Indicazione posizione: Via Monte Emilius altezza civico 6	Numero intervento
Tipologia criticità: Cambio di direzione percorso pedonale non segnalata a persona non vedente	**453**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di segnaletica orizzontale indicante il percorso pedonale integrato con segnaletica tattilo plantare per non vedente.


Riferimenti normativi:
DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

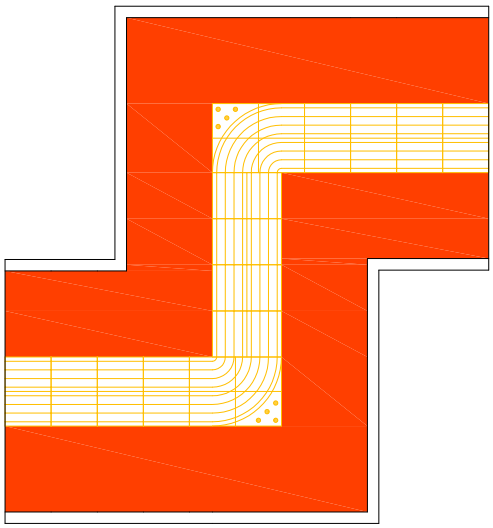

Piazza Arco d'Augusto

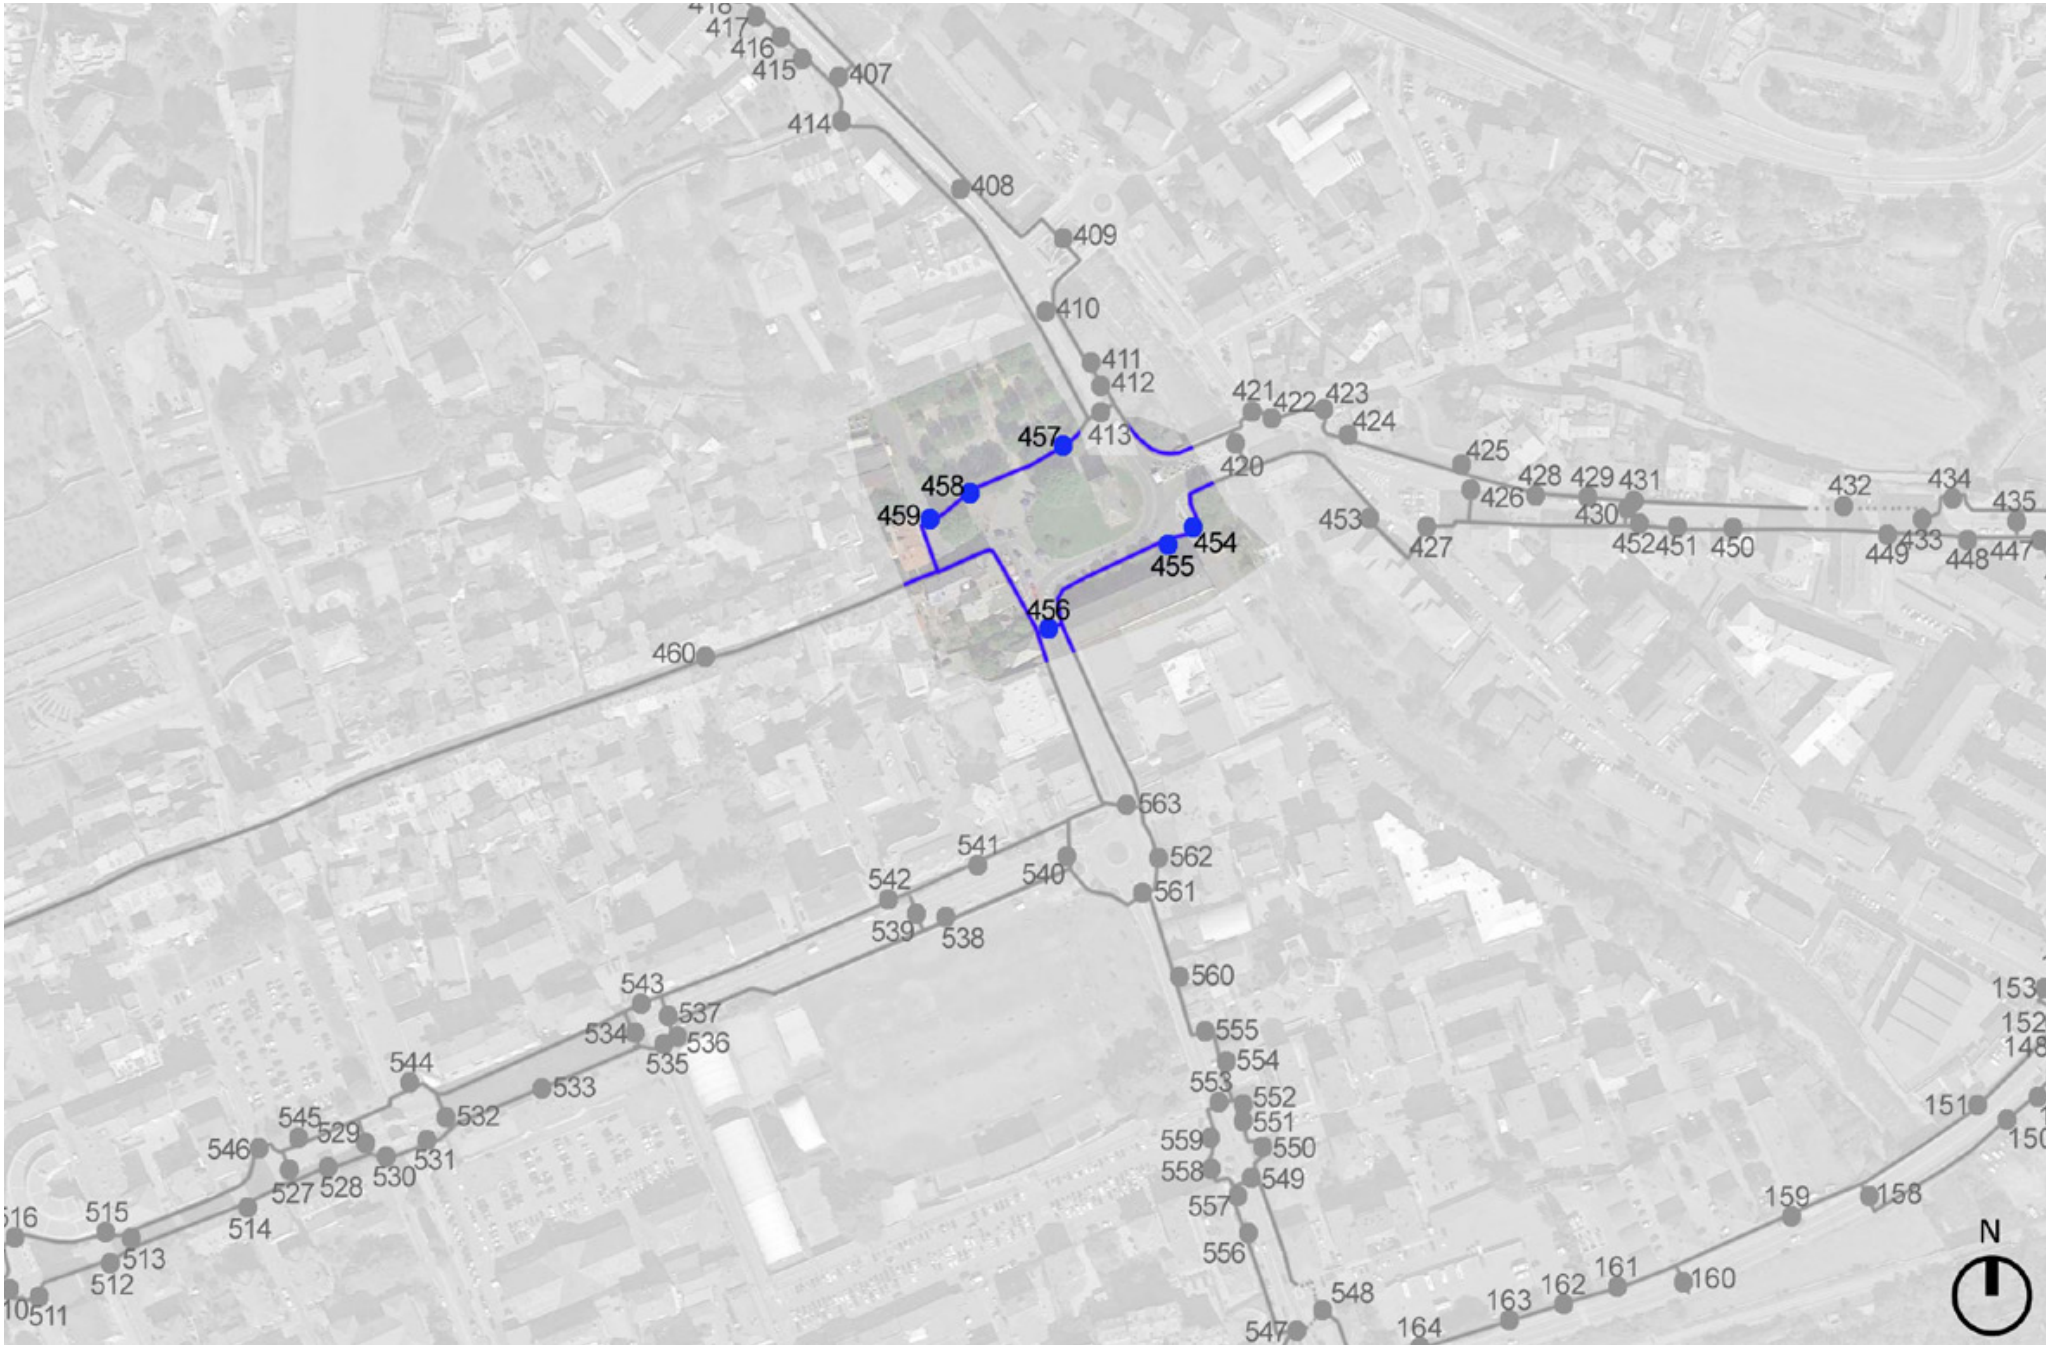
417
416
415
407
414
408
409
410
411
412
413
457
458
459
421
422
423
424
420
425
426
428
429
431
430
453
427
432
434
435
452
451
450
449
433
448
447
454
455
456
460
563
562
561
541
540
542
539
538
560
543
537
534
536
535
555
554
553
552
551
550
549
559
558
557
556
548
547
544
533
532
545
529
546
527
528
530
531
514
516
515
513
512
511
164
163
162
161
160
159
158
151
153
152
148
150
N

495

Piazza Arco d'Augusto

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**454**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: *intervento recepito nei "LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA MONTE EMILIUS FINALIZZATI ALLA SISTEMAZIONE DI PIAZZA ARCO DI AUGUSTO" in corso di esecuzione*

Immagine esplicativa possibile intervento

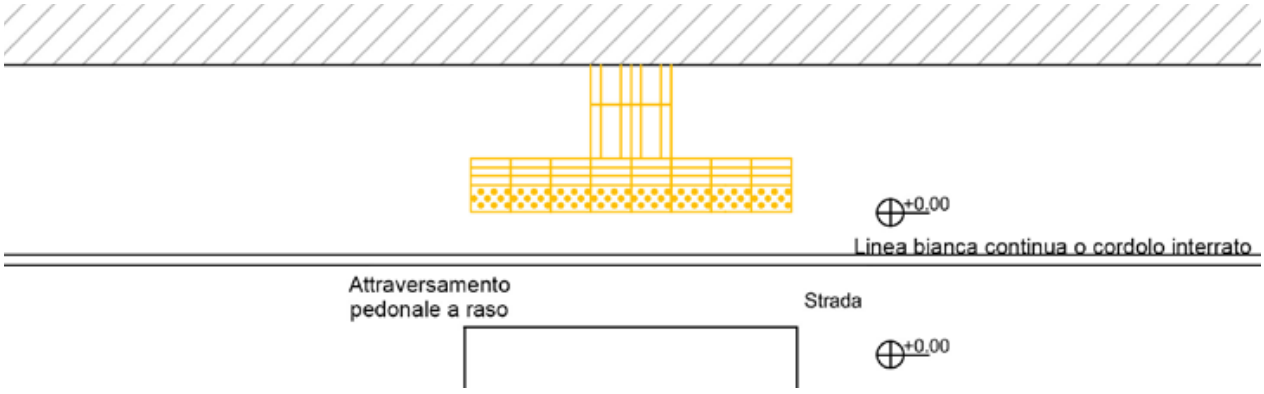

Piazza Arco d'Augusto

Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**455**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile all'utenza allargata, completa di pensilina con panchina dotata di schienale e braccioli, integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.
Solo realizzazione segnalazione pedotattile.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

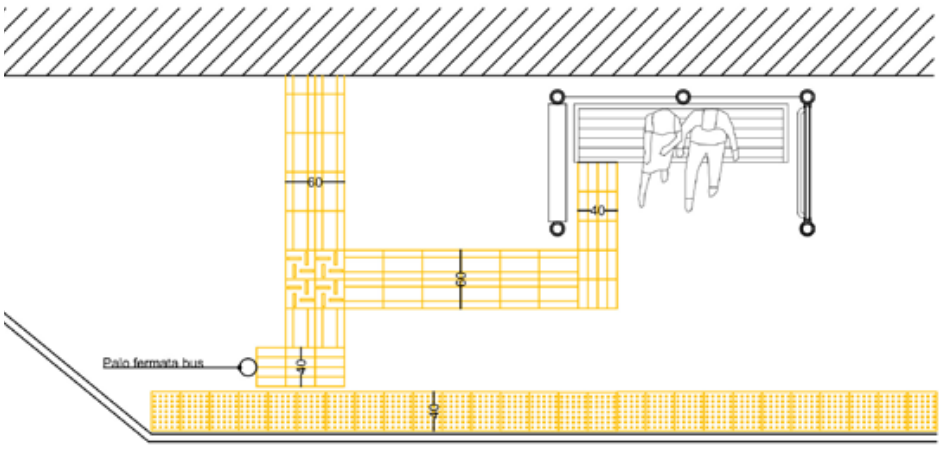

Piazza Arco d’Augusto

Indicazione posizione: attraversamento pedonale su via Garibaldi	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**456**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.300,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

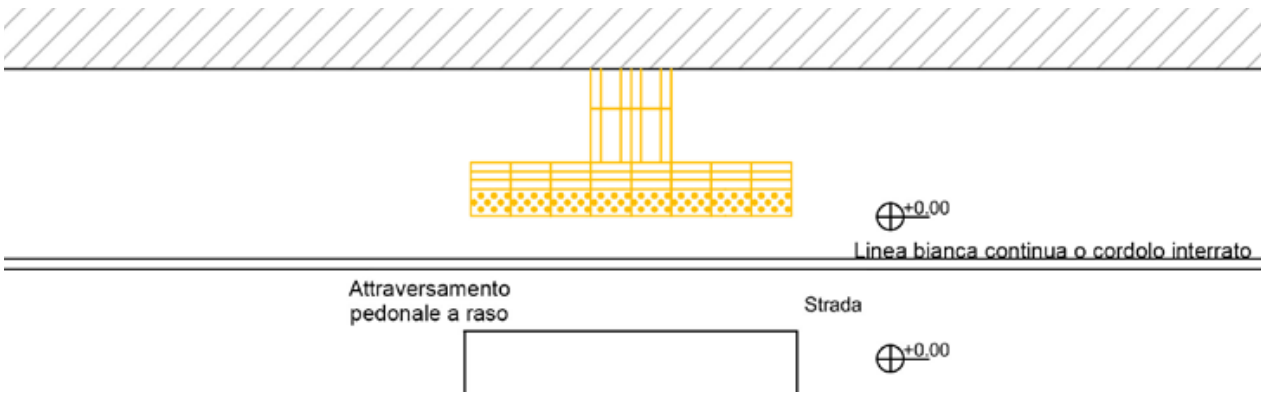

Piazza Arco d’Augusto

Indicazione posizione: parcheggio	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnale tattilo-plantare di fine ed inizio scala	**457**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di segnaletica pedo-tattile di fine ed inizio scala.
Installazione anche di corrimani ambo i lati.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 art. 8.1.10 - DPR 503/96 art. 7

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

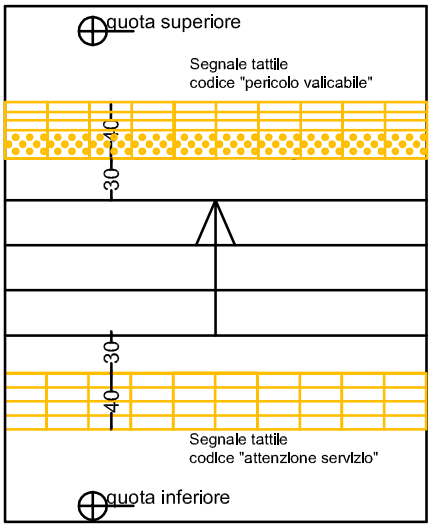


Piazza Arco d'Augusto

Indicazione posizione: percorso ed area pedonale lato nord	Numero intervento
Tipologia criticità: Pavimentazioni non omogenee	**458**

Documentazione fotografica criticità



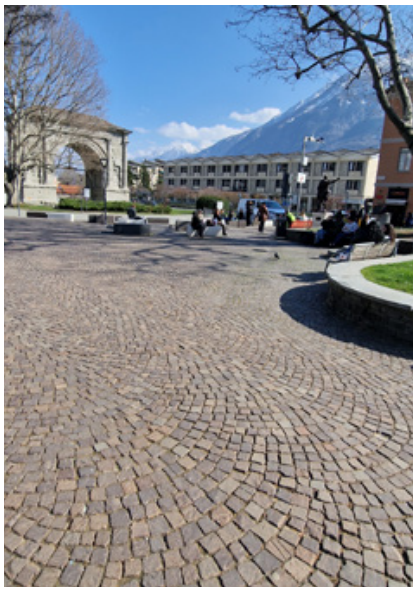


Descrizione prestazionale possibile intervento:
In generale le pavimentazioni in cubetti di granito/porfido non sono la tipologia di finitura che garantisce le maggiori garanzie in termini di accessibilità, per via della posa realizzata con giunture superiori a 5 mm tra gli elementi che essendo di dimensioni contenute possono generare rapidamente nel tempo disomogeneità e piccoli dislivelli che risultano poco confortevoli nella percorrenza da parte di persona su carrozzina ed al contempo non permettere l'individuazione tramite bastone bianco dei rilievi della pavimentazione pedotattile a persona non vedente stante la disomogeneità diffusa di tutto il contesto. Quanto indicato è normato all'art. 8.2.2 del DM 236/89 "Gli elementi costituenti una pavimentazione devono presentare giunture inferiori a 5 mm, stillate con materiali durevoli, essere piani con eventuali risalti di spessore non superiore a 2 mm". Consigliabile la realizzazione di almeno una fascia di larghezza di 1 m in lastricato o altra finitura omogenea, il suo inserimento genererebbe anche un cambio tattile percepibile ed essere così utilizzata come guida naturale per persona non vedente.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **22.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

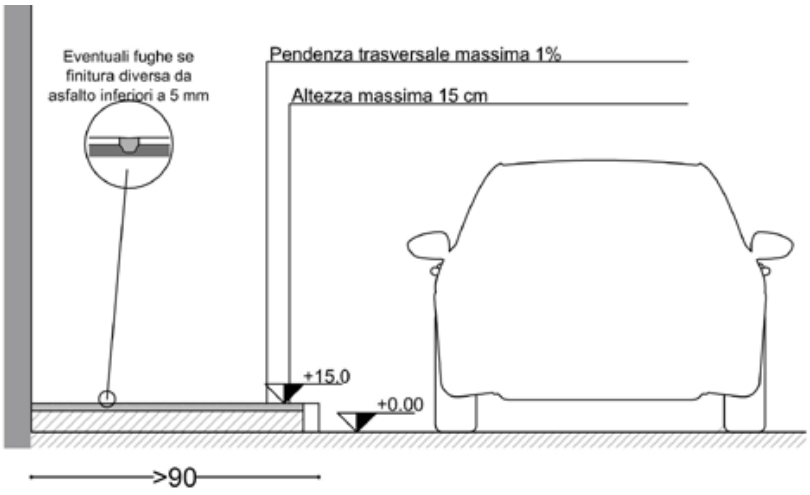

Piazza Arco d’Augusto

Indicazione posizione: lato Via Antica Vetreria	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza continuità percorsi pedonali	**459**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.
Al fine di dare continuità al percorso pedonale, opportuno realizzare un percorso pedonale a raso sul lato opposto al termine del cantiere.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

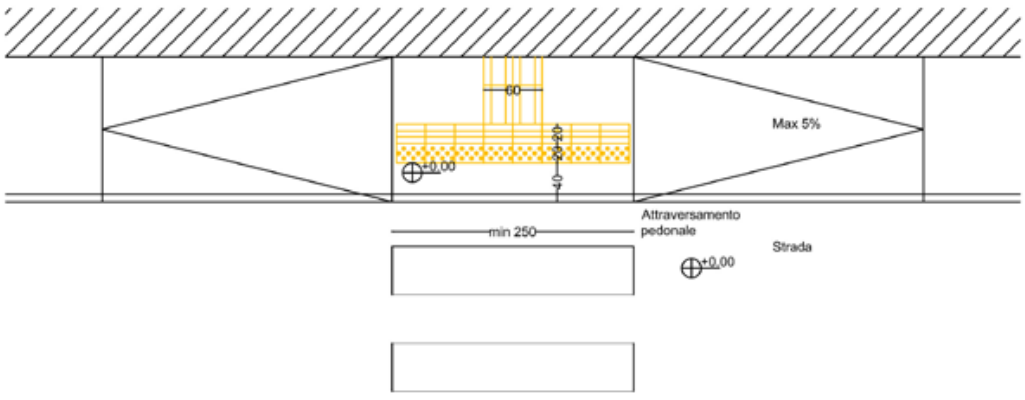

Via Sant'Anselmo - Via Porta Pretoria - Piazza Chanoux - Via Jean Baptiste de Tillier - Via É. Aubert - Via Croix de Ville - Via Martinet


460A
460B
460C
N

Delle Vie analizzate all'interno del perimetro del centro storico (Via Sant'Anselmo - Via Porta Pretoria - Piazza Chanoux - Via J.B. de Tiller - Via Aubert - Via Croix de Ville - Via Martinet) si indica in particolare la necessità d'interventi per Via Porta Pretoria , Piazza Chanoux, Via J.B. de Tiller di cui alle successive tabelle, ritenendo che il resto delle strade analizzate presentino già un livello di accessibilità soddisfacente.

Per ulteriori considerazioni sull'intera area del centro storico si rimanda alla sezione "*Analisi accessibilità Città storica"* di pagina 645.

Via Porta Pretoria

Indicazione posizione: intera Via	Numero intervento
Tipologia criticità: Pavimentazioni non omogenee	**460A**

Documentazione fotografica criticità





Descrizione prestazionale possibile intervento:
Via Porta Pretoria presenta un livello di omogeneità della pavimentazione inferiore rispetto ad altre strade del centro storico (a titolo di esempio Via Sant'Anselmo, Via E. Aubert..) e quindi conseguentemente un livello di accessibilità inferiore. Consigliabile la realizzazione di almeno una fascia di pavimentazione maggiormente omogenea, a più elevato livello di percorribilità, quale una fascia in lastricato posata con giunture tra gli elementi inferiori a 5 mm.
L'intervento sarà difficilmente circoscrivibile ad un opera di abbattimento delle Barriere Architettoniche in senso stretto (quindi oggetto ad aliquota iva agevolata al 4% ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, punto 41 ter della tabella A - parte II), quanto più da prevedersi nell'ambito di un intervento di riqualificazione con cui contestualmente innalzare il livello di accessibilità.
Per maggiori dettagli sull'intera area del Centro Storico si veda l'elaborato del PEBA "Schede spazi pubblici" sezione "Analisi accessibilità Città storica".

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **165.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Piazza Chanoux

Indicazione posizione: tratti lungo il perimetro sud e collegamento a spazio centrale	Numero intervento
Tipologia criticità: Pavimentazioni non omogenee	**460B**

Documentazione fotografica criticità



Descrizione prestazionale possibile intervento: *In generale le pavimentazioni in cubetti di granito/ porfido non sono la tipologia di finitura che garantisce le maggiori garanzie in termini di accessibilità, per via della posa realizzata con giunture superiori a 5 mm tra gli elementi che essendo di dimensioni contenute possono generare rapidamente nel tempo disomogeneità e piccoli dislivelli che risultano poco confortevoli nella percorrenza da parte di persona su carrozzina o non permettere l'individuazione tramite bastone bianco dei rilievi della pavimentazione pedotattile a persona non vedente stante la disomogeneità diffusa di tutto il contesto. Sono assenti fasce in lastricato a più alta percorribilità sia in corrispondenza dell'intersezione con Via Jean Baptiste de Tillier che all'intersezione con Via Porta Pretoria, inoltre il marciapiede sud tra l'intersezione con Via Ribitel e Viale Conseil Des Commis presenta pendenza trasversale eccessiva e non perfettamente complanare al cambio di pavimentazione. Assenti poi fasce ad alta accessibilità per raggiungere il centro della Piazza seppur anche questa in pavimentazione a cubetti. Da valutarsi la realizzazione degli interventi puntualmente o il perseguimento dell'innalzamento del livello di accessibilità all'interno di progetti di riqualificazione di più ampio respiro. Per maggiori dettagli sull'intera area del Centro Storico si veda l'elaborato del PEBA "Schede spazi pubblici" sezione "Analisi accessibilità Città storica".*

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **165.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Via Jean Baptiste de Tillier

Indicazione posizione: intera Via	Numero intervento
Tipologia criticità: Pavimentazioni non omogenee	**460C**

Documentazione fotografica criticità





Descrizione prestazionale possibile intervento:
Via Jean Baptiste de Tillier presenta un livello di omogeneità della pavimentazione inferiore rispetto ad altre strade del centro storico (a titolo di esempio Via Sant'Anselmo, Via E. Aubert..) e quindi conseguentemente un livello di accessibilità inferiore. Consigliabile la realizzazione di almeno una fascia di pavimentazione maggiormente omogenea, a più elevato livello di percorribilità, quale una fascia in lastricato posata con giunture tra gli elementi inferiori a 5 mm.
L'intervento sarà difficilmente circoscrivibile ad un opera di abbattimento delle Barriere Architettoniche in senso stretto (quindi oggetto ad aliquota iva agevolata al 4% ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, punto 41 ter della tabella A - parte II), quanto più da prevedersi nell'ambito di un intervento di riqualificazione con cui contestualmente innalzare il livello di accessibilità.
Per maggiori dettagli sull'intera area del Centro Storico si veda l'elaborato del PEBA "Schede spazi pubblici" sezione "Analisi accessibilità Città storica".

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **185.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento



Piazza della Repubblica

N
461
462
463
464
465
466
467
216
217
215
214
213
212
211
210
209
208
207
206
205
204
203
202
201
200
199
198
197
196
195
194
193
192
191
190
189
188
187
186
185
184
183
182
181
180
179
178
177
176
175
174
173
172
171
170
169
168
167
166
165
164
163
162
161
160
159
158
157
156
155
154
153
152
151
150
149
148
147
146
145
144
143
142
141
140
139
138
137
136
135
134
133
132
131
130
129
128
127
126
125
124
123
122
121
120
119
118
117
116
115
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Piazza della Repubblica

Indicazione posizione: attraversamento pedonale lato Via Monte Grappa	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**461**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

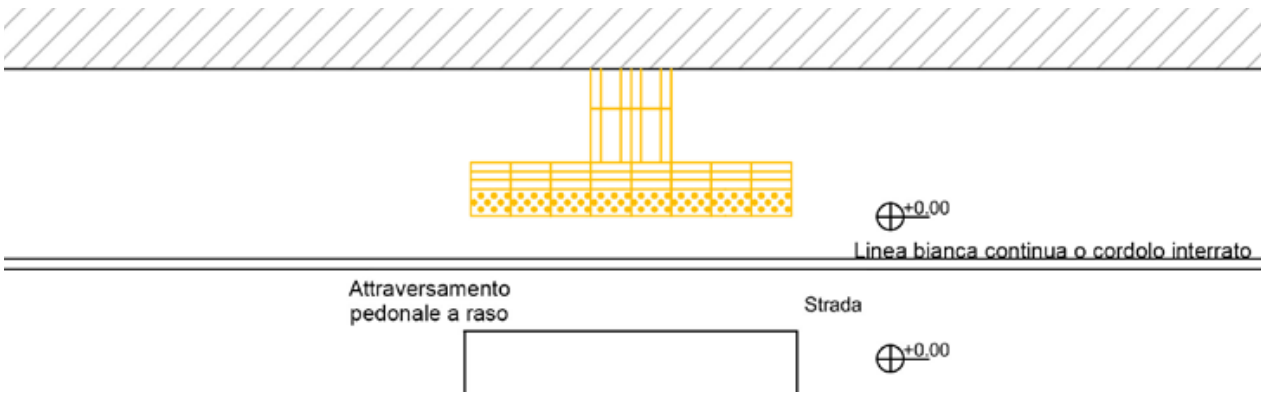

Piazza della Repubblica

Indicazione posizione: attraversamento pedonale lato Via Aubert	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**462**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

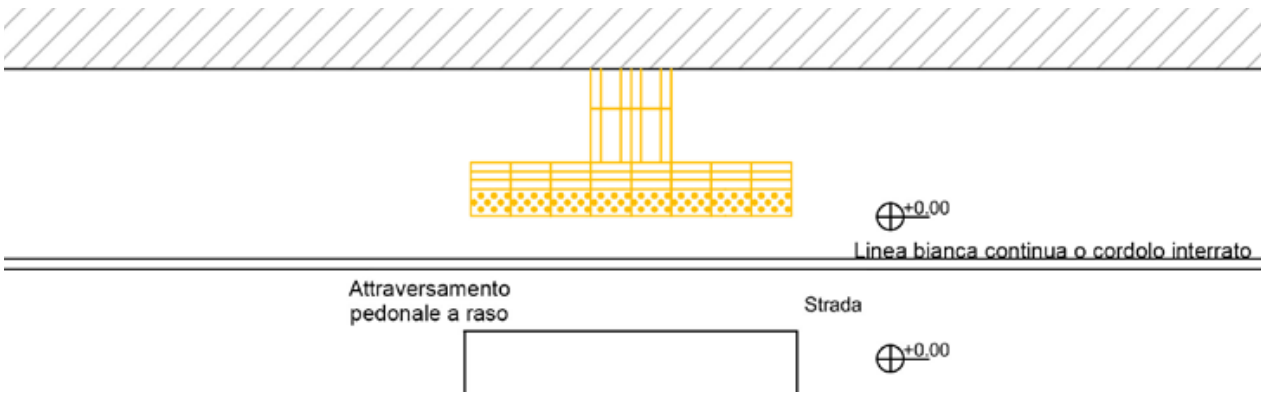

Piazza della Repubblica

Indicazione posizione: marciapiede sud	Numero intervento
Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale	**463**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2

Stima costo intervento possibile risolutivo: **28.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

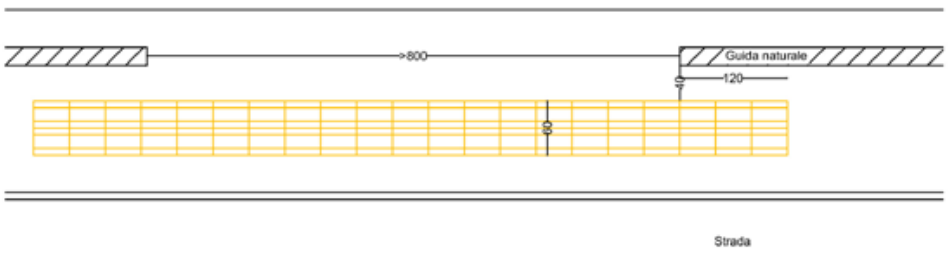

Piazza della Repubblica

Indicazione posizione: attraversamento pedonale lato Viale Partigiani	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati) compreso posa pista pedotattile lungo l'attraversamento (attraversamento pedonale superiore a 8 metri)	**464**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres, compreso posa pista pedotattile lungo l'attraversamento (attraversamento pedonale superiore a 8 metri). *Da migliorare raccordo ambo i lati.*

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **14.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

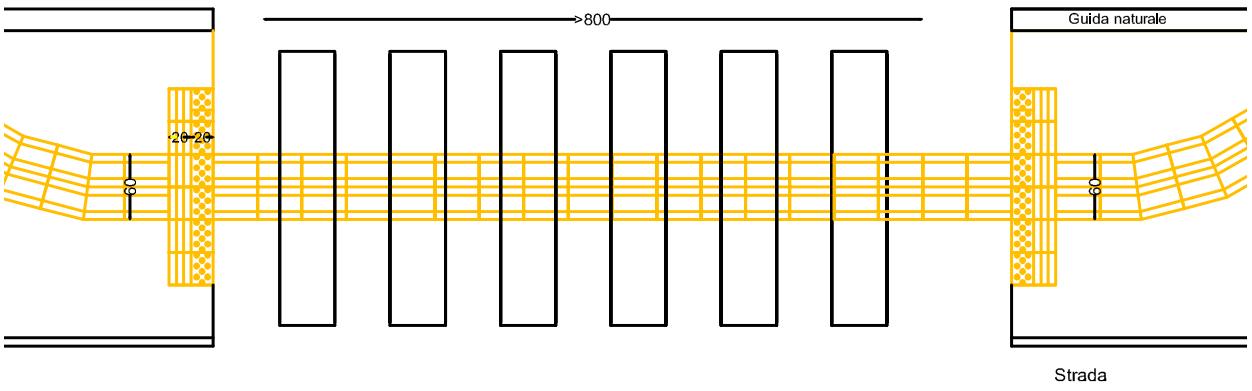

Piazza della Repubblica

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Monte Vodice ed attraversamento lungo il marciapiede nord	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**465**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.
Consigliabile sostituire la rampa prefabbricata all'attraversamento su Via Monte Vodice.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **8.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

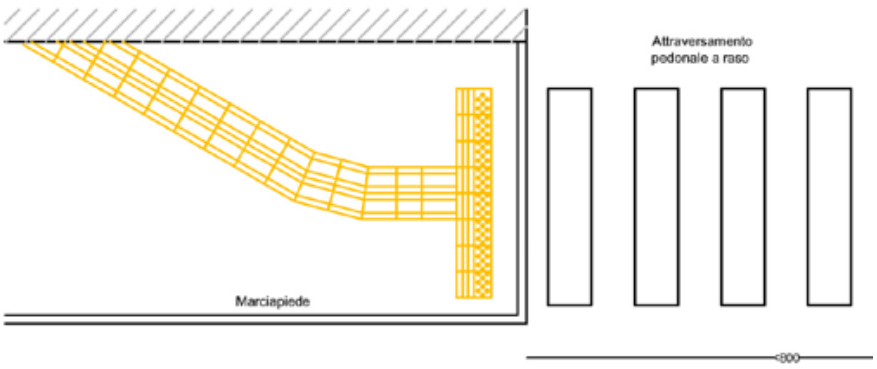

Piazza della Repubblica

Indicazione posizione: marciapiede nord altezza via Monte Solarolo	Numero intervento
Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale	**466**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2

Stima costo intervento possibile risolutivo: **15.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

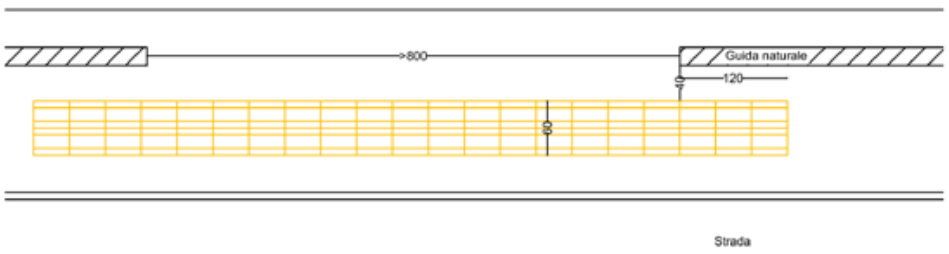

Piazza della Repubblica

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Monte Solarolo	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**467**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.
Da migliorare raccordo lato ovest, da eliminare avvallamento.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

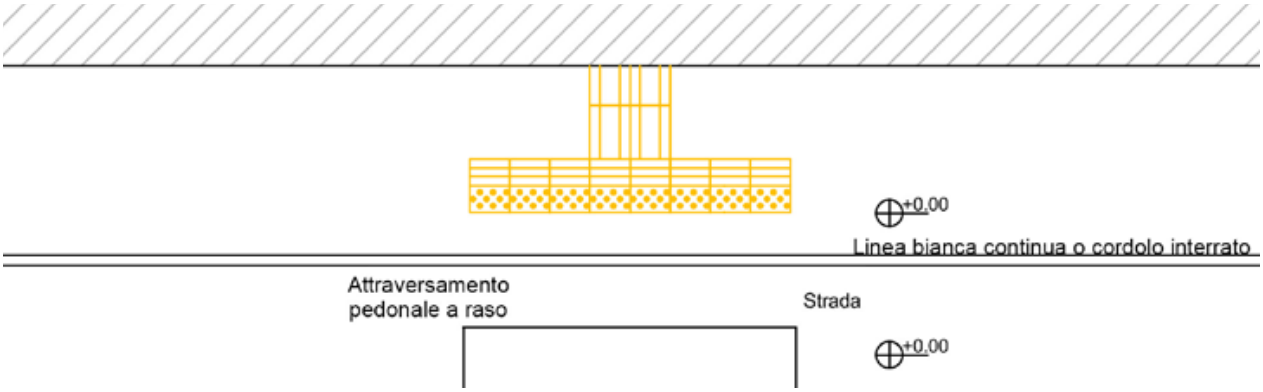

Via Monte Vodice


331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
461
462
463
464
465
466
467
216
217
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
522
523
524
525
526
N

518

Via Monte Vodice

Indicazione posizione: marciapiede ovest da intersezione con Corso Saint-Martin-de-Corléans ad altezza Via Monte Pasubio	Numero intervento
Tipologia criticità: percorso pedonale sottodimensionato	**468**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Rifacimento del marciapiede o percorso pedonale esistente previa demolizione della pavimentazione compreso il sottofondo. Il nuovo piano di calpestio dovrà risultare compatto, omogeneo con pendenza trasversale non superiore all'1%. *Strada a senso unico di marcia con corsia che varia mediamente tra 350-360 cm di larghezza possibile pensare di ampliare il marciapiede ovest con sezione per lo più minima pari a 90 cm.*

Riferimenti normativi:
DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **80.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

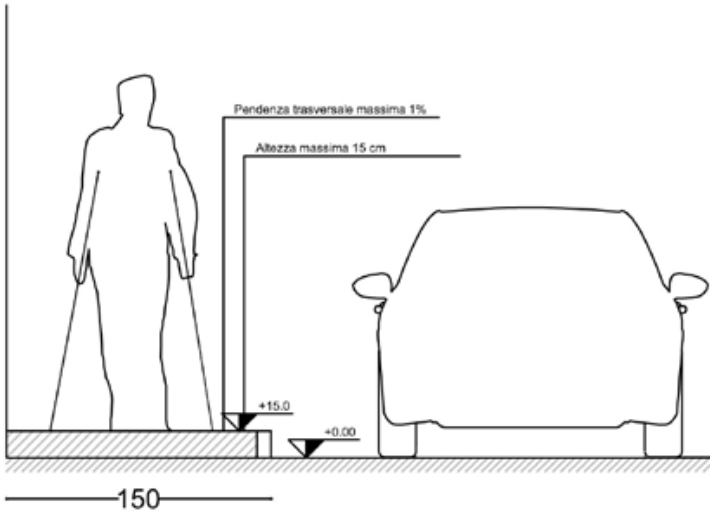

Via Monte Vodice

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Monte Pasubio	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**469**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

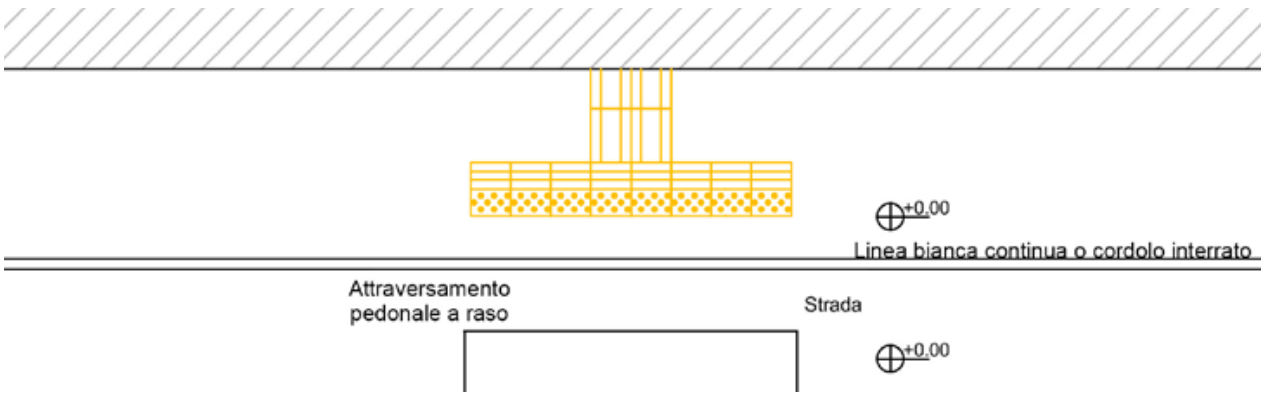

Via Monte Vodice

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Monte Pasubio	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**470**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **1.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

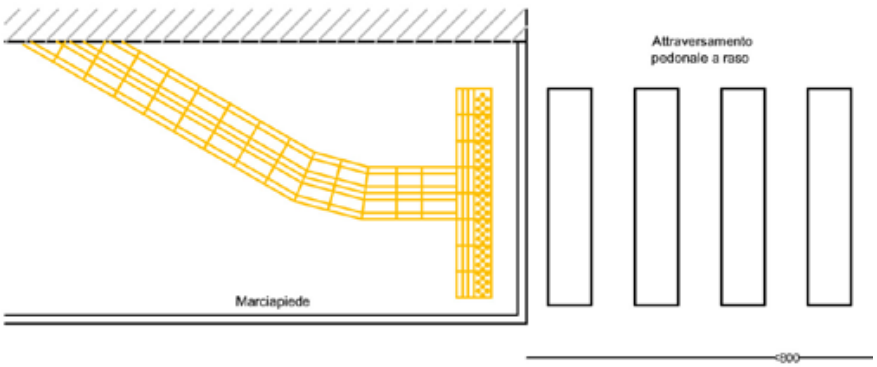

Via Monte Vodice

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Monte Pasubio	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**471**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

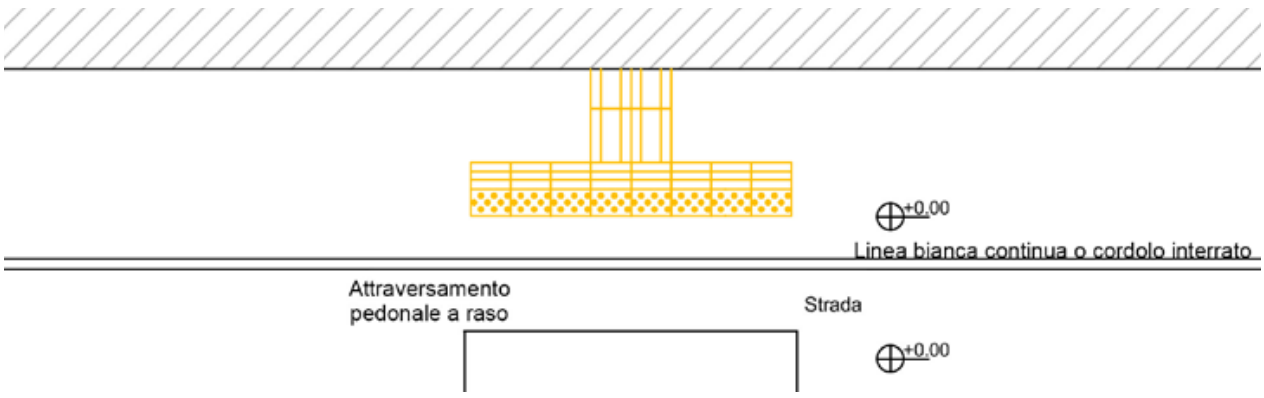

Via Monte Vodice

Indicazione posizione: marciapiede est da intersezione con Via Monte Pasubio (nord) ad altezza Via Monte Pasubio (sud)	Numero intervento
Tipologia criticità: percorso pedonale sottodimensionato	**472**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Rifacimento del marciapiede o percorso pedonale esistente previa demolizione della pavimentazione compreso il sottofondo. Il nuovo piano di calpestio dovrà risultare compatto, omogeneo con pendenza trasversale non superiore all'1%. *Strada a senso unico di marcia con corsia che varia mediamente tra 350-360 cm di larghezza possibile pensare di ampliare il marciapiede est con sezione pari a 90-100 cm portandolo almeno a 120 cm.*

Riferimenti normativi:
DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **37.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

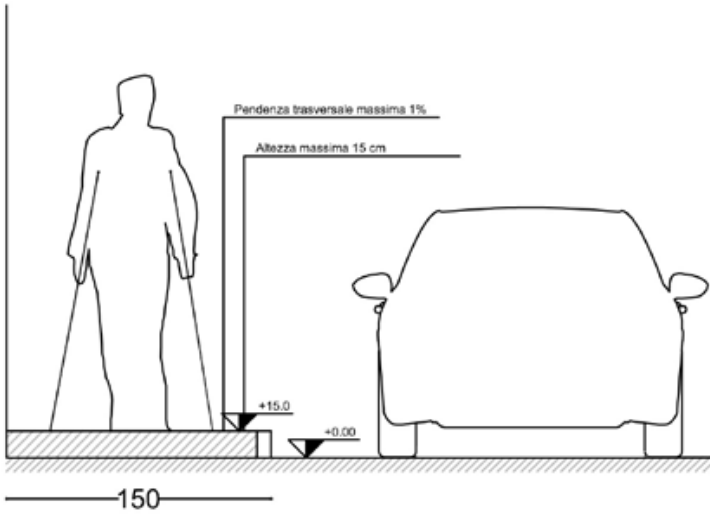

Via Monte Vodice

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza civico 2	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**473**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

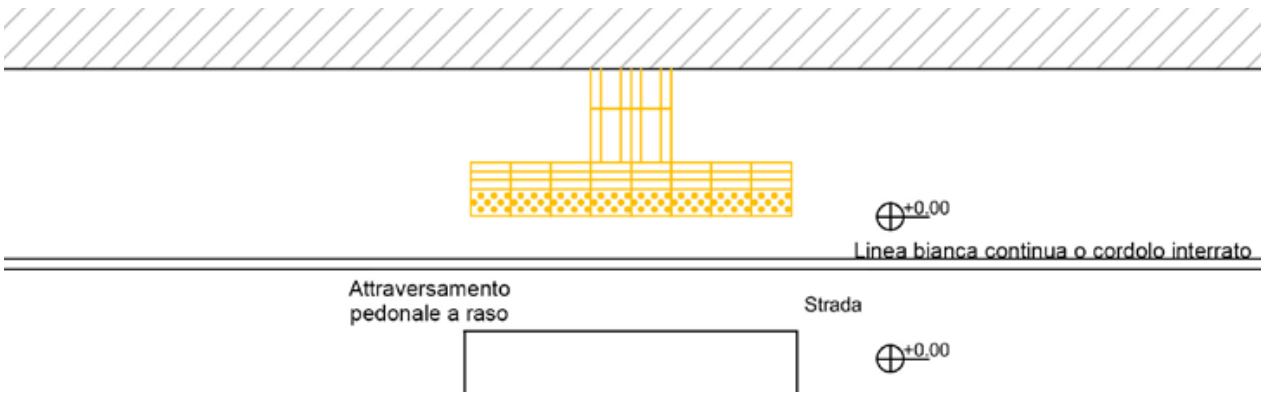

Via Monte Vodice

Indicazione posizione: marciapiede ovest altezza intersezione con Via Monte Pasubio (sud)	Numero intervento
Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale	**474**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

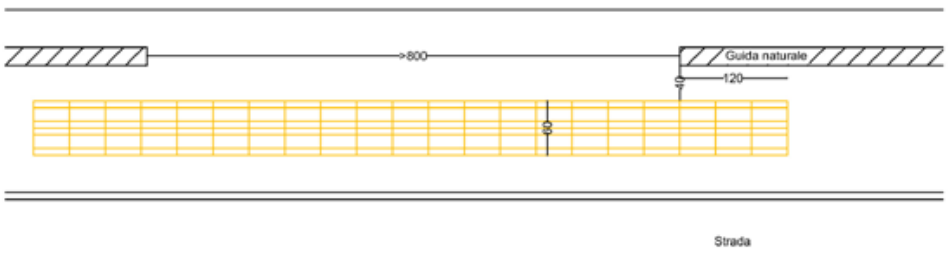

Via Monte Vodice

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Monte Pasubio	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**475**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

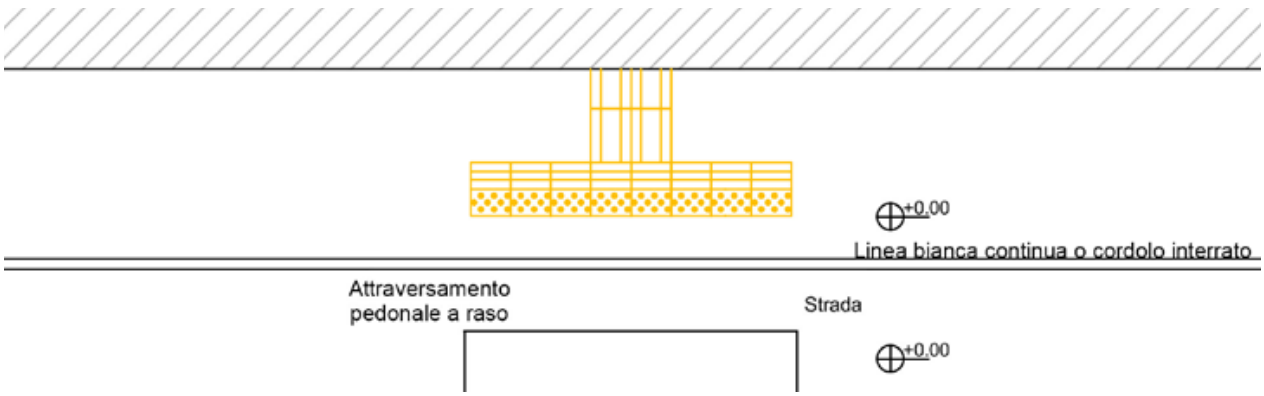

Via Monte Vodice

Indicazione posizione: marciapiede altezza stalli riservati Caserma	Numero intervento
Tipologia criticità: percorso pedonale sottodimensionato	**476**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Rifacimento del marciapiede o percorso pedonale esistente previa demolizione della pavimentazione compreso il sottofondo. Il nuovo piano di calpestio dovrà risultare compatto, omogeneo con pendenza trasversale non superiore all'1%. *Marciapiede con sezione minima di 90 cm che scende al di sotto della larghezza minima in corrispondenza dei pali della segnaletica verticale, consigliabile trasformare i parcheggi in linea ed ampliare il marciapiede.*

Riferimenti normativi:
DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **8.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

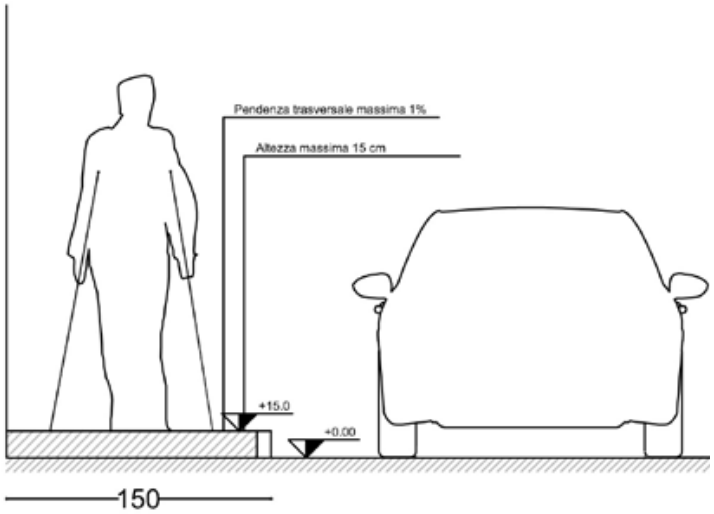

Via Monte Vodice

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza Caserma	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**477**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.
Pista ciclabile da segnalarsi al pari delle intersezioni con le corsie carrabili.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

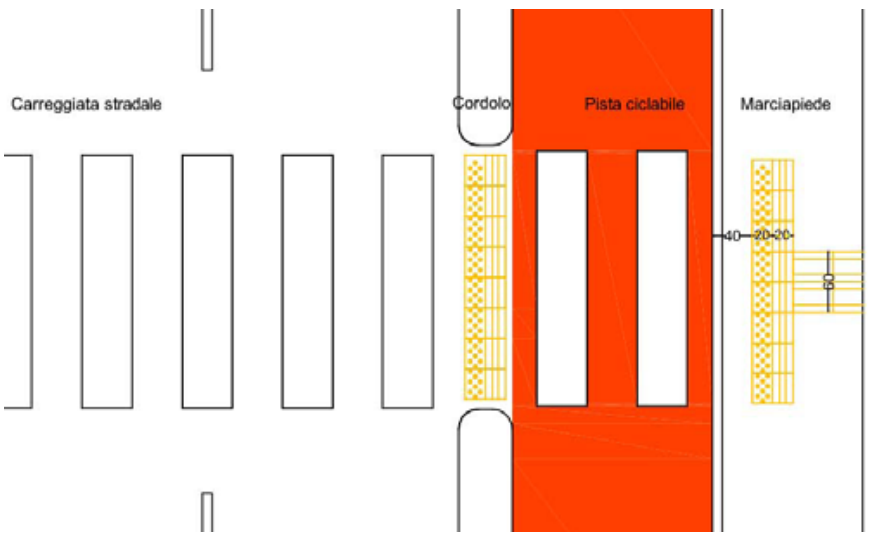

Via Monte Vodice

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza Caserma	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**478**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

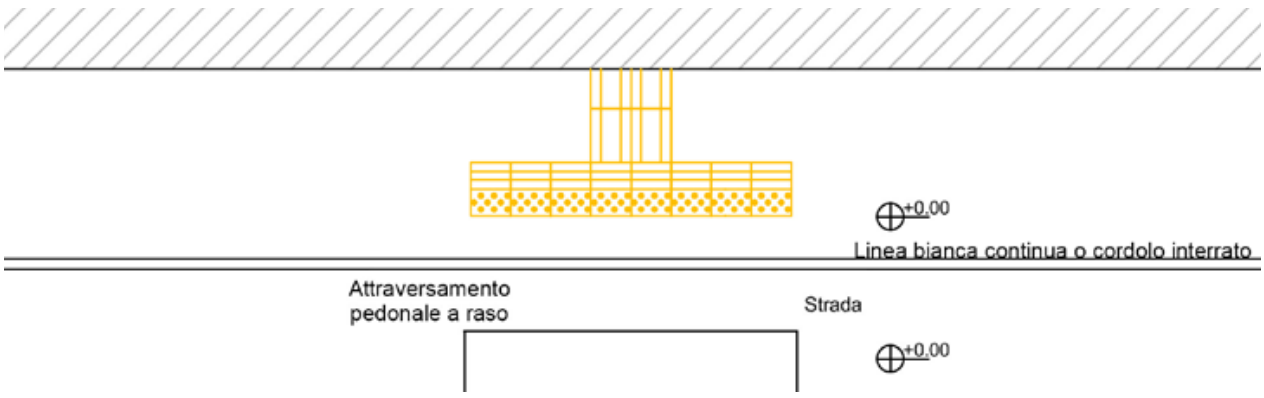

Via Monte Vodice

Indicazione posizione: attraversamento pedonale parcheggio Università	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**479**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **4.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

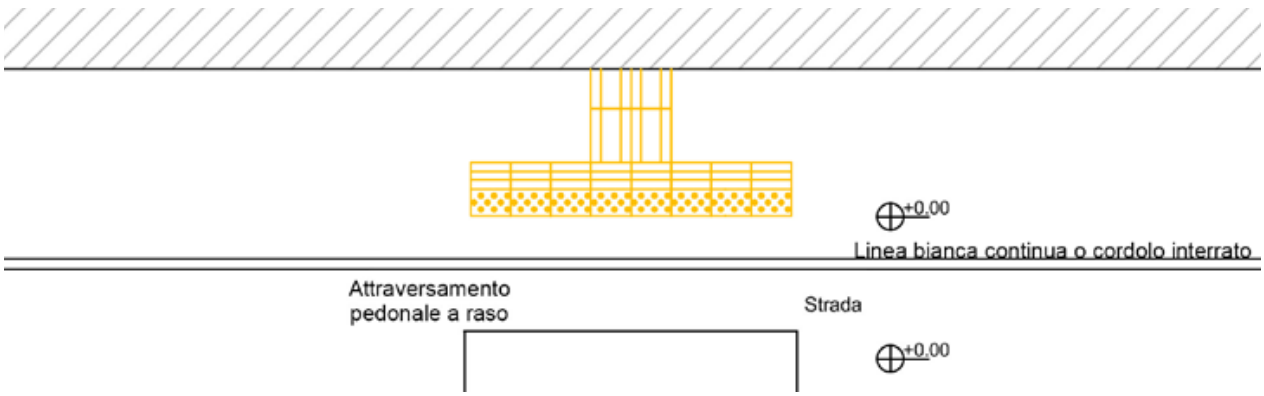

Via Monte Vodice

Indicazione posizione: intersezione tra percorso pedonale e percorso ciclabile	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza attraversamento pedonale	**480**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

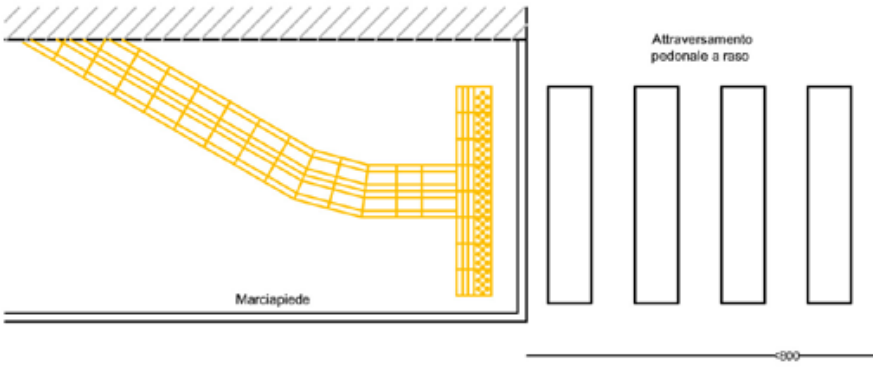

Via Monte Vodice

Indicazione posizione: attraversamento pedonale parcheggio Università	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**481**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

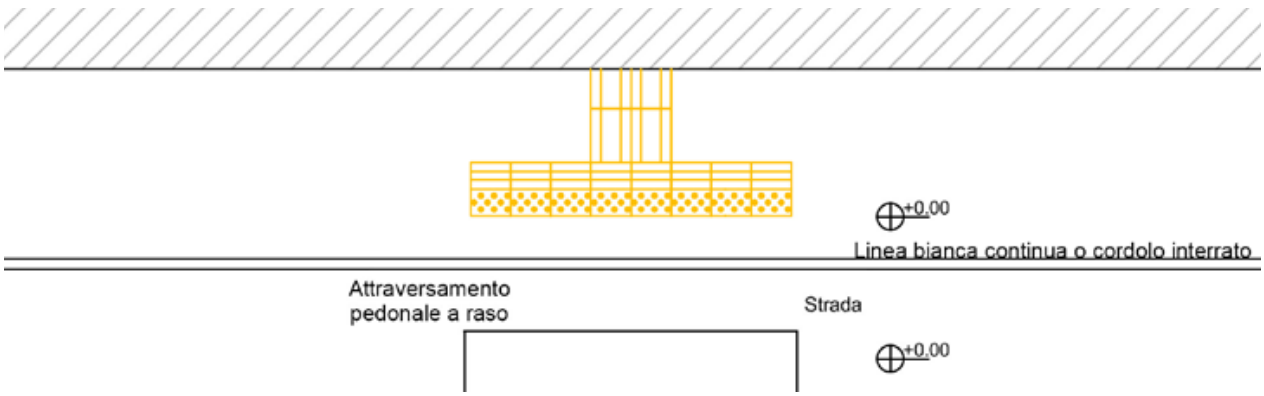

Via Monte Vodice

Indicazione posizione: attraversamento pedonale Agenzia delle Entrate	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**482**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.
Da migliorasi raccordo su un lato.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

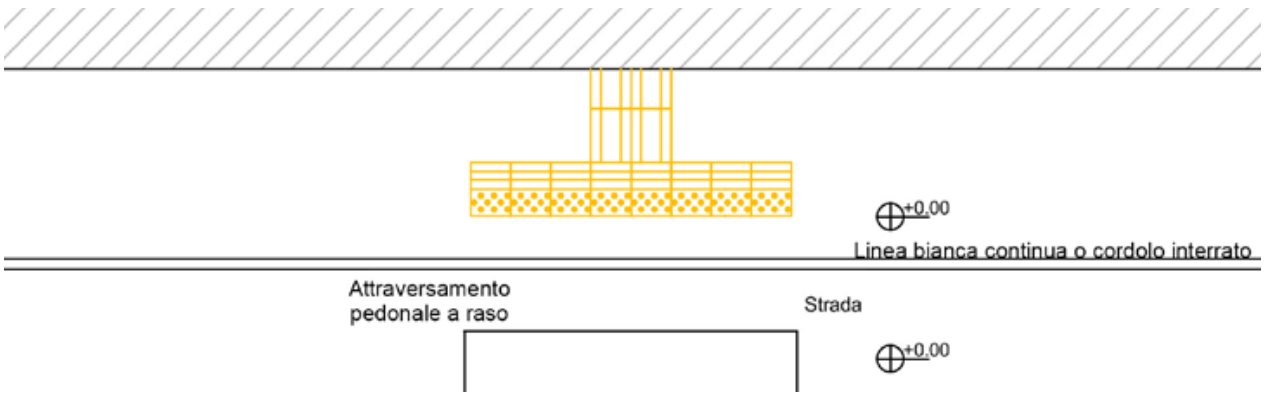

Via Monte Vodice

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione ciclabile	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**483**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **1.400,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

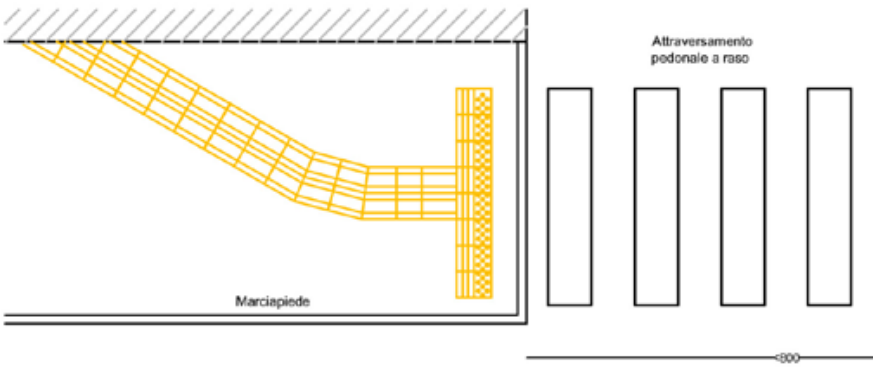

Via Monte Vodice

Indicazione posizione: Piazza della Repubblica	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza continuità percorsi pedonali	**484**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di nuove zebrature al fine di segnalare attraversamento pedonale con integrazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.
Opportuno realizzare un attraversamento pedonale di raccordo tra i due marciapiedi attraversando la pista ciclabile.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **10.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

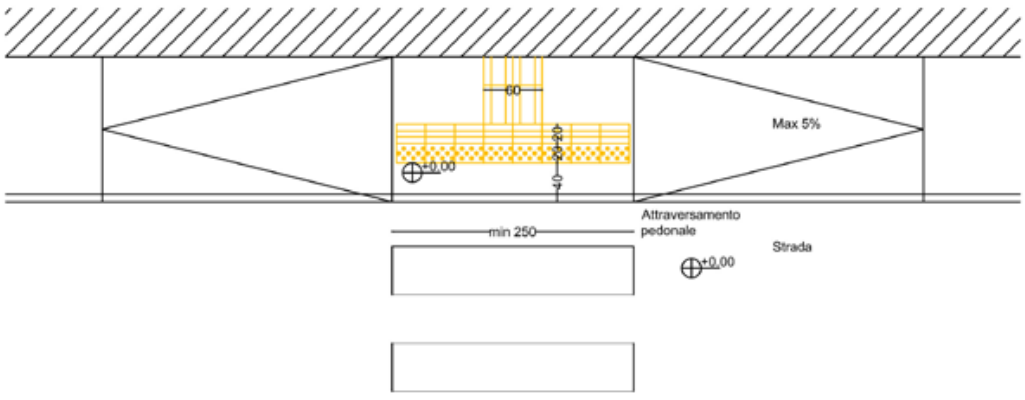

Via Festaz


581
575
574
568
544
545
529
546
527
528
530
531
516
515
514
517
513
512
518
510
511
519
507
509
506
508
520
521
504
505
502
503
522
500
501
499
498
496
497
523
495
494
493
491
492
524
487
489
490
525
488
526
486
485
481
483
465
466
467
462
461
484
463
464
217
216
54
53
215
52
214
567
566
565
564
189
188
187
192
190
191
193
194
248
249
247
196
195
197
198
244
245
242
241
243
246
211
212
213
218
210
209
208
221
219
207
206
205
204
203
202
201
199
200
234
240
239
238
N

Via Festaz

Indicazione posizione: altezza rotatoria con Viale Partigiani	Numero intervento
Tipologia criticità: Parapetto di protezione non inattraversabile da una sfera di 100 mm di diametro	**485**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Adeguamento del parapetto di protezione ai requisiti indicati dal DM 236/89: altezza minima pari ad 1 metro ed inattraversabile da sfera di 100 mm di diametro. (DM 236/89 e UNI 10809:1999)
Consigliabile inserire un elemento di protezione parapiede altezza almeno 10 cm.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 art. 8.1.8

Stima costo intervento possibile risolutivo: **12.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

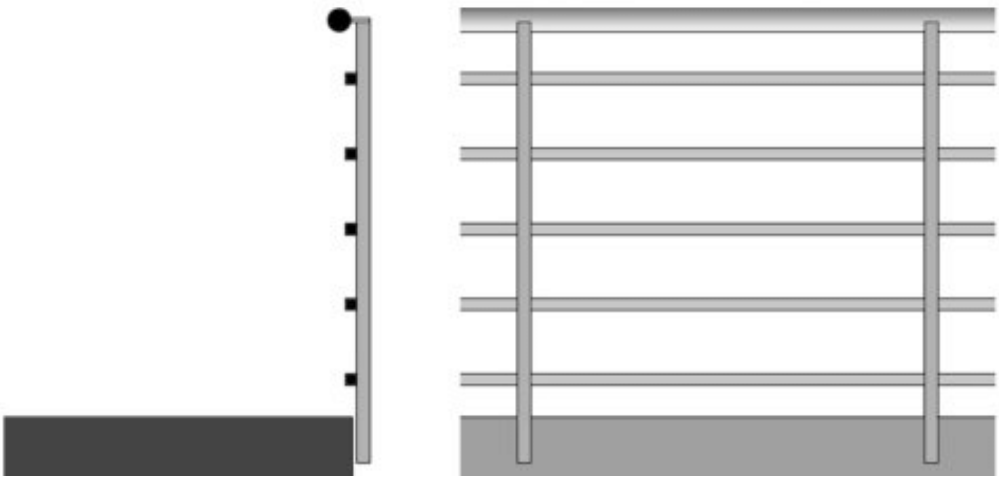

Via Festaz

Indicazione posizione: Torre del Lebbroso	Numero intervento
Tipologia criticità: Ostacolo che provoca riduzione di percorso pedonale inferiore a 90 cm	**486**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento: *il marciapiede subisce un restringimento al di sotto di 90 cm di larghezza non garantendo la continuità del percorso pedonale, si potrebbe valutare l'ampliamento del percorso pedonale rialzato o la realizzazione di un ulteriore attraversamento pedonale prima della Torre, lato Viale Partigiani, per consentire all'utenza che procede nella direzione ovest-est di aggirare l'ostacolo portandosi sul marciapiede opposto.*

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **-**

Immagine esplicativa possibile intervento

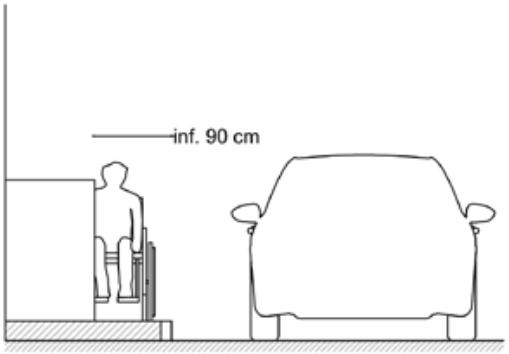

Via Festaz

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza Torre del Lebbroso	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**487**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

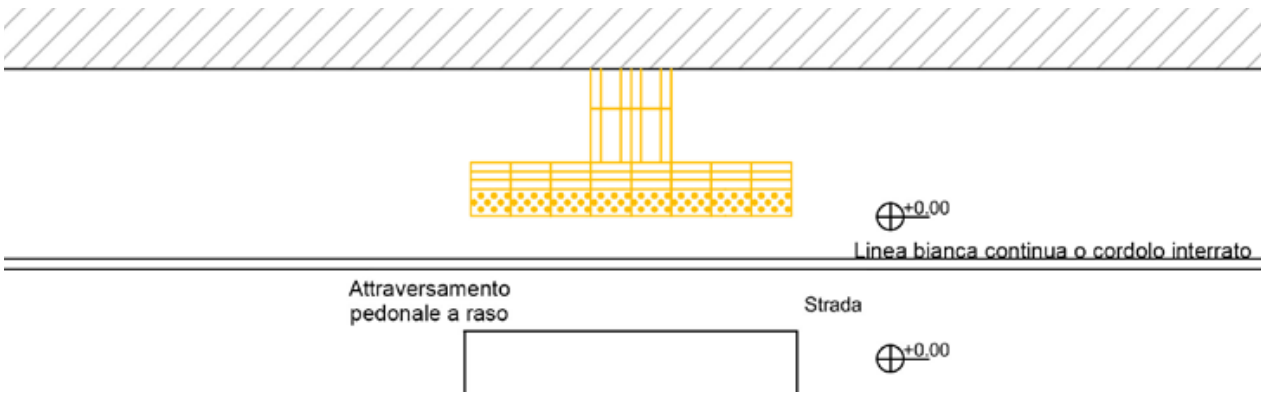

Via Festaz

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Tour de Lepreux	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**488**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.800,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

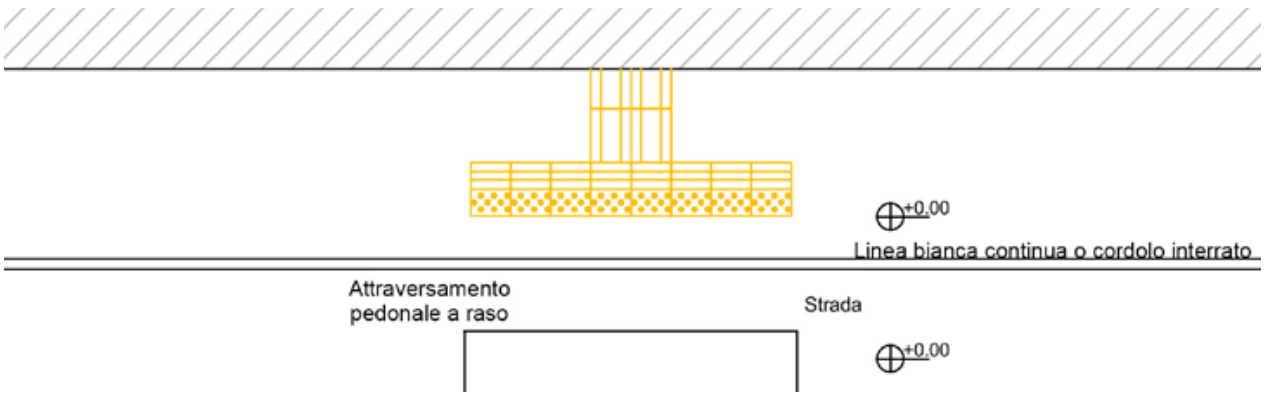

Via Festaz

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Tour de Lepreux	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**489**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

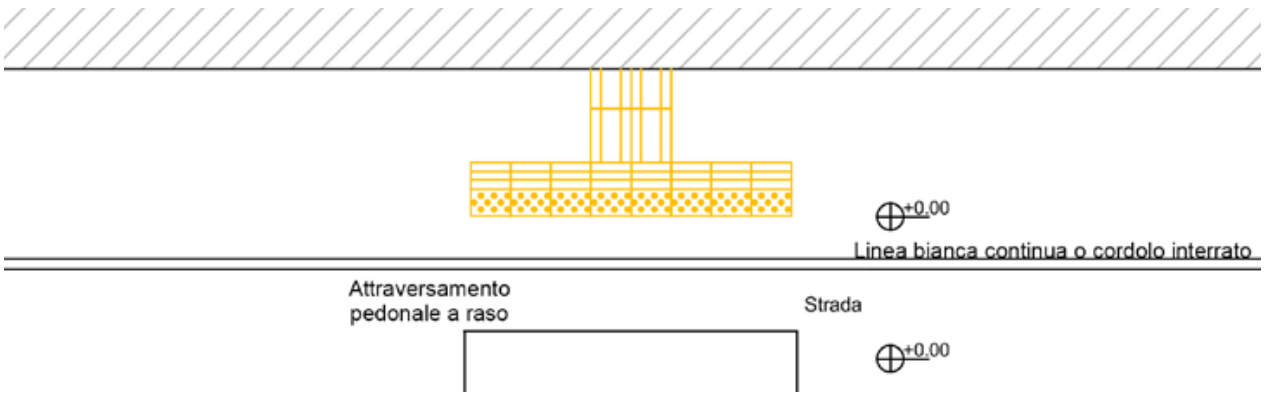

Via Festaz

Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**490**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile all'utenza allargata, completa di pensilina con panchina dotata di schienale e braccioli, integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.
Sola realizzazione segnalazione pedotattile.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

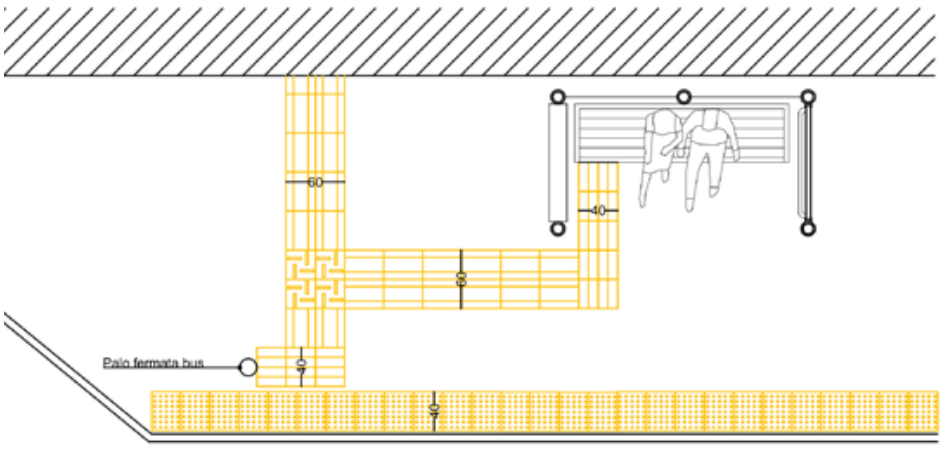

Via Festaz

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Trottechien	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**491**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.
Pista ciclabile da segnalarsi al pari delle intersezioni con le corsie carrabili.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **8.800,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

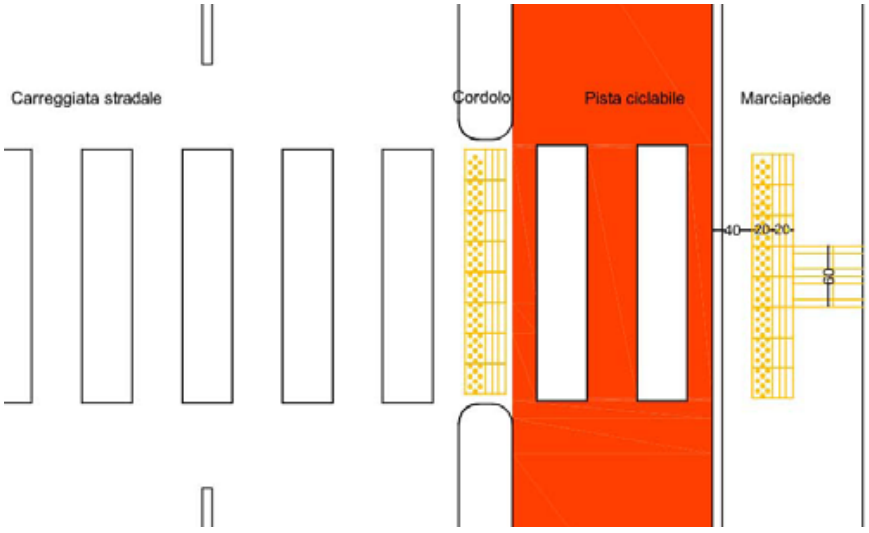

Via Festaz

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Trotte-chien	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**492**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

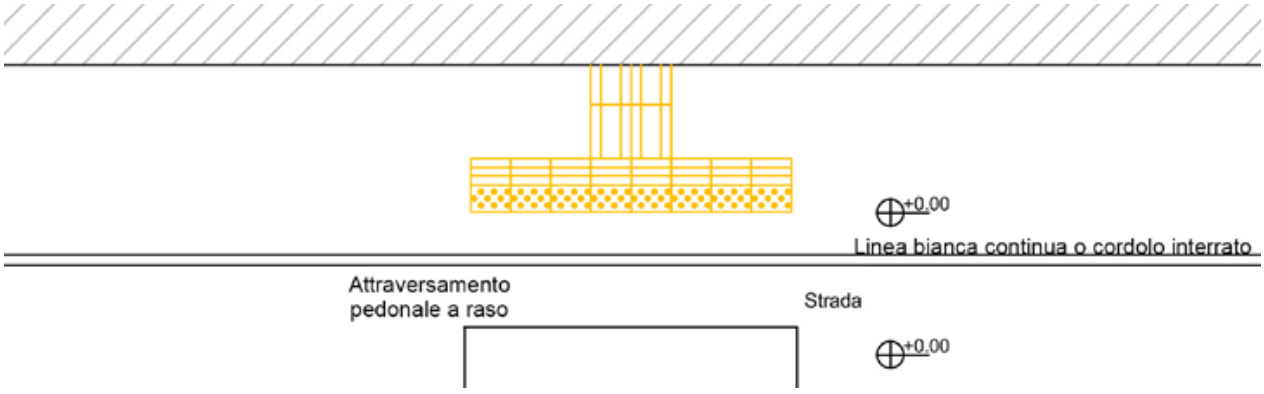

Via Festaz

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Trottechien	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**493**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.
Pista ciclabile da segnalarsi al pari delle intersezioni con le corsie carrabili.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **8.800,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

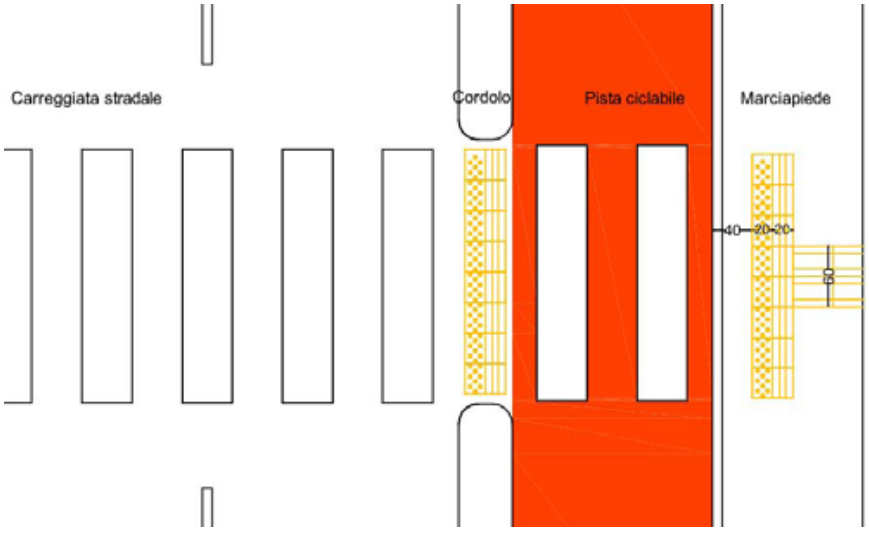

Via Festaz

Indicazione posizione: marciapiede sud tra intersezione con Via Trottechien ad altezza del civico 55	Numero intervento
Tipologia criticità: Avvallamento e disconnessioni in presenza di chiusino	**494**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Messa in quota di chiusino, compresa la rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, del telaio e del coperchio inclusi ripristini e sigillature perimetrali.
I grigliati delle bocche di lupo devono risultare perfettamente complanari alla finitura del marciapiede.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **1.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

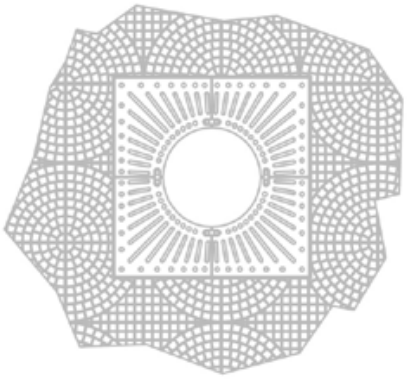

Via Festaz

Indicazione posizione: marciapiede sud da altezza civico 55 ad intersezione con Via Bramafam	Numero intervento
Tipologia criticità: Pavimentazione percorso pedonale sconnesso	**495**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite rimozione e rifacimento dello strato di finitura in modo da ottenere un piano di calpestio compatto, omogeneo e perfettamente complanare alla pavimentazione esistente.

Riferimenti normativi:
L.R. 6/89 art. 2.1 - DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **10.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

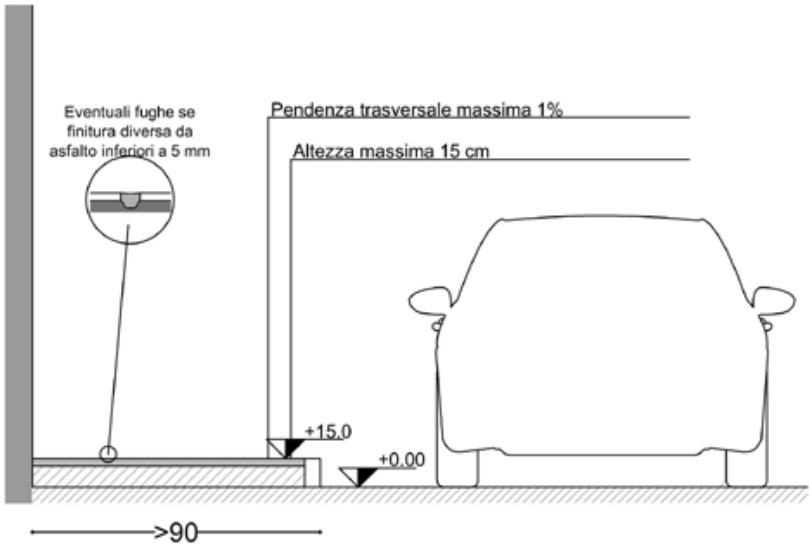

Via Festaz

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Bramafam	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**496**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.
Pista ciclabile da segnalarsi al pari delle intersezioni con le corsie carrabili.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **8.800,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

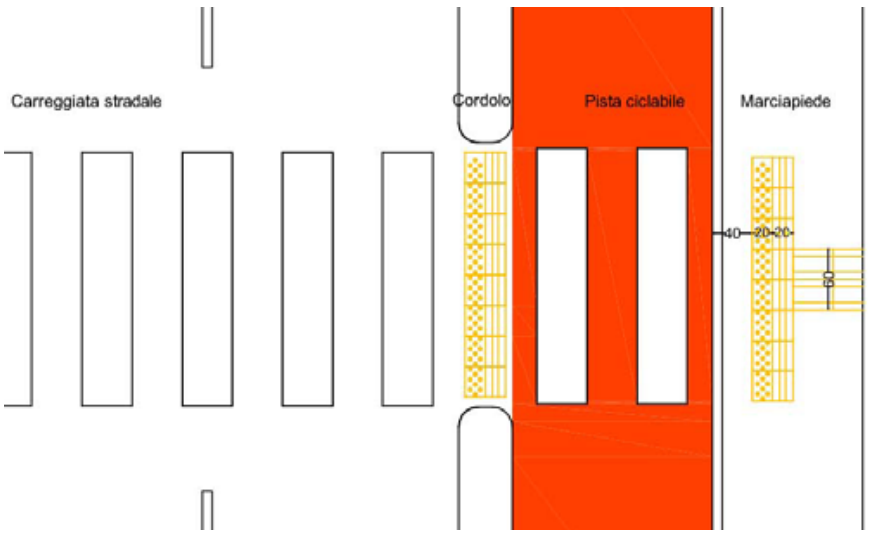

Via Festaz

Indicazione posizione: angolo con Via Bramafam	Numero intervento
Tipologia criticità: Pavimentazione percorso pedonale sconnesso	**497**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite rimozione e rifacimento dello strato di finitura in modo da ottenere un piano di calpestio compatto, omogeneo e perfettamente complanare alla pavimentazione esistente.

Riferimenti normativi:
L.R. 6/89 art. 2.1 - DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **1.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

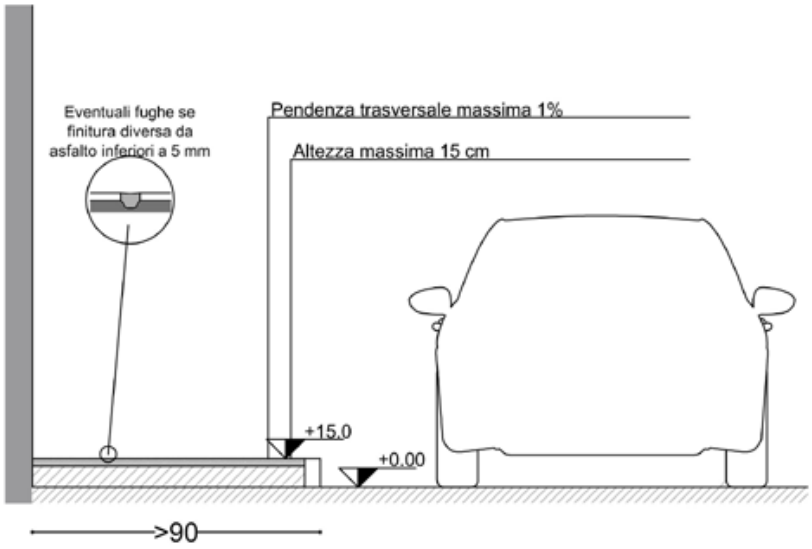

Via Festaz

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Brama-fam	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**498**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

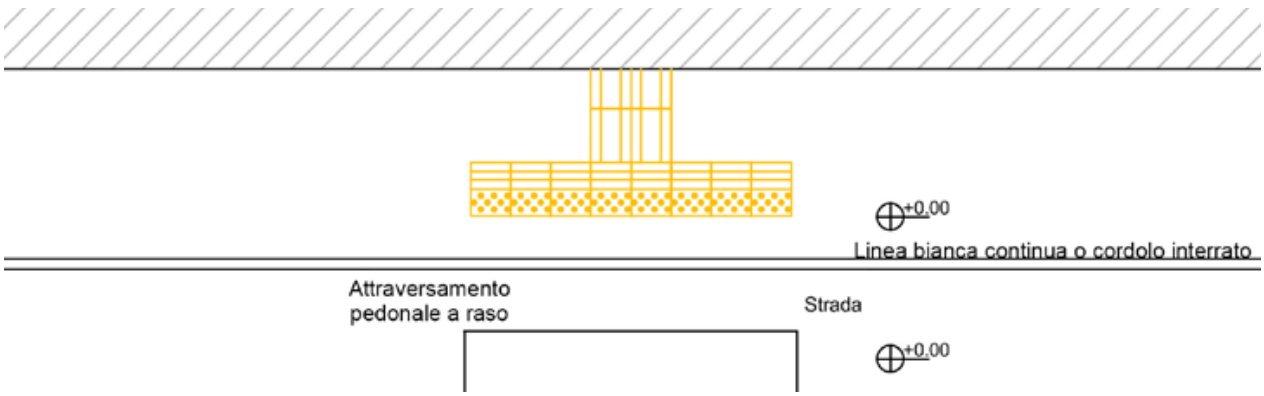

Via Festaz

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Gramsci	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**499**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.
Pista ciclabile da segnalarsi al pari delle intersezioni con le corsie carrabili.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **8.800,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

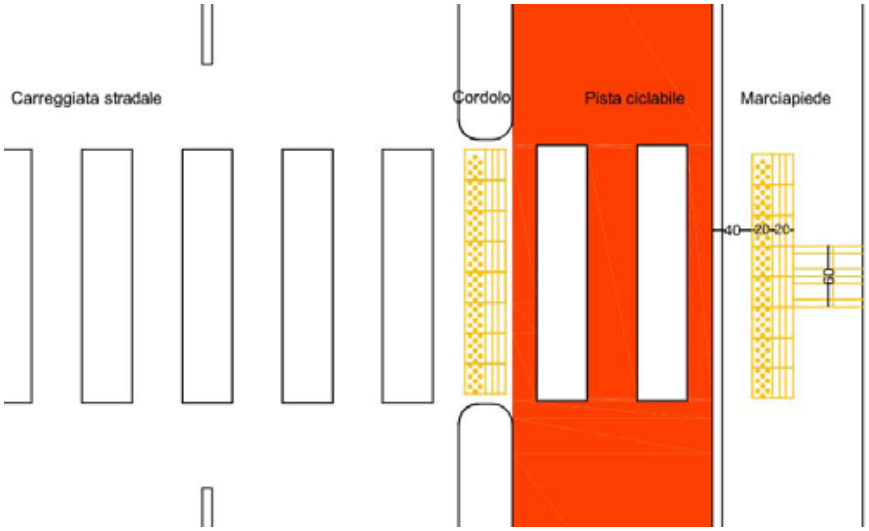

Via Festaz

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via IV Novembre	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**500**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.
Pista ciclabile da segnalarsi al pari delle intersezioni con le corsie carrabili.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **8.800,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

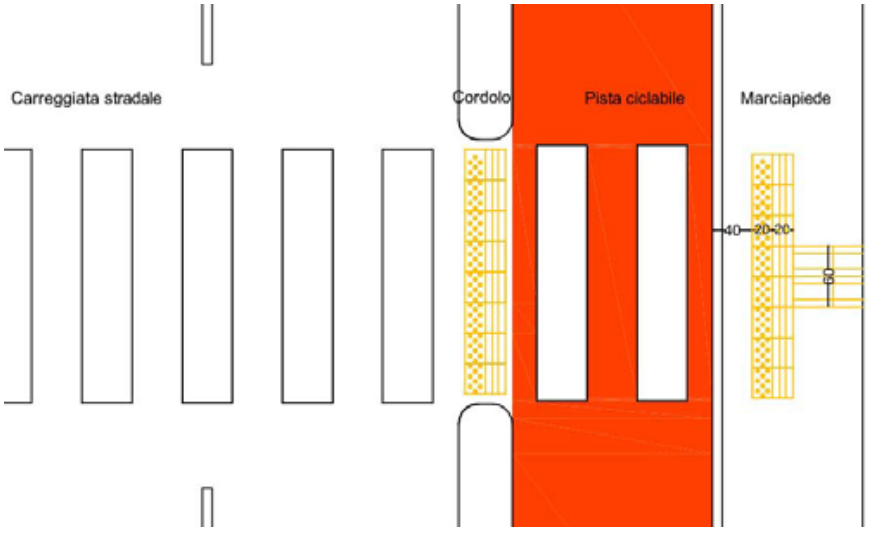

Via Festaz

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via IV Novembre	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**501**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **4.600,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

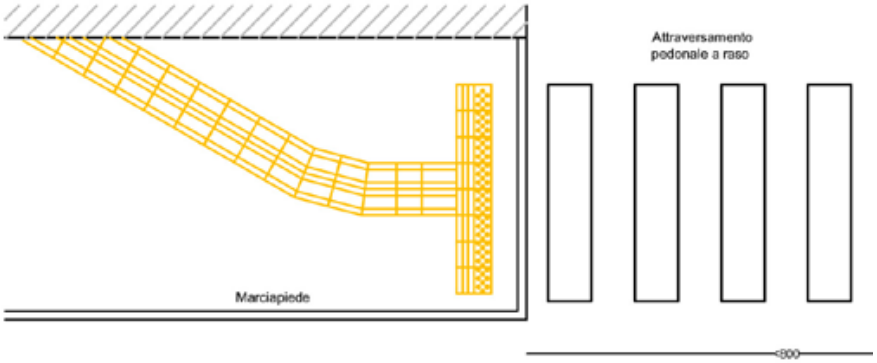

Via Festaz

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Piave	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**502**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.600,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

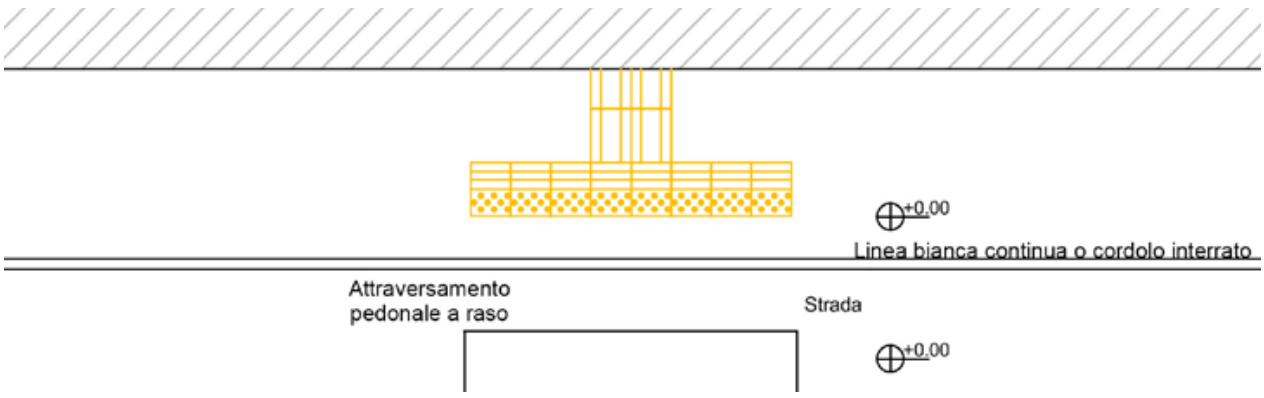

Via Festaz

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Piave	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**503**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

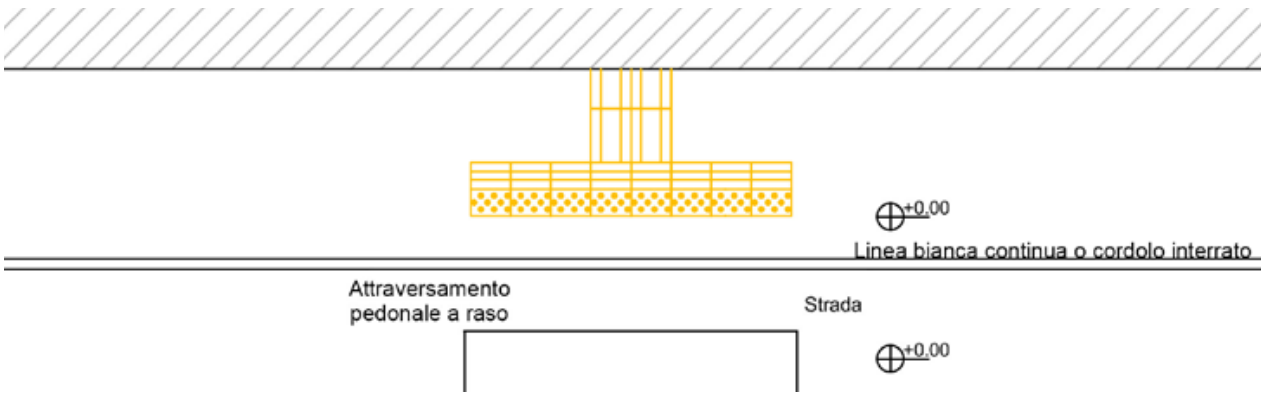

Via Festaz

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Piave	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**504**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.
Pista ciclabile da segnalarsi al pari delle intersezioni con le corsie carrabili.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.800,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

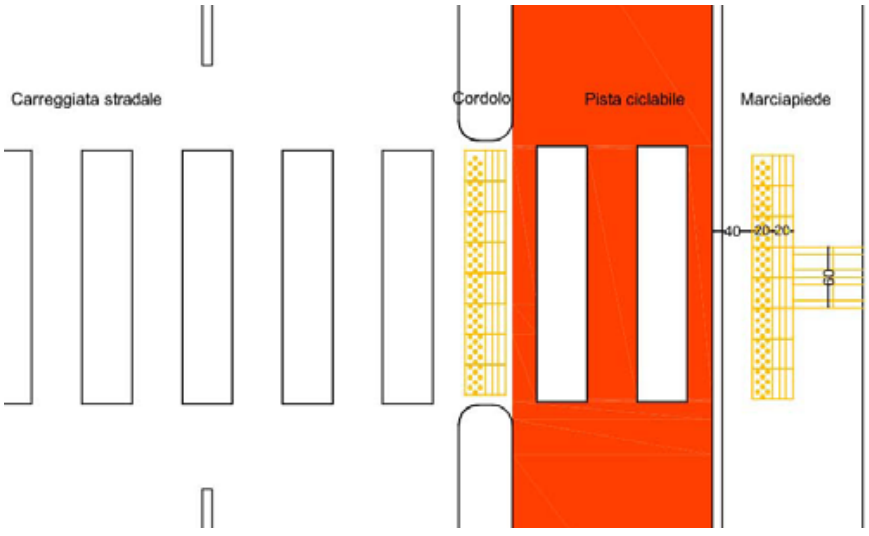

Via Festaz

Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**505**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile all'utenza allargata, completa di pensilina con panchina dotata di schienale e braccioli, integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **20.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

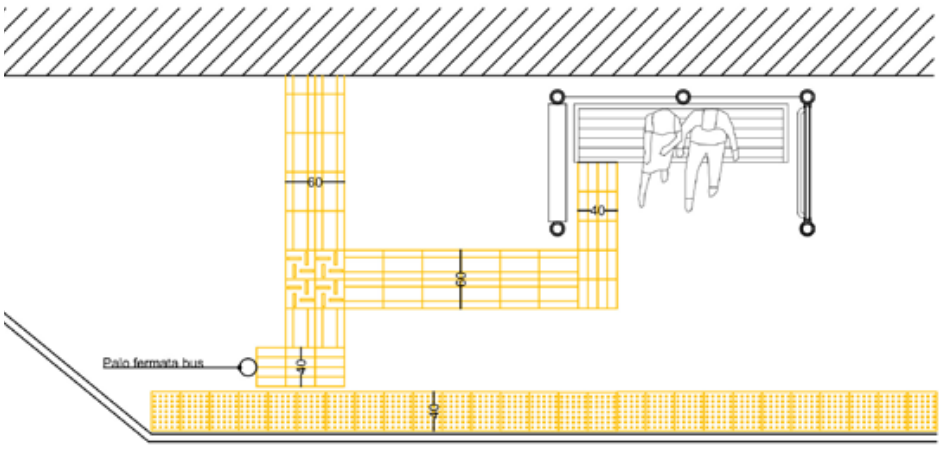

Via Festaz

Indicazione posizione: marciapiede sud altezza intersezione con Viale Conseil Des Commis	Numero intervento
Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale	**506**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2

Stima costo intervento possibile risolutivo: **10.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

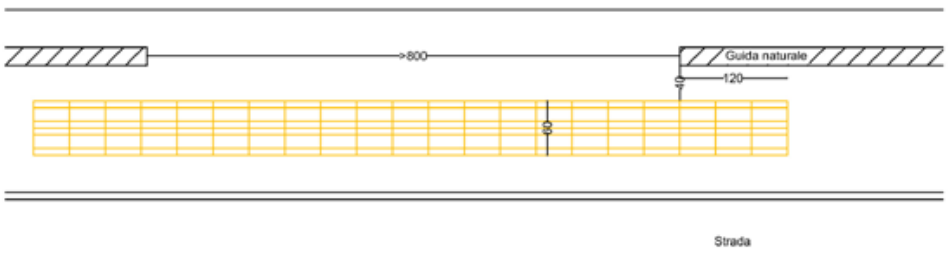

Via Festaz

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione Viale Conseil Des Commis	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**507**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.
Segnalatore acustico non attivo al momento del sopralluogo, da mantenersi sempre in funzione.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.500,0 €**


Immagine esplicativa possibile intervento

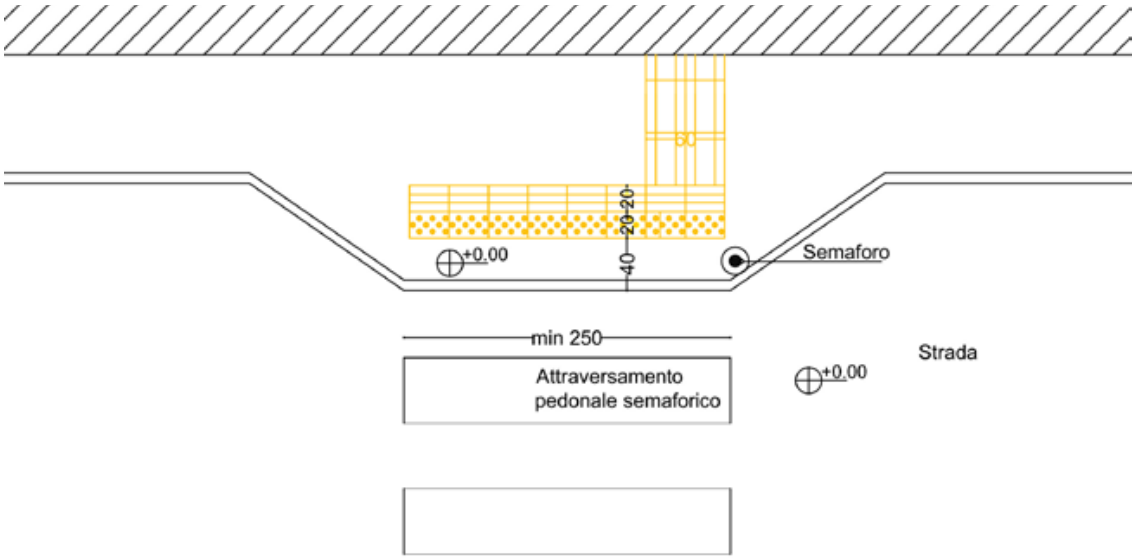

Via Festaz

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione Viale Conseil Des Commis	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**508**

Documentazione fotografica criticità

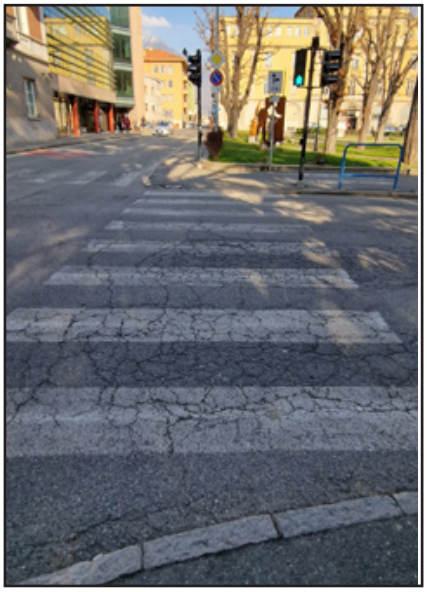


Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.
Segnalatore acustico non attivo al momento del sopralluogo, da mantenersi sempre in funzione.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

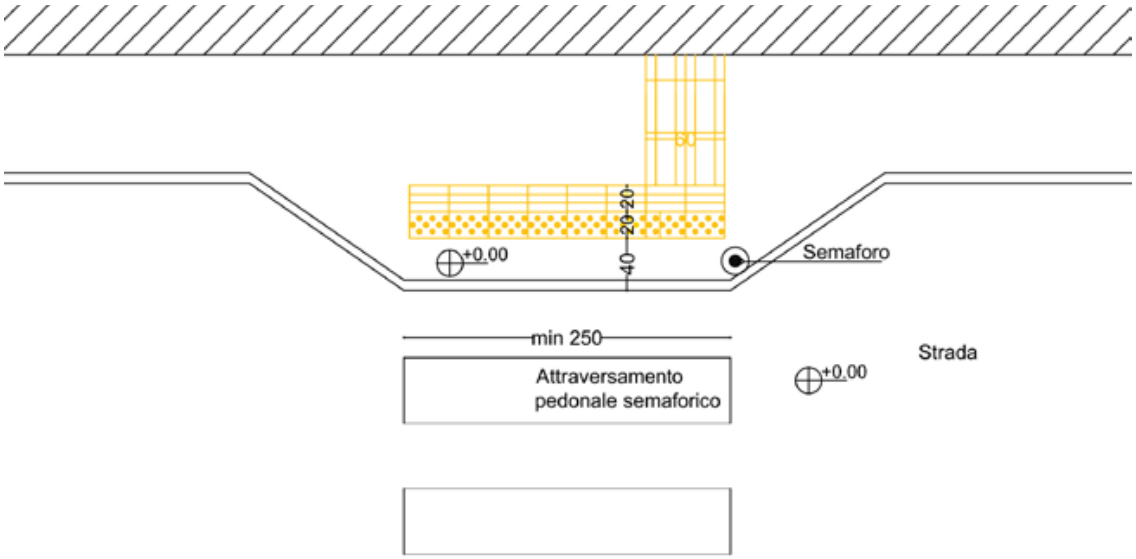

Via Festaz

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione Viale Conseil Des Commis	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**509**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.
Segnalatore acustico non attivo al momento del sopralluogo, da mantenersi sempre in funzione.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.500,0 €**


Immagine esplicativa possibile intervento

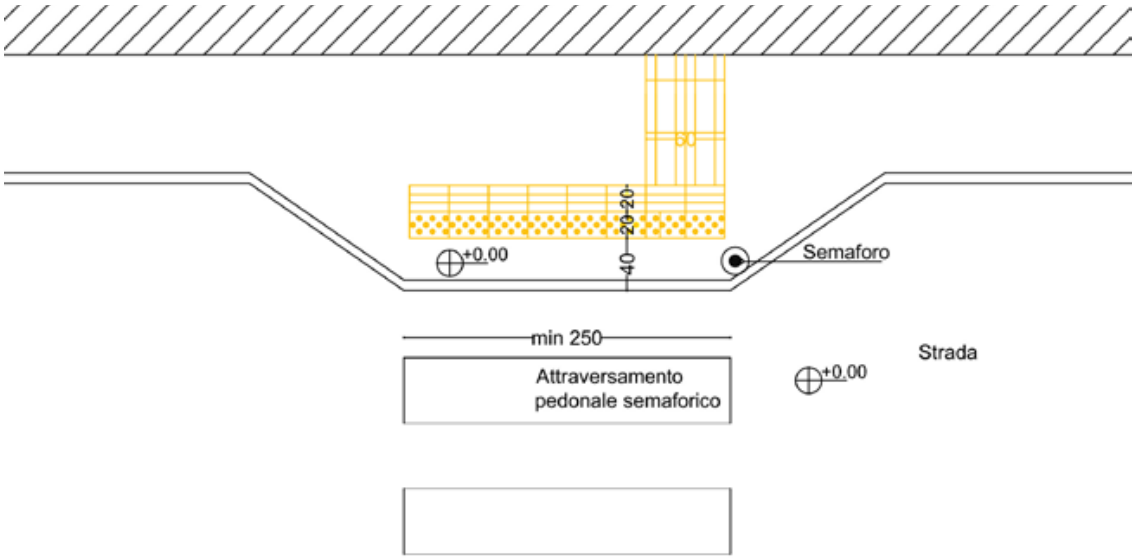

Via Festaz

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Olivetti	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**510**

Documentazione fotografica criticità

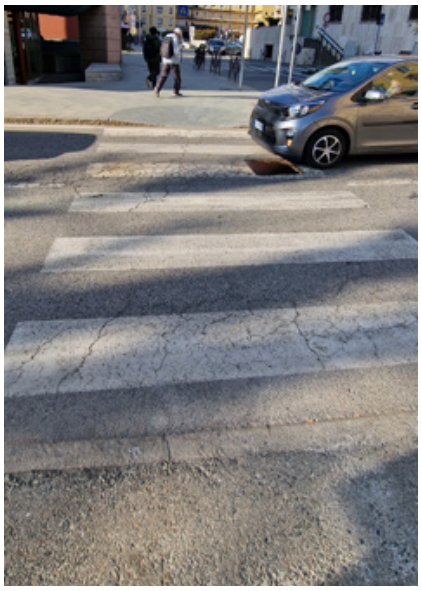


Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

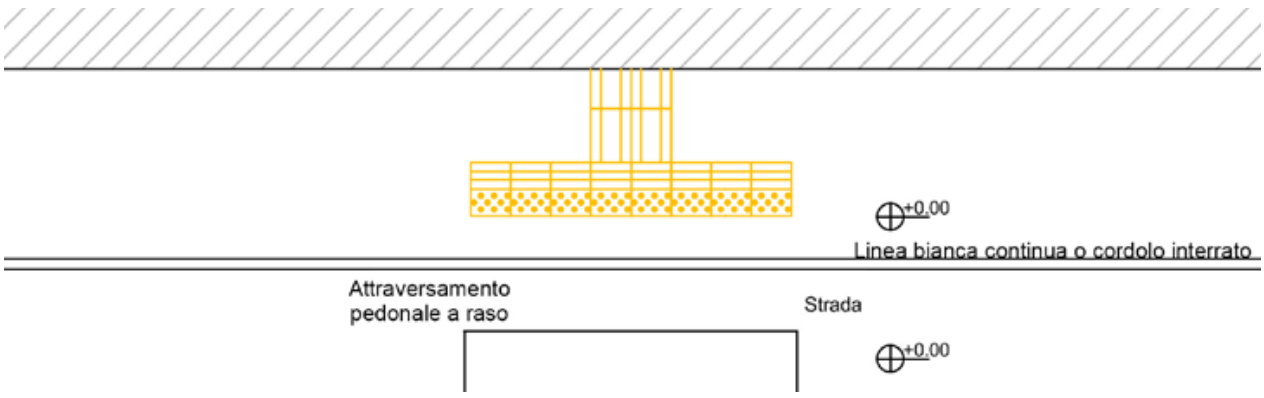

Via Festaz

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Olivetti	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**511**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

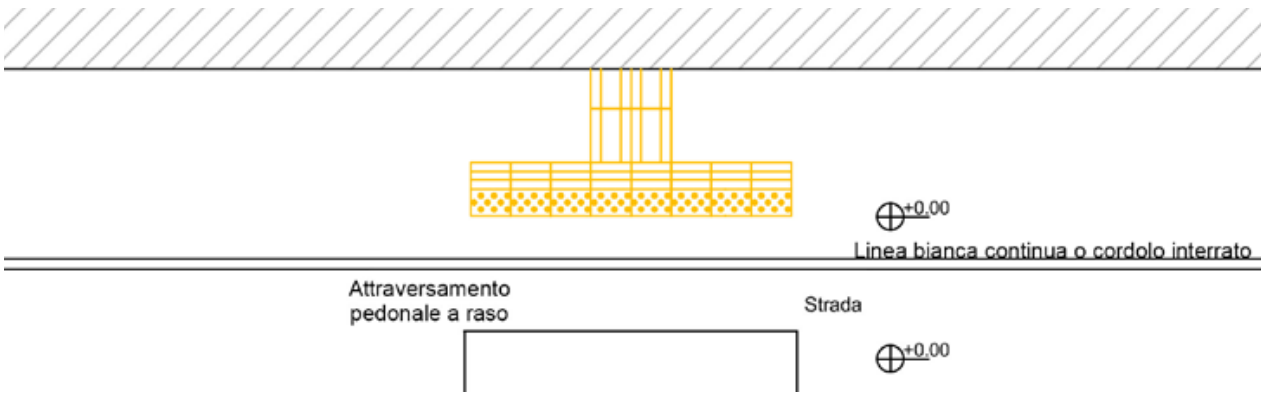

Via Festaz

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Laurent Cerise	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**512**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres. *Marciapiede est di Via Cerise sottodimensionato non è garantita a carrozzina adeguato spazio per la svolta, da ampliare il marciapiede almeno in corrispondenza dell'attraversamento pedonale. (Via Cerise già a senso unico di marcia consigliabile ridurre la corsia sino a 275 cm ed ampliare i marciapiede ambo i lati per l'intera lunghezza).*

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **8.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

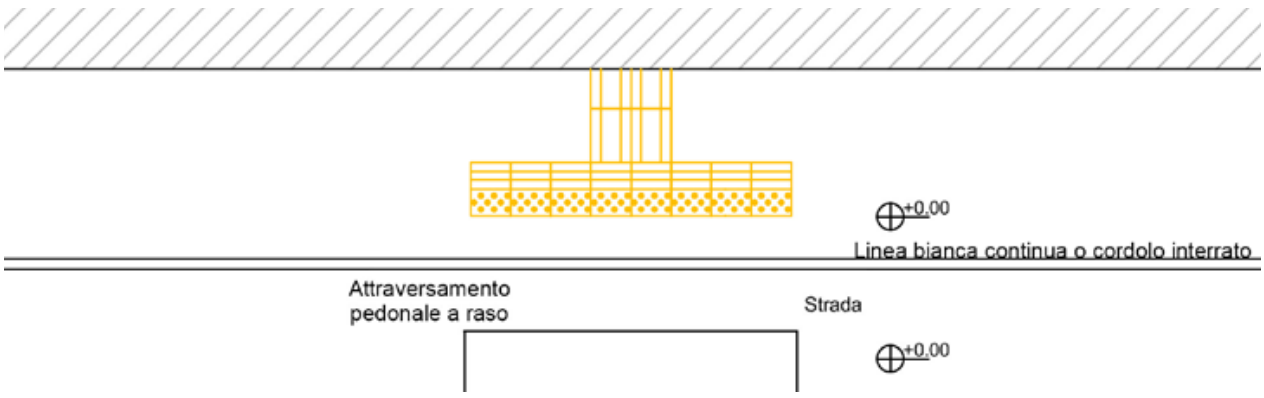

Via Festaz

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Laurent Cerise	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**513**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

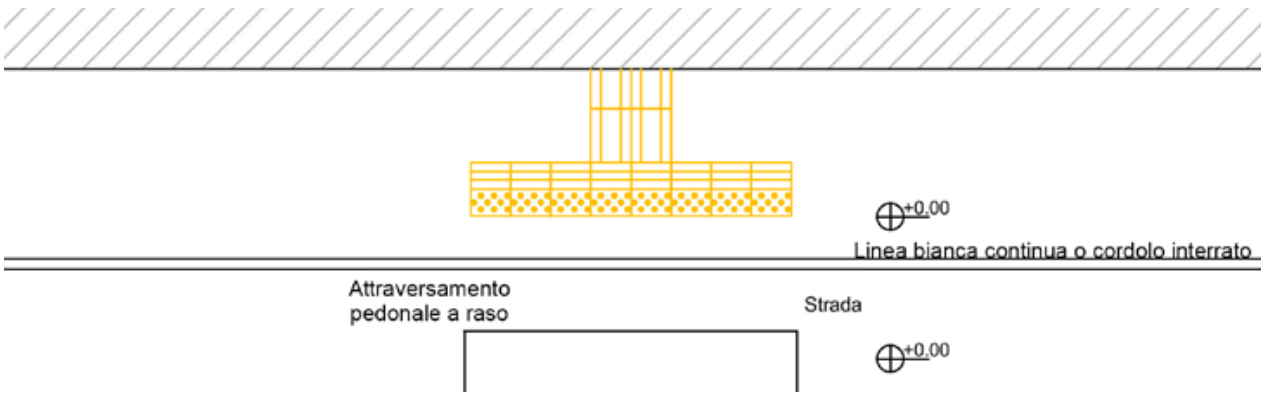

Via Festaz

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Frutaz	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**514**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres. *Marciapiede est di Via Frutaz sottodimensionato non accessibile all'altezza dell'intersezione avente larghezza di 75 cm, da ampliare almeno in corrispondenza dell'attraversamento pedonale. (Via Frutaz già a senso unico di marcia marciapiede est da ampliare per l'intera lunghezza).*

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **8.000,0 €**

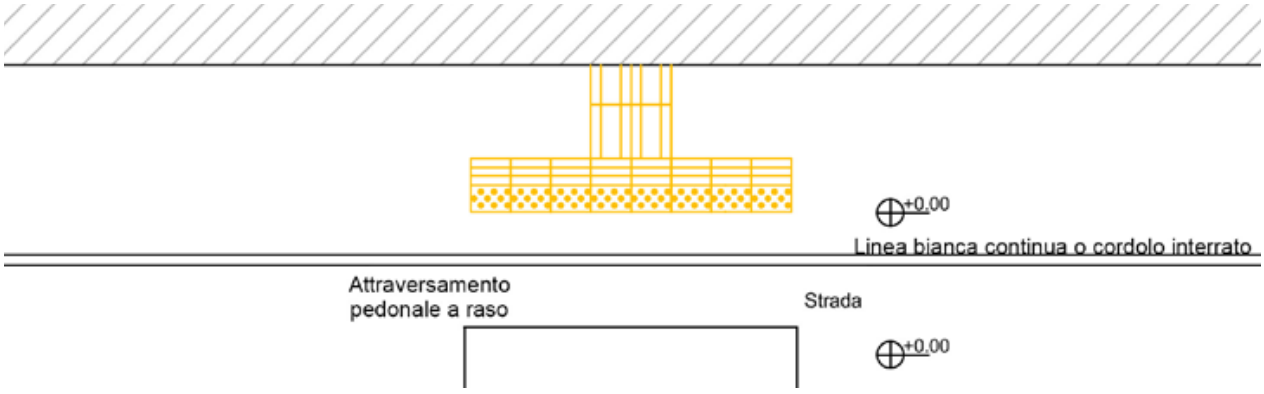

Via Festaz

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Cerise (nord)	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**515**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **4.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

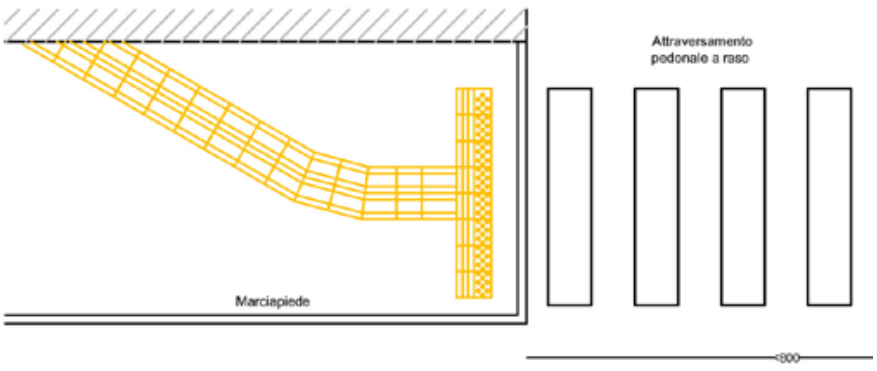

Via Festaz

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Ribitel	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**516**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **9.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

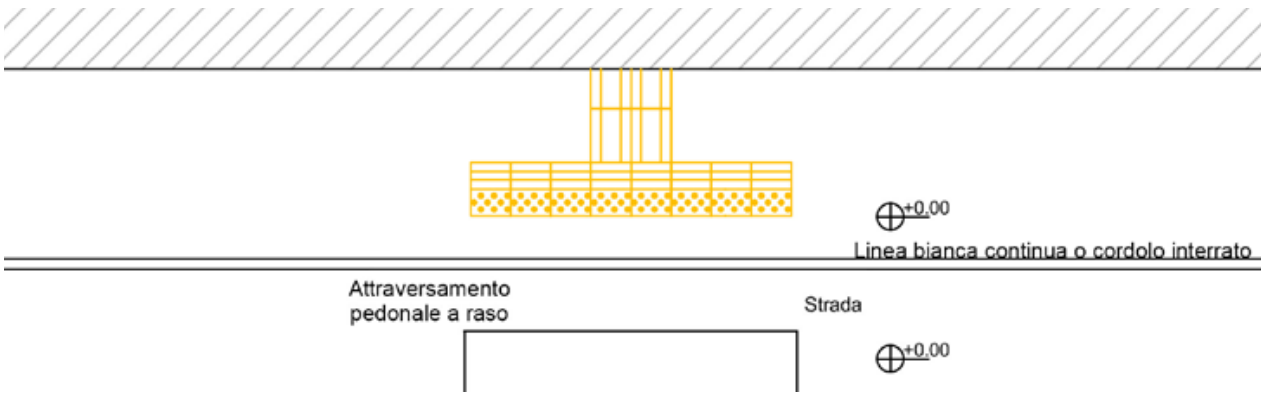

Via Festaz

Indicazione posizione: gradini civico 22	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnale tattilo-plantare di fine ed inizio scala	**517**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di segnaletica pedo-tattile di fine ed inizio scala.
Solo in cima.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 art. 8.1.10 - DPR 503/96 art. 7

Stima costo intervento possibile risolutivo: **8.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

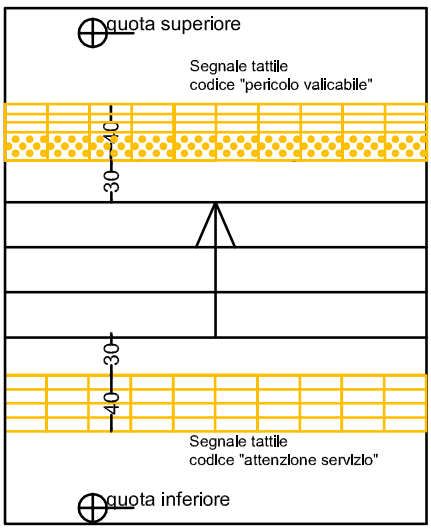

Via Festaz

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione Viale Conseil Des Commis	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**518**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno. *Consigliabile eliminare la rampa prefabbricata.*
Segnalatore acustico non attivo al momento del sopralluogo, da mantenersi sempre in funzione.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

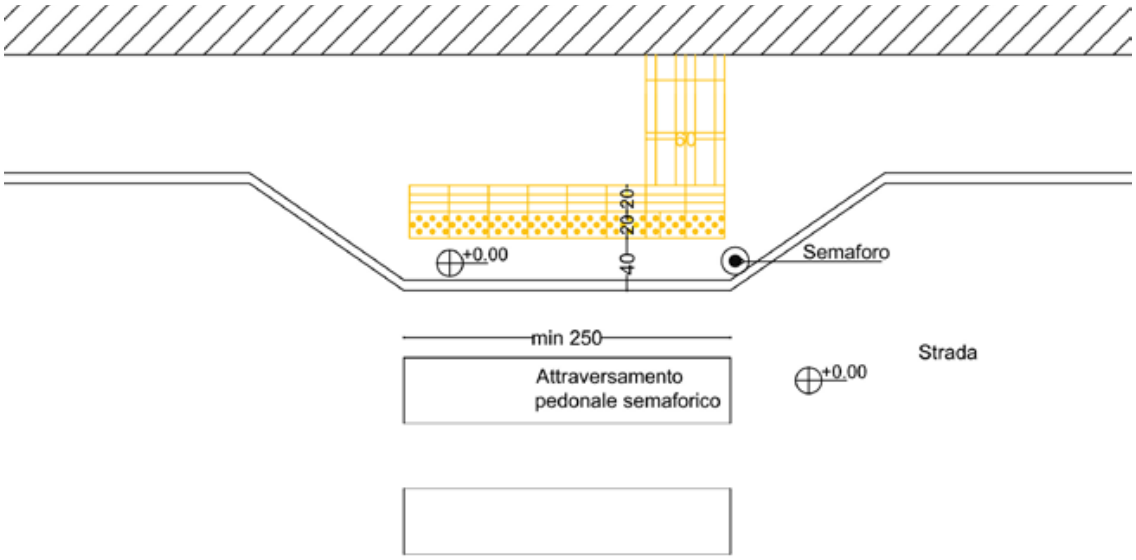

Via Festaz

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione Via College de Saint Benin	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**519**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **4.600,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

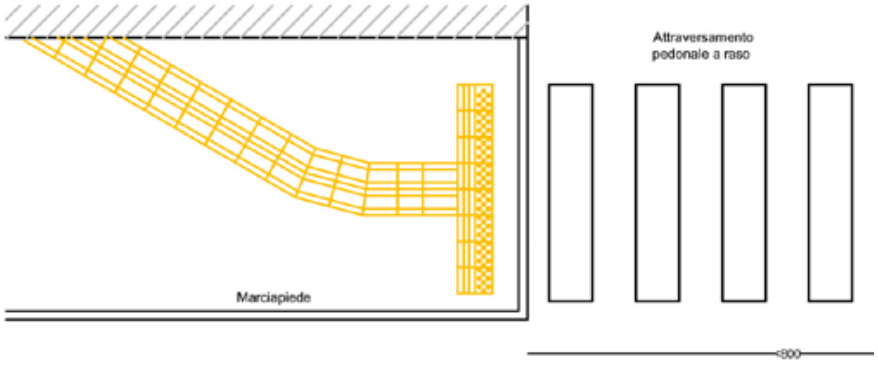

Via Festaz

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione Via Piave	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**520**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

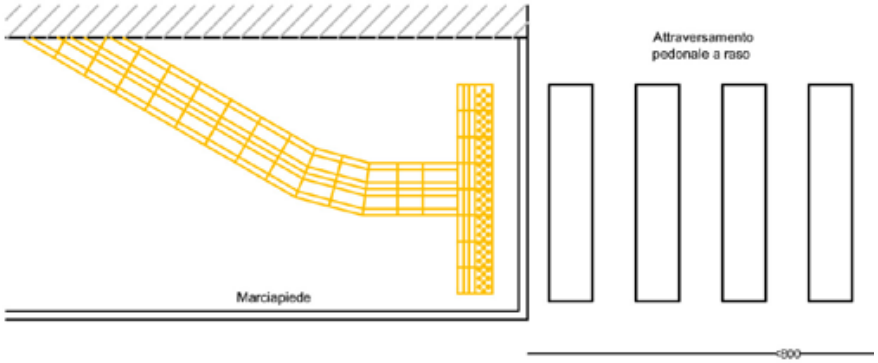

Via Festaz

Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**521**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile all'utenza allargata, completa di pensilina con panchina dotata di schienale e braccioli, integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.
Pralina non accessibile.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **21.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

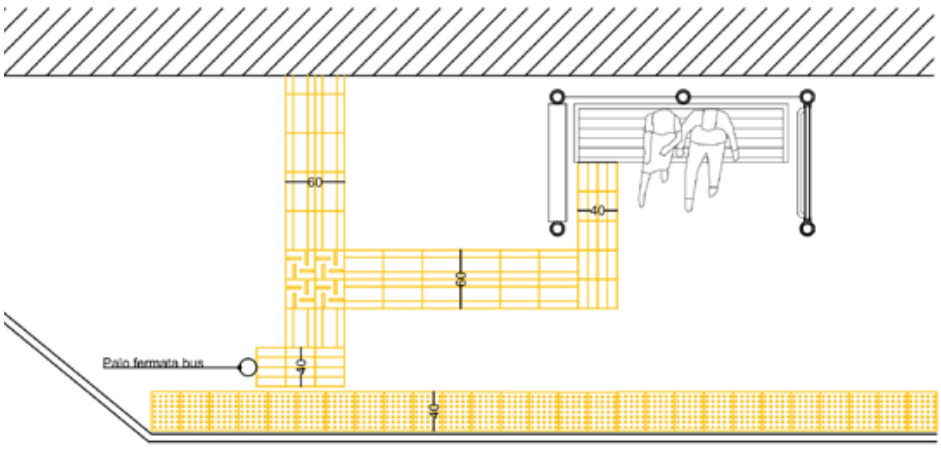

Via Festaz

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione Via Gramsci	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**522**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

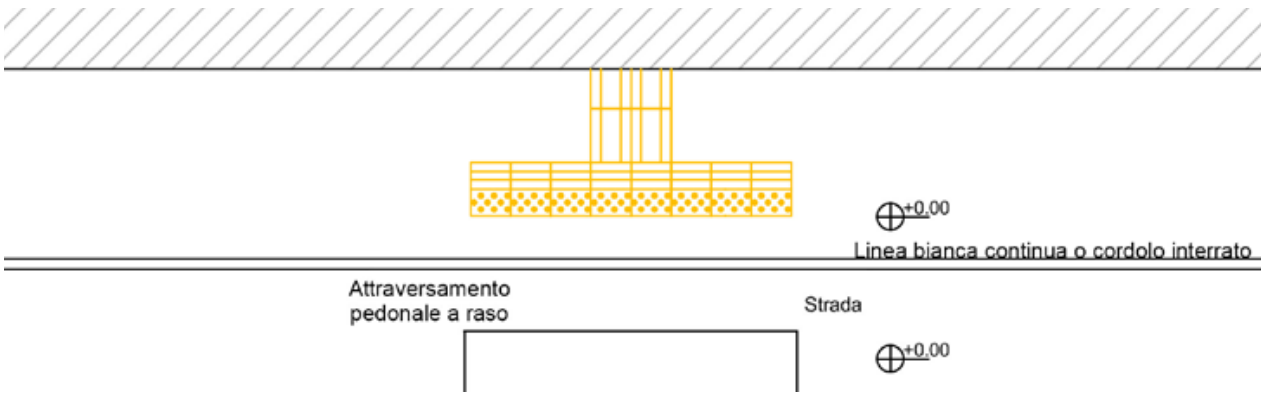

Via Festaz

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione Via Trottechien	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**523**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.
Da migliorare raccordo su un lato.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

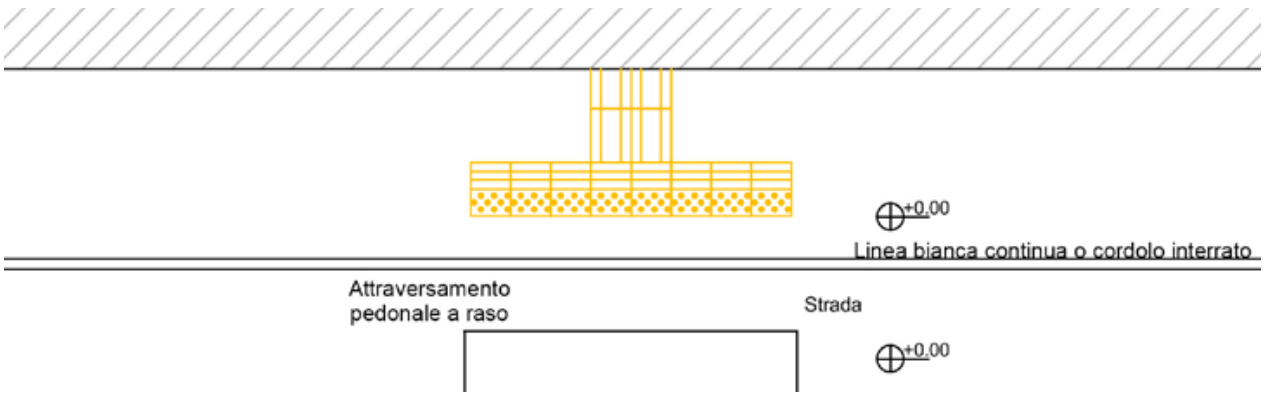

Via Festaz

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione Via Torre del Lebbroso	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**524**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.400,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

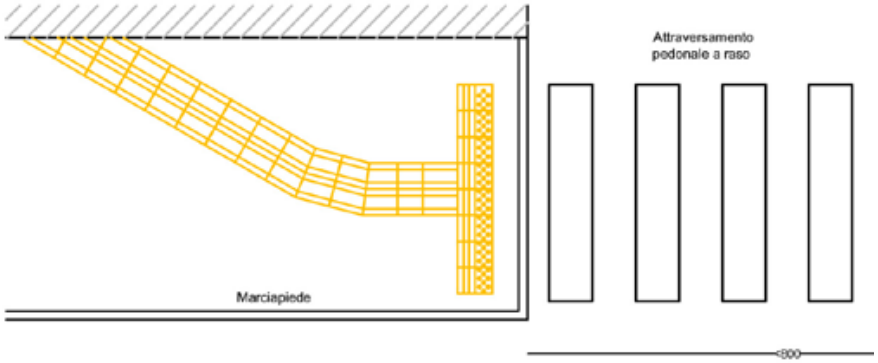

Via Festaz

Indicazione posizione: marciapiede nord tra altezza Torre del Lebbroso e fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Pavimentazione percorso pedonale sconnesso	**525**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite rimozione e rifacimento dello strato di finitura in modo da ottenere un piano di calpestio compatto, omogeneo e perfettamente complanare alla pavimentazione esistente.
Sistemazioni puntuali.

Riferimenti normativi:
L.R. 6/89 art. 2.1 - DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

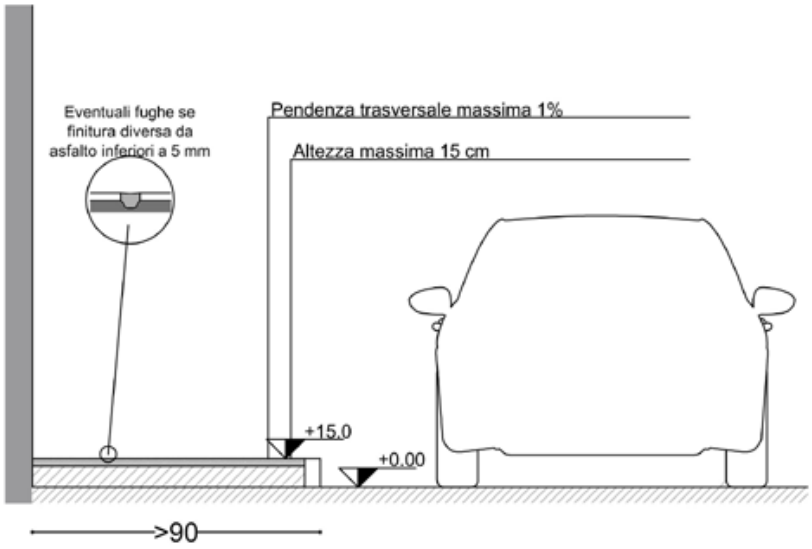

Via Festaz

Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**526**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile all'utenza allargata, completa di pensilina con panchina dotata di schienale e braccioli, integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **20.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

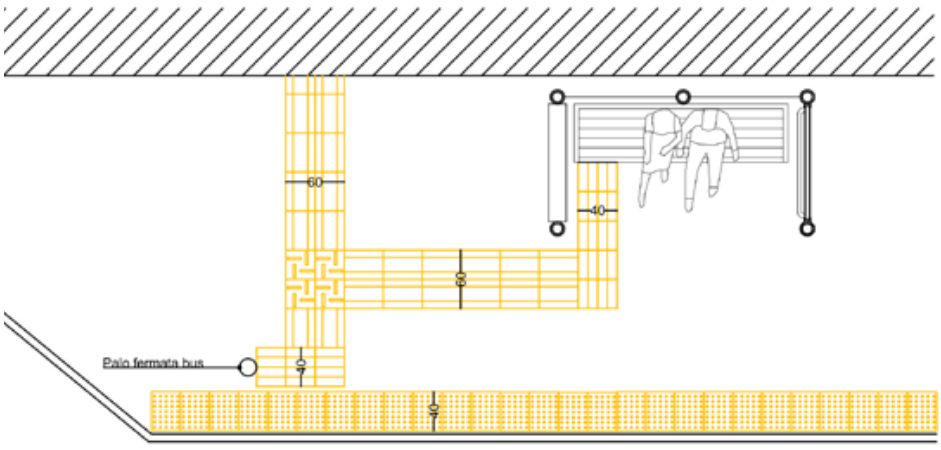

Via Torino


412
421
422
423
424
457
413
420
425
458
428
429
431
459
426
453
430
454
427
455
456
460
572
563
573
575
541
562
542
540
561
574
539
538
560
543
537
555
534
536
554
544
535
553
533
552
545
532
551
529
559
550
546
531
558
549
527
528
530
557
514
516
515
556
517
513
548
518
512
162
161
519
510
511
547
164
163
507
509
506
508
165
166
504
505
168
167
186
185
181
180
179
178
176
175
174
172
171
170
169
182
177
173
187
184
183
567
566
565
564
189
192
188
N

Via Torino

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza Piazzale Plouves	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati) compreso posa pista pedotattile lungo l'attraversamento (attraversamento pedonale superiore a 8 metri)	**527**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres, compreso posa pista pedotattile lungo l'attraversamento (attraversamento pedonale superiore a 8 metri)

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **10.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

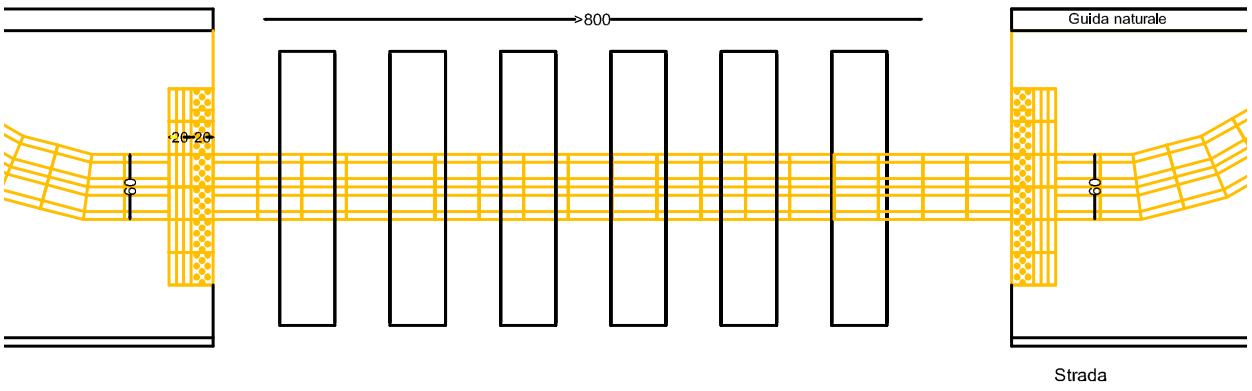

Via Torino

Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**528**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile all'utenza allargata, completa di pensilina con panchina dotata di schienale e braccioli, integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.
Solo installazione segnaletica pedotattile.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

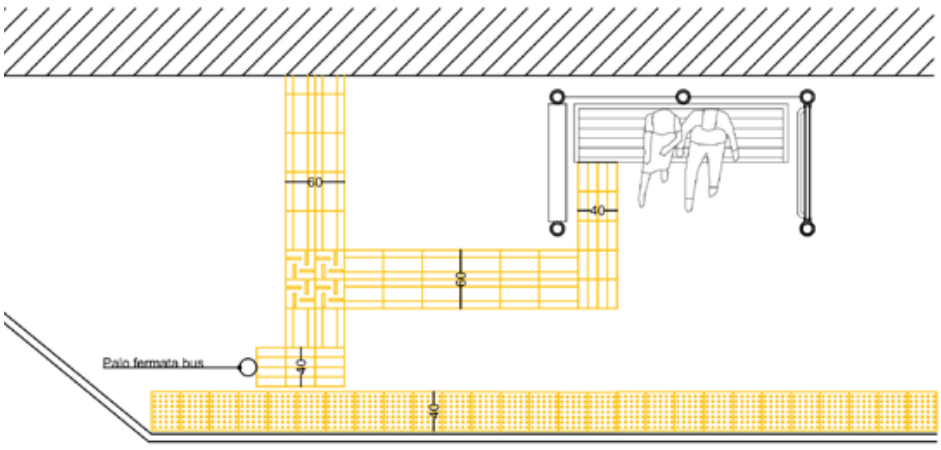

Via Torino

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza Piazzale Plouves	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**529**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.
Pista ciclabile da segnalarsi al pari delle intersezioni con le corsie carrabili. Da raccordarsi meglio raccordo isola pedonale.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **8.800,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

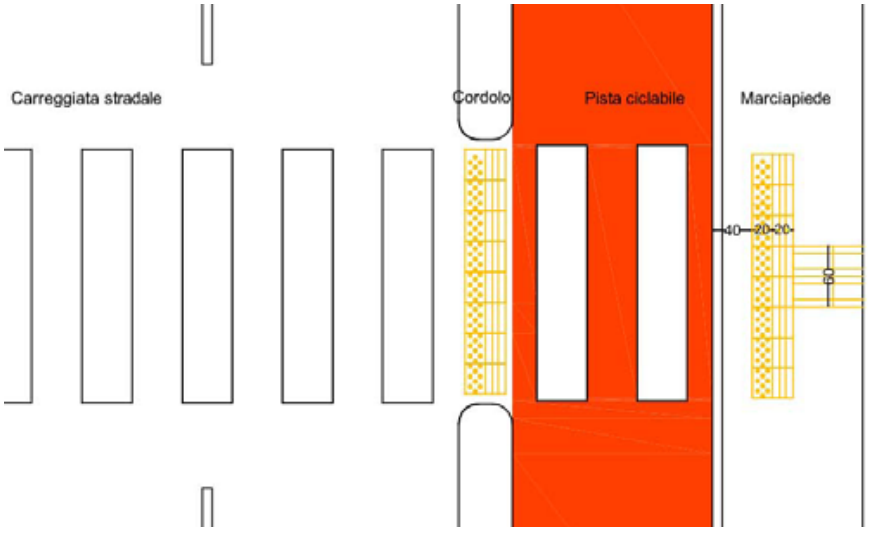

Via Torino

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Cerlogne	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**530**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.400,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

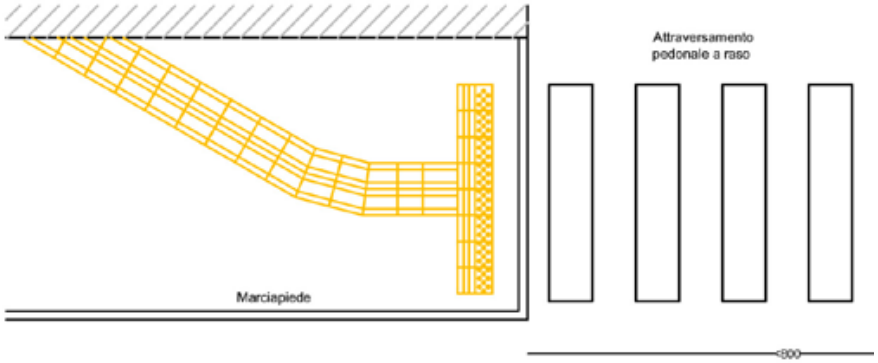

Via Torino

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Vevey	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**531**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.400,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

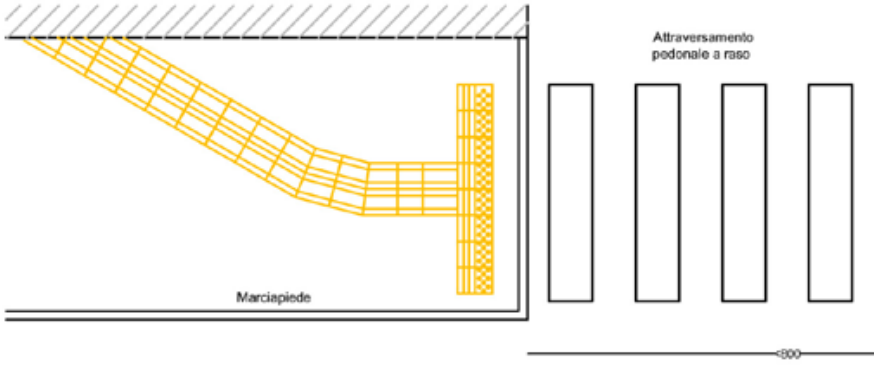

Via Torino

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Vevey	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**532**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

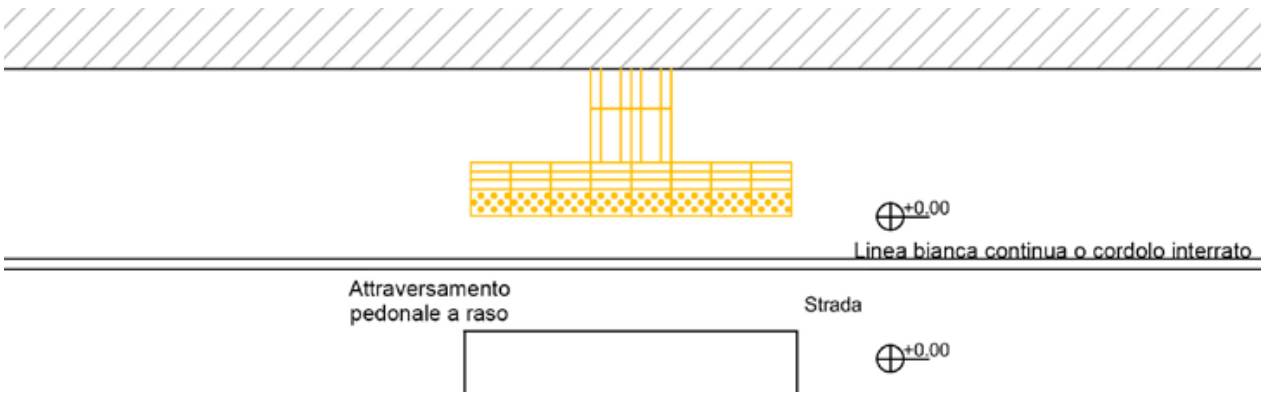

Via Torino

Indicazione posizione: marcaipiede sud da altezza intersezione con Via Vevey ad altezza intersezione con Via Lucat	Numero intervento
Tipologia criticità: Percorso pedonale con pendenza trasversale superiore all'1%	**533**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento: Rifacimento del marciapiede o percorso pedonale esistente previa demolizione della pavimentazione compreso il sottofondo. Il nuovo piano di calpestio dovrà risultare compatto, omogeneo con pendenza trasversale non superiore all'1%. *Il marciapiede presenta una fascia in piano con larghezza al limite di 90 cm lato edifici per poi presentare pendenza trasversale eccessiva per il resto della sezione lato parcheggi, ottimale garantire che il marciapiede presenti pendenza trasversale entro l'1% per l'intera sezione, se non possibile almeno per 1 -1,10 m.*

Riferimenti normativi:
DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **30.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

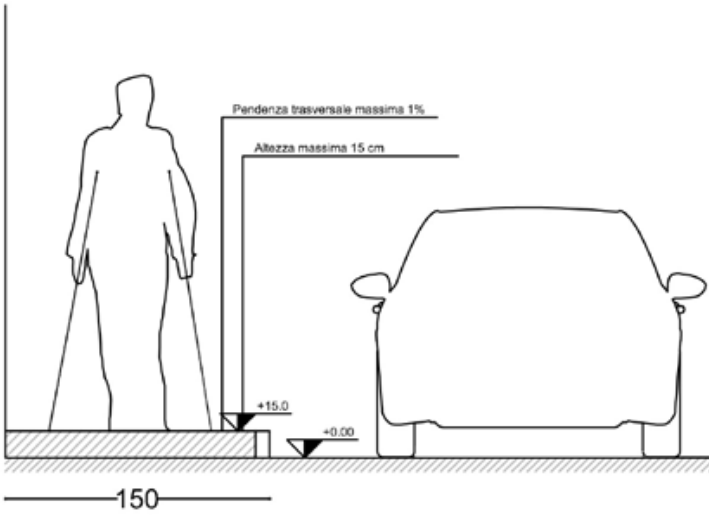

Via Torino

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Lucat	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**534**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

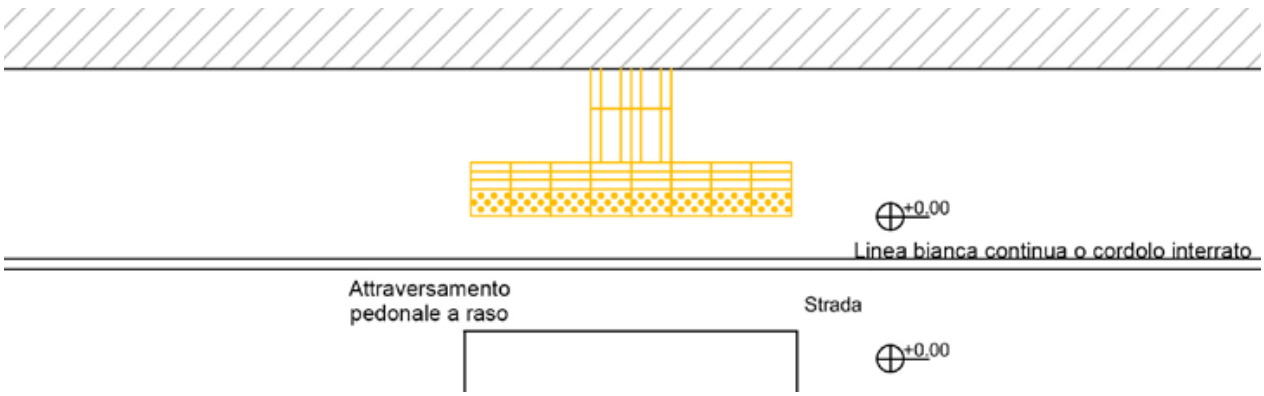

Via Torino

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Lucat	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**535**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

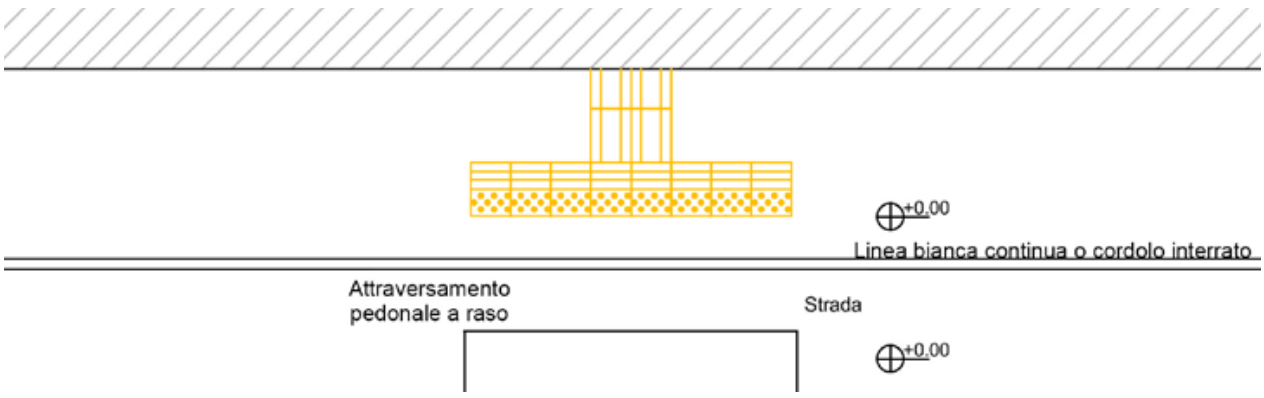

Via Torino

Indicazione posizione: angolo Via Lucat	Numero intervento
Tipologia criticità: Ostacolo che provoca riduzione di percorso pedonale inferiore a 90 cm	**536**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento: Rimozione e ricollocazione del manufatto che provoca la riduzione del percorso pedonale.

Da rimuovere paletto.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **35,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

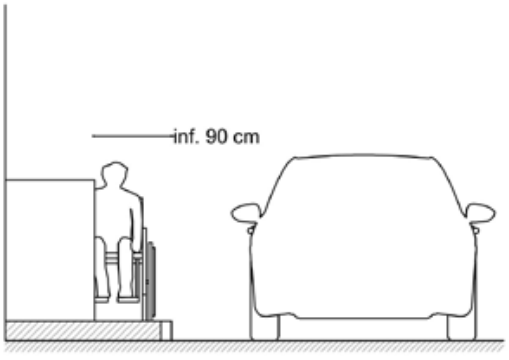

Via Torino

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Lucat	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**537**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

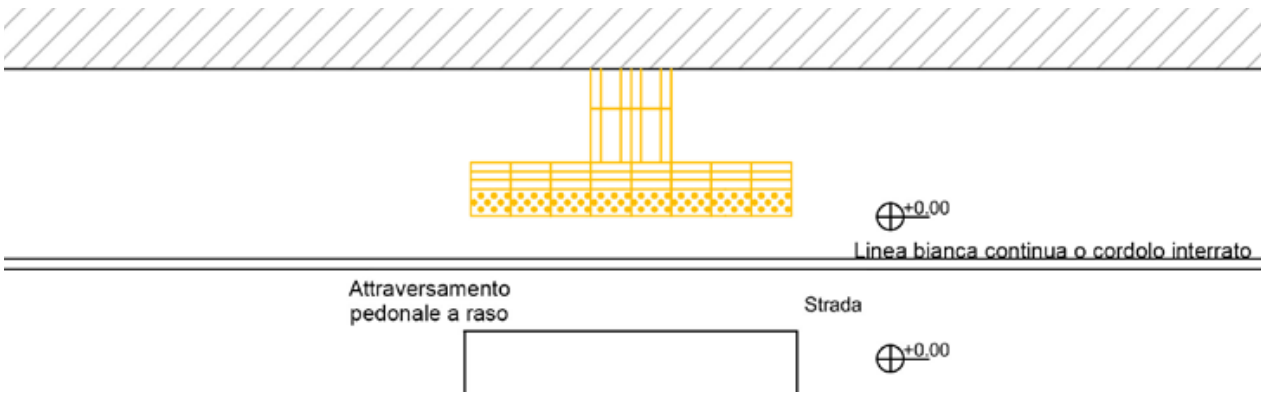

Via Torino

Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**538**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile all'utenza allargata, completa di pensilina con panchina dotata di schienale e braccioli, integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.
Solo installazione segnaletica pedotattile.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **8.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

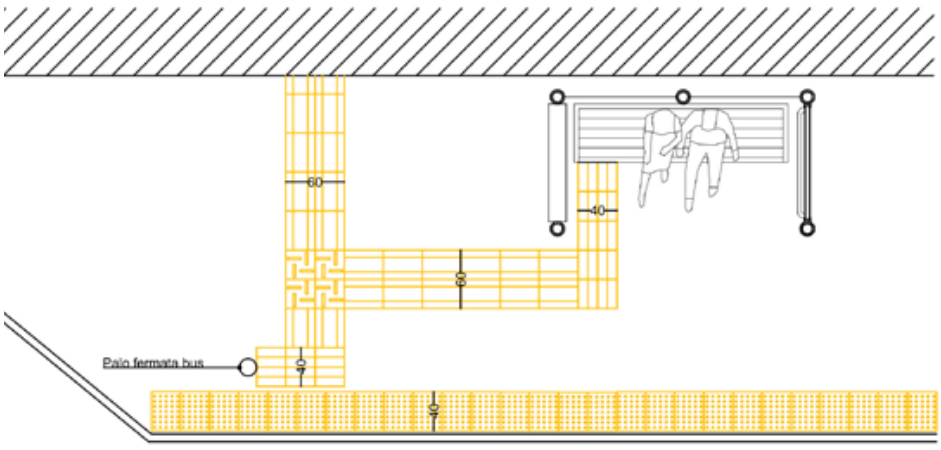

Via Torino

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**539**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

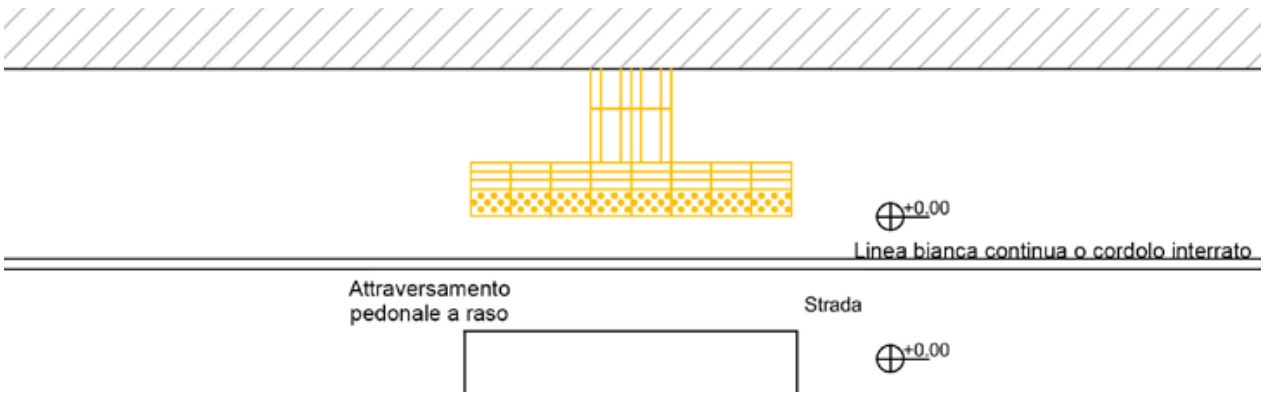

Via Torino

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza rotatoria con Via Garibaldi	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**540**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **8.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

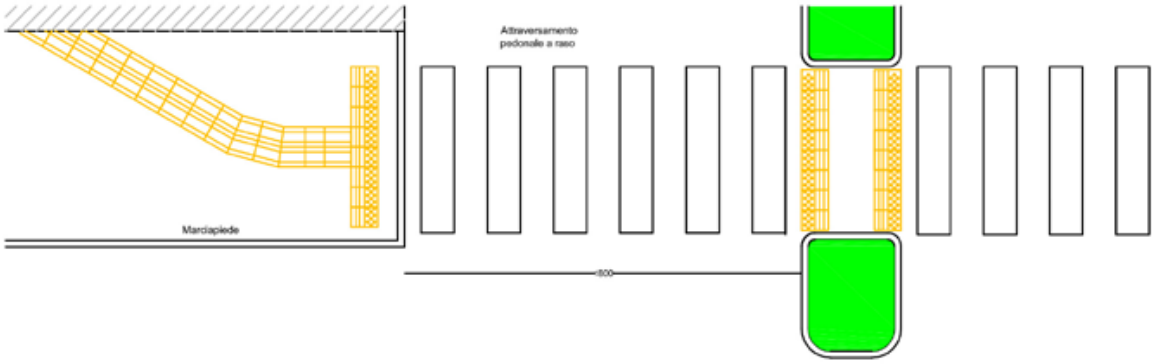

Via Torino

Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**541**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile all'utenza allargata, completa di pensilina con panchina dotata di schienale e braccioli, integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.
Solo realizzazione segnalazione pedotattile.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **8.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

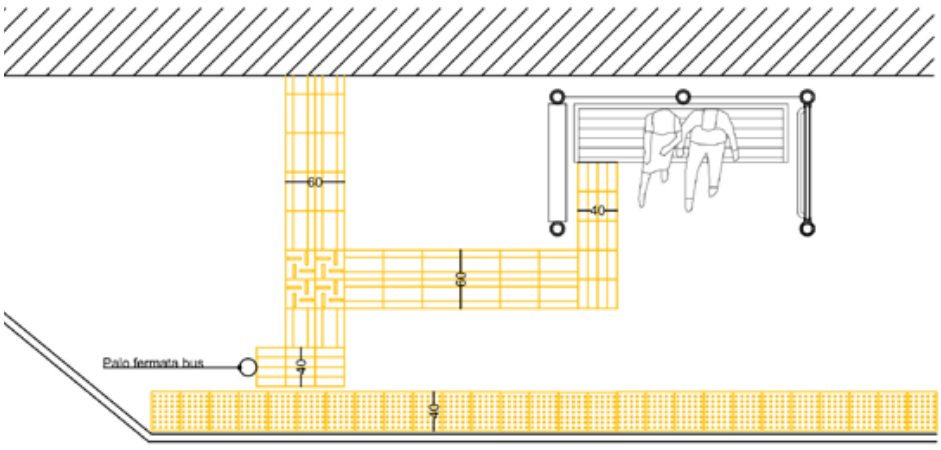

Via Torino

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Boson	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**542**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

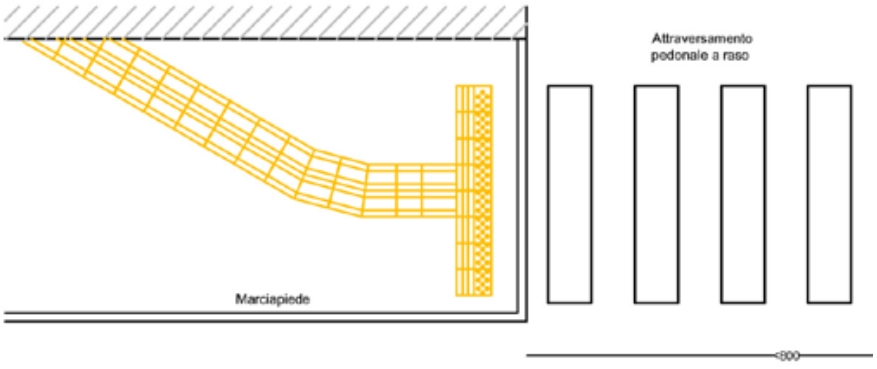

Via Torino

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Pres Fosses	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**543**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

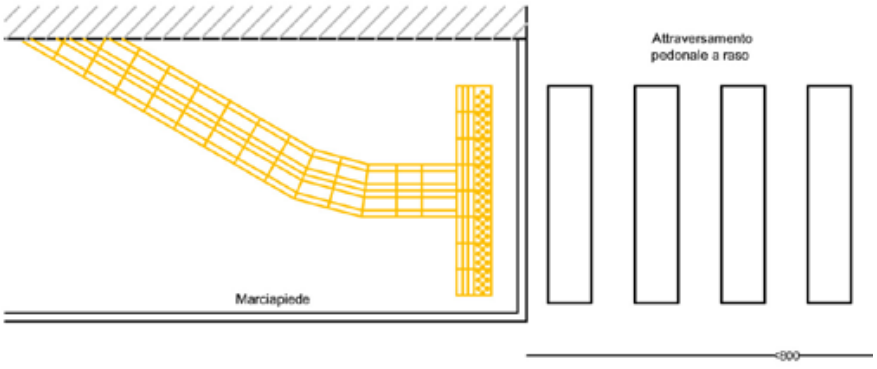

Via Torino

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Vevey	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**544**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

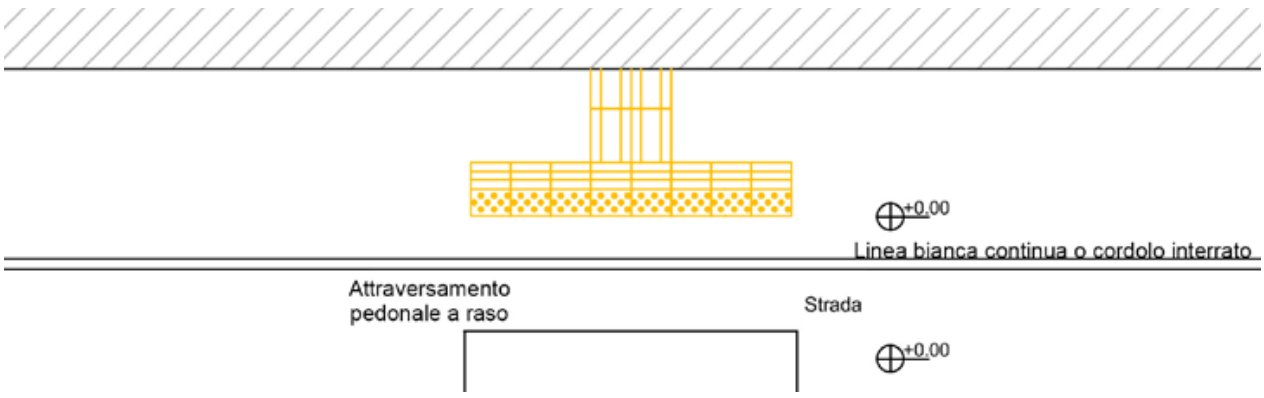

Via Torino

Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**545**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile completa di pensilina per la protezione dagli agenti atmosferici con panchina dotata di schienale e braccioli integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **21.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

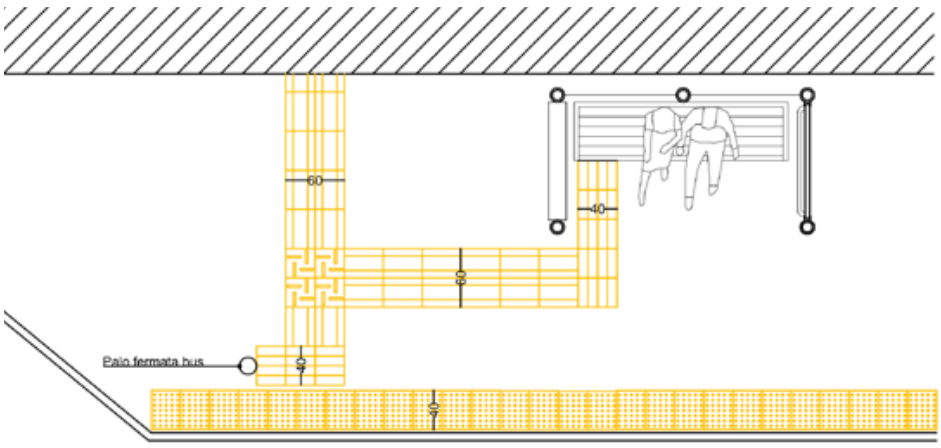

Via Torino

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Piazzale Plouves	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**546**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

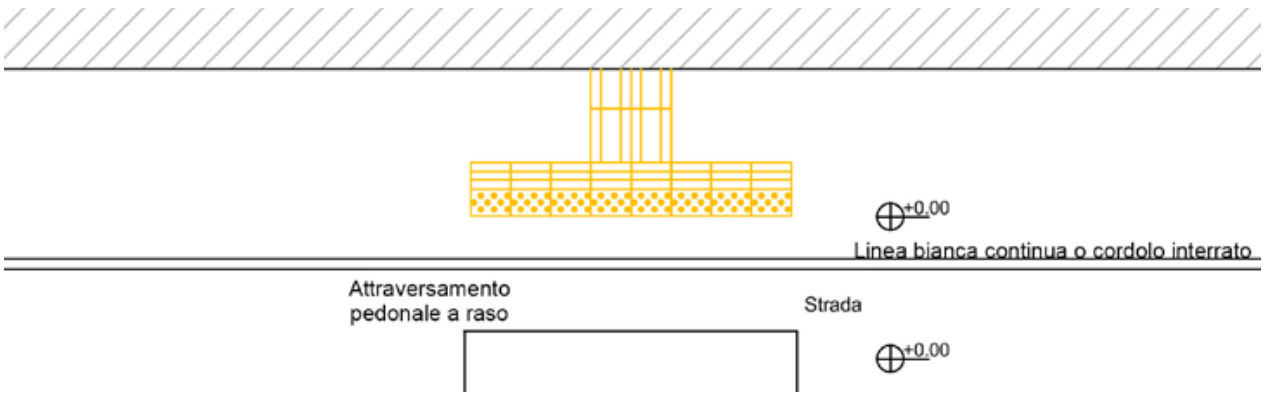

Via Garibaldi


410
411
412
413
457
458
459
460
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
563
562
561
560
555
554
553
552
551
550
549
548
547
559
558
557
556
541
542
540
539
538
543
537
534
536
535
533
532
154
145
153
144
152
146
148
147
151
149
150
159
158
157
156
142
155
143
163
162
161
160
164
165
166
168
167
171
170
169
186
185
181
180
179
178
176
175
174
172
182
177
173
184
183
N

Via Garibaldi

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Carrel	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**547**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

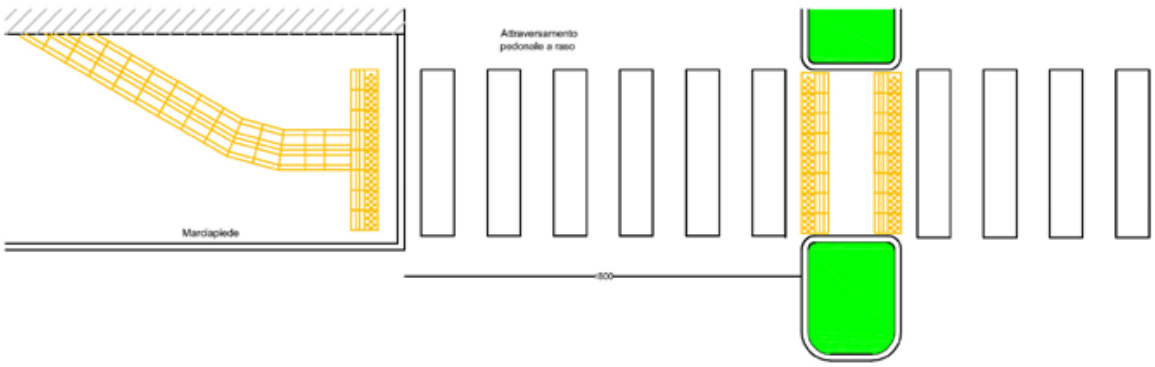

Via Garibaldi

Indicazione posizione: parcheggio angolo con Via Caduti del Lavoro	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza percorso pedonale a raso	**548**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di segnaletica orizzontale indicante il percorso pedonale integrato con cordolo di delimitazione della carreggiata realizzato con polimeri rigenerati. *Da definirsi percorso pedonale che si colleghi all'attraversamento pedonale e garantisca la continuità del percorso pedonale lungo il lato est della Via, eliminando i salti di livello, laddove non possibile inserire guide naturali (cordoli) da realizzarsi segnaletica pedotattili.*

Riferimenti normativi:
DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **16.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

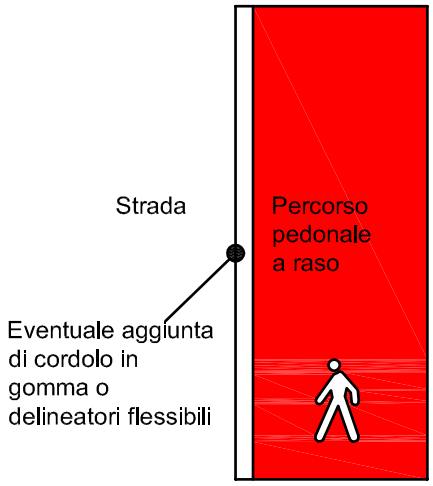

Via Garibaldi

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Avondo	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**549**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

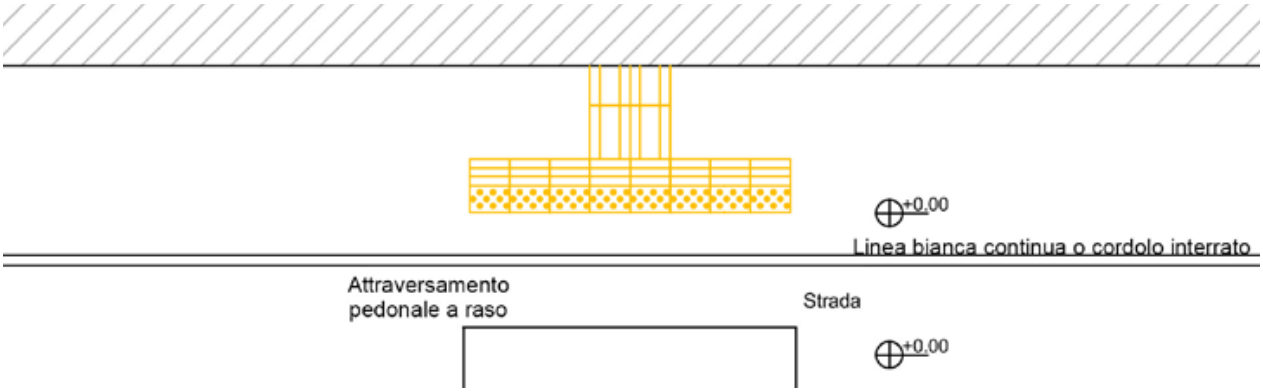

Via Garibaldi

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Avondo	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**550**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

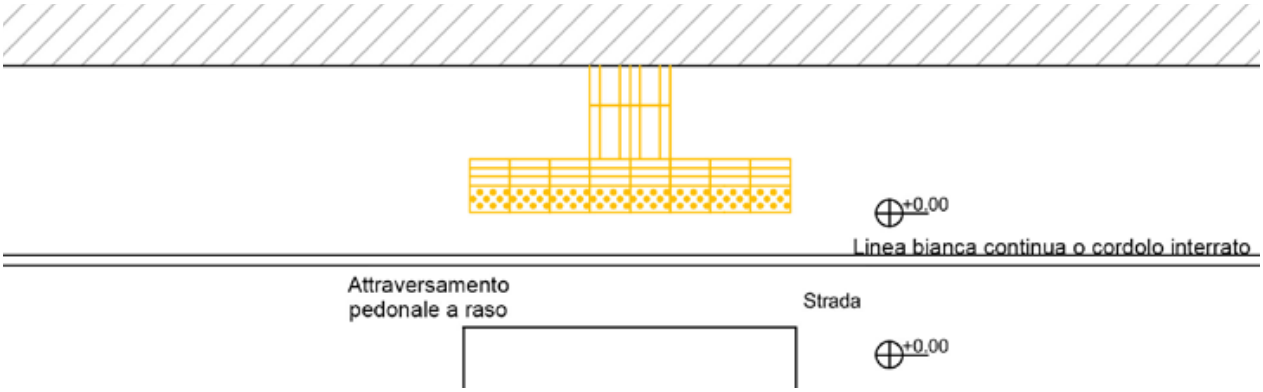

Via Garibaldi

Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**551**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile completa di pensilina per la protezione dagli agenti atmosferici con panchina dotata di schienale e braccioli integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **20.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

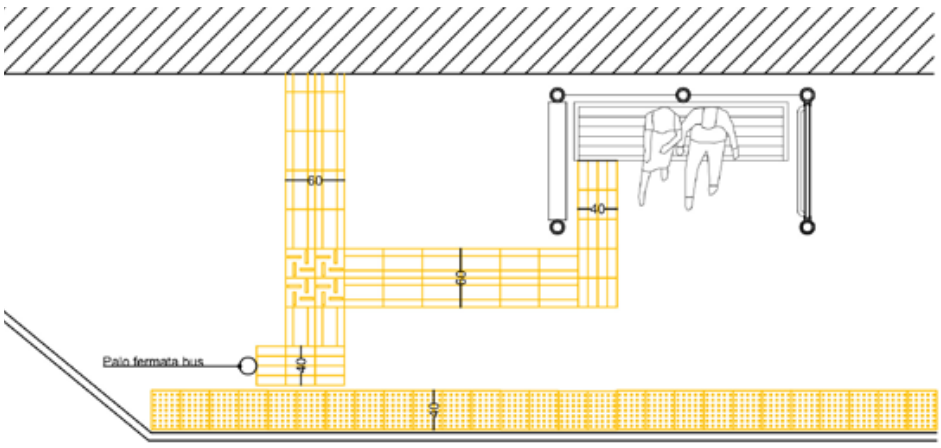

Via Garibaldi

Indicazione posizione: altezza civico 35	Numero intervento
Tipologia criticità: Dislivello su percorso pedonale	**552**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Adeguamento di percorso pedonale al fine di eliminare i salti di livello tramite demolizione e rifacimento della pavimentazione esistente allo scopo di creare una nuova rampa di pendenza, laddove possibile non superiore al 5%.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

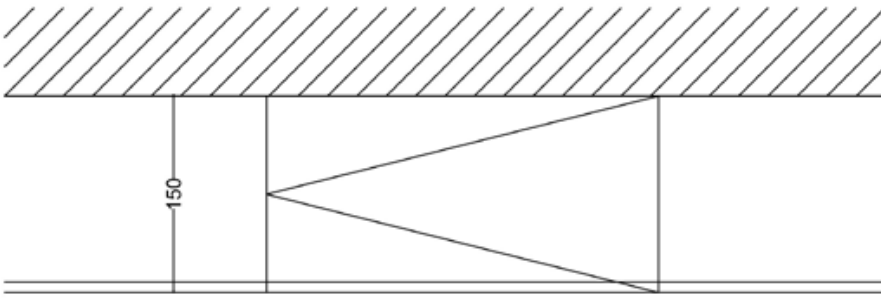

Via Garibaldi

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza parcheggio Stadio	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**553**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

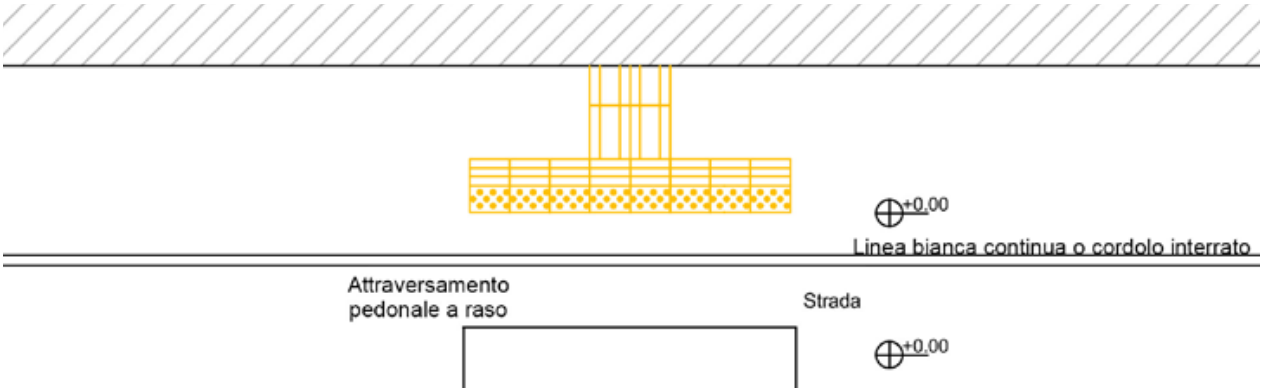

Via Garibaldi

Indicazione posizione: altezza civico 35	Numero intervento
Tipologia criticità: Dislivello su percorso pedonale	**554**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Adeguamento di percorso pedonale al fine di eliminare i salti di livello tramite demolizione e rifacimento della pavimentazione esistente allo scopo di creare una nuova rampa di pendenza, laddove possibile non superiore al 5%.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

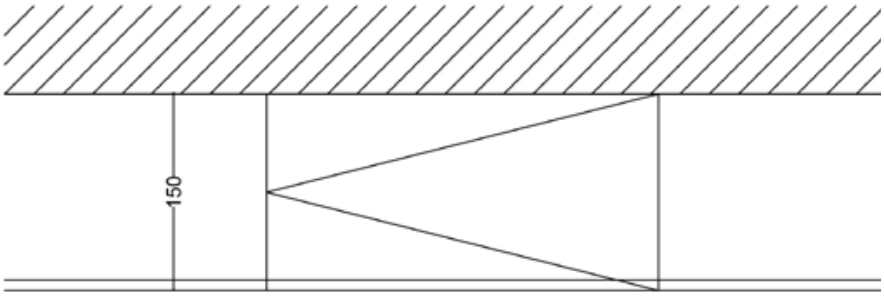

Via Garibaldi

Indicazione posizione: altezza civico 33	Numero intervento
Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale	**555**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2

Stima costo intervento possibile risolutivo: **4.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

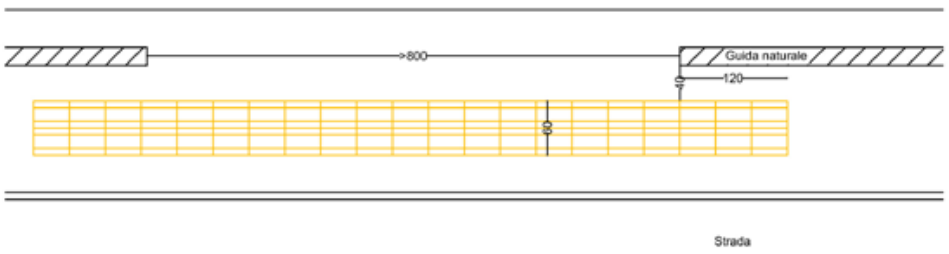

Via Garibaldi

Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**556**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile completa di pensilina per la protezione dagli agenti atmosferici con panchina dotata di schienale e braccioli integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.
Sola installazione segnalazioni pedotattili.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

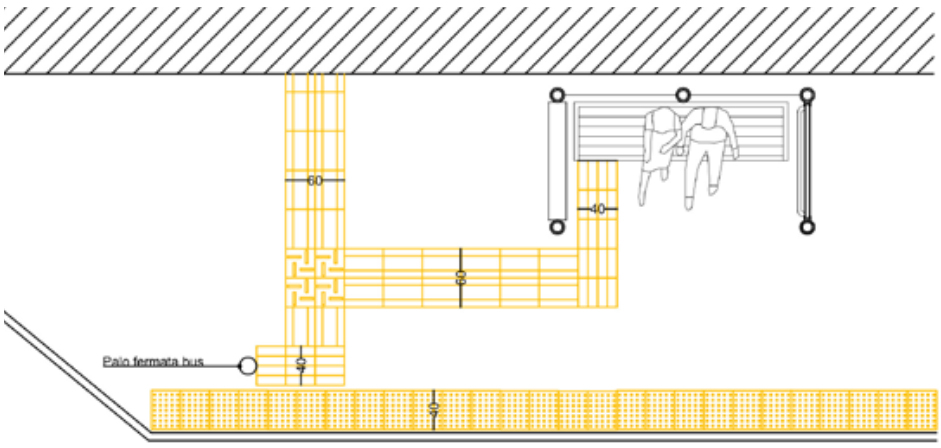

Via Garibaldi

Indicazione posizione: angolo Via Mazzini	Numero intervento
Tipologia criticità: assenza continuità guida naturale	**557**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento: Realizzazione di segnaletica tattilo plantare in assenza di continuità di guida naturale per distanza superiore agli 8 metri lineari.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 2- 4.2.1-8.2

Stima costo intervento possibile risolutivo: **4.100,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

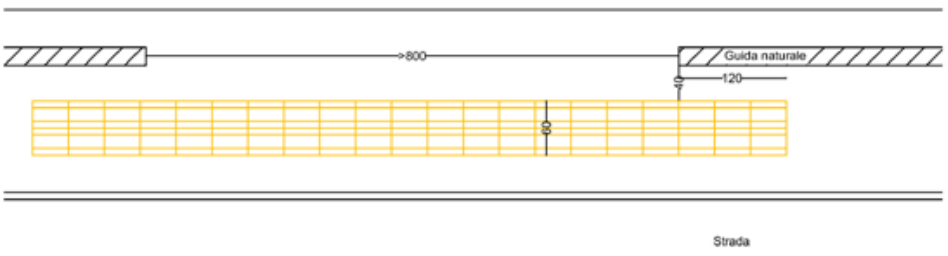

Via Garibaldi

Indicazione posizione: attraversamento pedonale parcheggio Stadio	Numero intervento
Tipologia criticità: Presenza di gradino attraversamento pedonale ed assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti. (gradino su un lato e segnalazione tattilo-plantare entrambi lati)	**558**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Eliminazione del dislivello tramite raccordo dei percorsi pedonali realizzando due rampe di pendenza preferibilmente non superiore al 5% con integrazione di segnalazione di attraversamento pedonale attraverso collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in gres porcellanato da esterno.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **8.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

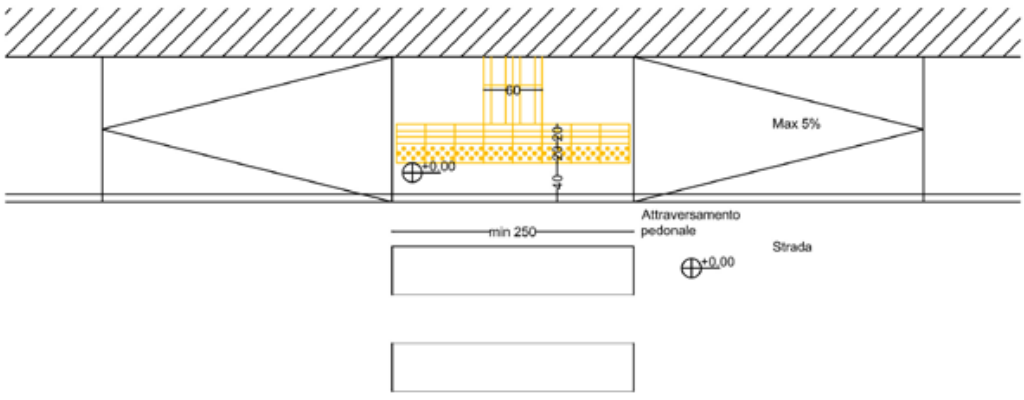

Via Garibaldi

Indicazione posizione: parcheggio Stadio	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza percorso pedonale a raso	**559**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di segnaletica orizzontale indicante il percorso pedonale integrato con cordolo di delimitazione della carreggiata realizzato con polimeri rigenerati.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **2.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

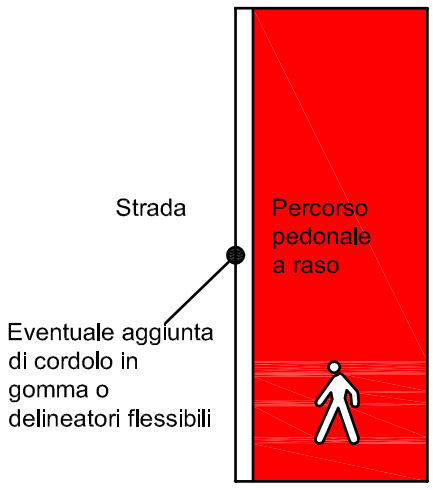

Via Garibaldi

Indicazione posizione: marciapiede est altezza rotatoria con Via Torino	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza percorso pedonale a raso	**560**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di segnaletica orizzontale indicante il percorso pedonale integrato con cordolo di delimitazione della carreggiata realizzato con polimeri rigenerati.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **1.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

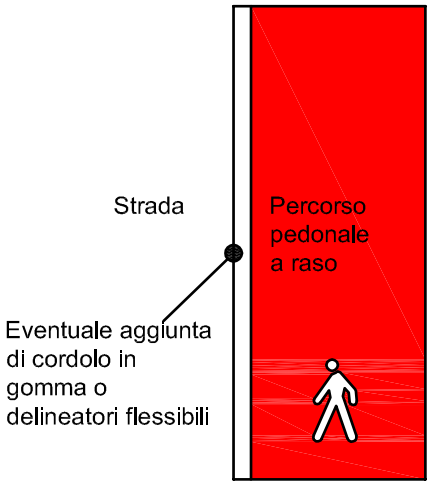

Via Garibaldi

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza rotatoria con Via Torino	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**561**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **8.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

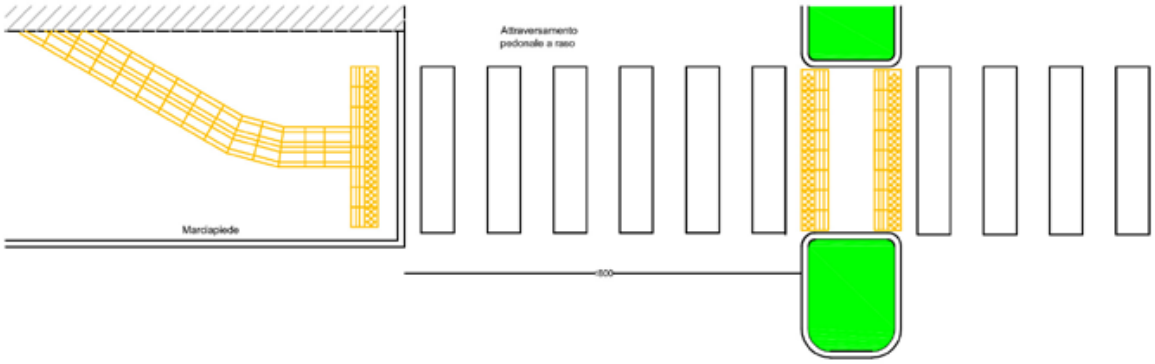

Via Garibaldi

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Esperanto	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**562**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.000,0 €**


Immagine esplicativa possibile intervento

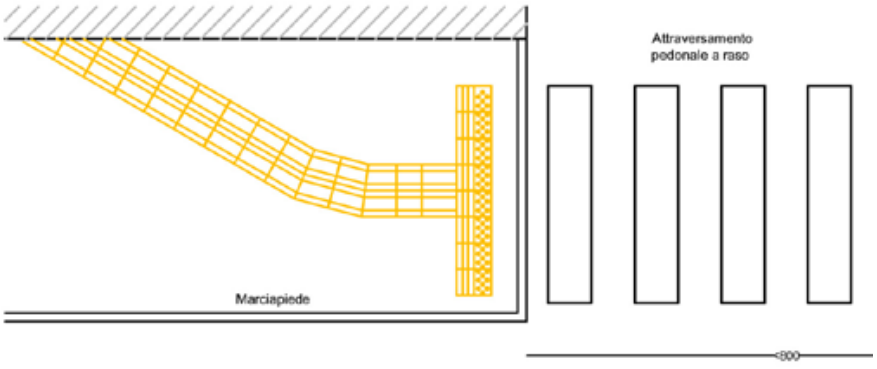

Via Garibaldi

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza rotatoria con Via Torino	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**563**

Documentazione fotografica criticità

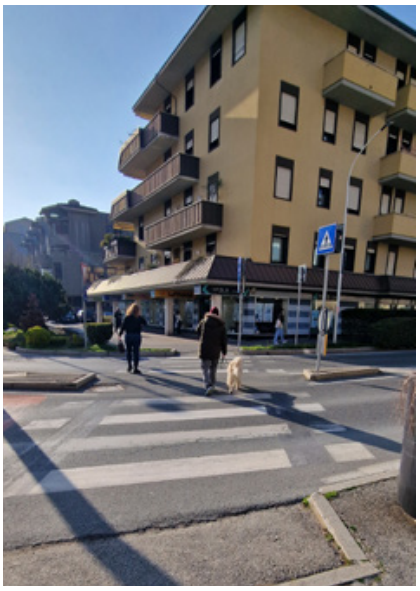


Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **8.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

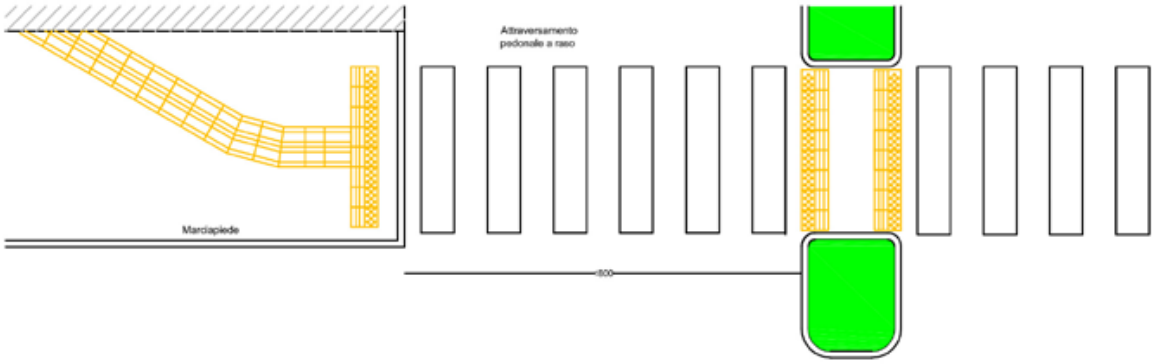

Viale Conseil Des Commis


460
572
580
579
578
581
573
575
574
541
542
540
539
538
543
537
534
536
535
544
533
532
545
529
546
531
527
528
530
514
516
515
517
513
512
510
511
518
519
507
509
508
506
520
521
504
505
502
503
522
500
501
499
498
496
497
523
495
494
493
491
492
90
567
566
565
564
189
188
187
192
186
185
181
180
179
178
176
175
174
172
171
182
184
183
177
173
190
191
193
194
248
249
247
196
195
197
244
N

622

Viale Conseil Des Commis

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione Via Crètier-Via Tour Du Pailleron	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**564**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

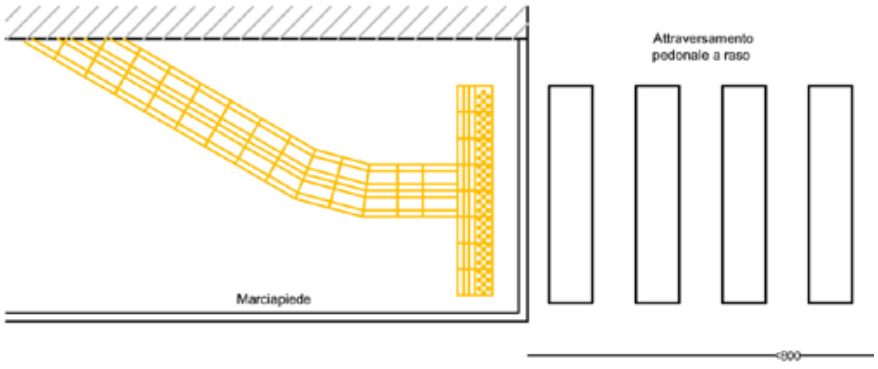

Viale Conseil Des Commis

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione Via Crètier-Via Tour Du Pailleron	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**565**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

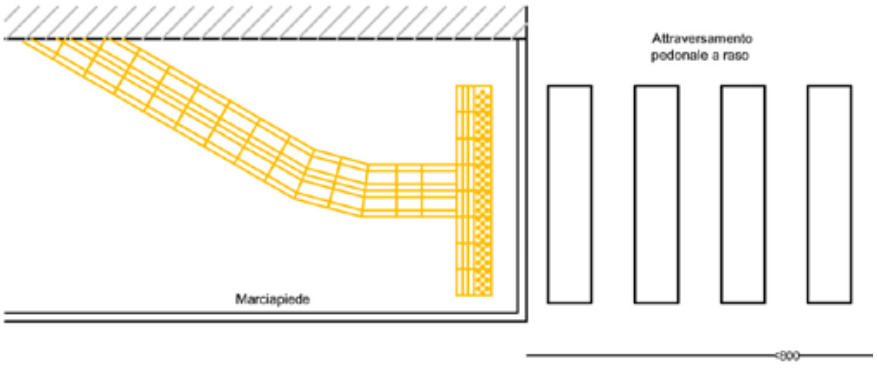

Viale Conseil Des Commis

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione Via Crètier-Via Tour Du Pailleron	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**566**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

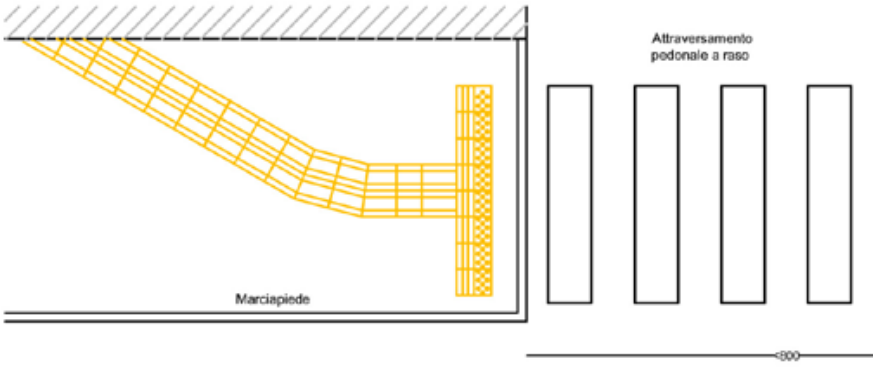

Viale Conseil Des Commis

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione Via Crètier-Via Tour Du Pailleron	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**567**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

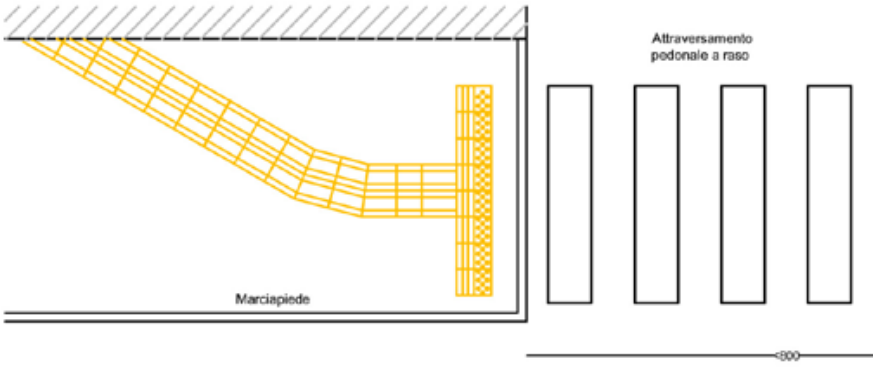

Viale Conseil Des Commis

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza Piazza Chanoux	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**568**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

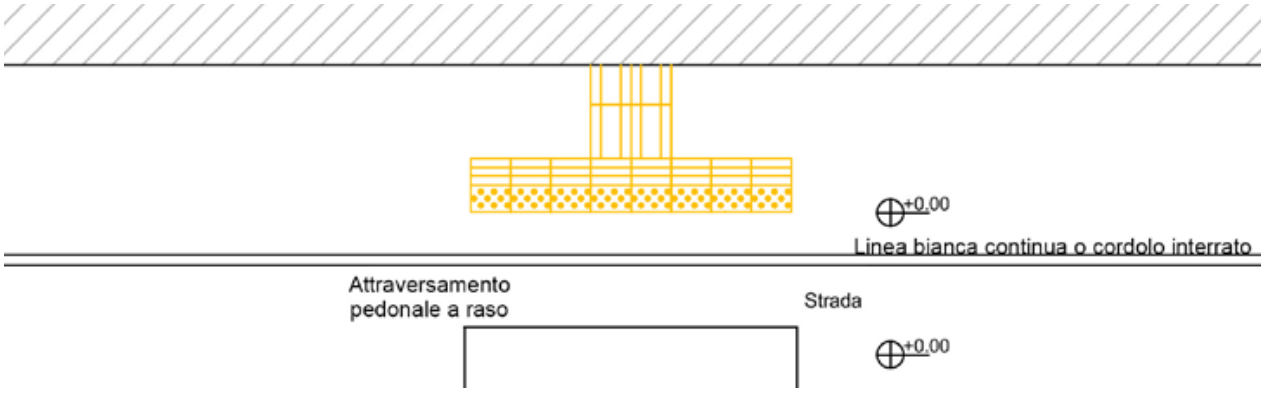

Corso Padre Lorenzo - Via Xavier de Maistre


401
381
384
383
385
387
419
418
417
416
415
377
379
380
382
378
375
376
374
372
371
373
369
370
368
365
367
364
569
577
570
576
571
572
580
579
578
581
573
575
574
568
460
543
537
534
536
535
544
533
532
545
529
546
531
527
528
530
516
515
N

Corso Padre Lorenzo

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza civico 21	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**569**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

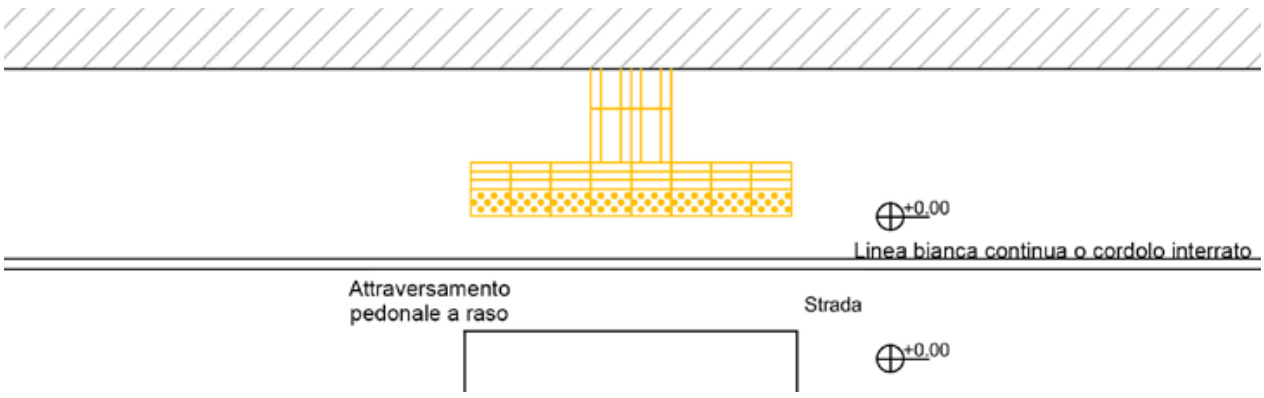

Corso Padre Lorenzo

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Rey	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**570**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

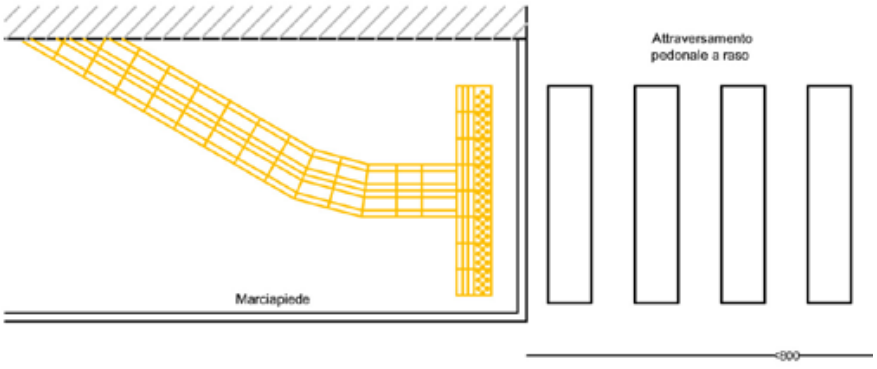

Via Xavier de Maistre

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza intersezione con Via Anfiteatro	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**571**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

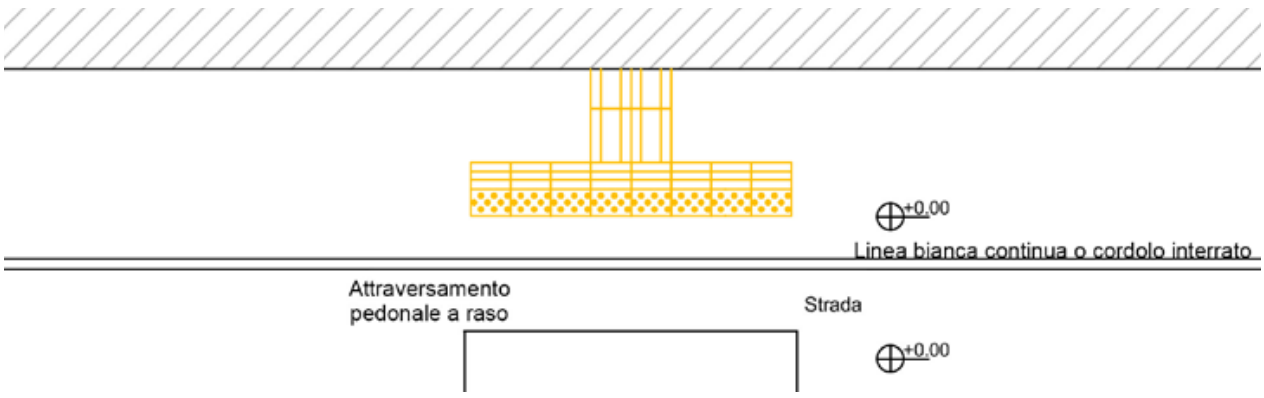

Via Xavier de Maistre

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Monsignore de Sales	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**572**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

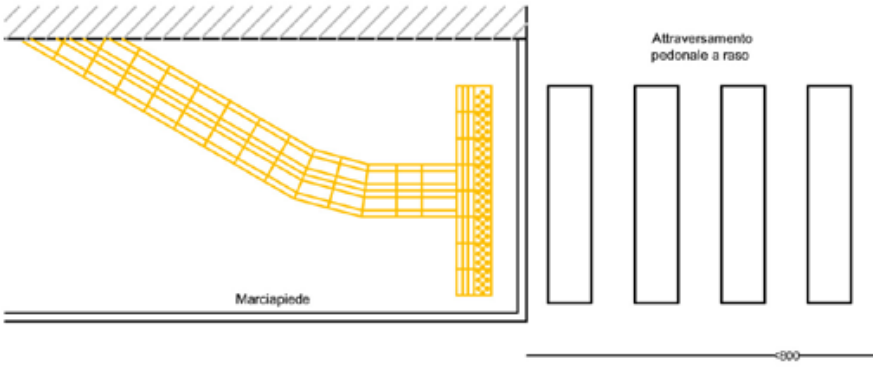

Via Xavier de Maistre

Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**573**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile completa di pensilina per la protezione dagli agenti atmosferici con panchina dotata di schienale e braccioli integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.
Sola installazione segnalazioni pedotattili. Da valutarsi la realizzazione compatibilmente con l'ambito storico in cui si opera.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

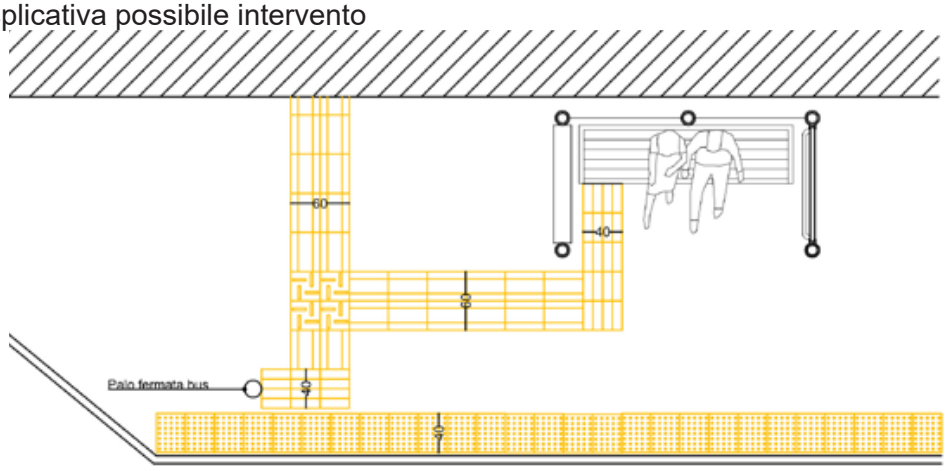

Via Xavier de Maistre

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza Piazza Chanoux	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**574**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

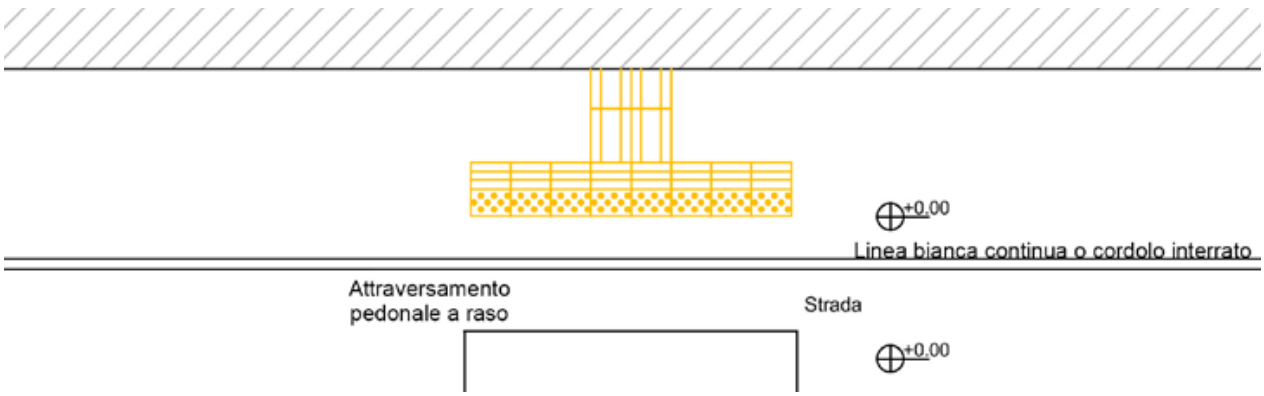

Via Xavier de Maistre

Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**575**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile completa di pensilina per la protezione dagli agenti atmosferici con panchina dotata di schienale e braccioli integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.

Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **20.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

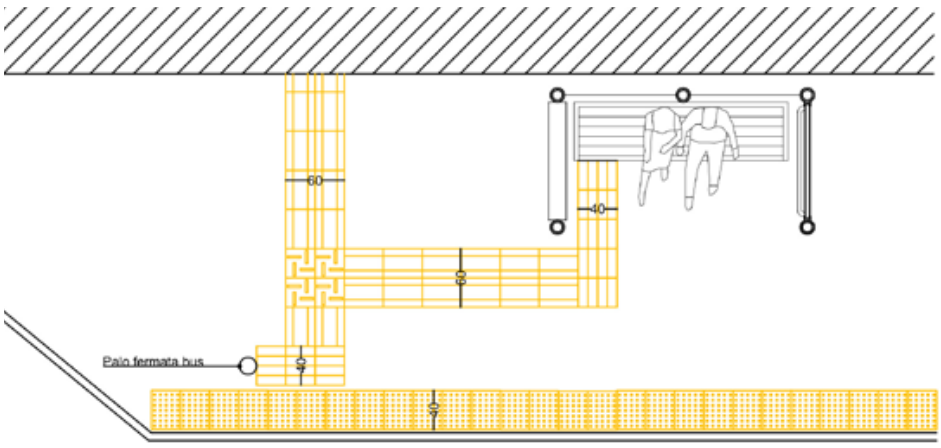

Corso Padre Lorenzo

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Rey	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**576**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

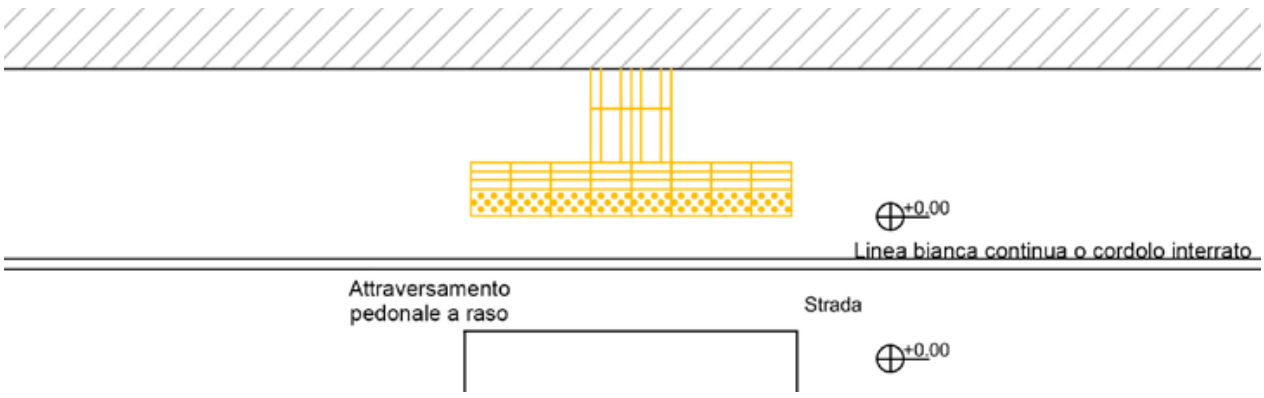

Corso Padre Lorenzo

Indicazione posizione: fermata bus	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza fermata mezzi pubblici accessibile	**577**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Realizzazione di fermata dei mezzi pubblici accessibile completa di pensilina per la protezione dagli agenti atmosferici con panchina dotata di schienale e braccioli integrata con segnali tattilo plantari per non vedenti.
Sola installazione segnalazioni pedotattili.


Riferimenti normativi:
DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **7.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

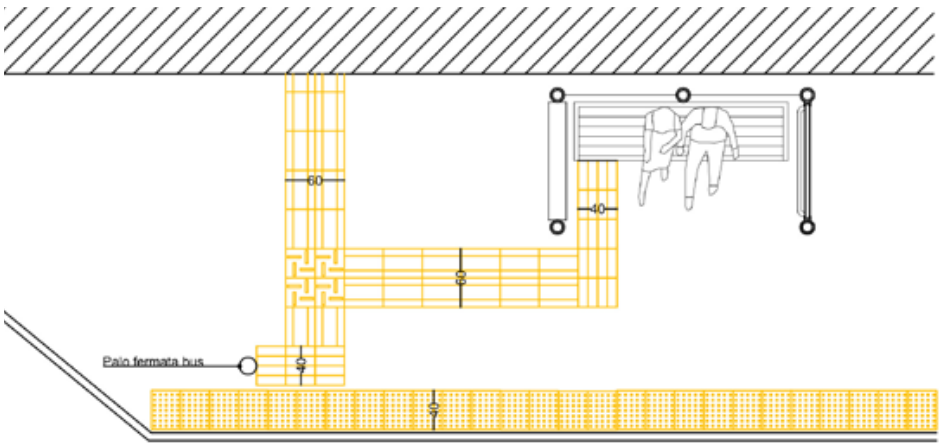

Via Monsignore de Sales

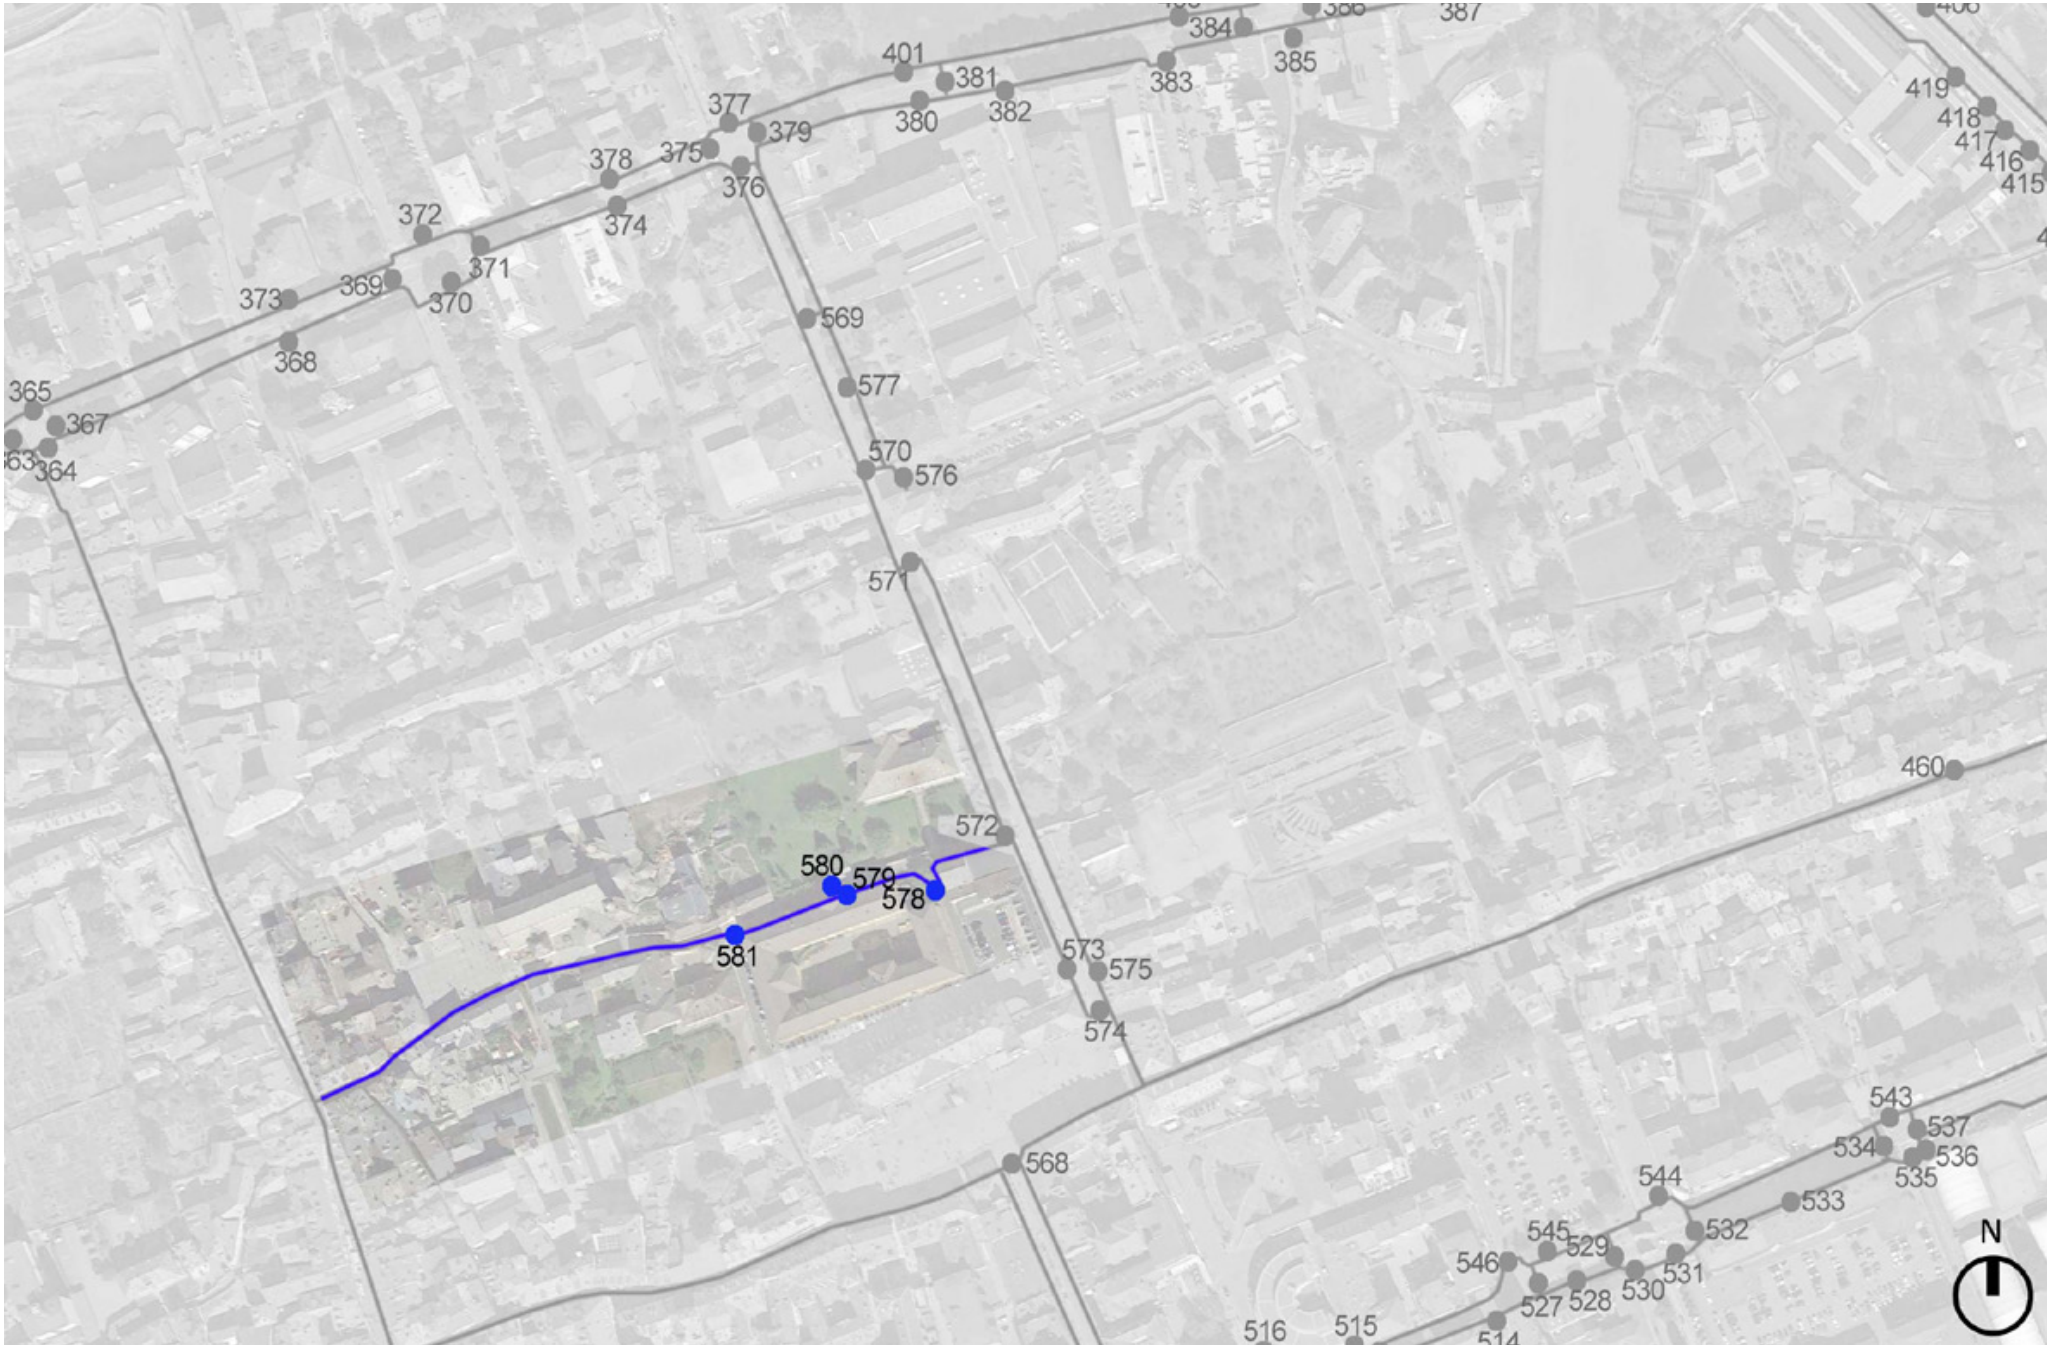
401
384
387
385
383
381
380
382
377
379
378
375
376
374
372
371
373
369
370
368
569
577
365
367
570
576
571
572
580
579
578
581
573
575
574
460
568
543
537
534
536
535
544
533
545
529
532
546
531
527
528
530
516
515
419
418
417
416
415
N

640

Via Monsignore de Sales

Indicazione posizione: attraversamento pedonale su Via Chabloz	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**578**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **5.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

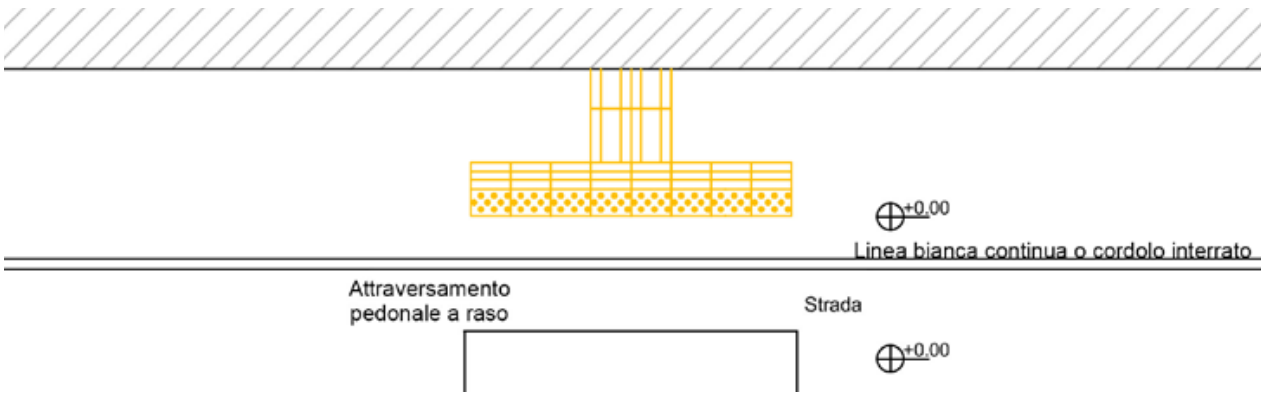

Via Monsignore de Sales

Indicazione posizione: altezza bagno pubblico	Numero intervento
Tipologia criticità: percorso pedonale sottodimensionato (<90 cm)	**579**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Rifacimento ed ampliamento del marciapiede o percorso pedonale esistente previa demolizione della pavimentazione compreso il sottofondo. Il nuovo piano di calpestio dovrà risultare compatto, omogeneo con pendenza trasversale non superiore all'1%. *Marciapiede di larghezza al limite di 90 cm, consigliabile eliminare due stalli ed ampliare la sezione.*

Riferimenti normativi:
L.R. 6/89 art. 2.1 - DM 236/89 art. 4.2.1 e 8.2.1- DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.000,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

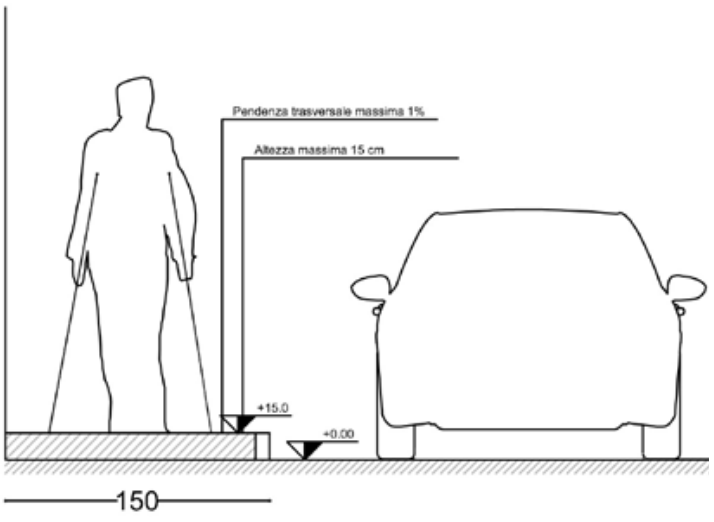

Via Monsignore de Sales

Indicazione posizione: attraversamento pedonale altezza bagni pubblici	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**580**

Documentazione fotografica criticità






Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.
Opportuno proseguire la pista pedotattile sino all'ingresso dei bagni pubblici.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **6.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

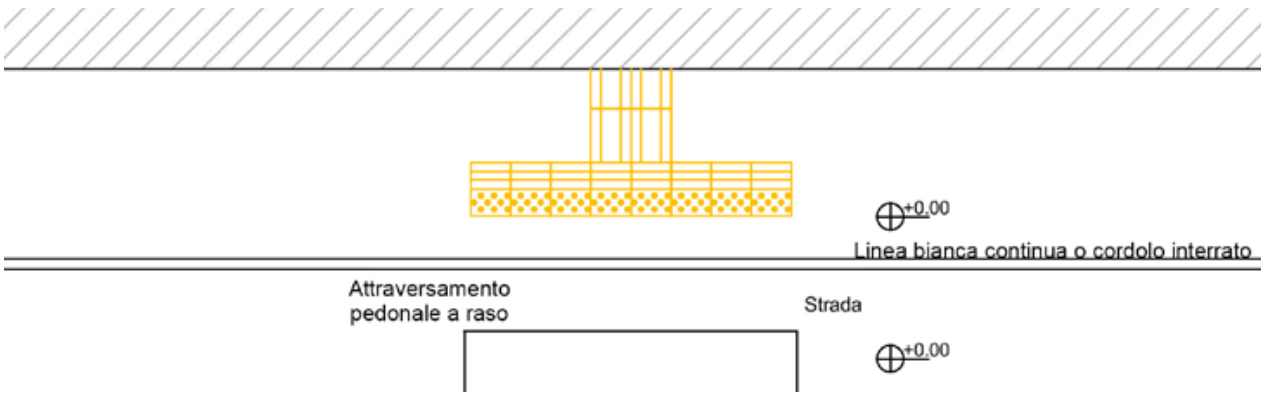

Via Monsignore de Sales

Indicazione posizione: attraversamento pedonale intersezione con Via Hotel Des Etats	Numero intervento
Tipologia criticità: Assenza segnalazione attraversamento pedonale per non vedenti (ambo i lati)	**581**

Documentazione fotografica criticità




Descrizione prestazionale possibile intervento:
Segnalazione di attraversamento pedonale mediante collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare in mattonelle in gres.

Riferimenti normativi: DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 - DPR 503/96 artt. 4e5

Stima costo intervento possibile risolutivo: **3.500,0 €**

Immagine esplicativa possibile intervento

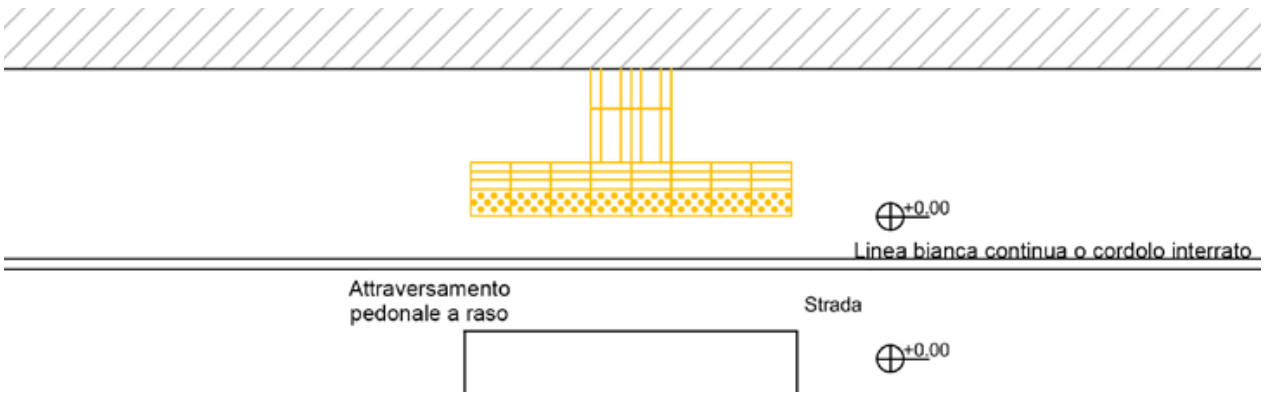

Analisi accessibilità Città storica

Il Centro storico di Aosta presenta un tessuto urbano eredità dell'originario impianto urbanistico romano e delle successive evoluzioni che si sono susseguite nel tempo.
La maggior parte dell'area si caratterizza dal fatto di essere completamente pedonale, con strade senza distinzione tra percorsi destinati ai pedoni e corsie per il traffico veicolare, l'accesso dei mezzi a motore all'interno del perimetro della Zona Traffico Limitato è consentito solo a limitate categorie di veicoli.
Si procede nella presente sezione ad un'analisi generale dell'accessibilità del Centro Storico, le considerazioni a seguire potranno successivamente essere inserite in interventi progettuali puntuali di eliminazione delle barriere architettoniche o andranno tenute in considerazione all'interno d'interventi di riqualificazione di più ampio respiro che interesseranno il perimetro della Città Storica o le sue immediatezze.

Accessibilità dei percorsi

Le strade all'interno del centro storico non presentano di norma distinzione tra aree destinate al traffico veicolare e percorsi riservati ai pedoni, rientrando per lo più nella Zona Traffico Limitato interdetta al traffico di veicoli a motore.

Lungo strade di questo tipo l'accessibilità si declina per lo più nella scelta delle tipologie di pavimentazioni, affinchè queste garantiscano il più alto livello di accessibilità pur preservando l'ambito storico in esame.

La maggior parte delle Vie presentano pavimentazioni in lastre di pietra o basolati di grandi dimensioni, con superfici bocciardate o levigate in modo da garantire un'efficace resistenza antigelo con conseguente elevato livello di antisdrucciolevolezza anche nel periodo invernale.

Tra le principali tipologie di finiture che si riscontrano seguono quindi pavimentazioni in cubetti di granito e più rare pavimentazioni in acciottolato.



La pavimentazione in sampietrini generalmente non è la tipologia di finitura che garantisce le maggiori garanzie in termini di accessibilità, per via della posa realizzata con giunture superiori a 5 mm tra gli elementi, che essendo di dimensioni contenute, generano intrinsecamente una superficie poco omogenea, disomogeneità che puo' nel breve tempo aumentare formandosi piccoli dislivelli differenziati che risultano poco confortevoli nella percorrenza da parte di persona su carrozzina (o girelli, passeggini...) o non permettere l'individuazione tramite bastone bianco dei rilievi della pavimentazione pedotattile a persona non vedente stante la disomogeneità diffusa di tutto il contesto.

Quanto indicato trova riscontro normativo sin dal DM 236/89 art. 8.2.2 laddove si trova novellato: *“Gli elementi costituenti una pavimentazione devono presentare giunture inferiori a 5 mm, stillate con materiali durevoli, essere piani con eventuali risalti di spessore non superiore a 2 mm.”*

In presenza di superfici in sampietrini è quindi sempre opportuno garantire adeguate fasce di pavimentazioni maggiormente omogenee, a più elevato livello di percorribilità, quali fasce in lastricato posate con giunture tra gli elementi inferiori a 5 mm.

Queste dovranno in ogni caso essere trattate superficialmente perchè garantiscano comunque al contempo elevate prestazioni antiscivolo anche nella stagione invernale, caratteristica che invece risulta per loro natura particolarmente elevata nelle pavimentazioni a cubetti in granito o porfido.





In quelle Vie dove l’arredo mobile delle attività commerciali o elementi d’arredo pubblico occupano ampie aree ai lati delle strade, le fasce in lastricato andranno ampliate in larghezza, al fine di garantire sempre la continuità dei percorsi, oppure potranno essere realizzate lungo l’asse della carreggiata.

In presenza di pavimentazioni con trottatoi si potranno, durante gli interventi di riqualificazione, ampliare le fasce in lastricato per garantire sezioni in pavimentazioni omogenee di larghezza di almeno 90/100 cm.

Invece, in riferimento alle persone con fragilità visive, che in situazioni ambientali di questo tipo utilizzano tipicamente come guide naturali le murature degli edifici, tale riferimento viene costantemente a mancare in quelle strade in cui sui lati sono presenti elementi d’arredo o dehors degli esercizi commerciali.

In queste situazioni si potrà valutare l'inserimento di fasce nella pavimentazione che generano un cambio tattile percepibile, per esempio limitate strisce di acciottolato (finitura invece da evitare per altri scopi, in quanto quella con il minore livello di accessibilità) magari lungo l'asse della carreggiata, che fungerebbero come utile guida naturale per persona non vedente, garantendone l'orientamento, in sostituzione del filo degli edifici.
Anche elementi funzionali quale per esempio la fascia di raccolta delle acque meteoriche posizionata lungo l'asse della strada per esempio in Via Sant'Anselmo puo' diventare un utile riferimento per una persona non vedente.
In tema di occupazione del suolo pubblico di dehors e similari si rimanda al vigente Regolamento Edilizio, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 20/11/2012 e modificato con Deliberazione di C.C. n. 21 del 25/02/2014, laddovve all'articolo 6 "Posizionamento" si trova narrato che *"L'ingombro delle strutture deve essere proporzionato alla sezione stradale o alla partizione del fronte e deve consentire sia le normali operazioni di soccorso e di transito dei mezzi autorizzati (compreso il traffico merci), sia la continuità del passaggio pedonale. Detta continuità pedonale lungo il fronte degli edifici potrà venire meno nel caso di pubblici esercizi affacciati su spazi pubblici di limitate dimensioni, tali da non consentire la posa in opera di strutture funzionali ed idonee, purché siano rispettate le vigenti normative in materia di sicurezza della circolazione stradale e di superamento delle barriere architettoniche per soggetti a ridotta o impedita capacità motoria".* Nel successivo articolo 8 oltre ad altri parametri di riferimento è poi indicato *"c) - distanza da edifici per il passaggio pedonale obbligatoria laddove non venga garantita altrimenti la continuità del passaggio pedonale privo di barriere per portatori di handicap: minimo m 1,50".*

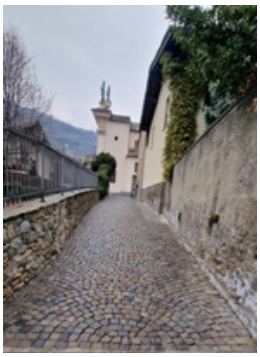

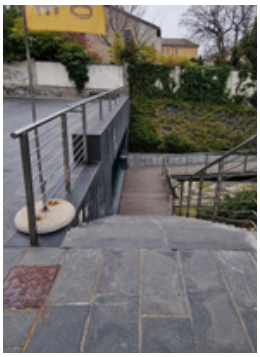

Il centro cittadino si sviluppa sostanzialmente in piano non generando percorsi o spazi pubblici con presenza di scale o gradini, se non per esempio all'altezza del Foro Romano.
Se per le scale all'interno degli immobili viene stabilito sin dal D.M. 236/89, poi confermato dal D.P.R. 503/96 per gli edifici pubblici, di prevedere un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino, al fine d'indicare l'inizio e la fine della rampa (le mattonelle pedotattili), non sussistono norme di Legge in merito a tale obbligo per quel che riguarda le scale all'aperto negli spazi pubblici.

Sicuramente l’inserimento di segnalazioni pedotattili in corrispondenza anche di gradini e scale lungo i percorsi urbani risulta la soluzione preferibile, si consiglia comunque sempre nei futuri interventi di riqualificazione almeno di differenziare cromaticamente le singole pedate dalle alzate, in modo da facilitare la lettura e l’individuazione dei singoli dislivelli da parte di persona ipovedente. Al pari di quanto detto per i percorsi anche per le pedate delle scale è preferibile l’utilizzo di pavimentazioni omogenee. Da assicurare laddove possibile corrimani ad altezza 90 cm preferibilmente su ambo i lati.

Per facilitare la persona anziana o fragile si puo’ pensare nei tratti a maggiore pendenza (anche questi rari nel centro storico di Aosta capoluogo, ma quanto indicato puo’ essere esportato sull’intero territorio, in particolare in riferimento anche dei centri delle piccole frazioni alle quote più elevate) d’inserire corrimani, anche come elemento di sicurezza in presenza di fondo ghiacciato, questi potranno avere la duplice funzione di fornire anche una linea guida per le persone con limitazioni sensoriali.

Analisi segnaletica orientativa

La segnaletica del Centro Storico, per quel che riguarda l'ambito turistico, afferisce esclusivamente all'Ente Regionale, resta in carico al Comune l'ordinaria segnaletica stradale ai sensi del Codice della Strada oltreché le tabelle viarie.

Nel momento in cui il Comune dovesse essere invitato a futuri tavoli condivisi con Regione potrà farsi promotore per un'implementazione ed un miglioramento della segnaletica turistica dell'area al momento non particolarmente diffusa e realizzata senza tener conto delle esigenze di una vasta platea di utenti con esigenze diversificate.

Come punto di partenza si potrebbe pensare di posizionare in punti strategici delle mappe tattili generali dell'area, ausilio orientativo e conoscitivo in particolare per i disabili sensoriali ma utile strumento orientativo utilizzabile da chiunque. Le mappe tattili potranno essere accompagnate a cartellonistica informativa con QR code che rimandino a guide interattive anche in lingue straniere ed in LIS, da riprendersi nella cartellonistica di dettaglio da posizionarsi in corrispondenza dei punti d'interesse.

Possibile organizzare la segnaletica anche attraverso l'approccio della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), che si propone di offrire una modalità alternativa a chi, oltre ad essere escluso dalla comunicazione verbale e orale a causa di patologie congenite o acquisite, presenta anche deficit cognitivi, più o meno severi. La CAA prevede di riportare oltre alla parola/e anche il pittogramma rappresentativo delle indicazioni fornite in lettere. In questo modo si possono fornire informazioni molteplici, dall'indicazione per raggiungere un luogo a più complesse. La segnaletica realizzata in CAA è un utile strumento per fornire informazioni immediate e comprensibili non solo a persone con deficit cognitivi ma anche a persone ipovedenti o di lingua straniera.

Per la realizzazione dei cartelli informativi si dovrà aver cura oltre che di aspetti quali dimensioni del carattere, tipo di carattere (font), contrasto cromatico, interferenza con lo sfondo... ed anche al loro posizionamento in modo che siano avvicinabili anche da parte di utenti su carrozzina e non posti a distanza eccessiva neppure in altezza.

Per quel che riguardano le competenze comunali si puo' pensare sino d'ora di migliorare ed implementare la cartellonistica indicante il posizionamento dei servizi igienici pubblici.









Analisi arredo urbano

Sedute

L'area del Centro Storico offre alcuni spazi per il posizionamento di sedute, pur essendo caratterizzato per lo più da spazi di transito. La maggior parte delle panchine presenti nell'area del sono della tipologia con schienale con e senza braccioli, ma sono presenti anche altre tipologie con sola seduta. In generale i modelli privi di schienale, risultano poco confortevoli per la sosta prolungata per tutti ed in special modo per persone anziane o fragili.

In futuri interventi la tipologia di panchina che garantisce il più alto livello di accessibilità è quella dotata oltre che di schienale, di braccioli, ausili che agevolano la persona anziana o con fragilità nell'atto di alzarsi o di sedersi. Implementabile in particolare la dotazione di panchine in Piazza Chanoux lato Palazzo Municipale.



Cestini portarifiuti


I cestini porta rifiuti presenti nell'area garantiscono l'utilizzo anche a persona con fragilità, le targhette dei cestini della raccolta differenziata possono non essere immediatamente comprensibili per utenti con fragilità visive.



Punti acqua

All'interno del nucleo storico sono presenti alcuni punti acqua, quasi la totalità con un livello di accessibilità pressochè nullo. Opportuno in futuro pensare alla realizzazione di ulteriori punti acqua all'interno del perimetro borgo. Preferibile nella scelta tipologica delle fontanelle prediligere modelli che garantiscano il più alto livello di accessibilità alla più ampia platea di utenti possibile, per esempio un modello con combinate due vaschette, una a "terra" ed una a "mensola", sono finalizzate a rendere agevole l'accostamento a persone su sedia a ruote.




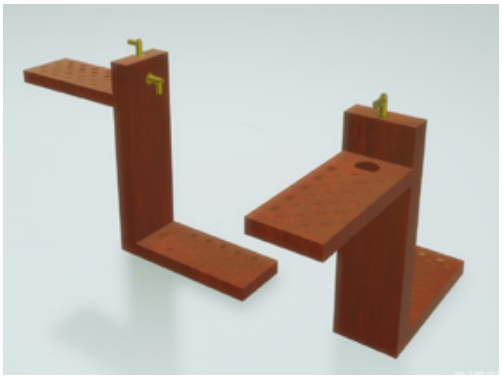

Ostacoli fissi e mobili

Ai sensi del DM 236/89 art. 8.2.1 *"Fino ad un'altezza minima di 2.10 m dal calpestio, non devono esistere ostacoli di nessun genere, quali tabelle segnaletiche o elementi sporgenti dai fabbricati, che possono essere causa di infortunio ad una persona in movimento."* Ciò è in parte confermato anche dal Regolamento Edilizio comunale all'art. 72 "Sporgenze fisse e mobili" che fissa tra l'altro*"per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di metri 2,20 dal piano medio del marciapiede medesimo o dal suolo;"*

Importante garantire sempre l'assenza di aggetti ad altezze inferiori 2,10 m che possono costituire un potenziale ostacolo in particolare per utenti con fragilità visive, per tali categorie di utenza anche la presenza di elementi parapedonali o dissuasori che non si discostano cromaticamente dall'intorno costituiscono un insidia difficilmente individuabile.

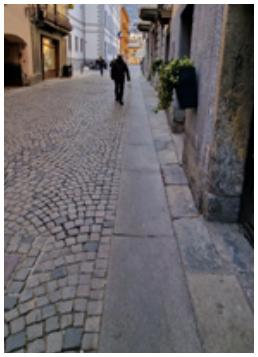
Rastrelliere porta biciclette

Le tipologie di rastrelliere maggiormente diffuse sono quelle a pavimento, tali modelli non sono quelli con il più confortevole livello di usabilità da parte degli utenti più fragili o anziani, da privilegiare in tal senso in futuri interventi modelli che non costringono il fruitore a piegarsi, solo sotto i portici di Piazza Chanoux sono presenti alcuni porta bici “alti” maggiormente confortevoli.